



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES



3 3433 06639704 7

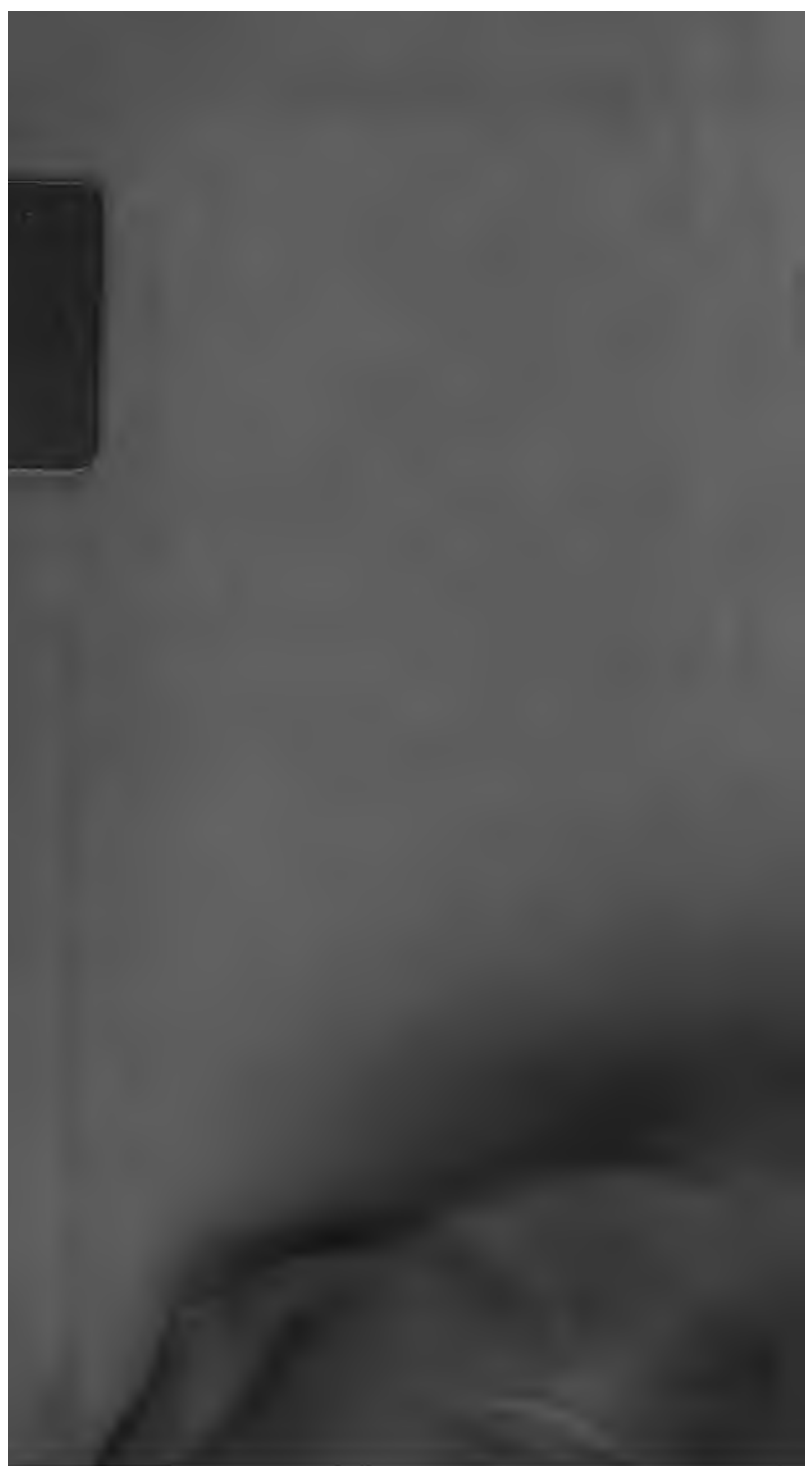

nde



H a n d b u c h
der
Eisenhüttenkunde

von
Dr. C. J. B. Karsten.



Vierter Theil.

**Die Bereitung und Verfeinerung des Stabeisens
und die Stahlfabrikation.**

Dritte, ganz umgearbeitete Ausgabe.

B e r l i n.

**Gebruckt und verlegt bei G. Reimer.
1841.**

1914

1914

1914

1914

I n h a l t

d e s v i e r t e n B a n d e s.

fünfter Abschnitt. Stabeisen.

- §. 850. 851. Ueber die Darstellung des Stabeisens aus dem Erzen in Defen und Hauern.
- §. 852. Darstellung des Stabeisens aus Roheisen.
- §. 853. 854. Von der äußeren Gestalt, welche das Stabeisen bei der ersten Gewinnung und bei der weiteren Verarbeitung erhält.
- §. 855. Von den Vorrichtungen, um dem Stabeisen die äußere Gestalt zu ertheilen.
- §. 856. Vom Ausrecken des Stabeisens unter Hämmern. Aufwerfhammer.
- §. 857. Schwanzhammer.
- §. 858. Stirnhammer.
- §. 859. Quetsch- und Presswerke.
- §. 860. Vom Ausrecken des Stabeisens unter Walzen.
- §. 861. Von den Kuppelungen.
- §. 862. Von den Scheren.
- §. 863. Ausglühen des unter den Hämmern bearbeiteten Stabeisens.
- §. 864. Varietäten des Stabeisens.
- §. 865. Probiren des Stabeisens.
- §. 866. Stabeisenfabrikation und Verfeinerung des Stabeisens im Allgemeinen.

Erste Abtheilung. Von der Darstellung des Stabeisens.

§. 867. Von der Frisch- und von der Rennarbeit.

I. Von der Frischarbeit.

§. 868. Verfrischen des Roheisens in Heerden und in Flammenöfen.

§. 869. Welches Roheisen sich zum Verfrischen am besten eignet.

A. Von der Frischarbeit in Heerden.

§. 870. Aufzählung der verschiedenen Methoden des Frischens in Heerden.

§. 871. Die deutsche Frischmethode umfaßt alle Verfahrensorten beim Frischen in Heerden.

I. Die deutsche Frischschmiede.

§. 872. Einrichtung der Frischhütten im Allgemeinen.

§. 873. Einrichtung der Frischesseln und der Essenmäntel.

§. 874. Ueber die äußere Gestalt des zu verfrischenden Roheisens.

§. 875. Vom Gaar- und Rohgange im Frischheerde.

§. 876. Beschaffenheit der zum Verfrischen anzuwendenden Kohlen.

§. 877. Von der Anwendung des Kalks als Zuschlag.

§. 878. Von den Zuschlägen überhaupt.

§. 879. Quantität des zum Frischen erforderlichen Windes.

§. 880. Konstruktion der Frischheerde oder Frischfeuer.

§. 881. Vom Tümpel und dessen Gebrauch.

§. 882. Vom Bau des Feuers. Länge und Breite desselben. Neigung der Frischzacken gegen einander und Lage des Frischbodens.

§. 883. Zuleitung des Windes durch eine und durch mehrere Düsen.

§. 884. Von der Form und deren Lage und Dimensionen.

§. 885. 886. Von dem Bau und von der Einrichtung des Feuers nach der verschiedenartigen Beschaffenheit des zu verfrischenden Roheisens.

§. 887. Hauptregeln des Feuerbaues.

§. 888. Von den beim Verfrischen nöthigen Werkzeugen.

§. 889. Eintheilung des Verfrischungsprozesses.

§. 890 — 893. Von den beim Verfrischen abfallenden Produkten, und von ihrer Rückwirkung auf das Roheisen. Rohschlacke. Gaarschlacke. Schwahl. Hammerschlag.

§. 894. Kennzeichen des guten, des zu rohen und des zu gaaren Ganges.

§. 895. Vorkehrungen gegen den zu rohen und zu gaaren Gang. Einsmelzen des Roheisens.

§. 896. Vom Rohaufbrechen.

- §. 897. Kaltfrischmethode. Kaltbläsearbeit. In welchen Fällen ein mehrmaliges Rohaufbrechen nöthig ist.
 - §. 898. Vom Gaaranfbrechen.
 - §. 899. Vom Anlaufnehmen oder Anlaufenlassen.
 - §. 900. Vom Deulmachen, oder von der Anfertigung der Luppe.
 - §. 901. Weitere Behandlung des Deuls, bis zum Aus Schmieden zu Stäben.
 - §. 902. Befegung der Frischhütten und Vertheilung der Arbeiten.
 - §. 903. Theorie des Frischprozesses und Mittel um denselben abzuführen.
 - §. 904. Menge des Stabeisens, welche aus dem Roheisen bei dem deutschen Frischverfahren erfolgt, Kohlenverbrauch und Größe der Produktion.
 - §. 905. Anwendung des erhitzten Windes bei der Frischarbeit.
 - §. 906 — 908. Anwendung von Roaks, von Torf und von unverkohltm Brennumaterial.
 - §. 909. 910. Benutzung der beim Frischprozeß verloren gehenden Hitze.
 - §. 911. 912. Von den verschiedenen Einrichtungen bei der deutschen Frischarbeit.
 - §. 913. Von der Klump- oder Butschmiede.
 - §. 914. Von der Frischschmiede.
 - §. 915. Von der Guluschmiede.
 - §. 916. Von der Halbwallonenschmiede.
 - §. 917. Von der Anlauf- oder Taucheisenschmiede.
2. Die Wallonenschmiede.
- §. 918. Von der Wallonenschmiede.
3. Die Löschfeuer schmiede.
- §. 919. Von der Löschfeuer schmiede.
4. Die Steyerische Einmalschmelzarbeit.
- §. 920. Von der Steyerischen Einmalschmelzerei.
5. Die Siegenische Einmalschmelzarbeit.
- §. 921. Von der Siegenischen Einmalschmelzerei.
6. Die Dsemundschmiede.
- §. 922. Von der Märkischen Dsemundschmiede.
 - §. 923. Von der Schwedischen Dsemundschmiede.
7. Die Bratfrischschmiede.
- §. 924. Von der Bratfrischschmiede.

8. Die Nüglasfrischsmiede.

§. 925. Vom Nüglamachen und Nüglasfrischen.

9. Die Brechschmiede.

§. 926. Von der Brechschmiede und von den verschiedenen Arten derselben.

10. Der Einterprozeß.

§. 927. Von der Einterfrischmethode.

11. Die Hart- und Weich-Zerknirschmiede.

§. 928 — 932. Von der Hart- und Weich-Zerknirscharbeit. Bratherde. Bratöfen.

12. Die Kartirscharbeit.

§. 933. 934. Von der Kartirschfrischerei.

13. Die Ränterfrischsmiede.

§. 935. Von der Ränterfrischarbeit. Ränterherd.

§. 936. Vergleichung der verschiedenen Frischmethoden.

14. Die Säbwalliser Frischsmiede.

§. 937. Von dem in Säbwallis üblichen Frischverfahren.

Von den Verfahrensgarten, das Roheisen zu verfrischen vorzubereiten.

§. 938. Ablöschen des glühenden Roheisens im Wasser.

§. 939 — 941. Vom Weißmachen des grauen Roheisens und von den Gründen für dieses Verfahren.

§. 942. Von den verschiedenen Methoden, das graue Roheisen in weißes umzuändern.

§. 943 — 945. Vom Weißmachen des grauen Roheisens unmittelbar im Hoheofen.

§. 946. 947. Vom Weißmachen durch Umschmelzen des grauen Roheisens mit gaarenden Zuschlägen in Flammenöfen.

§. 948. Von der vereinigten Wirkung des Windes und der Zuschläge auf das Roheisen beim Verfrischen.

§. 949. 950. Ueber das Weißmachen des grauen Roheisens in den sogenannten Feineisenseuern.

§. 951 — 953. Folgerungen für den Prozeß des Verfrischens.

B. Von der Frischarbeit in Flammenöfen.

§. 954. Verfrischen des Roheisens in Tiegelu und auf Flammenöfenherden.

- §. 955 — 958. Beschaffenheit, welche das in Flammöfen zu verfrischende Roheisen haben muß, und der Einfluß, welchen die verschiedene Beschaffenheit des Roheisens auf den Gang des Prozesses ausübt.
- §. 959. 960. Konstruktion der Flammöfen zum Verfrischen des Roheisens.
- §. 961 — 964. Von der Frischarbeit in Flammöfen.
- §. 965 — 971. Von der weiteren Behandlung der Luppen in den Schweißöfen und unter den Hämmern und Walzwerken.
- §. 972. Materialienaufwand für die verschiedenen Stabeisensorten, welche in den Flammöfen dargelegt werden.
- §. 973. Von den Schlacken, die bei der Flammofenfrischarbeit gebildet werden.
- §. 974. Doppel-Frischöfen.
- §. 975. Ueber den Betrieb der Frischöfen mittelst eines Gebläses.
- §. 976. Anwendung von Holz und Korf bei der Flammofenfrischerei.
- §. 977. Anwendung von brennbaren Gasarten, statt des Brennmaterials, bei der Frischarbeit in Flammöfen.
- §. 978. Allgemeine Einrichtung einer Puddlingfrischhütte.
- §. 979. Vergleichung der Frischarbeit in Herden mit derjenigen in Öfen, hinsichtlich der Beschaffenheit des erzeugten Stabeisens.
- §. 980. Ueber die Verbindung der Herdfrischerei mit der Ofenfrischarbeit und über die daraus entspringenden zusammengefügten Frischmethoden.

II. Von der Kennarbeit.

- §. 981. Begriff, Vortheile und Nachtheile der Kennarbeit.
- §. 982. Unterschied der Öfen von den Kennen, bei der Kennarbeit.

1. Die Stückofenwirtschaft.

- §. 983. Galmes- oder Halbmaßfeuer.

2. Die Blaseöfen.

- §. 984. Von den Bauer- oder Blaseöfen.

3. Die deutsche Luppenfrischarbeit.

- §. 985. 986. Verschiedene Methoden der Luppenfrischarbeit.
- §. 987. Vergleichung der Luppenfrischarbeit mit dem vereinigten Hochofen- und Frischprozeß.

4. Die französische Luppenfrischarbeit.

- §. 988. Von dem Katalonischen, Navarrischen und Biscayischen Luppenfrischen.

5. Die italienische Luppenfrischarbeit.

- §. 989. Von der korriganischen und elbaischen Luppenfrischerei.

VIII

Vom Zugutemachen der Stabeisenabgänge und des alten Stabeisens.

- §. 990. Zweck des Zugutemachens.
- §. 991. Vom Zugutemachen in Heerden durch Zusammenschweißen.
- §. 992. Vom Zugutemachen durch Anschweißen.
- §. 993. Vom Zugutemachen durch Umschmelzen des alten Stabeisens, mit und ohne Zusatz von Roheisen.

Von der Benutzung der Frischschlacken.

- §. 994. Welche Frischschlacken der Benutzung werth sind.
- §. 995. Vom Verschmelzen der Frischschlacken in Feuern und Defen, und ob es vortheilhafter ist, sie auf halbgaares Eisen oder auf Roheisen zu benutzen.

Von der Verbesserung des kalt- und rothbrüchigen Eisens.

- §. 996. 997. Von der Behandlung der kalt- und rothbrüchigen Erz- und Roheisenarten.

Zweite Abtheilung. Von der Verfeinerung des Stabeisens.

- §. 998. In welchen Dimensionen die Eisenstäbe aus den Frischhütten geliefert werden.
- §. 999. Welche Verfeinerungsarbeiten mit dem Stabeisen vorgenommen werden.

A. Die Anfertigung der feineren Eisenarten.

- §. 1000. Verfahren dabei im Allgemeinen.

a. Die Anfertigung feiner Eisenforten unter Hämmern.

- §. 1001. 1002. Von den Reß-, Band- und Zainhämmern und von den Wärmeheerden oder Glühessen.
- §. 1003. Manipulation bei der Arbeit unter dem Hammer und Materialienaufwand.

b. Die Anfertigung der feineren Eisenforten unter Walzwerken.

- §. 1004. Von der Anfertigung der feineren Eisenforten unter den Feineisenwalzwerken.
- §. 1005. Von der Einrichtung der Feineisenwalzwerke und von dem Verfahren bei der Arbeit. Materialienaufwand.

§. 1006. Von den Bandeißen-Walzwerken und von der Bereitung des Bandeißens.

B. Die Anfertigung des geschnittenen Eisens unter den Schneidewerken.

§. 1007. Von den Schneidewerken, deren Konstruktion und Einrichtung.

§. 1008. Von der Arbeit unter den Schneidewerken.

§. 1009. Vom Glühen des Materialeisens vor dem Gebläse, in Flammöfen und in Glühöfen.

§. 1010. Verfahren beim Glühen.

§. 1011. Welches Stabeisen sich zu Schneideeisen eignet.

C. Die Drathfabrikation.

§. 1012. Von dem dazu erforderlichen Materialieneisen.

§. 1013. Beschaffenheit eines guten Draths.

§. 1014. Vom Materialeisen zur Drathfabrikation.

§. 1015. Von den zur Drathfabrikation erforderlichen Vorkehrungen.

§. 1016. 1017. Vom Drathmaasse und von den Drathsorten.

§. 1018. Anfertigung und Beschaffenheit der Zießeisen.

§. 1019. Von der beim Drathziehen erforderlichen Geschwindigkeit.

§. 1020. 1021. Von den Zangen und Leiern.

§. 1022. Vorsicht beim Ausziehen der dickeren Dräthe zu dünnern.

§. 1023. Vom Glühen des Draths und vom Wegschaffen des Glühspans.

§. 1024. 1025. Methoden zum Ausglühen des Draths, und Wichtigkeit eines gut konstruirten Glühofens.

§. 1026. 1027. Neueres Verfahren der Drathbereitung durch Walzen des Eisens zu starken Dräthen und durch Ausziehen der letzteren auf Bobinen.

§. 1028. Materialienaufwand.

D. Die Blechfabrikation.

§. 1029. Von der Blechfabrikation im Allgemeinen. Schwarz- und Weißblechfabrikation.

§. 1030. Eigenschaften eines guten Bleches und des dazu erforderlichen Materialeisens.

§. 1031. Von den Dimensionen und vom Verhauen des Materialeisens.

§. 1032. Vom Glühen der Stürze und Bleche in Herden.

§. 1033. Von den Glühöfen.

a. Die Bereitung der Bleche unter den Hämmern.

§. 1034. 1035. Bereitung der Schwarzbleche unter dem Hammer.

§. 1036. Bereitung der feineren und zu verzinnenden Bleche unter den Hämmern.

§. 1037. 1038. Aelteres Verfahren beim Verzinnen der Weißbleche.

b. Die Bereitung der Bleche unter den Walzwerken.

- §. 1039. 1040. Von der Bereitung der Bleche unter den Walzwerken.
- §. 1041. Von den verbesserten Verfahrensarten beim Weichen und Verzinnen.
- §. 1042. Von der Anfertigung harter und schwerer Maschinenbleche.

Sechster Abschnitt. Stahl.

- §. 1043. Verschiedenheit des Stahls nach seiner Bereitung.
- §. 1044. Zweck des Raffinirens des Stahls.
- §. 1045. Einfluß der Beschaffenheit des Materials auf die des daraus zu erzeugenden Stahls.
- §. 1046. Schwierigkeiten bei der Darstellung eines ganz gleichartigen Stahls.
- §. 1047. Von der Festigkeit und Härte des Stahls.
- §. 1048. Ueber den Einfluß des Mangans auf die Güte des Stahls.
- §. 1049. 1050. Härte und Festigkeit des Stahls sind von seiner gleichartigen Beschaffenheit abhängig.
- §. 1051. Eigenschaften eines guten Stahls.
- §. 1052. Zweck des Anlassens des Stahls.
- §. 1053. Kennzeichen eines guten Stahls.
- §. 1054. Verhalten des Stahls, und Wichtigkeit, genau damit bekannt zu sein.
- §. 1055. Von den Methoden der Stahlbereitung.

1. Von der Schmelzstahlbereitung.

A. Unmittelbar aus den Erzen.

- §. 1056. Schmelzstahlbereitung aus den Eisenerzen unmittelbar. Wolfsstahl.

B. Aus Roheisen.

- §. 1057. Entstehung des Luppstahls bei der Stabeisenbereitung.
- §. 1058. Unterschied der Stahlfrischerei von der Stabeisenfrischerei.
- §. 1059. Vom Feuerbau und von den Eigenschaften des Roheisens zur Schmelzstahlbereitung.
- §. 1060. Vom Verfahren bei der Rohestahlbereitung aus grauem Roheisen in Norddeutschland.
- §. 1061. Ueber die Schraatschmiederei.
- §. 1062. 1063. Von der Rohestahlerzeugung aus Spiegelstößen durch unterbrochenes Niederschmelzen desselben in den Herd. — Siegensche Stahlschmiederei.
- §. 1064. Von der Rohestahlbereitung aus weissem, von einem Theil seines Kohlegehaltes befreitem Roheisen überhaupt.

1065. Rohstahlbereitung aus weissem, nicht vorbereitetem Roheisen durch ununterbrochenes Niederschmelzen, nach süddeutscher Art. — Steyersche Stahlschmelzerei. Hüttenrennhämmer.

§. 1066. Brescianstahlarbeit, oder Rohstahlbereitung aus Roheisen, welches dazu durch besondere Prozesse vorbereitet wird. Die Paaler Brescianarbeit.

§. 1067. Die Kärnthner Brescianstahlarbeit.

§. 1068. Vergleichung der Paaler mit der Kärnthner Stahlschmelzmethode.

§. 1069. Vergleichung der Süddeutschen mit den Norddeutschen Stahlschmelzmethoden.

§. 1070. Rohstahlbereitung im Here-Departement.

§. 1071. Anfertigung des Schmelzstahls aus Stabeisenabgängen.

§. 1072. Von der Anfertigung des wilden Stahls.

Raffiniren, oder Gerben des Stahls.

§. 1073. Zweck des Raffinirens.

§. 1074. Vom Plätten des Stahls und Sezen der Längen.

§. 1075. Einrichtung der Raffinirfeuer.

§. 1076. Regeln beim Raffiniren des Stahls.

II. Von der Brennstahlbereitung.

§. 1077 — 1079. Worauf dieselbe beruht, und über die Veränderungen, welche das Eisen dabei erleidet.

§. 1080. 1081. Von der Ungleichartigkeit des Brennstahls, und den Mitteln, sie zu vermeiden.

§. 1082. Warum und wie der Zutritt der Luft beim Cementiren abgehalten werden muß.

§. 1083 — 1085. Von der Konstruktion der Stahlcementiröfen.

§. 1086. Von der Einrichtung der Cementirfassen.

§. 1087. Welche Beschaffenheit das zu cementirende Stabeisen haben muß.

§. 1088. Von den Cementirpulvern.

§. 1089. Vom Besetzen der Cementirfassen.

§. 1090 — 1092. Betrieb der Cementiröfen.

§. 1093. Ueber die Gewichtszunahme des cementirten Eisens.

§. 1094. Von der Oberflächen- oder Insaßhärtung.

§. 1095. Vom Weichmachen oder Nachlassen des Stahls.

III. Von der Gußstahlbereitung.

§. 1096. Geschichte und Zweck derselben.

§. 1097. 1098. Auf welche Weise die Darstellung des Gußstahls geschehen kann.

§. 1099. Von der Bereitung des ostindischen Stahls oder des Wootz.

§. 1100. 1101. Von der Schweißbarkeit des Gußstahls.

§. 1102. Stahl ist das beste Material für den Gußstahl.

§. 1103. Gußstahlbereitung in Tiegelöfen.

§. 1104. In Tiegelu bei Flammenfeuer.

- §. 1105. Von den Liegeln.
- §. 1106. Von den anzuwendenden Flüssen, und von den Regeln beim Gußstahlschmelzen.

Vom Härten des Stahls.

- §. 1107. Zweck der Operation, und welche Veränderungen der Stahl dadurch erleidet.
- §. 1108. Von der Zunahme des Volums durch das Härten.
- §. 1109. Von der Elasticität und Härte des Stahls und von dem Einfluß der verschiedenen Härtegrade auf die Beschaffenheit des Stahls.
- §. 1110. 1111. Auf welche Art dem Stahl die zuträglichste Härtung mitgetheilt werden kann.
- §. 1112. Behandlung des Stahls, um ihm die größte Härte, mit Beibehaltung seiner größten Festigkeit, mitzutheilen.
- §. 1113. Von den Flüssigkeiten, welche als Härtungsmittel dienen.
- §. 1114. Welches die Ursache der Härtung des Stahls sei.
- §. 1115. Von den beim Härten entstehenden Rosen.
- §. 1116. Ueber das Anlassen des gehärteten Stahls.

Vom damascirten Stahl.

- §. 1117. Vom ächten und unächten Damast.
- §. 1118. Vom künstlichen Damast.
- §. 1119. Bereitung und Beschaffenheit des künstlichen Damast.
- §. 1120. Vom natürlichen Damast.
- §. 1121. Von dem Damaststahl, welcher durch Legirung entsteht.
- §. 1122. Geschichte des Damaststahls.

Handbuch
der
Eisenhüttenkunde.

Vierter Theil.



Fünfter Abschnitt.

Stabeisen.

§. 850.

Die Darstellung des Stabeisens aus den Eisenerzen kann auf zwei unmittelbaren, oder auf dem mittelbaren Wege geschehen (461). Soll das Stabeisen aus den Erzen unmittelbar hergestellt werden, so genügt es nicht, die Reduktion derselben mit Kohle zu bewirken, sondern es muß auch noch Sauerstoff Zutreten können, um die entstandene Verbindung von Eisen und Kohle wieder zu zerstören. Man bezweckt dies dadurch, man die Erze in weiten Räumen durch Kohle reducirt, daß die Reduktion nur unvollständig erfolgen läßt, also eine Gemenge von reducirtem Eisen, von Eisen, welches bereits Kohle aufgenommen hat, und von noch nicht zur Reduktion gelangtem oxydirtem Eisen erhält, und daß man die theilweise reducirte Masse dem Luftstrom aussetzt, ohne den Grad der Temperatur so sehr zu erhöhen, daß das schon mit Kohle verbundene Eisen flüssig wird, und sich den Wirkungen des Luftstroms, folglich auch des noch nicht reducirten Eisens, zu schnell hingibt. Niedrige Ofen mit verhältnißmäßig weiten Schmelzräumen sind folglich die Bedingungen zur unmittelbaren Darstellung des Stabeisens aus den Erzen; niedrig müssen sie seyn,

damit das Eisen nicht zu früh reducirt wird und bei der zu diesem Prozeß durchaus erforderlichen niedrigen Temperatur Versetzungen in den obern Schachthöhen veranlaßt; eine große Weite des Schmelzraums ist nothwendig, damit die theilweise reducirte Masse nicht plötzlich dem concentrirten Windstrom vor der Form ausgesetzt und dadurch theils verschlackt, theils in Roheisen umgeändert wird. Die Vorrichtungen, in denen die Reduktion der Eisenerze zu Stabeisen vorgenommen wird, nennt man entweder Stücköfen oder Heerde, je nachdem die theilweise Reduktion schon über der Form, oder vor und unter derselben erfolgt. Der Stückofen und des Stückofenbetriebs ist schon oben (§§. 630. 631.) gedacht. Die Heerde, welche auch Feuer genannt werden, unterscheiden sich von den Defen dadurch, daß die zu reducirenden Erze nicht in einzelnen Gichten oder Sägen, wie bei den Defen, vor dem Windstrom nieder gehen, sondern daß das mit Kohle gemengte Erz vor der Form und unter derselben reducirt und geschmolzen wird. Bei den Defen wird die Beschaffenheit des Productes daher mehr durch den Grad der Temperatur bestimmt, welcher in der Hauptsache wieder von dem Verhältniß des Erzes zu den Kohlen und von deren Beschaffenheit abhängig ist; bei den Heerden kommt das augenblickliche Verhältniß des Erzes zu den Kohlen weniger in Betracht, sondern der Zustand des theilweise reducirten Erzes entscheidet, ob die Schmelzmasse längere oder kürzere Zeit vor und unter dem Windstrom zu bearbeiten ist. Bei den Defen findet keine Bearbeitung der theilweise reducirten Masse im dem Schmelzraum statt, wie es bei den Heerden nothwendig ist, sondern der Erfolg bleibt von dem Verhältniß des reducirten und theilweise schon mit Kohle verbundenen Eisens, dem noch nicht zur Reduktion gelangten und verschlackten Eisenerz abhängig, wogegen es bei der Arbeit in den Heerden der Prüfung des jedesmaligen Zustandes der Schmelzmasse bedarf, ob durch die Einwirkung des Luftstroms noch mehr oxydirt

Eisen gebildet werden muß, wenn die Reduktion zu weit vorgeschritten seyn sollte und daher keine Trennung des reducirten Eisens von der Schlacke erfolgen will, oder ob die Schmelzmasse der Einwirkung des Luftstroms durch neue Kohlenzusätze zu entziehen ist. Aus diesem Arbeitsverfahren in den Heerden oder Feueren geht aber auch hervor, daß sie nicht, wie die Defen, durch einen natürlichen Luftstrom genährt werden können, sondern daß zu ihrem Betriebe nothwendig ein Gebläse erforderlich ist. Wo sich also Spuren von Heerden auffinden lassen, da muß auch der Gebrauch der Gebläse schon bekannt gewesen seyn.

§. 851.

Zum Unterschied von anderen Heerden und Feueren, nennt man die Heerde, in denen Stabeisen unmittelbar aus Eisenerzen erzeugt wird, Rennfeuer, Rennheerde, Luppenfeuer, Luppenheerde. Ihre Einrichtung ist im Allgemeinen gleich, indem sie aus einer Feuergrube bestehen, in welche durch eine Formöffnung ein künstlicher Windstrom geleitet wird. Weil die Heerde in bedeckten Gebäuden oder Hütten stehen müssen, um die Arbeiter nicht der Witterung Preis zu geben, so stellt man die Heerde unter eine Esse, und befördert dadurch den Abzug der Funken, welche in der Hütte nachtheilig werden würden.

§. 852.

Geschieht die Darstellung des Stabeisens aus den Eisenerzen nicht unmittelbar, sondern wird aus den Erzen zuerst Roheisen erzeugt, und dieses zu Stabeisen verarbeitet, so muß die Abscheidung der Kohle des Roheisens durch Verbrennen, folglich durch den Zutritt von Sauerstoff, oder auch durch die Einwirkung des wieder gebildeten oxydirten (verschlackten) Eisens auf das Kohle haltende Eisen, bewirkt werden. Diese Abscheidung der Kohle, oder das Verfrischen des Roheisens, geschieht entweder in Heerden (oder Feueren) oder in Flammene-

öfen. Die Herde haben im Allgemeinen dieselbe Construct wie die Luppenherde, man nennt sie aber zum Unterschied diesen: Frischherde, Frischfeuer, zuweilen auch Werrrennherde. Die Flammöfen sind von denen, wo das Roheisen umgeschmolzen wird, wesentlich nicht verschieden, der Sauerstoff tritt hier zugleich mit den anderen glühenden Gasen an das geschmolzene oder in der hohen Temperatur weiche Eisen, wogegen er in den Herden durch die Form dem Gebläse einströmt, die Kohlen entzündet, und durch Verbrennen der Kohlen die Schmelzung des Roheisens, theilweise Oxydation desselben und dadurch zugleich die Entlung bewirken soll.

§. 853.

Das Stabeisen kann in der Temperatur, in welcher es in den Herden und Öfen dargestellt wird, nicht geschmolzen, nicht tropfbar flüssig werden. Mit dem abnehmenden Kohlegehalt nimmt die Strengflüssigkeit des Eisens zu; es verliert den flüssigen Zustand, in welchem es sich als Roheisen befindet, und zieht sich zu einer festen Masse zusammen. Diese Eigenschaft des Eisens, in dem reinen und von Kohle befreiten Zustande so strengflüssig zu seyn, daß es auch in den höchsten Temperaturen, welche sich in den Schmelzöfen und Schmelzherden hervorbringen lassen, nicht geschmolzen werden kann, es, welche die Darstellung des Stabeisens schwierig und mühselig macht; wenigstens wird dadurch der große Metallverlust herbeigeführt, welcher immer unvermeidlich bleibt, man mag Stabeisen unmittelbar aus den Erzen darstellen, oder zuerst vollständige Reduktion der Erze zu Roheisen bewirken und dann in Stabeisen umändern. In beiden Fällen wird nämlich ein großes Uebermaß von oxydirtem Eisen erfordert, um das mit dem abnehmenden Kohlegehalt immer weniger Fläche darbietende Eisen einzuwirken.

Die feste Stabeisenmasse nimmt aber in der Glühhitze

Eindrücke an, welche ihr von außen gegeben werden, und mehrere Massen lassen sich durch Schweißen aufs vollkommenste mit einander verbinden. Bei den verschiedenartigen Methoden, welche man zur Erzeugung des Stabeisens anwendet, wird die dargestellte Stabeisenmasse eine sehr verschiedene äußere Gestalt erhalten. Man nennt diese Massen Deul, Kuppe, Frischstück, Stüd, Wolf u. s. f., und läßt sie oft zu einem Gewicht von drei Centnern und darüber anwachsen, wogegen sie zuweilen nur einige zwanzig Pfund schwer seyn können. In dieser unregelmäßigen Gestalt würde das Eisen zum gewöhnlichen Gebrauch in den Fabrik-[•] Werkstätten nicht flüßlich angewendet werden können, weil es unbequem und kostbar seyn würde, jedesmal große Massen von Eisen zu erhitzen, wenn oft nur von geringen Quantitäten Gebrauch gemacht werden soll.

Nicht deshalb allein, sondern weil das Eisen durch einen starken mechanischen Druck auch mehr gereinigt, nämlich von den mechanisch anhängenden Schlackentheilen befreit wird und eine größere Festigkeit erhält (§§. 45. 321.), schlägt oder drückt man die erhaltene Stabeisenmasse entweder unter großen Hämmern, oder zwischen zwei Walzen zusammen, und giebt ihr eine bestimmte Gestalt. Schön geschmiedetes Eisen gewährt nicht allein ein gefälliges Ansehen, sondern eine schöne Schmiedung ist, — mit Ausnahme des durch Phosphor kalibrüchigen Eisens, welches sich weich und gut schmieden läßt und Stäbe von dem vortrefflichsten äußeren Ansehen liefert, — auch fast jedesmal ein Beweis von der Güte des Eisens, weil schlecht gefrischtes Eisen sich nicht gut schmieden läßt, sondern leicht Schiefer, oder sogenannte unganze Stellen und Brüche bekommt. Wiederholte Schweißhitzgen, verbunden mit einem darauf erfolgenden Ausstrecken (das sogenannte Gerben oder Raffiniren des Stabeisens), verbessern außerdem die Güte des Stabeisens, vorzüglich des roh gefrischten und des von Silicium noch nicht ganz befreiten Eisens, theils wegen der

chemischen Einwirkung der Schweißhitze auf das Eisen, welche jeder Ausstreckarbeit zu Stäben vorangehen muß, theils weil durch das mechanische Zusammenpressen der reinen Eisentheile durch äußere Kraft, die fremdartigen Gemengtheile (Schlacken), welche zwischen den Eisentheilen mechanisch eingeschoben bleiben und den Zusammenhang der Eisentheile aufheben, folglich die Cohäsion vermindern würden, ausgepreßt und entfernt werden.

§. 854.

Die von der Rennfeuerarbeit oder auch vom Verfrischen des Roheisens erhaltenen Stabeisenmassen werden, wenn sie groß sind, im weißglühenden Zustande unter dem Hammer durch das Seheisen zerschroten, nämlich in mehrere Stücken getheilt, von denen ein jedes die Größe erhält, um Stabeisenstäbe von begehrteter Länge, Breite und Stärke durch das weitere Aus Schmieden oder Auswalzen dieser Stücke — Kolben — zu erhalten. Geschähe die Bearbeitung des Eisens unter Walzen, so werden die einzelnen Abtheilungen der Eisenmasse nicht größer gemacht, als es die Größe eines Kolbens jedesmal erfordert.

Das Zusammenpressen der bei der Stabeisenfabrikation erhaltenen Eisenmasse, das Zertheilen derselben zu Kolben, und das Aus Schmieden oder Auswalzen der Kolben zu Stäben, ist daher ein wesentlicher Theil der Stabeisenfabrikation. Die Form der Stäbe richtet sich nach dem davon zu machenden Gebrauch. Im Allgemeinen unterscheidet man Quadrateisen und flaches Eisen. Je kleiner die Dimensionen sind, welche das Eisen erhalten soll, desto mehr Zeit wird zur Schmiedung erfordert. Bei manchen Frischmethoden, bei welchen das Aus Schmieden des erhaltenen Stabeisens, und die Erzeugung desselben, in einem und demselben Herde geschehen muß, würde man bei sehr feinen Eisensorten mit der Schmiedung nicht fertig werden; auch erfordern die feineren Eisensorten leichtere Hämmer oder anders eingerichtete Walzen, und deshalb pflegt man die Anfertigung

der feineren Eisensorten als eine Verfeinerungsmethode des Stabeisens zu betrachten.

Die Benennung des Eisens nach den Dimensionen der Stäbe ist in den verschiedenen Ländern verschieden, so wie die Dimensionen selbst oft mehr durch Gewohnheit, als durch einen gewissen Zweck bestimmt werden. Die Dimensionen der Dicke bei den Quadratstäben, und die der Breite und Stärke bei den flachen Stäben, sind außerordentlich abweichend; es versteht sich daher von selbst, daß man sich bei der Fabrication nach der Sitte des Landes, oder auch nach dem Gebrauch, der von dem Eisen gemacht werden soll, zu richten hat.

§. 855.

Das Zusammenschlagen der Stabeisenmasse, das Zertheilen derselben in Kolben, und das Ausrecken der Kolben zu Stäben, geschieht bei denjenigen Frischprozeßten, bei welchen das Roheisen bei Holzkohlen in den Frischheerden verfrachtet wird, größtentheils unter großen Hämmern. Wo aber die Frischarbeit bei Steinkohlen, auf Flammofenheerden eingeführt ist, da geht die Arbeit zu rasch, als daß das dargestellte Stabeisen, durch Schmieden unter Hämmern, in die Form von Stäben gebracht werden könnte. Das gefrischte Stabeisen wird dann gewöhnlich unter Walzen ausgestreckt. Indes trifft man auch häufig gemischte Verfahrungsarten an, indem man sich zum ersten Zusammenschlagen der gefrischten Eisenmasse und zum Zertheilen derselben zu Kolben, der Hämmer, zu der weiteren Bearbeitung der Kolben aber der Walzen bedient.

Vom Ausrecken des Stabeisens unter Hämmern.

§ 856.

Nach der Art, wie die Hämmer durch die an den Hebekränzen befindlichen Hebedaumen oder Hebelatten in die Höhe gehoben wird, unterscheidet man drei verschiedene Arten von Hämmern, nämlich Aufwerfhammer, Schwanz-

hämmer und Stirnhämmer. Die Hebeeinrichtung des Hammers mag seyn, welche sie will, so besteht der Mechanismus des Schmiedens doch immer darin, daß das zu schmiedende Eisen auf einen Amboss gelegt, und durch die wiederholten Schläge des auf den Amboss fallenden Hammers zusammengebrückt und ausgedehnt wird. Der Amboss ist gewöhnlich von Gußeisen, der Hammer aber aus geschmiedetem Eisen angefertigt, und hat eine verstärkte Bahn.

Die Hammergerüste oder die Vorrichtungen, in denen die Hämmer liegen und bewegt werden, haben nach der Beschaffenheit der Hämmer selbst eine verschiedene Beschaffenheit.

Die Aufwerfhammer sind als einarmige Hebel anzusehen, bei denen die Last der Hammer ist, und die Kraft an einem Punkt des Hebels zwischen der Last und dem Ruhe- oder Drehungspunkt des Hebels wirkt. Wenn die ganze Länge des Hebelarms oder des Hammerhelms in drei Theile getheilt wird, so läßt man die Kraft, oder die Daumen — Grösche — des Hebekranzes gewöhnlich auf den dritten Theil der Länge des Helms, vom Hammer an gerechnet, angreifen. Je näher der Angriffspunkt dem Hammer ist, desto geringer wird die zu überwindende Last, aber auch desto geringer die Hubhöhe des Hammers, folglich desto geringer seine Wirksamkeit seyn. Die Hubhöhe des Hammers, oder die größte Entfernung der Ambossbahn von der Hammerbahn, beträgt zwischen 25 und 30 Zoll, und um so viel muß der Hammer durch die Grösche des Hebekranzes gehoben werden. Je näher sich der Angriffspunkt der Grösche oder der Daumen des Hebekranzes, an dem Ruhepunkt des Helms befindet, desto kürzer können die Daumen seyn, um eine gleiche Hubhöhe hervorzubringen. Durch die kürzeren Daumen wird zwar der Hebel an der Wasserradwelle ebenfalls verkürzt, folglich die vom Wasserrade zu überwindende Last vermindert; allein in demselben Verhältniß wächst die Last, welche die Daumen zum Heben des Hammers zu überwinden

haben. Die vom Wasserrade bewegten Daumen sind nämlich als Hebelarme anzusehen, welche zu einem zweiarmigen Hebel gehören, dessen Ruhepunkt die Ase des Rades oder der Welle ist. Je kleiner daher der Arm, an welchem die Last wirkt, im Vergleich gegen den zweiten Arm, an welchem die Kraft wirksam ist, seyn kann, desto weniger Last würde das Wasserrad zu überwinden haben, wenn der Arm dieses zweiarmigen Hebels nicht wieder auf einen einarmigen Hebel wirken müßte, dessen Last um so schwerer zu überwinden ist, je näher die Kraft an seinem Umbrehungspunkt wirkt. Deshalb macht man die Hebelarme an der Wasserradwelle lieber etwas länger, um dieselbe Hubhöhe herauszubringen, wenn der Angriffspunkt am Helm mehr nach dem Hammer zu gerückt wird.

Den Ruhe- oder Drehungspunkt des Hammerhelms bildet die sogenannte Hülse, durch welche der Helm gesteckt ist. Die Hülse wird mit ihren beiden Zapfen in die für sie bestimmten Zapfenlager eingesteilt, so daß sie sich nicht verrücken kann, sondern bloß die auf- und niedergehende Bewegung des Hammers zuläßt. Es ist einleuchtend, daß der Hammerhelm der Wasserradwelle so nahe als möglich liegen muß, um den durch die Stöße des Hebelkranzes gebildeten Hebel nicht unnöthig zu verlängern. Deshalb muß auch der der Wasserradwelle zugekehrte Zapfen der Hülse so kurz als möglich seyn.

Die Hubhöhe des Hammers wird durch den Keitel, nämlich durch ein Stück Holz, gegen welches der Kopf des Hammers schlägt, wenn er seine größte Höhe erreicht hat, bestimmt. Dies Anschlagen gegen den Keitel ist nothwendig: theils weil der Hammer bei einem sehr raschen Gange des Wasserrades zu hoch in die Höhe geschneellt werden könnte, und erst wieder niederfallen würde, wenn der folgende Hebedaumen den Helm schon wieder ergreift, wodurch der Hammer gefangen werden würde, und gar nicht auf den Amboss niederfallen könnte; theils damit er durch die Elasticität des Keitels eine

neue Schnellkraft erhält, und mit desto größerer Kraft auf den Amboss schlägt. Keitel und Helm müssen daher auch aus dem besten Rothbuchenholz (oder in Ermangelung desselben aus gutem Birkenholz) angefertigt, und der Helm durch ein eisernes Blech gegen die zu starke Abnutzung von den Erbschen des Hebekranzes geschützt werden.

Ein gewöhnliches hölzernes Hammergerüst zu einem Aufwerfhammer besteht daher nothwendig aus zwei Säulen, zwischen denen sich die Hülse des Hammers bewegt, und aus zwei hinter einander stehenden Säulen, durch welche der Keitel gesteckt ist. Durch das beständige Heben des Hammers und durch das starke Anschlagen gegen den Keitel, würden die verschiedenen Säulen aber auch bei der stärksten Grundbefestigung bald locker werden, weshalb man sie durch ein großes schweres Stück Holz — den sogenannten *Drahmbaum* — mit welchem die Säulen in Verbindung gesetzt sind — niederbrückt. Der *Drahmbaum* ruht auf drei Säulen, von denen die eine, dem *Wassertrabe* zunächst gelegene, die *Drahmsäule*, die zweite die *Keitelsäule*, und die dritte die *Hüttensäule* heißt. Durch die *Drahm-* und *Keitelsäule* wird zugleich der Keitel in der gehörigen Höhe festgekeilt. Die Säulen, zwischen denen sich die Hülse bewegt, sind mit dem *Drahmbaum* verbunden, und stehen zu beiden Seiten der *Keitelsäule*, jedoch so, daß diese die drehende Bewegung der Hülse nicht hindert. Man nennt sie *Büchsen Säulen*, weil sie in der Höhe, in welcher der Hammer, oder vielmehr die Hülse desselben eingelegt wird, eine Vertiefung haben, in welche gegossene eiserne *Büchsen*, nämlich vertiefte halbkugelförmige Zapfenlager, in welchen sich die Zapfen der Hülse bewegen, eingefeilt werden.

Im Zustande der Ruhe muß der Helm des Hammers vollkommen horizontal liegen, wonach sich also, bei einer gegebenen Höhe des Ambosses und des Hammers, die Höhe richten muß, in welcher die Büchsen in den Büchsen Säulen eingefeilt werden.

Die Hammerbahn liegt nicht parallel mit der Welle, auf welcher sich der Hebelkranz befindet, sondern der Hammer ist etwas schief auf dem Helm festgekeilt, damit beim Schmieden langer Stäbe diese nicht von den Fröschen ergriffen werden. Ganz korrespondirend mit der Hammerbahn muß natürlich auch die Lage der Ambosbahn seyn. (§. 901.)

Dem Ambos muß eine feste Unterlage gegeben werden, damit er den Schlägen des Hammers nicht nachgiebt. Wo das Terrain nicht felsig und nicht fest genug ist, wird ein sogenannter Hammer- oder Ambosstock, welcher 6 bis 7 Fuß lang, und 3 bis 4 Fuß im Durchmesser stark ist, auf ein eingerammtes Pfahlwerk gestellt, so daß er nur 19 Zoll über der Hüttensohle hervorragt. In dem Hammerstock wird oben eine eiserne Chavotte, oder ein Gehäuse für den Ambos, befestigt, und in der Chavotte der Ambos selbst festgekeilt. Durch diese Einrichtung kann man der Ambosbahn jede beliebige Richtung geben, und dem Ambos zugleich völlige Unverrückbarkeit mittheilen. Die früher gebräuchlich gewesenen elastischen Hammerböcke sind jetzt wegen ihrer Kostbarkeit, und weil die Ambosbahn dadurch zu oft verrückt wird, allgemein verworfen.

Die eben erwähnte, ist eine ziemlich allgemein gebräuchliche Einrichtung der hölzernen Aufwerfhammergerüste. Man hat indeß verschiedene Modifikationen dabei eingeführt, welche sich aus den Zeichnungen Taf. XXVIII und XXIX. ergeben und in den Erklärungen zu den Kupfertafeln vollständig erläutert sind.

Ein hölzernes Hammergerüst erfordert eine große Menge von Holz, sowohl unter als über der Erde. Man fing zuerst an, die Büchsen Säulen zu gießen, dann folgte man mit der Reisesäule, und endlich hat man an mehreren Orten ganz gegossene Hammergerüste eingeführt.

Die Zeichnungen Taf. XXX und XXXI, — deren vollständige Erklärung in den Erläuterungen der Kupfertafeln nach-

Seite, bequem herausnehmen und wieder einsetzen lassen. Bei den eisernen Schwanzhammergerüsten sucht man dies zuweilen durch einen beweglichen langen eisernen Hebelarm, welcher die Büchsen säule vorstellt, und in welchem die Büchse liegt, zu bewirken. Die Helme der Schwanzhämmer sind häufig von geschmiedetem Eisen.

Auf den Zeichnungen Taf. XXXIV bis XXXVII sind verschiedene hölzerne und eiserne Schwanzhämmer dargestellt, worüber die Erläuterung in der Erklärung der Kupfertafeln nachzusehen ist. Die leichten Schwanzhämmer dienen zur Verfeinerung des Stabeisens und werden auch Reithämmer (weil das Stabeisen unter diesen Hämmern ausgereicht wird) genannt, wie demnächst weiter erörtert werden wird.

In einigen Gegenden, namentlich in der Grafschaft Mark, sind hölzerne Hammergerüste im Gebrauch, welche zwischen den Schwanz- und Aufwerfhammergerüsten in der Mitte stehen. Diese Gerüste (Taf. XXXIV) sind im Allgemeinen wie die Aufwerfhammergerüste konstruirt, nur daß keine besondere Drahmsäule vorhanden ist, sondern der Drahtbaum von der Stüttsäule und von den beiden Büchsen säulen getragen wird. Die beiden Reittelsäulen stehen vor den Büchsen säulen; der Reitel wird durch ein geschmiedetes Eisen zwischen beiden Reittelsäulen getragen, und zwischen den Büchsen säulen sowohl als zwischen den Reittelsäulen, durch Reile, welche von oben nach unten gegen das Auflageisen wirken, befestigt. Unter dem Reitel ist die Büchse in den Büchsen säulen befestigt, und durch die Büchse der Hammerhelm nach Art der Schwanzhämmer durchgesteckt. Ein häufiges Reilen ist bei diesen Gerüsten ganz unvermeidlich.

§. 858.

Der Stirnhammer ist ein Aufwerfhammer, welcher vorn beim Kopf oder bei der Stirn gehoben wird, und welcher sich von gewöhnlichen 4 bis 5 Centner schweren Aufwerfhämmern durch ein sehr großes Gewicht von 80 bis 120 Centnern

unterschiedet. Der Hammer ist von gegossenem Eisen und bewegt sich mit seinen beiden Zapfen in zwei Pfannen seines Gerüsts. Dieser Hammer erhält nur etwa 6 Zoll Hub; er hat weder Keitel noch Prellstock, weil er durch sein Gewicht eine hinreichende Wirkung hervorbringt. Man bedient sich dieser Hämmer zum Zusammenschlagen der Luppen, welche beim Verfrischen des Roheisens in Flammenöfen dargestellt werden, und theilt ihnen 65 bis 70 Hübe in der Minute zu. Die kleinen Luppen werden unter einem solchen schweren Hammer zuerst etwas dicht geschlagen, ehe man sie unter die Vorbereitungsrollen bringt und unter denselben zu dicken Quadratstäben und sodann zu starken flachen Stäben ausstreckt. Die Zeichnung Taf. XXXII zeigt vollständig die Construction eines Stirnhammers.

Sehr zweckmäßig ist die in neueren Zeiten in England getroffene Einrichtung, diese 80 bis 120 Ctr. schweren gegossenen eisernen Hämmer nicht vorn am Kopfe, sondern durch Hebdaumen von unten, in die Höhe heben zu lassen, wie aus der Zeichnung Taf. XXXIII hervorgeht. Der Amboss wird dadurch von allen Seiten frei, indem die Hebdaumen kein Hinderniß verursachen. Solche Hämmer kann man nicht eigentlich mehr Stirnhämmer nennen, sondern sie sind wirkliche Aufwerfhammer, welche aber nicht seitwärts, sondern von unten von den Hebdaumen ergriffen und gehoben werden. Die hebende Kraft wirkt möglichst nahe am Kopfe des Hammers, dessen Hub nur 9 bis 10 Zoll beträgt. Vor den eigentlichen Stirnhämmern haben diese Hämmer zwar den schon erwähnten Vorzug; allein sie erfordern geübte Arbeiter, um die zusammenzuschlagenden Eisenmassen nicht von dem Amboss abgleiten zu lassen, wodurch sie leicht in die für die Hebdaumen bestimmte Vertiefung fallen und eine Störung im Betriebe veranlassen.

Bei diesen schweren Hämmern ist die Hammerbahn im Kopf des Hammers eingelassen und festgekeilt, um die Bahn,

wenn sie schadhaft geworden ist, herausnehmen und gegen eine andere umtauschen zu können. Man giebt der Bahn, sowohl der Hammerbahn, als der korrespondirenden Bahn des Ambosets, die Gestalt eines Kreuzes, um das darunter zu bearbeitende Eisen nicht bloß zusammenschweißen, sondern nach Umständen auch etwas ausrecken zu können.

Ueber die Construction der Hämmer und der Hammergerüste ist nachzusehen: *Annales des arts et manufactures*. XVIII. 205—221. 282—307. Ueber Strahämmer, ebenbas. XI. 274. u. *Jars Reisen* I. 360.

§. 859.

Statt der schweren eisernen Hämmer fängt man jetzt an, sich der sogenannten Quetschwerke. (Taf. XXXIII) zu bedienen. Zwar sind die Meinungen sehr getheilt, ob sie den Hämmern, oder diese jenen vorzuziehen sind, indeß verschaffen sich diese Quetschwerke immer mehr Eingang, weil sie weniger gekübte Arbeiter erfordern und weil kein Grund vorhanden zu seyn scheint, weshalb sie die Eisenmasse nicht mit derselben Kraft wie die Hämmer zusammendrücken und die Schlacken auspressen sollten.

Von einer noch andern Vorrichtung zum Zusammenbrücken der gefrischten Eisenmassen, von dem sogenannten Presswerk, giebt die Zeichnung auf Taf. XXXIII eine nicht genügende allgemeine Vorstellung. Die Zeichnung ist aus dem Atlas zur metallurgischen Reise der Herren Dufrénoy, G. de Beaumont, Coste und Perdonnet in England entnommen, indeß gewährt dieselbe eben so wenig als die Beschreibung (Voyage. II. 60.) eine deutliche Uebersicht. Gegen die dauerhaftere Construction der Quetschwerke dürfte die der Presswerke wohl sehr zurückstehen, obgleich die Wirkungsart beider Vorrichtungen dieselbe ist.

Vom Ausrecken des Stabeisens unter Walzen.

§. 860.

Seitdem man zuerst in England den langsamen Proceß des Verfrischens des Roheisens in Herden, mit dem schnelleren Frischproceß in Klammöfen vertauscht hat, war man genöthigt, sich auch schneller wirkender Mittel zum Bearbeiten und Ausrecken des gefrischten Eisens zu bedienen. Die Walzwerke hatte man früher nur zum Ausbreiten des Stabeisens zu Blechen angewendet; es lag daher, als man mit dem Ausrecken des gefrischten Eisens unter Hämmern nicht mehr gleichen Schritt mit dem Frischproceß halten konnte, sehr nahe, auch das gefrischte Eisen unter Walzwerken auszustrecken, indem man den Walzen Einschnitte zutheilte, welche mit der anfänglichen Gestalt des gefrischten Eisens, und mit den Dimensionen der Breite und Stärke, welche die Stäbe endlich erhalten sollten, genau übereinstimmten. Die Vorurtheile, welche man früher auf dem Continent gegen das gewalzte Stabeisen gehegt hat, sind längst verschwunden und der Ueberzeugung gewichen, daß das Stabeisen durch die Bearbeitung unter den Walzwerken an Festigkeit, Dichtigkeit, Gleichförmigkeit und Gleichartigkeit in einem ungleich höheren Grade gewinnt als durch das Schmieden unter den Hämmern.

Die Gerüste, in welchen die Walzen umlaufen, sind entweder Ständergerüste (Laminoirs à cages) oder Pflaengerüste (Laminoirs à colonnes). Die letzteren, deren man sich jetzt nur noch bei der Fabrication der Bleche bedient, obgleich sie auch hier schon theilweise durch die Ständergerüste verdrängt sind, bestehen selten aus vier gegossenen eisernen, häufiger und gewöhnlich aus geschmiedeten eisernen Pflaren oder Säulen, welche in starke eiserne Sohlplatten eingelassen werden und darin so befestigt sind, daß sie sich nicht verrücken können. Zwischen zwei und zwei von diesen Pflaren werden die Walzen-

lager eingeschoben, auf welchen sich die Walzen mit ihren Rappen umbrehen. Oben werden die zusammen gehörenden beiden Pilaren durch starke gegossene eiserne Sättel (Rappen) zusammengehalten. — Bei den Ständergerüsten, die jetzt bei der Bereitung der gröberen und der feineren Stabeisenforten nur noch allein in Anwendung kommen, indem man sich der Pilarengerüste zu diesem Zweck nicht mehr bedient, sind die Ständer, welche die Stelle der Pilaren vertreten, mit der Sohlplatte, und häufig auch mit dem Sattel, aus einem Stück gegossen, so daß ein solches Gerüst aus zwei gegossenen Ständern besteht. Nur bei den kleineren Ständergerüsten für feinere Eisenforten, wendet man bewegliche Rappen oder Sättel an, um schneller eine Auswechselung der Walzen vornehmen zu können. — Die Pilarengerüste sind ungleich kostbarer als die Ständergerüste, indeß bedient man sich derselben noch bei der Blechfabrikation, weil sie, besonders bei feinen Blechforten, eine etwas bequemere und genauere Stellung der Walzen gestatten.

Bei allen Walzgerüsten ist dahin zu sehen, die Sohlplatten für die Ständer oder für die Pilaren mit dem Fundament oder Grundwerk so fest zu verbinden, daß sie nach keiner Seite nachgeben können. Hölzerne Fundamente sind daher nicht zu empfehlen. Bei den Walzwerken zum Stabeisenwalzen kommt es außerdem noch auf die Genauigkeit an, mit welcher die Walzen in einander greifen.

Immer ist es vortheilhaft, die Einrichtung so zu treffen, daß das eine Pilaren-Paar, oder daß einer von den beiden Ständern mit Leichtigkeit verschoben, d. h. dem anderen Pilaren-Paar oder dem anderen Ständer näher gerückt, oder weiter von ihm entfernt werden kann, um nach Umständen kürzere oder längere Walzen einlegen oder ein und dasselbe Gerüst zu Walzen von verschiedener Länge anwenden zu können. Es muß auf diesen sehr wesentlichen Umstand sogleich bei der Fundamentirung Rücksicht genommen werden, welches bei den älteren

Walzwerkeinrichtungen nicht geschehen ist. Bei den Blechwalzwerken ist es von Wichtigkeit, für die Bleche von den gewöhnlichen und üblichen Dimensionen, nur Walzen von der erforderlichen Länge anzuwenden, und die theureren längeren Walzen alsdann einzulegen, wenn breitere Bleche angefertigt werden sollen. Aber auch das Stabeisen wird von sehr verschiedenen Dimensionen in der Stärke und Breite verlangt, und man kommt daher oft, in den Fall, längere und kürzere Walzen einzulegen zu müssen. Wo Hagonseisen angefertigt wird, läßt sich die Länge der Walzen häufig im Voraus nicht bestimmen, indem nach der verlangten Gestalt des Eisens zuweilen viele Einschnitte in den Walzen erforderlich sind, welche das Eisen nach und nach durchlaufen muß, ehe es die begehrte Gestalt erhält. Die Ständer müssen daher nothwendig verschiebbar eingerichtet werden. Nur bei denjenigen Walzgerüsten, welche als Luppenwalzen, nämlich zum Zusammendrücken des gefrischten Eisens und zugleich dazu dienen, das unter dem Stirnhammer oder zwischen den Walzen zusammengebrückte Eisen in die Gestalt von Kolben und von flachen Plattinen zu bringen, welche demnächst wieder zu Kolben zusammengeschweißt werden, ist die Verschiebbarkeit der Ständer gerade keine wesentliche Bedingung.

Die zur Bereitung des Eisenblechs, oder auch zum Walzen der gröberen Eisenarten bestimmten Walzgerüste sind nur mit zwei Walzen versehen, so daß das zu Stäben oder zu Blechen auszustreckende Materialeisen, wenn es durch die Walzen gegangen ist, von den Arbeitern, die dasselbe nach dem Durchgange in Empfang genommen haben, wieder zurück gegeben wird, um es, auf der entgegengesetzten Seite des Walzwerks, von denselben Arbeitern, welche das Hindurchführen des Eisens durch die Walzen besorgen, abermals durch die Walzen gehen zu lassen. Dieses Durchführen und Zurückgeben zum neuen Durchführen wird so lange fortgesetzt, bis der Kolben die verlangte Dimension erhalten hat. Bei starken Eisenarten kann

der fertige Stab noch eine sehr starke und fast an Weißglüh-
hitzige reichende Rothglühhitzige besitzen, obgleich er oft 6, 7 und
mehrere Einschnitte zwischen den Walzen in dem vorbereitenden
Quadrat-eisen-Gerüst, und zuweilen eben so viele Einschnitte
zwischen den Walzen in dem vollendenben Gerüst für das flache
Eisen hat passieren, und durch einige Einschnitte auch wohl zwei
male hat hindurchgehen müssen. Wenn aber langes und dabei
sehr dünnes Eisen gewalzt werden soll, so nimmt die Glühhitzige,
wegen der großen Oberfläche im Verhältniß zur Masse des
Eisens, bei dem öfteren Durchlassen und Zurückgeben der Stäbe
sehr ab. Zum Walzen von so schwachen Eisensorten muß man
den Walzen nicht allein eine große Umlaufgeschwindigkeit, —
von wenigstens 150 mal in der Minute, — zutheilen, sondern
die Walzwerksgerüste auch mit drei untereinander liegenden Wal-
zen versehen, so daß das durchgegangene Eisen nicht wieder zu-
rückgegeben werden darf, sondern auf beiden Seiten des Walz-
werks zwischen die Walzen gebracht und gestreckt werden kann,
um die Arbeit zu beschleunigen.

Obgleich die untere Walze, welche mit der bewegenden
Kraft in Verbindung steht, die obere Walze durch die Friction,
welche das auszustreckende Eisen verursacht, in Bewegung setzen
würde; so ist es doch nothwendig, beide Walzen gleichförmig
sich um ihre Axen drehen zu lassen, damit beide in gleichen
Beträumen den Umlauf vollenden. Dies ist vorzüglich bei den
Gerüsten zum Walzen des flachen Eisens erforderlich. Beide
Walzen werden deshalb auch durch Kuppelungsräder und Kupp-
elungsrollen mit einander verbunden.

Die untere Walze erhält schon von selbst eine feste Lage,
indem ihre Zapfen in dem Lager ruhen, welches zwischen den
Pillaren oder Ständern eingeschoben ist und welchem die Sohl-
platte, mittelbar oder unmittelbar, zur Grundlage dient. Die
obere Walze hat keine so feste Unterlage, sondern sie muß ihre feste
und unverrückbare Lage durch zwei Zapfenlager erhalten, von

denen das untere die Zapfen der oberen Walze aufnimmt und trägt, das obere aber dazu dient, den vermittelst einer Schraube, oder auch wohl eines Keiles, erhaltenen Druck, auf den Walzenzapfen, folglich auf die Walze selbst fortzupflanzen. Das untere Lager zum Tragen der Zapfen für die obere Walze muß selbst wieder getragen werden, welches besonders in dem Fall nöthig ist, wenn die obere Walze nicht fest gegen die untere angekeilt oder angeschraubt wird, sondern sich mit ihren Lagern in dem Augenblick etwas heben soll, wenn das zu streckende Eisen zwischen den Walzen durchgeführt wird. Diese Vorrichtungen zum Tragen des unteren Lagers der oberen Walze, dienen indeß nur dazu, die obere Walze mit ihren beiden Lagern nicht aus der richtigen Lage zu bringen, wenn die obere Walze etwas gehoben wird; aber nicht dazu, die Walze selbst mit ihren Lagern zu unterstützen oder wirklich zu tragen.

Bei den Walzwerken zum Stabeisenwalzen so wenig, als bei den Bandisenwalzwerken und bei den Schneidwerken, ist es nöthig, die obere Walze zu unterstützen, oder zu heben, damit sie nicht mit dem vollen Gewicht wieder zurückfällt, wenn sie beim Durchgehen des Eisens zwischen den Walzen gehoben worden ist. Es findet nämlich hier entweder gar kein Heben der oberen Walze statt, indem dieselbe vermittelst der Stellschraube, oder eines Keils, so fest gegen die untere Walze gedrückt wird, daß sie sich nicht heben kann; oder wenn wirklich ein Heben der oberen Walze statt findet, — wie dies bei den Walzen zur Anfertigung der flachen stärkeren Eisensorten wirklich der Fall ist, indem sich nur auf solche Weise flache Stabeisensorten von einerlei Dimensionen in der Breite, und von verschiedenen Dimensionen in der Stärke, bei einem und denselben Einschnitten der Walzen, darstellen lassen, — so beträgt die Hebung doch immer nur sehr wenig und das Gewicht der oberen Walze ist dabei so wenig bedeutend, daß man es süglich wagen kann, die Walze mit ihrem ganzen Gewicht wieder zurückfallen zu lassen, wenn

das Eisen die Walzen verlassen hat. Aber bei den Blechwalzen muß sich die obere Walze jedesmal mehr oder weniger heben, wenn das Materialeisen oder der Sturz durch die Walzen gesteckt wird, und diese Höhe, bis zu welcher sie gehoben wird, ist eine veränderliche, welche sich nach den Dimensionen richtet, die das Materialeisen, oder der Sturz bereits erhalten haben. Sie muß durch die Stellschrauben, welche auf die oberen Lager der Walze drücken, bestimmt, und fast bei jedem erneuerten Durchstechen des Sturzes, durch stärkeres Anziehen der Schrauben oder des Reiles, regulirt werden. So wie das auszubreitende Eisen durch die Walzen hindurchgegangen ist, würde die gehobene obere Walze mit ihrem vollen Gewicht auf die untere Walze zurückfallen und dadurch um so leichter Brüche und Beschädigungen verursachen, je größere und schwerere Walzen man anzuwenden genöthigt ist. Man muß daher die Wirkungen des Zurückfallens der oberen Walze, durch Anbringung eines Gegengewichtes, unschädlich machen. Dieses Gegengewicht steht mit dem unteren Zapfenlager in Verbindung. Die Verbindung kann auf verschiedene Weise bewerkstelligt werden.

Das Zapfenlager für die untere Walze, so wie die Lager für die Zapfen der obern Walze, müssen zwischen den Säulen oder Ständern so eingeschoben seyn, daß die Mittelpunkte der Zapfen von der obern und von der untern Walze in einer Vertikalebene liegen, weil sonst ein Seitendruck der einen Walze gegen die andere statt finden und ein Brechen der Zapfen oder der Walzen selbst, nicht zu vermeiden seyn würde. — Aber auch ein Verschieben der einen oder der anderen Walze in horizontaler Richtung würde nur bei den Blechwalzen ohne großen Nachtheil für die darzustellenden Bleche geschehen können; bei den Walzwerken zum Walzen des Stabeisens würde die horizontale Verschiebung immer den nachtheiligen Erfolg haben, daß eine starke Friction zwischen den Flächen der Kaliber entsteht und in anderen Fällen (wo die Kaliber sich theils in der

oberen, theils in der unteren Walze befinden) würde das Eisen die verlangte Gestalt, wegen der verschobenen Kaliber, gar nicht erhalten können. Deshalb müssen die Lager (oder wenigstens doch das Lager für die untere Walze) mittelst Schrauben, oder auf andere Weise, sobald die Walzen eingelegt sind, genau gestellt werden können.

Die Lager sind zwar ebenfalls von gegossenem Eisen, allein die gußeisernen Zapfen der Walzen dürfen nicht auf Gußeisen laufen, weil sie sich sonst zu schnell abnutzen würden. Man wendet Pfannen von Kupfer (auch wohl von Messing) an, welche in die Lager hineingeschoben werden. Kupferplatten von der Stärke eines halben Zolles, womit die Lager ausgefüllt werden, sind schon hinreichend.

Die Stellschrauben, durch welche das Heben der oberen Walze verhindert, oder nur bis zu einer gewissen Höhe gestattet wird, kommen, bei den Walzgerüsten zum Stabeisenwalzen, zum Aufstellen des Walzwerks oder zum festen Andrücken der oberen gegen die untere Walze, in Anwendung. Zur eigentlichen Stellung dienen sie nur in dem Fall, wenn flache Stabeisenforten von einerlei Dimensionen in der Breite, oder von verschiedenen Stärken, unter demselben Walzenpaar angefertigt werden sollen. Statt der Schrauben könnte man sich zwar der Keile bedienen; allein die Schraube ist die einfachste und vollkommenste Vorrichtung, welche man zu diesem Zweck wählen kann.

Bei den Blechwalzwerken findet ein ununterbrochenes Stellen der oberen Walze statt, weshalb die Stellschrauben bei diesen Walzwerken mit vorzüglicher Genauigkeit gearbeitet seyn müssen. Bei den Stabeisenwalzwerken kann man sich füglich der Stellschrauben aus gegossenem Eisen bedienen und den Windungen ein starkes Steigen geben, wenn es nur darauf ankommt, die Schraube gegen das obere Lager der obern Walzenzapfen zu drücken, so daß die Schraube durch den Stoß beim Heben der Walze nicht zu leiden hat. Auch die Schraubenmuttern

können aus diesem Grunde aus Gußeisen angefertigt werden, nur müssen sie so fest in den Ständern eingeklebt seyn, daß sie sich nicht verrücken können. Muttern von Messing oder aus anderem Metall sind daher weniger nothwendig. Bei den Blechwalzwerken leiden aber die Gewinde der Schrauben und der Muttern durch den Stoß, den sie beim Heben der oberen Walze, und zum Theil auch bei dem Zurückfallen derselben nach erfolgtem Durchgange des Eisens durch die Walzen, erhalten. Schon wegen der erforderlichen genauen Stellung ist es nöthig, nicht zu flach eingeschnittene und zu hohe Gewinde anzuwenden. Bei diesen Walzwerken müssen die Schrauben aus Stabeisen und die Muttern aus Metall (Messing, oder Kupfer, auch hat man sich schon der Muttern aus gegossenem Zink bedient) angefertigt werden. Wo man Pilarengerüste anwendet und die Pilaren aus gegossenem Eisen bestehen läßt, sind die Schrauben in den Pilaren selbst geschnitten, also ebenfalls aus Gußeisen.

Alle Ständergerüste erhalten nur zwei Stellschrauben, nämlich für jeden der beiden Zapfen der oberen Walze eine, welche in der Mitte des oberen Lagers, nämlich in der Vertikalebene der Mittelpunkte der beiden Walzenzapfen, den Druck ausübt. Auch den Ständergerüsten zur Anfertigung von Band- und Schneide-Eisen giebt man nur zwei Schrauben (welche in derselben Art wie bei allen Ständergerüsten wirken), obgleich man jene Gerüste gern mit beweglichen Kappen (Sätteln) einrichtet, um die Lager, Walzen und Schneiden leicht und schnell herausnehmen und wieder einlegen zu können, so daß diese Gerüste gewissermaßen einen Uebergang der Ständer- zu den Pilarengerüsten bilden. Dagegen theilt man den Pilarengerüsten vier Stellschrauben zu und bewirkt die Stellung dann nicht durch die Schrauben, sondern durch die Muttern, welche zu diesem Ende mit Schlüsseln versehen sind. Der Druck der Muttern wird durch die Sattelleisen auf das obere Zapfenlager der obern Walze fortgepflanzt. Die Hängerisen, welche das untere Zapfen-

lager für die obere Walze zu tragen bestimmt sind, werden zuweilen nicht unmittelbar an den Sätteln, sondern an besonderen Trageeisen befestigt, so daß beim Heben der oberen Walze, durch den Druck des zu walzenden Eisens, die Walze mit ihren vier Lagern, mit den beiden Sätteln und mit den beiden Trageeisen gehoben wird. Beim Stellen der Walzen ist weiter nichts nöthig, als die Muttern stärker oder schwächer anzuziehen.

Die Konstruktion der Walzen richtet sich nach dem Zweck, zu welchem sie bestimmt sind. Die Walzen zur Anfertigung von Blechen sind glatt und sauber abgedreht. Außer von der Sauberkeit und von der Genauigkeit der Arbeit, hängt die größte Brauchbarkeit der Walzen auch von der Beschaffenheit des Roheisens, welches zum Walzenguß angewendet worden ist, sehr wesentlich ab. Die feineren flachen Stabeisensorten (und die zur Verzinnung bestimmten Eisenbleche) müssen ihre letzte Vollen- dung durch Hartwalzen erhalten, die nicht allein sauber abge- drehet, sondern auch polirt seyn sollten. Außerdem müssen bei diesen Hartwalzen, unter welchen die feinsten flachen Stabeisen- sorten (Bandeisen) ihre Vollen- dung erhalten, Vorrichtungen zum Ab- kalzen der Oberfläche des Eisens von Glühspan (Abschabe- vorrichtungen) angebracht seyn.

Die Größe der Blechwalzen ist von der Größe der darzu- stellenden Bleche abhängig. Die Länge der Walzen steigt von 18 Follen bis zu 8 Fuß und darüber, und die Dicke, oder der Durchmesser, weicht von 12 bis zu mehrern zwanzig Follen ab. Nach aller Erfahrung strecken Walzen von geringerem Durchmesser stärker als die starken Walzen.

Dieserigen Walzen, welche als Luppenwalzen dienen, unter welchen nämlich die gefrischten Luppen zusammengebrückt oder preßt in die Gestalt von vierkantigen Kolben gebracht, und aus diesen wieder zu flachen und starken Plättinen ausgestreckt wer- den, bedürfen keines sauberen Abdrehens. Jedes Walzwerk, welches zur Stabeisenbereitung dient, besteht aus zwei Gerüsten,

von denen das eine das vorbereitende und das zweite das vollendende für die bestimmte Arbeit ist, zu welcher die Gerüste angewendet werden. Bei den Luppenwalzwerken befinden sich in dem einen Gerüst die Walzen zum Zusammendrücken des gefröschten Eisens (zum Bängen der einzelnen Luppenstücke, in so fern diese Arbeit nicht, wie gewöhnlich, vorher unter einem schweren Stirnhammer verrichtet wird) und zum Ausziehen der Luppen zu Kolben und zuletzt zu groben Quadratstäben; in dem zweiten Gerüst liegen die Walzen, welche die groben Quadratstäbe zu breiten und starken Plattinen ausbreiten. Dieser Luppenwalzwerke bedarf man nur bei der eigentlichen Frischarbeit in Flammenöfen. Zuweilen wendet man zwar wohl nur ein einziges Gerüst an und versteht die Luppenwalzen nicht allein mit den Einschnitten zu den Kolben und zu den groben Quadratstäben, sondern auch zugleich mit den Einschnitten zu den starken breiten Plattinen. Dann müssen die Walzen aber eine bedeutende Länge erhalten, wodurch häufig Brüche entstehen, weshalb es vorzuziehen ist, zwei Walzwerksgerüste anzuwenden. — Wo man schon fertige (bei Holzkohlen, in Herden gefröscht und unter Aufwerfshämmern abgeschmiedete) Kolben zu Stabeisen auswalzen will, da hat der Hammer schon die Stelle der Luppenwalzen vertreten und die fertigen Kolben werden dann unmittelbar an das Grobeisenwalzwerk abgegeben. Von den Luppenwalzen erhält man folglich in der Regel nicht vierkantige Kolben, sondern breite Plattinen, welche nach der verschiedenen Bestimmung des darzustellenden Stabeisens, in größerer oder geringerer Anzahl über einander gelegt, im Schweißofen durch Zusammenschweißen die Kolben bilden, welche an das Grobeisenwalzwerk abgeliefert werden.

Die für die Kolben und zu den groben Quadratstäben bestimmten Einschnitte in der untern und in der obern Walze des vorbereitenden Walzwerksgerüsts der Luppenwalzen, correspondiren völlig mit einander. Man dreht sie nicht aus, sondern

gleist die Luppenwalzen gleich mit den Oeffnungen in abnehmender Größe, weil es nicht auf die Sauberkeit der Oberfläche, sondern bloß auf das Zusammenpressen und Ausstrecken ankommt, so daß die Rauheit der Flächen der Einschnitte sogar den Zweck befördert, den man erreichen will. Die korrespondirenden Einschnitte in der obern und untern Walze müssen aber genau zusammenpassen und beide Walzen daher nach einem Modell gearbeitet seyn. — Die Walzen in dem zweiten oder in dem vollendenden Gerüst der Luppenwalzen, unter welchem die dicken Quadratstäbe zu starken flachen Plattinen ausgewalzt werden, erhalten eingebrochte Einschnitte in der unteren Walze, in welche die Rippen der oberen Walze genau passen. — Unter den Walzen des ersten Gerüsts streckt man das Stabeisen gewöhnlich zu 4 zölligen Quadratstäben aus, und wendet so viele Einschnitte an, als erforderlich sind, um die Luppe bis zu dieser Größe zusammenzupressen. Größere Luppen erfordern daher mehr Einschnitte, indem die Querschnittsfläche von einem Einschnitt zum andern etwa in dem Verhältniß von 5 zu 4 abnehmen muß. Nehmen die Einschnitte in einem geringeren Verhältniß ab, so verliert man an Zeit; wendet man stärker abnehmende Verhältnisse an, so hat man zu befürchten, daß das Eisen von den Walzen nicht ergriffen wird. Den Einschnitten in den Walzen des vollendenden Gerüsts, welches die dicken Quadratstäbe breiten soll, theilt man am zweckmäßigsten eine ganz gleiche Breite, — etwa von 4 Zoll, — zu, und wendet Abfasungen in der Höhe dieser Einschnitte an, so daß die Stärke des Quadratstabes die künftige Breite der flachen Plattine bleibt und das Eisen nur der Länge nach gestreckt wird. Um einen vierzölligen Quadratstab zu einer 4 Zoll breiten und $\frac{1}{2}$ Zoll starken Plattine auszuziehen, würde man ihn durch 7 bis 9 Einschnitte von 4 Zoll Breite und von abnehmender Höhe durchgehen lassen müssen.

Auch die Grobeisenwalzwerke bestehen aus zwei Gerüsten,

einem vorbereitenden und einem vollendenden, indem unter den Walzen des ersten Gerüßes die Paquete, welche aus den Platten oder Rohschienen vom Kuppenwalzwerk gebildet werden, zu Quadratstäben ausgezogen, und unter den Walzen des zweiten Gerüßes die Quadratstäbe zu flachen Stäben ausgereckt werden müssen, wenn flache Eisensorten angefertigt werden sollen. Bei den Walzen zum Quadrateisenwalzen befinden sich die Einschnitte in beiden Walzen und müssen genau mit einander korrespondiren. Das vollkommene Abbrechen der Walzen und das genaue Einschnelben der Oeffnungen, sind notwendige Bedingungen, um einen saubern Quadrateisenstab durch die Walzarbeit darzustellen.

Die Walzen in dem vollendenden Gerüst des Grobeisenwalzwerks, zur Bereitung des flachen Eisens aus den vorgewalzten vierkantigen Stäben, müssen genau abgedreht und die Oeffnungen und Rippen (Caliber) mit der größten Sorgfalt eingeschnitten werden, weil die Stäbe sonst nicht bloß das bestimmte Maas nicht erhalten, sondern auch keine scharfen Kanten bekommen. Immer erhält die untere Walze die Einschnitte (Matricen) und die obere die Rippen (Patricen), welche mit den Einschnitten korrespondiren. Einschnitte und Rippen müssen vollkommen genau in einander greifen. Am zweckmäßigsten ist es, den wirkenden Flächen (also für die untere Walze den Einschnitten, und für die obere Walze den mit den Einschnitten korrespondirenden Rippen) einen gleichen Durchmesser zuzutheilen. Jede flache Eisensorte bedarf mehrerer Einschnitte (Caliber) in der Walze, um den vorgewalzten Quadratstab nach und nach zur flachen Schiene zusammen zu drücken. Wenn das Eisen die nöthige Stärke unter den Vorbereitungs- oder Quadrateisenwalzen erhalten hat, so müssen die noch weisiglähenden Stäbe unter den Flachwalzen, durch mehrer Einschnitte gleicher Breite aber abgestufter Höhe, bis zu der verlangten Dimension zu flachen Stäben ausgezogen werden.

Eisenhütten, welche viele Sorten von flachem Eisen, nämlich viele Eisensorten von verschiedener Breite, anzufertigen haben, befinden sich in der Nothwendigkeit, eine bedeutende Menge von Garnituren von Flachwalzen anschaffen zu müssen.

Auch die Walzwerke zur Anfertigung der feineren Eisensorten bestehen immer aus einem Gerüst, worin sich die Vorbereitungswalzen befinden, und aus einem zweiten, welches die Vollendungswalzen enthält.

Auf der Seite des Walzwerkes, auf welcher das zu walzende Eisen durchgesteckt und zwischen die Walzen geführt wird, bringt man Vorlagen an, welche den Arbeitern das Kaliber bezeichnen, damit kein Irrthum statt finden kann. Diese Vorlagen dienen aber nicht bloß dazu, ein unrichtiges Durchstechen des Eisens, und dadurch ein leicht mögliches Brechen an der Maschine zu verhindern; sondern auch dem Stabe die gerade Richtung zu geben. Die Vorlagen auf der anderen Seite des Walzwerkes haben die Bestimmung, das durch die Walzen gegangene Eisen aufzunehmen. Bei der Blechbereitung sind diese Vorlagen besonders nothwendig, wenn starke und schwere Bleche angefertigt werden. — Nächstdem müssen aber an der Seite des Walzwerksgerüsts, wo das Eisen zwischen den Walzen wieder hervortritt, sogenannte Abstreifmeißel angebracht werden. Diese Meißel greifen in die Einschnitte (Kaliber) der Walze, um das Eisen, welches sich leicht in den Walzeneinschnitten festnehmen könnte und dann nothwendig zum Brechen der Walzen Anlaß geben würde, abzustreifen. Das Einklemmen des Eisens findet besonders alsdann sehr leicht statt, wenn die Einschnitte eine zu schnelle Abnahme in der Höhe haben, also unrichtig konstruirt sind.

Bei der Stabeisenwalzarbeit ist es immer nothwendig, daß das unter die Walzen zu bringende Eisen den höchsten Grad der Schweißhitz erhalten hat, damit der fertige Stab noch mehr weiß, als rothglühend vom Walzwerk kommt.

Bei der Arbeit unter den Stabeisenwalzen muß stets für einen Wasserzufluß zur Abkühlung der Walzen und der Walzenzapfen gesorgt werden. Durch diesen Wasserzufluß wird auch die blaue Färbung der Eisenstäbe befördert. Stäbe, die ohne einen Zufluß an Wasser gewalzt werden, erhalten eine unansehnliche rothe, glanzlose und matte Oberfläche, weil der Glühspan sich stärker oxydirt und durch die Walzen in die Eisenmasse des Stabes eingepreßt wird. Das zufließende Wasser bewirkt einen lockeren, leicht abfallenden Glühspan.

Die fertig gewalzten Stäbe müssen in der Temperatur, in welcher sie vom Walzwerk kommen, noch gerade gerichtet werden, welches auf einfache Weise vermittelst eines Handhammers und einer gegossenen eisernen Richtplatte geschieht.

Hinsichtlich des Details bei den Walzwerken wird auf die Zeichnungen Taf. LII bis LVIII und Taf. LXI bis LXIII und auf deren Erläuterung verwiesen.

§. 861.

Es ist von großer Wichtigkeit, einzelne Theile eines Walzwerkes auf eine einfache, dauerhafte und bequeme Weise schnell mit einander in Verbindung zu setzen, oder diese Verbindung wieder aufzuheben. Die dazu, also auch zugleich zur Fortleitung der Bewegung und zur Unterbrechung derselben abzuwendenden Vorrichtungen, werden im Allgemeinen Kuppelungen (für besondere Fälle auch Ein- und Ausrückzeug) genannt. Die gewöhnlich vorkommenden Kuppelungen finden sich auf den Zeichnungen Taf. XXXVII und XXXVIII, auf welche, so wie auf deren Erläuterungen, hier Bezug genommen wird.

§. 862.

Nicht allein das, zur weiteren Bearbeitung bestimmte Stabeisen, sondern auch zuweilen die dargestellten fertigen Stäbe, immer aber die unter den Hämmern oder Walzwerken bereiteten fertigen Eisenbleche, müssen zerschnitten, oder verschnitten, oder beschnitten werden. Zu diesem Zweck bedient man sich der

Scheeren. Nach der verschiedenen Stärke der Stäbe oder der Bleche müssen diese Scheeren verschiedene Einrichtungen erhalten. Die Zeichnungen auf den Tafeln LI und LII zeigen die gewöhnlichen in Anwendung kommenden Scheeren-Einrichtungen, worüber die Details in den Erläuterungen zu den Kupfertafeln nachzusehen sind.

§. 863.

Bei der Bearbeitung des Stabeisens unter den Hämmern erhalten die Stäbe durch das lange kalte Hämmern eine schöne Farbe, und ein blankes, glattes Ansehen; allein das Eisen wird dadurch spröde, und hält die gewöhnlichen Proben nicht aus. Deshalb darf das Hämmern nicht bis zur völligen Erkaltung der Stäbe fortgesetzt werden; indeß kommt doch, besonders bei langen Stäben und bei dem Schmieden auf dem sogenannten *Beckel* (beim Anschweißen zweier Eisenstäbe) oft der Fall vor, daß ein Stab kalt, d. h. nur noch braunwarm geschmiedet wird, wodurch das beste Stabeisen spröder wird, und sich bei der Probe schlechter verhält, als es wirklich ist. Diese Sprödigkeit läßt sich aber durch Erhitzung wieder heben, wogegen die durch die schlechte Beschaffenheit des Eisens bewirkte Zersprengbarkeit desselben, durch Erhitzen nicht vermindert wird. Im russischen Reich ist es daher auch sehr gewöhnlich, daß die fertigen Eisenstäbe in besonderen Glühöfen, nämlich in Flammenöfen, welche mit Holz gefeuert werden, und in welchen 500 bis 1500 Ctr. Stabeisen mit Einemal eingesetzt werden können, ausgeglühet werden, damit das Eisen die Sprödigkeit verliert und von Rosttemnern nicht für schlechtes Eisen gehalten wird. Bei den Eisenblechen ist ein solches Ausglühen überall üblich.

Herrmann's Beschreibung des Uralischen Erzgebirges. I. 428 u. f.

§. 864.

Die unendlichen Verschiedenheiten in der Beschaffenheit und in dem Verhalten des Stabeisens, welche durch beigemischte fremde Bestandtheile veranlaßt werden, die außer der Kohle

IV.

noch zu wenig bekannt sind, aber größtentheils wohl nur Silicium, Phosphor und Schwefel zu seyn scheinen, haben Gelegenheit gegeben, zähes, hartes, weiches, mürbes, festes, starkes, sprödes, wildes Eisen u. s. f. zu unterscheiden. Alle diese Verschiedenheiten lassen sich auf die mehr oder weniger große Härte des Eisens, also auf das Verhalten zum Kohlenstoff, und auf die zufälligen Beimischungen des Eisens, wodurch dasselbe eine mehr oder weniger große Sprödigkeit erhält, zurückführen. Alle Stabeisensvarietäten können daher unter folgende Abtheilungen gebracht werden:

I. Hartes Eisen. Es giebt den äußeren Eindrücken nicht leicht nach, und behält beim Schmieden länger die körnige Textur.

- 1) Hartes und festes Eisen (auch wohl zähes oder verbes Eisen genannt) läßt sich kalt und warm nach allen Richtungen biegen. Dieses vorzüglich gute Eisen verliert bloß dem Kohlenstoff seine Härte. Es ist unter allen Eisensorten die festeste.
- 2) Hartes und sprödes Eisen; es läßt sich schlecht schmieden, zerspringt auch in der Kälte sehr leicht. So verhält sich in der Regel das rohe, noch nicht völlig gaar gefrischte Eisen, obgleich außer der Kohle auch noch andere Körper dem Eisen diese Sprödigkeit mittheilen können.
- 3) Hartes und mürbes Eisen; es läßt sich in der Hitze sehr gut schmieden, auch nach allen Richtungen biegen, zerspringt aber in der Kälte. So verhält sich das durch Phosphor kaltbrüchige Eisen.
- 4) Hartes und wildes Eisen; in der Kälte läßt es sich biegen und besitzt oft einen hohen Grad von Festigkeit, zerfährt aber in der Rothglühhitze. Außer dem Schwefel können auch andere Körper dem Eisen den Fehler des Rothbruchs mittheilen. In hohem Grade rothbrüchig.

ges Eisen ist, wegen der Rantenbrüche, auch in der Kälte nicht haltbar.

II. Weiches Eisen. Es giebt den äußeren Eindrücken nicht nach, und verliert beim Schmieden bald seine körnige Textur.

- 1) Weiches und zähes Eisen; läßt sich nach allen Richtungen kalt und warm biegen. Dies Eisen steht in der Festigkeit dem harten und festen Eisen nach, weil es sehr geneigt ist, sich zu dehnen; auch widersteht es der Abnutzung durch Reibung weniger als dieses.
- 2) Weiches und sprödes Eisen; ist in der Hitze biegsam, aber in der Kälte zerspringt es bei geringen Schlägen. Das sogenannte verbrannte oder überhitzte Eisen verhält sich zwar so, allein es erlangt durch starkes mechanisches Zusammenpressen wieder eine größere Festigkeit. Dagegen läßt sich die Sprödigkeit nicht heben, wenn sie durch Vermischungen von fremden Substanzen, wozu ganz vorzüglich das Silicium gehört, veranlaßt wird.
- 3) Weiches und mürbes Eisen; ist in der Hitze und zum Theil auch in der Kälte biegsam, hält aber keine starken Schläge aus. Das im geringeren Grade kaltbrüchige Eisen gehört hierher, noch mehr aber das Eisen, von welchem das Silicium beim Verfrischen nicht rein abgetrennt ist.

Das weiche Eisen ist zwar ein vollkommeneres Stabeisen als das harte, indeß pflegt man, bei gleichen Graden der Zähigkeit, dem harten Eisen den Vorzug deshalb zu geben, weil durch das wiederholte Glühen in den Schmiedeherden oder den Flammenfeuern immer besser und weicher wird, wogegen das weiche Eisen leichter geneigt ist, mürbe zu werden. Dazu kommt noch, daß das harte Eisen stets dichter ist als das weiche, vorzüglich wenn dieses zu dünnen Stücken ausgetrieben ist; auch widersteht das harte Eisen der Abnutzung mehr als

das weiche. Bei dem harten Eisen wird aber eine fremde Beimischung des Eisens sich auffallender äußern, weil die Härte schon an sich eine größere Sprödigkeit mit sich bringt, folglich dieselbe durch einen fremden Bestandtheil noch mehr vergrößert wird.

Das weiche Eisen ist weniger zur Sprödigkeit geneigt, und deshalb muß es, wenn es sich mürbe zeigt, für ein besonders schlechtes Eisen gehalten werden. Je kürzer und dunkler die Sehnen des weichen Eisens sind, desto schlechter ist es zu nennen.

In England pflegt man einmal, zweimal und dreimal geschweißtes Eisen zu unterscheiden. Letzteres ist dasjenige, welches zu Gegenständen verwendet wird, von welchen man die größte Festigkeit verlangt. Das einmal geschweißte, oder das gewöhnliche Stabeisen, hat nur eine einmalige Bearbeitung unter den Walzen erhalten, oder ist nur einmal raffinirt, indem die dem Vorbereitungsvalzwerk erhaltenen flachen Schlenen nur einmal zerschnitten, zusammengelegt, geschweißt und ausgewalzt worden sind. Das zweimal geschweißte Eisen hat die Bearbeitung zum zweiten mal erfahren.

§. 865.

Das Probiren des Stabeisens ist sehr nothwendig, obgleich übertriebene Proben dem Eisen nachtheilig sind und dem äußeren Ansehen der Stäbe schaden. Stabeisen, welches folgende Proben ausgehalten hat, ist vollkommen gut zu nennen, und muß keinen wiederholten Proben unterworfen werden:

1. Lange Stäbe werden mit beiden Händen bis über den Kopf gehoben, und in der Mitte mit möglichster Schnelligkeit auf einen schmalrüdigen Amboss, oder auf ein anderes, dazu vorgerichtetes scharfkantiges Stück hartes Eisen geworfen, und hiernächst an jedem Ende auf dem Punkte, wo beim Aufschmieden der Kolben ein Wechsel entstanden ist, krumm und wieder gerade gebogen.

2. Sehr schwere Stäbe, welche sich nicht heben lassen, werden hohl gelegt und in der Mitte und an beiden Enden mit einem scharfkantigen Schlägel krumm und wieder gerade geschlagen. Diese Probe ist indeß schärfer als die vorige.

3. Auf Hütten, wo das Anlaufenlassen stattfindet, dürfen die aus dem Anlauf geschmiedeten schwachen Eisensorten (Gusseisen oder Schloßereisen) nicht erst probirt werden, wenn die aus der Luppe geschmiedeten Stäbe die Proben bestanden haben. Sollen sie aber doch probirt werden, so kann dies entweder durch Werfen und Biegen, oder durch einen Schlag auf der hohen Kante über den schmalrückigen Amboss geschehen.

4. Zerspringen die Stäbe bei diesen Proben in mehreren Stücken, so ist das Eisen schlecht; wenn aber nur hin und wieder ein Stab in zwei Stücken zerspringt, so kann das Eisen noch von der besten Güte seyn, und nur auf der gesprungenen Stätte einen zufälligen Fehler in der Schmiedung gehabt haben, oder auch kalt geschmiedet worden seyn. Die Stücke des Stabes müssen dann durch Biegen und Werfen genauer untersucht werden.

Bei der in früherer Zeit sehr berühmt gewesenen Osemund-Eisenfabrikation in der Grafschaft Mark, nämlich bei demjenigen Stabeisen, welches bei der Osemundfrischerei erhalten wird, fand in früheren Zeiten gesetzmäßig folgende Probirmethode statt, welche durch den verstorbenen Assessor v. Stöckenstrom nach Schweden gebracht und dort eingeführt worden ist. Die Eisenstäbe werden, einer nach dem andern, durch die Oeffnung eines vertikal aufgerichteten Pfahls gesteckt und einige male in viertel Kreisen hin und her gebogen. Die Oeffnung war gerade so groß, daß sie einen vorschriftsmäßig starken und breiten Stab aufnahm und mußte, wenn der Pfahl selbst nicht von Eisen war, mit starkem Eisenblech ausgefüttert seyn; sich auch nur in der Höhe über der Hüttensohle befinden, daß der zu dem Probirgeschäft bestimmte Arbeiter seine volle Kraft bei dem Hin- und

Herbiegen des Stabes unter einem Drehungswinkel von Graden ausüben konnte.

§. 866.

Das eigentliche Geschäft der Stabeisenbereitung erstreckt nur darauf, das Stabeisen unmittelbar aus den Erzen oder dem Roheisen darzustellen, und es in Stäben von nicht zu ringen Dimensionen abzuliefern. Die Verarbeitung des Eisens zu Blechen, zu Drath und zu feinen Eisensorten, ist in besonderen Werkstätten vorgenommen, obgleich häufig dieselben mechanischen Vorrichtungen, deren man sich bei der Eisensfabrikation bedient, auch bei der weiteren Verfeinerung Stabeisens in Anwendung kommen. In der ersten Abtheilung dieses Abschnitts wird daher von der Darstellung des Eisens, und in der zweiten von der Verfeinerung, oder von weiterer Verarbeitung desselben, gehandelt werden.

Erste Abtheilung.

Von der Darstellung des Stabeisens.

§. 867.

Da das Stabeisen entweder unmittelbar aus den Erzen, aus dem Roheisen dargestellt werden kann, so zerfällt das Verfahren bei der Stabeisenbereitung in die Rennarbeit und die Frischarbeit.

I. Von der Frischarbeit.

§. 868.

Die verschiedenen Methoden der Frischarbeit lassen sich in die beiden Hauptabtheilungen des Verfrischens des Roheisens in Feueröfen oder in Herden (Foyers), wobei das Roheisen mit Holzkohlen eingeschmolzen wird, und auf das Verfrischen

in Flammenöfen, ohne Zutritt von Holzkohlen, zurückführen. Weil das Wesen der Frischarbeit darin besteht, dem Roheisen die Kohle zu entziehen, so muß das Frischen in Flammenöfen ein vollkommenerer Prozeß seyn, als das Frischen in Herden, weil das Roheisen auf dem Herde des Flammenofens mit Kohlen nicht in Berührung gebracht wird. Beim Verfrischen in Herden sollen die Kohlen als Mittel zum Schmelzen des Roheisens dienen, und zugleich die durch den Windstrom oxydirtten Eisentheile wieder reduciren. Unvollkommen wird diese Frischarbeit aber immer bleiben, weil sich die reine Abscheidung der Kohle eben so wenig bewerkstelligen als es sich verhindern läßt, daß das Eisen, durch langes Verweilen zwischen den Kohlen, nicht von neuem wieder Kohlenstoff aufnimmt. Eine mechanische Geschicklichkeit und ein gewandtes Verfahren, so wie ein geübtes Auge, müssen bei den Verfrischungsmethoden in Herden mehr thun, als alle Theorie anzugeben vermag.

Das Verfrischen in Flammenöfen würde dann vollkommen zu nennen seyn, wenn der Kohlenstoff vollständig vom Eisen abgeschieden werden könnte. Dies ist aber auch nicht vollkommen der Fall, und da die Erfahrung lehrt, daß das mit aller Sorgfalt im Herde gefrischte Stabeisen vorzüglicher ist als das im Flammenofen gefrischte, so ist vorauszusetzen, daß die dem Roheisen beigemischten fremdartigen Substanzen, die Erdbasen, Schwefel und Phosphor, vielleicht auch andere Metalle, durch den Luftstrom des Gebläses bei dem häufigeren Durcharbeiten in Herden, vollständiger oxydirt und daher auch vollkommener abgeschieden werden. Man weiß, daß kaltbrüchiges und rothbrüchiges Stabeisen, durch wiederholtes Oxydiren und Reduciren im Frischherd, zuletzt sehr gutes Stabeisen gegeben haben, indem die fremden Bestandtheile des Eisens, welche leichter oxydirbar oder schwerer reducirbar sind, als das Eisen und dessen Oxydul, durch die wiederholten Operationen vollständig abgeschieden worden sind. Man kann daher in den Frischherden:

aus schlechtem Roheisen mit einem geringeren Verlust an Eisen, wenn auch nicht an Zeit und an Brennmaterial, wie in den Flammöfen, gutes Stabeisen liefern.

§. 869.

Ist reiner von fremden Bestandtheilen das Roheisen ist, welches in die Frischarbeit gegeben wird, desto schneller und mit desto geringerem Verbrauch an Zeit, Eisen und Brennmaterial, wird die Umwandlung desselben in Stabeisen geschehen. Roheisen, welches aus Kupferkies enthaltenden Eisenerzen erblasen ist, und daher kleine Quantitäten Kupfer ausgenommen hat, wird, weil das Kupfer noch weniger oxydabel ist, als das Eisen, weder durch die Frischarbeit in Herden, noch durch die Flammenofenfrischerei, in ein untadelhaftes geschmeidiges Eisen umgeändert werden können.

Aus dem Verhalten des weißen und des grauen Roheisens, welche beide gleich viel Kohle enthalten können, geht hervor, daß das weiße Roheisen leichtflüssiger ist, aber nicht vollkommen tropfbar flüssig wird, und daß es in der Schmelzhitze früher in den Zustand der Geschmeidigkeit übergeht, weil es durch Eisenoxyde, zwar weniger auffallend, aber in gleichen Zeiten und unter übrigens gleichen Umständen schneller verändert wird, als das graue Roheisen, welches eine höhere Temperatur zum Schmelzen erfordert, alsdann aber auch tropfbar flüssig wird, so daß die Einwirkung des oxydirten Eisens auf das tropfbar flüssige Roheisen nur langsam erfolgen kann, indem das flüssige Eisen, dem Winde sowohl als dem oxydirten Eisen nur die Oberfläche als Berührungsfläche darbietet, folglich die chemische Einwirkung des Sauerstoffs auf das geschmolzene graue Roheisen nicht von allen Seiten stattfinden kann, obgleich das graue Roheisen durch die Einwirkung des Eisenoxydes eine auffallendere Veränderung als das weiße erleidet, indem es sich dem Zustande des letzteren immer mehr nähert. Das graue Roheisen muß also erst in den Zustand des weißen

übergehen, wenn es sich in Stabeisen umändern soll. Dieser Uebergang kann nur durch den Sauerstoff der Gebläseluft, oder des zugesetzten oxydirten Eisens bewirkt werden. Beim weißen Roheisen ist der Zusatz des oxydirten Eisens in vielen Fällen von geringerem Nutzen; denn obgleich dadurch der Uebergang zum Stabeisen ebenfalls beschleunigt wird, so muß man ihn doch in der Regel zu verzögern suchen, weil die Umwandlung, wenn sie plötzlich geschieht, eine unvollkommene Abscheidung der fremden Bestandtheile des Eisens nach sich ziehen würde. Bei dem Verfrischen des grauen Roheisens läßt sich folglich von dem oxydirten Eisen, welches bei der Operation stets erhalten wird, eine ausgebehntere Anwendung machen, und dies ist vorzüglich die Ursache, warum beim Verfrischen des grauen Roheisens in Herden weniger Eisenverlust durch Verschlackung stattfindet, als beim Verfrischen desjenigen weißen Roheisens, bei welchem man, wegen der Beimischung von Silicium, dessen Abscheidung durch den Frischproceß ebenfalls bewirkt werden soll, den Uebergang in den stabeisenartigen Zustand nicht zu sehr beschleunigen darf. Das Spiegeleisen erleidet indeß bei dem Frischproceß keinen gebihrten Eisenverlust, als das graue Roheisen, ohne daß bei jenem Roheisen die Zusätze von oxydirttem Eisen (gaaren Schlacken) von besonderem Einfluß wären. Es scheint daher, daß der Graphit das Frischen erschwert und daß ein großer Gehalt an gebundener Kohle, das Eisen in einem beträchtlichen Grade gegen die Oxydation in der Schmelzhitze zu schützen vermag.

Das weiße Roheisen ist zum Verfrischen mehr als das graue geeignet. Bei gutartigen Eisenerzen und bei der Schmelzung mit Holzkohlen, wird man sich daher mit Erfolg des weißen Roheisens zum Verfrischen bedienen, in so fern der Gang des Ofens dabei nicht in Gefahr kommt. Bei der Schmelzung mit Roaks, oder bei der Verarbeitung nicht gutartiger Erze, welche roth- oder kaltbrüchiges Eisen zu geben geneigt sind, wird man aber für die Frischarbeit in Herden

das Roheisen recht grau, jedoch bei einer möglichst nichtflüssigen Beschickung, in nicht zu hohen und zu engen Obergestelle erblasen, anwenden müssen, wenn es die Absicht ist, gutes Stabeisen darzustellen. Beim Verfrischen in Flammöfen, wird diese Roheisen ebenfalls anwendbar sein, als das weiße, wenn es vor dem Verfrischen durch einen besonderen Prozeß weiß gemacht worden ist. Das weiße Roheisen würde zwar in allen Fällen schneller in den Zustand des Stabeisens übergehen, als man würde genöthigt seyn, diesen Uebergang zu verzögern, um die Abscheidung der fremden Bestandtheile vollkommener geschehen lassen zu können und kein fehlerhaftes Stabeisen zu erhalten.

A. Von der Frischarbeit in Herden.

§. 870.

Die Herde, in welchen die Umänderung des Roheisens in Stabeisen, oder der Frischprozeß, vorgenommen wird, werden Frischfeuer, Frischschmelzen, im südlichen Deutschland auch Walloß- oder Wallaschhammer (Wälschhammer) und Welcherrennhammer genannt.

Herkömmlicher Gebrauch, Gewohnheit, lokale Verhältnisse und Beschaffenheit des Roheisens, haben eine Menge von verschiedenen Frischmethoden entstehen lassen, welche sich zwar in der Hauptsache alle in Einem Punkte, nämlich in der Abscheidung der Kohle des Roheisens durch den Sauerstoff des durch die Einwirkung des Gebläses sich bildenden oxydirten Eisens (Subsulfates) vereinigen, aber doch in der Anwendung der Mittel etwas von einander abweichen. Die sämmtlichen bekannten Frischmethoden in Herden lassen sich folgendergestalt einteilen:

1. Verfrischen mit Einmaligem Einschmelzen des Roheisens

- 1) Mit einem die Vorbereitung des Roheisens vertretenden Einmaligem Einschmelzen und Ein- oder mehrmaligem Aufbrechen der eingeschmolzenen Masse.

Die deutsche Frischschmiede, mit allen ihren Variationen, und zwar:

- a. Die But- oder Klumpschmiede.
- β. Die Kleinfrischschmiede.
- γ. Die Frischschmiede.
- δ. Die Guluschmiede.
- e. Die Halbwallonenschmiede.
- ζ. Die Anlaufschmiede.

2) Mit Einmaligem Einschmelzen ohne alle Vorbereitung des Roheisens durch Aufbrechen.

- a. Die Wallonenschmiede, bei welcher jedesmal nur so viel Roheisen, als zu einem Kolben erforderlich ist, angewendet, und das Ausschmieden in besonderen Rechtheerden vorgenommen wird.
- b. Die Löschfeuerschmiede, bei welcher das Ausschmieden in demselben Herde geschieht.
- c. Die Steyerische Einmalschmelzerei.
- d. Die Siegenische Einmalschmelzerei.
- e. Die Ofenundschmiede, bei welcher wenig Roheisen sogleich gaar niedergeschmolzen und ausgeschmiedet wird.

3) Mit einmaligem Einschmelzen, und mit Vorbereitung des Roheisens.

Die Bratfrischschmiede.

II. Verfrischen mit zweimaligem Einschmelzen des Eisens.

1) Mit zweimaligem Einschmelzen in derselben Feuergrube, aber in demselben Frischherde.

- a. Die Müglafrischschmiede.
- b. Die Brechschmiede.
- c. Der Sinterproceß.

2) Mit zweimaligem Einschmelzen in zwei besonderen Feuern.

- a. Die Weich- und Hart-Verrennfrischarbeit.
- b. Die Kortitsch- oder Kartitscharbeit.

Diese Einteilung paßt indeß nicht ganz für die in Frankreich üblichen Methoden des Verfrischens des Roheisens in Heerden, und man kann für diese, folgende vier Verfahrensarten unterscheiden:

- 1) *Affinage comtois*. Heerdfrischerei bei Holzkohlen zu Kolben (*massiaux*), welche in demselben Heerde, während des Einschmelzens des Roheisens zu der nächstfolgenden Operation, unter Hämmern ausgeschmiedet werden. Die Methode von Comté umfaßt das Verfahren bei der deutschen Frischschmiede und die Variationen, welche die Rösschfeuererschmiede, die Siegensche und Sieyersche Einmalschmelzerei und die Ofenunbschmiede darbieten.
- 2) *Affinage wallon*. Die Kolben werden in einem Frischheerd, wie bei der Methode der Comté dargestellt, aber in einem besonderen Heerde (*Feu de chaufferie*) ausgeschmiedet.
- 3) *Affinage bergamasque*. Die Umänderung des Roheisens in Stabeisen erfolgt in zwei von einander getrennten Operationen, nämlich durch das Umschmelzen des Roheisens in dem Heerde (*mazéage*) und durch das Frischen des durch Umschmelzen vorbereiteten Eisens (*fonte mazée*) in demselben Heerde. Das Ausschmieden der Kolben findet während des zweiten Theils der Operation statt, nämlich während der eigentlichen Frischarbeit.
- 4) *Affinage nivernais*. Dies Verfahren unterscheidet sich von dem vorigen nur allein dadurch, daß die Operationen der Vorbereitung des Roheisens durch das Einschmelzen (*mazéage*) und das Frischen des vorbereiteten Eisens nicht in einem und demselben, sondern in zwei besonderen Heerden stattfinden.

§. 871.

Alle diese Frischmethoden weichen so wenig von einander ab, daß man mit dem Wesen derselben bekannt ist, wenn man

sich mit der schwierigsten derselben, nämlich mit der deutschen Frischarbeit, bekannt gemacht hat. Die Frischarbeit selbst ist für alle Methoden dieselbe, und größtentheils bestehen die Abweichungen nur in der verschiedenen Art, wie der mechanische Theil der Arbeit, — das Ausstrecken des gefrischten Eisens zu Stäben, — mit der eigentlichen Frischarbeit in Verbindung gesetzt wird. Andere Abweichungen haben in der Natur und Beschaffenheit des Roheisens, wodurch der Frischprozeß beschleunigt werden kann oder verzögert werden muß, oder auch wohl darin ihren Grund, ob das Roheisen schon vor der Bearbeitung im Frischherde eine Vorbereitung erhält, durch welche der Frischprozeß beschleunigt werden kann. Die deutsche Frischmethode ist deshalb die schwierigste, weil sie Roheisen von der verschiedenartigsten Beschaffenheit verarbeiten muß, wogegen die übrigen Frischmethoden durchaus ein gutartiges und mehrentheils da weißes, oder weiß gemachtes Roheisen erfordern. Man kann daher die deutsche Frischmethode als die eigentliche und nützliche Frischmethode in Herden ansehen, und alle übrigen Befahrungsarten nur als Abarten, oder als Verkürzungen der deutschen Frischerei betrachten, welche durch die gutartige Beschaffenheit des Roheisens und durch eine dadurch möglich werdende Abkürzung des Frischprozesses ausführbar werden. Einem mit der deutschen Frischerei vertrauten Arbeiter wird es leicht seyn, die übrigen Frischmethoden, welche gutes Eisen erfordern, bald zu erlernen, wogegen ein Frischarbeiter, der nur gutes Roheisen zu verarbeiten gewohnt ist, aus nicht gutartigem Roheisen nicht leicht gutes Stabeisen erzeugen würde. Die deutsche Frischschmelze soll daher hier auch ausführlich betrachtet werden, weil es alsdann leicht seyn wird, die übrigen Frischmethoden mit ihr zu vergleichen.

1. Die deutsche Frischschmiede.

§. 872.

Diese Frischarbeit ist fast in dem ganzen nördlichen Deutschland, so wie auch in einem großen Theil von Frankreich (namentlich in der Franche Comté) eingeführt.

Ein Frischfeuer nennt man das Hüttengebäude, worin sich ein Frischheerd mit dem Gebläse und die zum Schmieden des ausgebrachten Eisens gehörige Vorrichtung, sie sey ein Hammer oder ein Walzwerk, befindet. Der Frischheerd ist ein gewöhnlicher, etwa 6 Fuß im Lichten langer und 3 Fuß breiter Heerd, welcher unter einer auf Gewölben, oder besser auf Säulen ruhenden Esse steht, und sich 12 bis 15 Zoll über der Hüttensohle erhebt. Der Heerd ist mit eisernen Platten belegt, und hat in der Esse, welche die vordere lange Seite des Heerdes mit der einen kurzen Seite desselben bildet, eine Oeffnung, oben den zum Verfrischen des Roheisens bestimmten Raum, in welchem das sogenannte Feuer eingebaut wird; der übrige mit Platten belegte Raum des Heerdes dient zum Aufbringen des Roheisens und um Raum zur Arbeit mit den Brechstangen zu gewinnen. Die vordere Seite des Heerdes bleibt, so weit als die eigentliche Feuergrube reicht, offen, und wird erst beim Einbau des Feuers geschlossen. Das Fundament des Frischheerdes muß stark genug seyn, um die Esse, welche mit ihren Gewölben oder Säulen auf dem Heerde ruht, tragen zu können.

Die Esse führt man nicht unmittelbar über dem Heerde in die Höhe, sondern stellt sie hinter der einen Seite (gewöhnlich hinter der Formseite) des Heerdes, um dadurch einen Funkenfang zu erhalten. Die Verbindung des Arbeitsraums, oder des eigentlichen Frischfeuers mit der Esse, findet durch den Essemantel statt.

Das Gebläse kann, wenn es groß genug ist, für mehrere Frischfeuer dienen. Alsdann erhält jedes Feuer eine besondere Windleitung nebst Windsperrungskasten.

§. 873.

Bei den Frischheerden dient die Esse nicht zur Beförderung des Luftzuges, wie bei den Flammenöfen, sondern bloß zur Ableitung der aus dem Frischheerde sich erhebenden glühenden Gase, Funken und Dämpfe. Deshalb legt man auch häufig zwei Frischfeuer an eine gemeinschaftliche Esse und verbindet sie durch einen gemeinschaftlichen Essenmantel mit der Esse. Die Zeichnungen auf den Kupfertafeln XXXIX, XL und XLI stellen einfache und Doppel-Heerde mit gemeinschaftlicher Esse und gemeinschaftlichem Essenmantel, nach verschiedenen Constructionen, dar. Erst in der neueren Zeit ist man bemüht gewesen, die aus dem Frischheerd entweichenden glühenden Gasarten auf die Weise zu benutzen, daß man sie entweder nur allein zur Erhaltung der Gebläseluft anwendet, oder daß man die Flamme, die sie durch die Esse abgeführt wird, in abgeschlossene Räume bringt, welche dadurch erhitzt und dann gewöhnlich zur Vorwärmung des zu verfrischenden Roheisens angewendet werden.

§. 874.

Die Kenntniß der Beschaffenheit des zu verfrischenden Roheisens ist von großer Wichtigkeit, weil sich nach der Verschiedenheit desselben die Verfahrungsart beim Verfrischen richtet. Aber auch die äußere Gestalt des Roheisens ist nicht gleichgültig. Es darf nicht zu stark seyn, weil es zu schwer abschmelzen würde, wovon ein Verlust an Kohle und an Zeit die Folge seyn würde; es darf aber auch nicht zu dünn seyn, weil es zu schnell schmelzen und zu flüssig in den Heerd gelangen würde. Um das Roheisen, wenn der der Form zugekehrte Theil weggeschmolzen ist, bequemer nachrücken zu können, giebt man demselben sogleich beim Abstechen aus dem Ofen die Gestalt der sogenannten Gänze. Auf die Länge derselben kommt es nicht an; man macht sie nicht gern länger als 6 Fuß; ihre Dicke und Breite sind dagegen zu berücksichtigen. Breiter als höchstens 9 Zoll sollten sie nicht seyn, weil sie bei einer größeren

Breite nicht überall vom Windstrom ergriffen werden können. Eine größere Dicke als 1½ Zoll ist unvorthellhaft, weil dann nicht zwei Roheisengänge von verschiedener Beschaffenheit über einander gelegt werden können, welches oft sehr nützlich ist.

Beim Hohofenbetriebe, besonders in Verbindung mit einer Gießerei, fallen Bruch Eisen, Eingüsse und mißrathene Gußstücke, ab, die entweder auf die Gänge, oder unmittelbar in den Herd gelegt werden, wie es der Gang im Feuer erfordert.

§. 875.

Das gaare oder graue Roheisen erfordert zum Schmelzen zwar eine größere Hitze, als das weiße vom übersehten Gange des Ofens; allein es wird im Herde zu einer völlig flüssigen Masse, oder zu flüssigem Roheisen, wogegen das graue zwar früher schmelzt, aber nur eigentlich schalen- und nicht tropfenweise, also in einem breiartigen Zustande, in den Herd gelangt, und nicht wieder ganz flüssig wird. Nur das Spiegeleisen und das demselben zunächst stehende weiße Roheisen (weißgaare Eisen), dem zwar die Spiegelflächen fehlen, welches aber noch bei einem völlig gaaren Ofengange erblasen ist, erlangen bei schnellem Einschmelzen noch völlige Flüssigkeit.

Außer dieser Verschiedenheit beim Einschmelzen zeigen beide Roheisenarten auch bei dem eigentlichen Verfrischen sehr wesentliche Abweichungen im Verhalten. Man versteht nämlich unter Frischen die Vereinigung des geschmolzenen Roheisens zu einer Eisenmasse. Geschieht diese Vereinigung schnell, so geht es gaar im Feuer; will sich aber das Eisen im Herde nicht leicht zu einer Masse vereinigen, so geht es roh. Ein großer Gaargang muß bei Roheisen, welches viele fremde Bestandtheile enthält, noch sorgfältiger vermieden werden, als ein großer Rohgang, weil in jenem Fall schlechtes und in diesem nur wenig Eisen erhalten wird. Nach der Beschaffenheit des Roheisens, müssen die Windführung und die Dimensionen des

Frischfeuers daher entweder auf den Gaar- oder auf den Rohgang mehr oder weniger eingerichtet werden.

Das gaare und graue Roheisen, welches beim Einschmelzen ganz flüssig wird, frischt schwerer als das grelle Roheisen. Das erstere verursacht also im Feuer einen rohen, das letztere einen gaaren Gang. Beides ist für den Erfolg des Prozesses nachtheilig, weil im ersten Fall zuweilen zwar viel, oft vielleicht auch gutes Stabeisen aus dem Roheisen ausgebracht, die Arbeit aber sehr erschwert wird, und in einer gewissen Zeit nur wenig Stabeisen gemacht werden kann. Im letzten Fall wird in derselben Zeit zwar viel Stabeisen dargestellt werden können, allein es wird mürbe, und es ist ein bedeutender Verlust an Roheisen zu befürchten, wenn dasselbe nicht aus gutartigen Erzen bei einer leichtflüssigen Beschickung erblasen war. Daraus wird es einleuchtend, daß das Feuer, wenn sich das Eisen im Herde zum Gaargange neigt, auf den Rohgang, und wenn es im Herde nur schwer frischen will, auf den Gaargang eingerichtet werden muß. Das gaare Roheisen ist also für den Frischprozeß rohschmelzig, und das grelle oder rohe Roheisen ist gaarschmelzig. Diese Begriffe von gaar und roh dürfen nicht mit einander verwechselt werden.

Es tritt zuweilen der Fall ein, daß man den Feuerbau nicht auf einen gaaren Gang einrichten darf, wenn gleich das Roheisen im Feuer roh geht. Graues Roatroheisen z. B., vorzüglich dasjenige, welches bei einem hitzigen Gange und bei strengflüssiger Beschickung erblasen ist, giebt zu einer starken Schlackenbildung Veranlassung, deren Absonderung nicht gehörig erfolgen würde. Man muß sich daher gewöhnlich erst durch mehrere Versuche von der besten Einrichtung des Feuers belehren, wenn das Verhalten des Roheisens im Frischherde nicht bekannt ist.

Die Menge des Roheisens, welche für eine Frischoperation eingeschmolzen wird, läßt sich nicht immer bestimmt angeben,

weil man durch das gleichzeitige Ausschmieden des Eisens, vorzüglich wenn sehr schwache Eisensorten verlangt werden, oft länger einzuschmelzen genöthigt ist, als gewöhnlich. In der Regel werden aber zu einem Frischen 2½ bis 3 Preuß. Centner Roheisen eingeschmolzen.

§. 876.

Die Beschaffenheit der Holzkohlen hat auf den guten Erfolg des Frischprozesses einen großen Einfluß. Kohlen von hartem Holz erfordern ein stärkeres Gebläse, aber sie gewähren auch eine stärkere und anhaltendere Hitze; Kohlen aus weichen Holzarten bedürfen keines starken Gebläses, weil sie oft nur zu schnell verbrennen, aber deshalb auch keine hohe Temperatur hervorbringen. Die harten Kohlen erfordern eine besondere Berücksichtigung beim Feuerbau. Durch die höhere Temperatur, welche sie beim Verbrennen entwickeln, wird das Roheisen nämlich sehr flüssig oder es schmelzt roher ein und frischt langsamer, weshalb der Feuerbau bei harten Kohlen mehr auf den Gaargang eingerichtet werden muß, als bei Kohlen aus weichem Holz. Unter den weichen Kohlen haben die kiefernen den Vorzug vor den tannenen und fichtenen. Gute tannene und fichtene Kohlen sind zum Betriebe der Frischfeuer auch sehr anwendbar, wenn sie nicht durch anhaltende Regengüsse naß geworden sind und lange im Freien gelegen haben.

Die in den Rissen und Spalten befindlichen Kiesel- und Sandkörner solcher Kohlen, welche in der Köhlerei nicht mit Wasser, sondern mit Sand gelöscht worden sind, können besondere Erscheinungen bei der Frischarbeit hervorbringen, indem sie, bei demselben Roheisen, demselben Feuerbau und unter denselben Umständen, oft einen außerordentlich rohen Gang im Feuer veranlassen. Diesem Uebel ist durch den Feuerbau nicht abzuhelfen; denn wird derselbe auf einen größeren Gaargang eingerichtet, so würde man schlechtes Stabeisen erhalten. Die Menge des Sandes, welche sich auf diese Weise in den

Die deutsche Frischschmiede, mit allen ihren Varietäten, und zwar:

- α. Die But- oder Klumpschmiede.
- β. Die Kleinfrischschmiede.
- γ. Die Frischschmiede.
- δ. Die Guluschmiede.
- ε. Die Halbwallonenschmiede.
- ζ. Die Anlauffschmiede.

2) Mit Einmaligem Einschmelzen ohne alle Vorbereitung des Roheisens durch Aufbrechen.

- a. Die Wallonenschmiede, bei welcher jedesmal nur so viel Roheisen, als zu einem Kolben erforderlich ist, angewendet, und das Aus Schmieden in besonderen Rechtheerden vorgenommen wird.
- b. Die Löschfeuerschmiede, bei welcher das Aus Schmieden in demselben Herde geschieht.
- c. Die Steyerische Einmalschmelzerei.
- d. Die Siegenische Einmalschmelzerei.
- e. Die Ofenundschmiede, bei welcher wenig Roheisen sogleich gaar niedergeschmolzen und ausgeschmiedet wird.

3) Mit einmaligem Einschmelzen, und mit Vorbereitung des Roheisens.

Die Bratfrischschmiede.

I. Verfrischen mit zweimaligem Einschmelzen des Eisens.

1) Mit zweimaligem Einschmelzen in derselben Feuergrube, aber in demselben Frischherde.

- a. Die Müglafrischschmiede.
- b. Die Brechschmiede.
- c. Der Sinterproceß.

2) Mit zweimaligem Einschmelzen in zwei besonderen Feuern.

- a. Die Weich- und Hart-Verrennschmiedearbeit.
- b. Die Kortitsch- oder Kartitscharbeit.

bei der beginnenden Frischoperation zugesetzt werden. Ein Kalkzusatz ist vorzüglich bei rohschmelzendem Roheisen sehr zu empfehlen, weil der Kalk zugleich das Gaarwerden des Eisens befördert, aus welchem Grunde er auch bei gaarschmelzendem Roheisen nicht anzurathen ist.

§. 878.

Versteht man unter Zuschlägen auch diejenigen Mittel, welche anzuwenden sind, um einen zu gaaren oder zu rohen Gang zu vermeiden, so gehören gaare Schlacke und Hammer Schlag auf der einen, und Sand auf der anderen Seite hierzu. Geht es im Feuer roh, so lassen sich häufig Hammer Schlag und gute gaare Schlacke (Eisenorydul = Subsilikat) mit Vortheil anwenden, um einen mehr gaaren Gang zu erhalten, wobei zugleich der darin befindliche Eisengehalt benutzt und an Eisen gewonnen wird. Geht es im Feuer sehr gaar, so sieht man sich, um einen roheren Gang zu erhalten, zuweilen genöthigt, reinen Sand in den Heerd zu bringen. Die Benutzung dieses Zuschlags ist indeß mit Zeit- und Eisenverlust verbunden und deutet immer auf ein schlechtes Frischverfahren.

Auch das Wasser, womit das Feuer von Zeit zu Zeit begossen wird, kann gewissermaßen zu den Zuschlägen gerechnet werden. Der eigentliche Zweck des Begießens ist zwar, das schnelle Verbrennen der Kohlen, besonders wenn sie sehr trocken und leicht verbrennlich sind, zu verhindern; allein wenn es sehr roh im Feuer geht, so leistet das Begießen des aufgebroschenen Eisens mit Wasser ebenfalls gute Dienste, weil das Eisen nicht allein etwas abgekühlt wird und nicht so leicht herunterschmelzt, sondern folglich dem Winde vor der Form länger ausgesetzt bleibt, sondern weil sich das Wasser auf dem glühenden Eisen auch zum Theil zerlegt und wahrscheinlich das Eisen oxydirt.

§. 879.

Die zum Verfrischen erforderliche Luftmenge richtet sich nicht allein nach den verschiedenen Arbeiten in den verschiedenen

Zeitperioden des Verfrischungsprozesses, sondern bei einer und derselben Formöffnung auch nach der Beschaffenheit des einzuschmelzenden Roheisens, indem das weiße oder gaarschmelzige Roheisen, bei gleichen Formöffnungen, einen stärkeren Wind erfordert, als das graue.

Auch die Beschaffenheit der Kohlen hat, bei einerlei Formöffnung, auf die Menge des Windes Einfluß, weil bei besseren Kohlen mehr, bei schwächeren und schlechteren Kohlen weniger Luft in den Heerd gebracht werden muß. Deshalb sowohl, als weil ein stets gleich bleibender Windstrom, den der Hochofenbetrieb verlangt, beim Frischfeuerbetrieb nicht anwendbar ist, folglich bei einerlei Düsenöffnung in den verschiedenen Zeitperioden des Frischprozesses ein schwächerer und ein stärkerer Wind gefordert wird, muß es dem Arbeiter überlassen bleiben, das Gebläse stärker oder schwächer wechseln zu lassen, oder das Ventil des Windsperrungskastens mehr oder weniger zu öffnen. Auch durch das Arbeitsverfahren der Arbeiter wird der stärkere oder schwächere Luftzutritt häufig veranlaßt, indem ein Arbeiter das Roheisen lieber roh einschmilzt, und deshalb beim Einschmelzen einen heftigeren Wind anwendet, als ein anderer, der das Eisen schon beim ersten Einschmelzen etwas zur Gaare bringt.

Beim eigentlichen Frischen ist die Beschaffenheit des aufgeschrotenen Eisens sehr zu berücksichtigen, indem man beim Gaargange einen stärkeren Windstrom hervorbringen muß, als beim rohen Gange, weil im ersten Fall das schnellere Niederschmelzen befördert, im letzten aber verhindert werden soll. Auch die Menge der Luft, welche bei den verschiedenen Perioden des Verfrischens in den Heerd gelangen muß, verschieden, weil im Anfange des Frischens nicht so viel Luft erforderlich, als zu Ende des Prozesses. Beim Anlaufen, wo dasselbe eingeführt wird, wird ein starker und schneller Windstrom erfordert, der das schon gaare Eisen in einen gewissen Zustand von Flüssigkeit zu versetzen im Stande ist.

Zum Einschmelzen werden bei einem guten, gaaren, schmelzenden Roheisen in einer Minute 140 bis 150 Kub Luft von atmosphärischer Dichtigkeit erfordert. Ist das (weiß, oder gaarschmelzend im Herde, so können zum Einschmelzen 160 bis 180 Kubikfuß verwendet werden. Bei der eisenen Frischarbeit sind, nach der verschiedenen roh- oder artigen Beschaffenheit des aufgebrochenen Eisens, zu An 200 bis 210 Kubikfuß, gegen das Ende des Prozesses 240 bis 250 Kubikfuß erforderlich. Beim Anlaufen k oft 400 Kubikfuß in der Minute verwendet werden.

§. 880.

Der Raum, in welchem der Frischprozeß vorgenommen wird, oder der eigentliche Herd, auch das Feuer genommen wird aus gegossenen eisernen Platten zusammengesetzt, die länglich viereckigen Kästen bilden. Es gehören hierzu Bodenplatte und drei oder vier Seitenplatten, je nach der vordere Seite auch mit einer besonderen Platte (Schlagzacken) eingeschlossen, oder dadurch geschlossen wird, da die sogenannte Vorherdplatte, welche den ganzen Frischherd der vorderen Seite begrenzt, bis an das Ende der Feuer erstreckt. Die Seitenplatten stehen auf der hohen Kante einander. Jede derselben hat einen besonderen Namen. Bodenplatte nennt man den Frischboden oder auch Boden. Die Seitenplatten führen insgesammt den gemeinschaftlichen Namen der Zacken oder Frischzacken. Die vordere, von der Vorherdplatte des Frischherdes begrenzte heißt die Vorder- oder Arbeitsseite; die ihr gegenüber stehende die Hinter- oder Aschenseite, und der dort das Feuer heizende Zacken der Hinterzacken. Der an der Formseite stehende Zacken führt den Namen des Formzackens; die Formseite gegenüber stehende Seite, oder die Gichtseite, von dem dritten Frischzacken, oder dem sogenannten Gzacken, begrenzt.

Auf dem Hinterzacken steht noch eine Platte, um die durch die Flamme in den Funkenfang getriebene Asche, Sand u. s. w. zurückzuhalten, und zu verhindern, daß sie nicht in den Herd zurückfällt. Man bedient sich hierzu gewöhnlich eines alten schon gebrauchten Hinterzackens, der auf den eigentlichen Hinterzacken lose aufgesetzt und Aschenzacken genant wird. — Dieser Aschenzacken dient auch vorzüglich noch dazu, beim Einschmelzen und Aus Schmieden die Kohlen, und bei der Frischarbeit die ausgebrochenen größeren und kleineren Eisenbroden mit die Kohlen, zusammen zu halten, und zu verhindern daß sie sich nicht außer dem eigentlichen Feuerraum zerstreuen.

Ist ein besonderer Schlackenzacken vorhanden, so befindet sich in demselben entweder eine große Oeffnung, oder es sind mehre über einander liegende Löcher zum Ablassen der Schlacke darin angebracht, welche mit Kohlenlösch zugestopft und von Zeit zu Zeit geöffnet werden. Ist kein besonderer Schlackenzacken vorhanden, so muß in dem mit der Mitte des Feuers korrespondirenden Theil der Vorherdplatte ein länglicht vierseitiger Ausschnitt vorhanden seyn, der zum Ablassen der Schlacke dient und deshalb auch das Schlackenloch heißt.

Ueber der Vorherdplatte liegt eine andere gegossene eiserne Platte, die sogenannte Schlackenplatte, welche 8 bis 10 Zoll breit ist, und zum bequemeren Manipuliren im Herde, so wie zum Zusammenhalten des Eisens und der Kohlen im Feuer dient.

§. 881.

Weil bei einer ununterbrochenen Arbeit im Herde die Zacken und der Boden zuletzt so heiß werden, daß sich das zu verfrischende Eisen ansetzen und sich mit ihnen vereinigen würde, so müssen sie, besonders der Frischboden, der am stärksten erhitzt wird, abgekühlt werden. Dies geschieht durch eine unter dem Frischboden befindliche ausgemauerte Oeffnung (Tümpelloch), welche mit einer gegossenen eisernen Röhre in Verbindung steht,

durch welche Wasser in das erwähnte Lämpelloch gebracht werden kann.

Das Abkühlen des Feuers geschieht nach dem Frischgru wenn das Feuer ziemlich leer und der Grad der Hitze, an schwächsten ist. Ob, und wann es nöthig ist, die Abkühlung vorzunehmen, erkennt man theils an der Luppe, wenn sie unten sehr heiß ist, besser aber daran, daß die Frischzacken rothglühend werden. Das Wasser im Lämpelloch benäßt die untere Fläche des Frischbodens, und kühlt ihn durch Verdampfung ab. Es ist Vorsicht nothwendig, damit der Boden durch die schnelle Veränderung der Temperatur nicht springe. Ein gesprungener Boden, durch dessen Sprünge die Wasserdämpfe aus dem Lämpelloch in das Feuer treten und nicht aus der Röhre entweichen, läßt das Eisen im Heerd beständig roth, und es ist nicht möglich, dasselbe zur Gaare zu bringen, — eine Erscheinung, die nur durch den ununterbrochenen Wechsel der Oxydation und Desoxydation des Eisens durch Wasserdampf und Kohle, theils aber auch durch die zu große Abkühlung des Feuers, wodurch die Temperatur so erniedrigt wird, daß keine Einwirkung des oxydirten auf das Kohle haltende Eisen stattfinden kann, zu erklären ist.

Eine feuchte oder wohl gar nasse Lage der Feuer ist möglichst zu vermeiden, weil sie dadurch zu sehr abgekühlt werden.

§. 882.

Die Entfernung der Vorderseite von der Hinterseite des Feuers ist größer, wie die der Formseite von der Gichtseite, weshalb man die erstere die Länge, die letztere die Breite des Feuers nennt.

Alle Zacken haben ihre bestimmte Größe und Entfernung von einander; sie dürfen sich beim Arbeiten im Heerd nicht verrücken, weil sonst der ganze Feuerbau verändert würde. Deshalb werden sie so festgestellt, daß sie nicht ausweichen können.

Beim Einbauen des Feuers erhalten zuerst die Frischzacken eine feste Stellung gegen einander; dann wird der Boden auf weichem Lehm eingelegt, auch der bei unzureichender Größe des Bodens etwa übrig bleibende Raum, welcher vom Boden, sowohl gegen den Gichtzacken als gegen den Vorheerd zu, nicht bedeckt wird, mit weichem Lehm ausgeflebt und mit einer Schiene Stabeisen, oder mit schmalen Gußstücken ausgefüllt. An dem Form- und Hinterzacken muß der Boden jedesmal genau anschließen; der zwischen dem Frischboden und der Vorderseite gelegene Raum kann mit Lehm ausgestampft werden, weil der ganze Raum doch mit Kohlenlösch ausgefüllt wird. Beim Hölzer- oder Tieferlegen des Frischbodens wird von dem Lehm-
boden, auf welchem der Boden liegt, etwas abgenommen oder es wird noch Lehm aufgetragen.

Der Form- und Gichtzacken stehen weiter in den hinteren Theil der Esse hinein, als die Länge des Feuers beträgt, und lehnen sich beide mit der einen Seite am Mauerwerk des Frischheerdes. Diese beiden Zacken nehmen den Hinterzacken in die Mitte, der sich hinten ebenfalls an der Mauer des Frischheerdes lehnt, unten aber, so wie auch die beiden vorhin genannten Zacken (wenigstens der Formzacken) genau an dem Boden anschließt. Durch diese Einrichtung können die drei Frischzacken so fest unter einander verkeilt werden, daß es unmöglich ist, sie zu verrücken. Man treibt nämlich einen Keil zwischen der Umfassungsmauer des Frischheerdes und dem Theil des Formzackens, der weiter in den hinteren Theil der Esse hineinreicht, als die Länge des Feuers beträgt. Durch diesen Keil wird nicht allein der Hinterzacken gegen den Gichtzacken, sondern auch der vordere Theil des Formzackens gegen den vorderen Theil der Formseite der Umfassungsmauer des Frischheerdes gepreßt. Damit letzteres nicht zu sehr geschieht, und der Formzacken nicht von der Seitenfläche des Frischbodens nach vorne abweicht, treibt man einen zweiten Keil zwischen der Umfassungsmauer

des Herdes und dem vorderen Theil des Formzackens, wodurch die Lage dieses Zacks vollständig bestimmt ist.

Um den Hinterzacken zu befestigen und dem Gichtzacken zugleich die gehörige Lage zu ertheilen, wird ein dritter Keil zwischen dem Theil des Gichtzackens, der weiter in den hinteren Theil des Frischherdes hineinsteht, als die Länge des Feuers beträgt, und der Mauer des Frischherdes geschlagen. Dieser Keil treibt den Gichtzacken gegen den Hinterzacken, und diesen gegen den Formzacken, so daß der Hinterzacken dadurch seine Lage erhält und so fest zwischen Gicht- und Formzacken verkeilt ist, daß er nicht ausweichen kann. Der Gichtzacken kann aber durch diesen Keil auch bei der Vorderseite nicht ausweichen und sich aus dem Herd herausbegeben, weil er gegen die Mauer des Frischherdes drückt, welche ihn nicht verrücken läßt. Ist es nothwendig, bloß Einen Zacken auszuwechseln, so werden die Keile gelöst, der schadhafte Zacken ausgewechselt, und dann wieder befestigt.

Die gewöhnliche Länge des Herdes ist 32 Zoll, die Breite 24 bis 26 Zoll. Auf beide Entfernungen kommt es nicht wesentlich an, weil der eigentliche Feuerraum mit Kohlenlöcher ausgelegt wird. Die Entfernungen können daher auch etwas größer oder kleiner seyn, als die hier angegebenen. Eine größere Länge als Breite erhält der Herd, um das eingescholzene Eisen mit großen Brechstangen bequem aufbrechen zu können, welches bei einer geringeren Länge nur schwierig seyn würde, indem man die Brechstangen fast senkrecht in das Feuer hineinführen müßte.

Wichtiger für den Gang im Herd ist die Neigung der Frischzacken, besonders die Lage des Frischbodens, und die Entfernung desselben von der Form. Der Gicht- und Hinterzacken stehen selten senkrecht, sondern neigen sich gewöhnlich aus dem Herde. Diese Doffirung beider Zacken dient nur zur Erleichterung beim Herausbrechen der Luppe. Auf den Gang im

Feuer hat diese Veränderung der Lage keinen Einfluß, und sie kann zum Roh- und Gaargang nichts beitragen. Das Einwärtshängen dieser beiden Frischzacken würde aber beim Herausbrechen der Luppe sehr hinderlich seyn. Der Formzacken erhält die entgegengesetzte Neigung. Er steht selten senkrecht, sondern neigt sich in den Heerd. Dies Hineinhängen des Formzackens in den Heerd trägt zum besseren und vortheilhafteren Verfrischen aus mehreren Gründen bei: theils wird dadurch das schnelle Anwärmen dieses Zackens verhütet und die Hitze mehr in den Heerd gebracht, indem es ohnedies zunächst bei der Form immer am stärksten gaart, theils kann der Form dadurch eine angemessenere Lage gegeben werden. Durch das Hineinhängen dieses Zackens läßt es sich nämlich bewirken, daß die Form etwas aus der Heerdgrube zurückgelegt werden kann, oder daß sie nicht so weit über dem Formzacken in den Heerd hineinreichen darf, als es bei einer senkrechten Stellung des Zackens nöthig seyn würde, wodurch das Heben der Form beim Ausbrechen des Eisensklumpens, oder der gefrischten Luppe, vermieden wird.

Der Frischboden liegt mehrentheils ganz horizontal; bei dieser Lage läßt sich wenigstens jedes gute Eisen am besten verfrischen. Geht es im Heerd sehr roh, oder ist das Roheisen sehr rohschmelzend, so bewirkt man, außer den andern Mitteln, die zur Beförderung eines gaareren Ganges zu ergreifen sind, auch dadurch einen größeren Gaargang, daß man den Boden beim Gichtzacken etwas höher legt als beim Formzacken. Der Boden kann oft einen ganzen Zoll beim Gichtzacken höher liegen, oft aber auch weniger. Verhält sich das Eisen im Heerd zu gaar, oder will man absichtlich einen Rohgang bewirken, so wird der Boden bei der Gichtseite niedriger gelegt als bei der Form. Dies ist aber ein nicht lobenswerthes Verfahren, weil das Eisen bei der Gichtseite, welches ohnehin immer schlechter ausfällt, dadurch noch um so schlechter wird.

dem Vorheerd gerichtet ist (um die hintere hervorstehen zu lassen), etwas weggefeilt wird.

Eine Untermündung sowohl wie eine Obermündung sind für die Frischarbeit nicht zuträglich und sollten vermieden werden. Die letztere wendet man an, wenn die Kohlen sehr leicht sind und schnell wegbrennen, ohne auf das Eisen zu wirken. Der Wind wird dadurch mehr in den Heerd auf das eingeschmolzene Eisen geleitet, wodurch der Kohlenverbrauch etwas gemindert wird. Was hierbei an Kohlen gewonnen wird, geht aber an Zeit wieder verloren. Eine Untermündung wird angewendet, wenn das Eisen sehr langsam abschmelzt; der Wind wird alsdann mehr gegen das einzuschmelzende Roheisen als in den Heerd geleitet, und die Folge ist ein stärkerer Kohlenaufwand, und ein minder gutes Stabeisen. Auch bei harten, schwer verbrennlichen Kohlen wendet man wohl eine Untermündung an, und sucht das Verbrennen derselben dadurch zu befördern. Eine Hintermündung wird der Form bei einem starken Gaargange gegeben, oder wenn der Windstrom zu sehr nach dem Hinterzacken gerichtet ist, übrigens die Neigung der Form und der ganze Feuerbau dem zu verfrischenden Roheisen angemessen sind. Der Wind wird hierdurch mehr nach der Vorderseite geleitet, und dies verursacht dann einen roheren Gang, welcher sich indeß leichter dadurch erlangen läßt, daß man die Form etwas mehr vom Hinterzacken entfernt. Je weiter nämlich die Form vom Hinterzacken entfernt, oder je näher sie der Vorderseite ist, desto roher pflegt, bei übrigens gleichen Umständen, der Gang im Heerd zu seyn. Im entgegengesetzten Fall tritt ein größerer Gaargang ein. Beides muß vermieden werden; letzteres auch deshalb, weil die ganze Schmelzarbeit dadurch mehr nach dem Hinterzacken geleitet, und dem Frischer die Arbeit sehr erschwert wird. Die gewöhnliche Entfernung der Form vom Hinterzacken ist 9 Zoll.

Eben dies gilt auch von der Richtung der Form nach

dem Hinterzacken, oder nach der Arbeitsseite. Eine Richtung der Form nach dem Hinterzacken sollte nie stattfinden, weil man durch andere, vorzüglichere, Mittel einen größeren Gaargang bewirken kann. Die Richtung nach dem Vorheerd läßt sich nicht immer vermeiden, wenn ein roherer Gang bezweckt wird, weil dies durch andere Mittel oft nur mit Zeitverlust und mit Erzeugung von schlechterem Stabeisen bewirkt werden kann. Die Richtung der Form in den Vorheerd hat auch überdies noch den Nutzen, daß das Ablaufen der Schlacke dadurch befördert wird, und man dem Winde mehr Wirksamkeit verschafft, indem sich die Löschte durch das Begießen und Abkühlen des Vorheerdes sehr festsetzt und die Wirkung des Windstroms hemmt.

Das Maasß des Hineinragens der Form in den Heerd bestimmt sich keinesweges nach der Beschaffenheit des zu verfrachtenden Roheisens, indem sich das Roheisen beim Einschmelzen der Form nach Belieben näher rücken, und weiter von derselben entfernen läßt. Auch beim eigentlichen Frischen scheint dieser Umstand auf die Güte des zu erzeugenden Stabeisens nicht von bedeutendem Einfluß zu seyn, weil das Eisen bei einer kürzer in den Heerd ragenden Form eben so gut ausfallen kann, als wenn sie etwas länger oder weiter in den Heerd hinein reicht. Weil aber die Hitze beim Formzacken immer am größten ist, weshalb das Eisen hier auch am ersten gaart, so würde dieser Zacken durch eine kurze Form stark erhitzt und sehr angegriffen werden, weshalb man den Schmelzpunkt etwas vom Formzacken zu entfernen sucht. Wird die Form aber zu weit in den Heerd geschoben, so würde sie bei der Arbeit sehr hinderlich seyn, und, besonders beim Aufbrechen, sehr leicht verrückt werden. Deshalb darf sie weder zu weit noch zu kurz (gewöhnlich 3 bis $3\frac{1}{2}$ Zoll) in den Heerd hineinragen. Die Behauptung, daß bei einer kürzer in den Heerd ragenden Form ein schlechteres Eisen erfolge, ist ohne Grund.

Unter Tiefe des Feuers versteht man die Entfernung des Bodens von der Oberfläche des Formzackens. Soll das Feuer beim Umbau eine größere oder geringere Tiefe erhalten, so geschieht dies durch Höher- oder Tieferlegen des Bodens. Auf die Lage des Bodens oder auf die Tiefe des Feuers ist ein großes Gewicht zu legen, weil dadurch mehrentheils die Menge des in einer gewissen Zeit zu erhaltenden Stabeisens und die Güte desselben bestimmt wird; sie ist aber ganz von der Beschaffenheit des zu verfrischenden Roheisens abhängig. Im Allgemeinen ist anzunehmen: je tiefer das Feuer ist, desto roher, und je flacher es ist, desto gaarer ist der Gang im Herd. Deshalb erfordert ein ungaares weißes und gaarschmelzendes Eisen einen tieferen, ein gaares, rohschmelzendes Roheisen einen flacheren Feuerbau. Von dieser allgemein gültigen Regel muß jedoch aus anderen Gründen abgewichen werden.

Ein tieferes Feuer bringt zwar immer einen größeren Rohgang hervor, welcher bei gaarschmelzendem Eisen sehr zu flatten kommt; allein in gleichen Zeiträumen wird weniger und schlechteres Eisen dargestellt und es werden mehr Kohlen verbraucht, obgleich der Verlust an Eisen vermindert werden wird. Dieser Vortheil wird indeß durch jene Nachtheile nicht aufgewogen, und sollte nie einen Grund zu einem tieferen Feuerbau abgeben, wenn durch andere Mittel ein größerer Rohgang auf eine vortheilhaftere Weise bewirkt werden kann. Die Tiefe muß bei nicht fehlerfreiem Roheisen nicht über 9 Zoll betragen. Nur fehlerfreies und gaarschmelzendes Roheisen könnte eine Tiefe des Herdes von 10 Zoll zulässig machen. Rohschmelzendes Roheisen, welches durch fremdbartige Beimischungen nicht verunreinigt ist, kann in flacheren Herden verfrischt werden, wobei an Zeit und an Kohle gewonnen, an Eisen jedoch in der Regel verloren wird. Ein tieferes Feuer verzögert stets das Gaarwerden des Eisens, weshalb man für alles Roheisen,

welches ein roth- oder kaltbrüchiges Stabeisen liefert, kein flaches Feuer wählen darf, sondern den Boden tiefer legen muß, um einen roheren Gang herbeizuführen, als dem Kohlegehalt und dem Verhalten des Roheisens beim Schmelzen sonst wohl angemessen seyn würde, obgleich dabei immer an Zeit und Kohlen verloren, aber an Eisen gewonnen, und vorzüglich besseres Stabeisen geliefert wird. Bei zwar rothschmelzendem, übrigens aber gutem Roheisen, kann die Tiefe des Feuers sogar wohl nur 7 Zoll betragen; bei nicht fehlerlosem gaarem Roheisen muß es aber gegen 8 Zoll tief seyn. Bei einem zu tiefen Feuer würde man wieder in den entgegengesetzten Fehler fallen, und außer einem merklichen Zeit- und Kohlenverlust ein schlechtes Stabeisen liefern, wenn auch der Verlust an Eisen dadurch vermindert wird.

Rothschmelzendes Roheisen, aus welchem sich beim Verfrischen im flachen Feuer kein gutes Stabeisen darstellen läßt, liefert beim Verfrischen gewöhnlich viele und sehr rohe Schlacken. Um diesen im Heerd Platz zu verschaffen, ist man oft genöthigt, den Heerd tiefer zu legen, als es sonst wohl erforderlich wäre; dies darf indeß nicht auf Unkosten der Güte des Stabeisens geschehen, weshalb auf beide Umstände bei dem Feuerbau Rücksicht zu nehmen ist.

Für alles Eisen, welches zum Kalt- oder zum Rothbruch gemeigt ist, darf eben so wenig ein zu flacher, als ein zu tiefer Feuerbau gewählt werden. Ist es gaarschmelzend, so dürfte der Heerd eigentlich nie tiefer wie 9 Zoll seyn, weil sonst schon schlechtes Stabeisen erfolgt; flacher darf es wegen des zu schnellen Gaarens auch nicht seyn, sondern der erforderliche Rohgang muß durch eine stärkere Neigung der Form in den Heerd herbeigeführt werden. Ist das Roheisen rothschmelzend, so darf das Feuer ebenfalls nicht zu flach, sondern höchstens nur $7\frac{1}{2}$ Zoll tief seyn; oft muß es indeß wegen der sich bildenden vielen Schlacke 8 Zoll tief gebaut werden. Ein halbirtes Eisen würde

sich bei einem Feuer, dessen Tiefe $8\frac{1}{2}$ Zoll beträgt, am vorteilhaftesten verfrischen lassen.

Ein anderer wichtiger Umstand bei der Stellung der Form im Feuer, ist die Neigung der Form gegen den Horizont (oder das sogenannte Stechen der Form), wodurch das Einfallen des Hauptwindstroms in den Heerd bestimmt wird. Im Allgemeinen wird der Wind zwar nicht gerade den bestimmteren Weg nehmen, der durch die Richtung der Form bezeichnet wird, sondern er wird sich nach allen Richtungen im Heerd ausdehnen; allein der eigentliche Windstrom wird doch der Richtung folgen, welche der Form selbst zugetheilt worden ist. Um den Neigungswinkel der Form gegen den Horizont genau zu bestimmen, muß man sich einer Formwage bedienen. Ganz horizontal sollte man den Wind nie, oder allenfalls nur bei einem von allen fremden Beimischungen freien Roh Eisen führen, weil, außer einem größeren Kohlenaufwand, das Eisen zu gaar in den Heerd gelangt, und ein Theil des Windes, der sich nach oben verbreitet, verloren geht. Die Anwendung eines nach den vorhandenen Umständen sich abändernden Neigungswinkels der Form ist das vorzüglichste Mittel, den Gaar- oder Rohgang im Heerde so zu bewirken, daß das zu erzeugende Stabeisen gut ausfällt. Je größer die Neigung der Form ist, desto roher geht es im Feuer, je geringer die Neigung, desto gaarer ist der Gang. Das gaarschmelzende Eisen wird also eine geneigtere, das gaare rohschmelzende Eisen eine weniger geneigte Form erfordern.

§. 886.

Zwischen der Tiefe des Feuers und der Neigung der Form oder der Richtung des Windstroms, findet ein gewisses von einander abhängiges Verhältniß statt.

Gaarschmelzendes Roh Eisen erfordert einen tiefen Feuerbau, welcher aber bei Roh Eisen, welches fremdartige Beimischungen enthält, nicht zu tief seyn darf, weshalb man den erforderlichen

Rohgang durch eine größere Neigung der Form vortheilhafter, als durch ein tieferes Feuer bewirkt. Wenn gleich hierdurch an Zeit, Kohlen und Eisen nicht gewonnen werden sollte, so wird durch einen solchen Feuerbau doch ein besseres Stabeisen dargestellt werden. Der Feuerbau für gaarschmelzendes, nicht fehlerloses Roheisen kann so beschaffen seyn, daß das Feuer 8½ bis 9 Zoll tief ist, und die Form eine Neigung von 10 Graden erhält.

Ist das Eisen milder gaarschmelzend, so würde es vorzuziehen seyn, den Boden etwas höher zu legen, als der Form eine geringere Neigung zuzutheilen. Ein gutes, gaares, rohschmelzendes Roheisen läßt sich bei einem flachen Feuer am besten verfrischen. Würde die Neigung der Form dann aber ebenfalls auf den Gaargang eingerichtet, d. h. machte sie keinen Winkel gegen den Horizont, so würde das Eisen sehr gaar in den Heerd gelangen; man würde mit Gewinn an Zeit und Kohlen, mit Verlust an Eisen arbeiten, und — wenn das Roheisen nicht von ganz vorzüglicher Beschaffenheit war — schlechtes Stabeisen darstellen. Deshalb ist ein geringer Rohgang durchaus erforderlich. Ist das Roheisen an sich gut, so bewirkt man den Rohgang lieber durch eine geneigte Form, als durch ein flacheres Feuer. Das Feuer könnte in diesem Fall 7 Zoll tief seyn und die Form eine Neigung von 7 Graden erhalten. Dieser Feuerbau würde jedoch nur für ein tabelloses gaarschmelzendes Roheisen geeignet seyn. Bei der Anwendung von grauem Roastroheisen ist man, — zum Theil wegen der vielen Schlacke, — genöthigt, den Heerd tiefer zu hauen und den Gang roher einzurichten, um gutes Stabeisen zu erhalten. Die Tiefe des Heerdes hat aber ihre Gränzen, denn obgleich dadurch auf der einen Seite der Rohgang des Eisens befördert wird, so würde doch andererseits das Eisen dadurch der Einwirkung des Windstroms zu sehr entzogen werden. Deshalb darf die Tiefe des Heerdes bei rohschmelzendem aber nicht gutartigem Roheisen

nur höchstens 8 Zoll betragen, und man bewirkt den erforderlichen Rohgang bei solchem Roheisen durch eine stärkere Neigung der Form, welche oft 10 Grad, wie beim gaarschmelzenden Roheisen, betragen muß. Sondert sich aus dem übrigens rohschmelzenden Eisen, z. B. aus dem bei Roafs erblasenen Roheisen, viele und rohe Schlacke ab, enthält es also viele fremde Bestandtheile (Silicium), welche beim Verfrischen abgeschoben werden müssen; so ist es wohl zuweilen nothwendig, der Form, um das Feuer nicht zu tief zu bauen, eine Neigung von 12 bis 13 Graden zu geben. Durch eine stärkere Neigung der Form soll also immer die Absicht erreicht werden, ein flacheres Feuer anwenden zu können.

§. 887.

Die Regeln des Feuerbaues würden hiernach etwa in folgenden Sätzen enthalten seyn.

Ein flaches Feuer (von 7 Zoll) und ein flacher Wind setzen ein äußerst vortreffliches gaares, rohschmelzendes Roheisen voraus. Bei etwas geringerer Güte des Roheisens muß die Form eine Neigung von 6 bis 7 Graden in den Heerd erhalten, welche auch bei gutem Roheisen rathsam ist, um weniger Eisen zu verlieren.

Bei einem $7\frac{1}{2}$ bis 8 Zoll tiefen Feuer und sehr geneigtem Windstrom läßt sich ein nicht fehlerloses und rohschmelzendes Roheisen zu recht gutem Stabeisen verarbeiten. Der Gaargang des flachen Feuers wird durch die Neigung der Form wieder aufgehoben, und in einen minder gaaren Gang umgeändert.

Ein tiefes (aber höchstens doch nur $9\frac{1}{2}$ Zoll tiefes) Feuer und flacher Wind setzen ein gutes gaarschmelzendes Roheisen voraus. Vorzuziehen ist es jedoch, ein minder (z. B. $8\frac{1}{2}$ bis höchstens 9") tiefes Feuer und eine geneigte Form (von 9 bis 10 Graden) zu wählen, wenn man recht gutes Stabeisen gewinnen will. Ein tiefes Feuer (in dem vorigen Verstande)

und geneigter Windstrom, sind zu einem nicht fehlerlosen gaarschmelzenden Eisen erforderlich. Es läßt sich auf diesem Feuerbau auch das meiste halbirte Roheisen mit Vortheil verfrischen, in so fern der Zweck die Erzeugung eines guten Stabeisens ist.

Müßte bei einer stark geneigten Form ein noch tieferes Feuer (von $9\frac{1}{2}$ bis 10 Zoll oder darüber) angewendet werden, so würde das Eisen sehr gaarschmelzend seyn müssen. Gestattet es die vorzügliche Eigenschaft des Roheisens, so können bei einer gaarschmelzenden Beschaffenheit desselben ein tiefes Feuer und flacher Wind in Anwendung kommen.

§. 888.

Die Werkzeuge, deren man sich beim Verfrischen bedient, bestehen aus folgenden Stücken:

a. Die Brechstangen, worunter

- 1) eine große von 30 bis 36 Pfund, die durch ihr Gewicht die Arbeit des Aufbrechens erleichtert;
- 2) eine Mittelbrechstange, womit kleinere Stücke, auch der Schwabl aufgebroschen, und an ihren gehörigen Ort gebracht werden;
- 3) ein Schlackenspieß zum Ablassen der Schlacke. Er wird auch angewendet, um den Zustand des eingeschmolzenen Eisens zu untersuchen.

b. Einige Anlauffstangen. Diese sind mit hölzernen Handgriffen versehen, um sie, wenn sie sehr kurz geworden sind, besser angreifen zu können.

c. Eine Kohlenschaufel.

d. Eine Heerdschaufel. Große Kohlen werden mit derselben zerschlagen, und die aus dem Feuer gesprungenen Stücken wieder in den Schmelzraum gescharrt. Sie dient auch zum Austragen der Hammerschlacke u.

e. Der Formhaken. Er dient, die Form rein zu erhalten und sie von schlackigen Anwüchsen zu befreien.

1. Der Luppenhaken, welcher zum Herausziehen der Luppe aus dem Feuer angewendet wird, und aus einem in Form eines rechten Winkels gebogenen, mit einem hölzernen Handgriff versehenen Eisen besteht.

§. 889.

Der Verfrischungsprozeß zerfällt in zwei Abtheilungen, in das Einsmelzen des zu verfrischenden Roheisens, und in die eigentlichen Frischarbeit. Während des Einsmelzens des Roheisens werden zugleich die Kolben von der vorigen Luppe gewärmt und ausgeschmiedet.

§. 890.

Von den Schlacken und Abgängen, welche bei dem Frischprozeß gebildet werden, hat man die folgenden zu unterscheiden:

1) **Roßschlacke.** Sie entsteht beim Einsmelzen, und wenn der Gang sehr roh ist, auch noch in ziemlicher Menge nach dem Aufbrechen des schon halbgaaren Eisens. Im Heerd läßt sie sich mit dem Schlackenspieß flüssig anfühlen, erstarrt schnell an der Brechstange, und fällt bald von derselben ab. Aus dem Schlackenloch fließt sie äußerst flüssig, mit einer mehr oder weniger dunkelrothen Farbe, und erstarrt sehr bald. Nach dem Erkalten bekommt sie eine schwarzgraue Farbe, ist metallischglänzend, löcherig und nicht sonderlich schwer. Sie fließt im Heerd sehr dünn, und verhindert das Frischen des Eisens, wenn sie in großer Menge vorhanden ist, weil sie auf die Rohle des Eisens nicht wirkt, aber das Roheisen überall umgiebt, und dadurch die Einwirkung der Luft auf das Eisen verhindert. Man wendet sie auch beim größten Gaargange nicht an, sondern bedient sich anderer Mittel, um einen Rohgang hervorzubringen, weil sie in der Regel ein schlechtes Eisen liefern würde. Sie befindet sich immer oben im Heerd über dem Eisen, und muß daher hoch abgelassen werden, weil das schwerere Eisen sie in die Höhe drängt. Hoch muß sie vorzüglich deshalb abgelassen werden, weil sonst das Eisen, mit

herauslaufen würde, indem es beim Einschmelzen noch sehr flüssig ist. Durch den Wind wird sie, nach dem Rohaufbrechen, oft in großer Menge, in Gestalt kleiner rother oder blauer Sternchen, die sehr bald erstarren (noch ehe sie die Erde berühren), aus dem Feuer getrieben. Die ganz rohe Schlacke ist völlig unbrauchbar; aus einer weniger rohen Frischschlacke gewinnt man den bedeutenden Eisengehalt theils durch Verschmelzen in Hohöfen, theils, aber weniger vortheilhaft, durch Verarbeitung der Schlacke in Schlackenheerden.

2) *Gaare Schlacke.* Sie entsteht, wenn sich das Eisen im Heerd schon zum Gaaren neigt, also kurz vor dem Gaaraufbrechen und nach demselben, und zwar so lange, als sich das Eisen noch im Heerd befindet. Im Feuer zieht sie sich ganz auf den Boden, weil sie durch das ausgebrochene Eisen nicht verdrängt wird; sie muß daher tief abgelassen werden. Dies geschieht aber nur dann, wenn sie sich in zu großer Menge angehäuft hat, und beim Anlaufen hinderlich seyn würde. Am besten ist es, sie gar nicht abzulassen, sondern sie, durch Aufbrechen beim Gichtzacken, nach demselben hinzuleiten, weil bei dem Ablassen dieser Schlacke mehrertheils etwas Eisen verloren wird. Wenn sie sich zu sehr im Heerd angehäuft hat, muß sie indeß durch das Schlackenloch entfernt werden, und dann fließt sie langsam mit hellweißer Farbe und erstarrt nicht so schnell wie die rohe Schlacke. Der Wind treibt sie als silberweiße Sternchen (Zünder) aus dem Heerde. Nach dem Erstarren hat sie eine eisengraue Farbe, besitzt nicht das geflossene Ansehen der Rohschlacke, sondern nimmt allerlei äußere Gestalten an, ist schimmernd, von Halbmetalglanz und schwer. Sie enthält zwischen 80 und 90 Procent Eisenorydul, und ist der beste und vortrefflichste Zuschlag, der sich beim Rohgang beim Einschmelzen anwenden läßt, weil sie nicht allein das Gaarwerden des Eisens befördert, sondern dabei auch zugleich den Eisenverlust durch Reduction eines Theils ihres eigenen Eisengehalts

vermindert. Sie muß sorgfältig ausgehalten und von der Roßschlacke gesondert werden, weil diese nur das Hauswerk im Herde vermehren, aber zum schnelleren Gaaren des Eisens nichts beitragen würde, indem das einmal verglasete Eisenorydul-Silikat den Sauerstoff nur schwer wieder abgibt.

3) Schwahl ist nichts weiter, als die im Herde zurückgebliebene gaare Schlacke, welche sich auf dem Boden des Herdes und an der unteren so wie an den Seitenflächen der Luppe ansetzt, und beim Herausbrechen der Luppe von derselben abgestoßen werden muß. Dieser Schwahl, oder die zusammengefinterte Gaarschlacke ist beim Ausbrechen der Luppe nicht aus dem Herd zu nehmen, sondern alle darin befindliche gaare Schlacke muß zusammengeschoben, in der Mitte des Herdes zusammengebracht und dann das einzuschmelzende Roßeisen theilweise darauf gelegt werden, indem der Schwahl sowohl als die gaare Schlacke sehr wirksame Mittel zum Gaaren des Eisens sind, und dies in einem um so höheren Grade, je weniger sie durch einen Gehalt an Kiesel-erde schon in Verschlackung übergegangen sind.

4) Hammerschlag. Er entsteht beim Zusammenpressen (Zängen) der Luppe und beim Aus Schmieden der Kolben und der Stäbe auf dem Hammerstock. Die Menge desselben ist oft nicht unbedeutend, besonders fallen bei der ersten Bearbeitung der Luppe unter dem Hammer häufig große Brocken ab. Mit dem Glühspan oder Schmiedesinter der Kleinschmiede kommt er völlig überein. Weil er fast gänzlich aus reinem Eisenorydul-Dryd besteht und aus sehr feinen Blättchen zusammengesetzt ist, so benutzt man ihn seltener beim Einschmelzen, als beim Frischen selbst, um das Gaaren des Eisens zu befördern.

Die Kenntniß von der Zusammensetzung der Frischschladen hat für die Theorie des Frischprozesses ein großes Interesse. Alles Roßeisen, welches viel Silicium enthält, giebt eine rohere Frischschlacke als das weniger Silicium enthaltende Roßeisen.

Das bei Roaks, bei einem sehr hitzigen Gange und bei strengflüssiger Beschickung erblasene graue Roheisen, und das bei einem gaaren, aber kalten Gange des Roakofens entstehende weiße, körnige Roheisen, gehen beim ersten Einschmelzen im Frischheerd zuweilen eine so rohe Schlacke, daß dieselbe das Ansehen einer Hohofenschlacke von etwas übersehtem Gange erhält. Solche Schlacken enthalten immer mehr Kieselerde als ein Silikat, so daß sie zwischen einem Silikat und Bisilikat in der Mitte stehen. Mit der Zeit vermindert sich der Kieselerdegehalt der Schlacke und die alsdann folgende erhält das Ansehen und die Zusammensetzung der gewöhnlichen Rohschlacke. Diese nähert sich im Allgemeinen der Zusammensetzung eines Silikates; indess ist der Gehalt an Kieselerde ziemlich veränderlich, bald größer, bald geringer, als zur Zusammensetzung eines bestimmten Silikates erfordert wird. Die zuerst entstehende Schlacke ist immer roher, d. h. reicher an Kieselerde, als die später sich bildende, und so geht die Rohschlacke nach und nach in Gaarschlacke über, deren Kieselerdegehalt zuletzt so geringe wird, daß sie nicht mehr in Fluß kommt, oder sich wenigstens nicht mehr verglast, sondern nur eine gefinterte Masse (den Schwahl) bildet. Es giebt also keine bestimmte Gränze zwischen Roh- und Gaarschlacke, sondern das äußere Ansehen der Schlacke entscheidet über die Anwendbarkeit oder Unbrauchbarkeit derselben als gaarender Zuschlag beim Frischprozeß. Dieses äußere Ansehen ist in der Zusammensetzung der Schlacke begründet und man wird diejenige Frischschlacke, deren Eisenorydul schon größer ist, als zur Bildung eines einfachen Silikates erfordert wird, eine Gaarschlacke nennen können, weil sie die Dienste einer solchen verrichtet, indem sie den überschüssigen Theil Drydul abgiebt und nur so viel davon zurückhält, als zu einem einfachen Silikat erforderlich ist.

§. 891.

Da das geschmolzene, oder wenigstens in einem breiartigen Zustande befindliche Roheisen, als eine, in der Hauptsache aus Eisen und Kohle bestehende Verbindung anzusehen ist, so würde die Abscheidung der Kohle durch den Luftstrom nicht anders als durch gleichzeitige Oxydation des Eisens erfolgen können, mit welchem die Kohle verbunden war. In einer schwachen Glühhitze wird die Entkohlung sehr langsam stattfinden und der Kohlegehalt des Eisens selbst, wird die Reduktion des oxydirten Eisens in jedem Augenblick wieder bewirken können. Deshalb läßt sich das weiße Roheisen durch das bloße anhaltende Glühen, unter schwachem Luftzutritt, oder mit Substanzen, welche in der Glühhitze Sauerstoff abtreten, nach und nach in geschmeidiges Eisen umändern, ohne sich zu oxydiren. Befindet sich das Roheisen aber in einem flüssigen, oder in einem demselben nahe kommenden Zustande, und wird es dann von einem starken Luftstrom getroffen, so kann die Reduktion des gleichzeitig oxydirten Eisens durch den Kohlegehalt des Roheisens selbst nicht mehr stattfinden, weil die Oxydation, theils wegen der mehr erhöhten Temperatur, theils wegen des in größerer Menge hinzuströmenden freien Sauerstoffes, zu schnell erfolgt. Deshalb wird auch sogar beim Glühen des Roheisens, wenn man dabei eine hohe Temperatur anwendet, oder wenn ein starker Luftzutritt stattfindet, ein großer Theil des Eisens, wenigstens an der Oberfläche, oxydirt und in Glühspan umgewandelt, welcher häufig die Dicke von mehreren Linien erreicht. Es ist also klar, daß die Entkohlung des Roheisens in der Schmelzhitze durch freien Sauerstoff, d. h. durch die Gebläseluft, nicht anders, als durch gleichzeitige Oxydation des Eisens, erfolgen kann.

Andere Erscheinungen werden sich darbieten, wenn es nicht mehr der freie, sondern der an einer Base gebundene Sauerstoff ist, welcher auf das in der Schmelzhitze befindliche Roheisen

wirkt. Dieser gebundene Sauerstoff wird auf die Kohle des Roheisens einwirken können, ohne an das Eisen, mit welchem die Kohle verbunden war, überzugehen. Es giebt zwar viele oxydirte Körper, welche in der erhöhten Temperatur auch durch das Eisen zersetzt werden, indem sie dasselbe oxydiren und sich im metallischen Zustande mit dem übrigen Eisen verbinden, oder sich verflüchtigen u. s. f.; allein die Einwirkung dieser Körper wird gewöhnlich sehr geschwächt, wenn sie nicht im freien, sondern in einem schon gebundenen Zustande angewendet werden. Die Kiesel Erde z. B., welche das Eisen in einer hohen Temperatur oxydirt und sich selbst in Silicium umändert, besitzt diese Eigenschaft in einem ungleich geringeren Grade, wenn sie schon mit einer Base, z. B. mit einem Alkali zu Glas, oder mit Eisenorydul zu einem Silikat, verbunden ist. Andere oxydirte Körper, z. B. Kalkerde, Manganorydul, Bleioryd, wirken theils sehr schwach, theils gar nicht auf das reine Eisen in der Schmelzhitze, und ebenso leuchtet es ein, daß auch das oxydirte Eisen, wenigstens das Eisenorydul, ohne alle Wirkung auf das in der Schmelzhitze befindliche reine Eisen seyn muß. Die Frischschlacken werden daher ebenfalls auf das Eisen nicht wirken können, weil die Kiesel Erde schon an dem Eisenorydul gebunden ist. Nur bei solchen Schlacken (Rohschlacken), bei welchen das Verhältniß der Kiesel Erde sehr groß ist, so daß sie sich der Zusammensetzung eines Bisilikates nähern, würde man eine Einwirkung auf das Eisen befürchten können. Wirklich sind diese sehr rohen Schlacken auch dem Gaarwerden des Eisens hinderlich, weshalb sie, wenn sie sich gebildet haben, aus dem Schmelzraum entfernt werden müssen. — Wenn dagegen das Eisen noch mit Kohle verbunden ist, so werden die Frischschlacken nicht ohne Wirkung bleiben. Das oxydirte Eisen, welches in der Schmelzhitze auf das reine Eisen keine Wirkung äußert, wirkt auf die Kohle des Roheisens, indem es ihr den Sauerstoff abtritt. Deshalb ist das Eisenoryd das kräftigste und zu-

gleich das vorthellhafteste Mittel, die Kohle aus dem Roheisen in der Schmelzhitze zu entfernen, indem dadurch nicht allein das Eisen nicht oxydirt, sondern vielmehr der Antheil Eisen im Drey, welcher seinen Sauerstoff an die Kohle des Roheisens abtritt, gleichzeitig reducirt wird und die Menge des reinen Eisens vermehrt, wenngleich diese Gewichtszunahme nicht von Bedeutung ist und am wenigsten die Menge des Eisens, welche der Luftstrom oxydirt, ersetzen kann.

Die Frischschlacke ist jedoch niemals ein reines Eisenorydul, sondern eine Verbindung desselben mit Kieselerde. Wird durch diese Verbindung auf der einen Seite die nachtheilige Einwirkung der Kieselerde auf das Eisen geschwächt oder auch unmöglich gemacht; so veranlaßt sie doch auch auf der andern Seite eine verminderte Einwirkung des Eisenoryduls auf die Kohle im Roheisen. Diese Einwirkung wird in demselben Verhältniß schwächer, als der Kieselergehalt der Frischschlacke zunimmt, und es muß bei der Temperatur, wie sie im Frischheerd stattfindet, ein Verbindungsverhältniß des Eisenoryduls mit Kieselerde vorhanden seyn, bei welchem keine Wirkung des Oryduls der Schlacke auf die Kohle des Roheisens mehr erfolgen kann. Dies Verbindungsverhältniß ist nach aller Erfahrung dasjenige, bei welchem die Schlacke ein einfaches Silikat wird. In höheren Temperaturen wird sich die Wirkung noch bis zum Wiskitatzustande erstrecken, indeß sind dazu eine länger fortbauende Einwirkung und unmittelbare Berührung beider Körper und günstigere Umstände zur Beförderung der wechselseitigen Zerlegung erforderlich, als im Frischheerd angetroffen werden.

Es folgt daraus, daß eine Frischschlacke, welche sich im Zustand des Silikates befindet, oder sogar noch mehr Kieselerde enthält, keine entzündende Wirkung auf das Roheisen beim Frischprozeß ausübt. In diesem Zustand ist sie ihrem Verhalten nach eine wirkliche Roßschlacke. Je mehr der Gehalt

an Eisenorydul in der Frischschlacke zunimmt, desto mehr wird sie in der Schmelzhitze auf das Roheisen entkohlend wirken, indem sie so lange Eisenorydul abtreten kann, bis sie wieder in den Zustand des Silikates gelangt ist. Die Eisenorydul-Silikate sind daher wahre Gaarschlacken, weil sie zum Gaarwerden des Roheisens, d. h. zur Abscheidung der Kohle um so mehr beitragen, je mehr der Gehalt an Eisenorydul denjenigen übertrifft, welcher dem einfachen Eisenorydulsilikat zukommt. Deshalb sind auch alle Frischschlacken, welche gegen das Ende des Frischprozesses erhalten werden, mehr geeignet als gaarende Zuschläge angewendet zu werden, wie diejenigen gaaren Frischschlacken, welche sich in der ersten Periode des Frischens bilden.

§. 892.

Die Umänderung des Roheisens im Frischeisen beim Prozeß des Verfrischens, es sey in Heerden oder in Flammenöfen, wird also nur durch die Einwirkung des Eisenoryduls in der gaaren Frischschlacke auf die Kohle im Roheisen hervorgebracht. Der Windstrom des Gebläses, oder auch der natürliche Luftstrom bei den Flammenöfen, wirken zu stark, indem dadurch nicht bloß das Verbrennen der Kohle, sondern auch das Oxydiren des Eisens veranlaßt wird. Das auf solche Art sich bildende Eisenorydul ist es aber, durch welches der eigentliche Frischprozeß eingeleitet und beendet wird. Mache es sich durch irgend ein Mittel bewerkstelligen, bei der eigentlichen Frischperiode nicht mehr Eisenorydul entstehen zu lassen, als zum Verbrennen der Kohle im Roheisen erfordert wird, so würde der geringste Eisenverlust herbeigeführt werden. Aber auch bei der größten Vorsicht wird es nicht zu verhindern seyn, mehr Eisen zu oxydiren, oder zu verschlacken, als zur Umänderung des Roheisens in Stabeisen nöthig ist. Ein solches Verhältniß kann nur durch ein abgewogenes Gemenge von Roheisen und Eisenorydul herbeigeführt werden, welches in verschlossenen

Ziegeln im Großen zu schmelzen und auf solche Weise das Stabeisen aus dem Roheisen darzustellen, mit ökonomischen Vortheilen nicht ausführbar ist.

Man hat, zur Ersparung des Brennmaterials und zur Verminderung des Eisenverlustes, den Vorschlag gemacht, das flüssige Roheisen unmittelbar aus dem Hochofen in ein Bad von geschmolzener Frischschlacke auf den Herd eines Flammofens zu leiten. Es läßt sich nicht bezweifeln, daß sich auf solche Art ein gefrischtes Eisen darstellen läßt, und wirklich wird dies Verfahren auch nicht selten zur Verminderung des Kohlegehaltes des Eisens angewendet; allein das Roheisen enthält, außer der Kohle, noch andere Bestandtheile, deren Abscheidung nicht minder der Zweck der Frischarbeit ist. Der an dem Eisenorydul (in der Gaarschlacke) gebundene Sauerstoff wirkt, nach aller Erfahrung, zu schwach auf das Silicium, Mangan u. s. f. in dem Roheisen, so daß diese Beimischungen in großer Menge in dem entstehenden gefrischten Eisen zurück bleiben und zur Bildung eines mürben und brüchigen Stabeisens Veranlassung geben würden. Obgleich diese Beimischungen oxydirbarer sind als das Eisen, so scheint es doch, daß sie einen freien und ungebundenen Sauerstoff zur Oxydation und Verschlackung erfordern, und daß das Schmelzen mit Eisenorydul (Gaarschlacke) zur Abscheidung derselben von dem Eisen nicht zureicht. Man würde daher auch nur ein vollkommen reines, z. B. ein durch Schmelzen von Stabeisen mit Kohle künstlich bereitetes, Roheisen durch jene Behandlung in brauchbares Stabeisen umändern können. Das durch den Schmelzprozeß im Großen erzeugte Roheisen muß daher, wenn gutes und festes Stabeisen dargestellt werden soll, immer die unmittelbare Einwirkung des Luftstroms in der Schmelzhitze erfahren, nicht um die Kohle, sondern um das Silicium, das Mangan u. s. f. abzuscheiden.

Aus dem Vorgange bei dem Frischprozeß ergibt sich, daß

die beim ersten Einschmelzen des Roheisens entstehende Schlacke am rohesten seyn, d. h. am wenigsten Eisenorydul enthalten muß. Das Silicium, das Mangan, der Phosphor u. s. f. sind ungleich oxydabler als das Eisen, und deshalb werden diese Substanzen auch vorzugsweise zuerst oxydirt und bilden die Rohschlacke. Erst später trifft der Luftstrom das von jenen Substanzen mehr befreite Eisen und so bildet sich, bei nach und nach abnehmendem Siliciumgehalt des Eisens, die Gaarschlacke, welche dann den eigentlichen Frischprozeß einleitet. — Roheisen, welches in einzelnen Tropfen vor der Form in Frischheerden niederschmelzt, wird die oxydierenden Wirkungen des Windstroms vollständiger erfahren, als dasjenige Roheisen, welches nur in einem breiartigen Zustande niedergeht, und darin ist der Grund zu suchen, warum das graue und an sich unreinere, d. h. mit mehr Silicium und Mangan verbundene Roheisen, beim Verfrischen in Heerden ein besseres Stabeisen giebt, als das aus denselben Erzen erblasene weiße und gaarschmelzende Roheisen, wenn dasselbe nicht mit vorzüglicher Sorgfalt behandelt wird.

§. 893.

Wie bei allen krySTALLisirten Mineralsubstanzen ein festes und unabänderliches Mischungsverhältniß der Bestandtheile angetroffen wird, so findet sich ein solches auch unbezweifelt bei den krySTALLisirten Frischschlacken. Hr. Mitscherlich hat eine solche krySTALLisirte, beim Verfrischen des Roheisens in Heerden entstandene Frischschlacke untersucht und dieselbe in 100 Theile zusammengesetzt gefunden, aus:

Eisenorydul — 67,24

Kieselerde — 31,16

Bittererde — 0,65

99,05.

Diese Zusammensetzung entspricht fast genau der eines Eisenorydulsilikates, welches nach der Berechnung aus 68,84 Eisen - Oxydul und 31,16 Kieselerde bestehen würde. Sie

hat dieselbe Zusammensetzung wie der Chrysolith, so wie auch Hr. Hausmann die Uebereinstimmung in der Zusammensetzung dieser krySTALLisirten Eisenfrischschlacke mit dem Hyalofiberit nachgewiesen hat. — Eine solche Frischschlacke ist folglich eine Rohschlacke, auch ist es nicht wahrscheinlich, daß man eine krySTALLisirte Gaarschlacke jemals antreffen wird, weil das im Ueberschuß darin befindliche Eisenorydul in sehr unbestimmten Verhältnissen vorkommt. Würde eine krySTALLisirte Gaarschlacke wirklich einmal angetroffen, so würde dieselbe ohne Zweifel ein basisches Eisenorydulsilikat, oder ein Eisenorydulsubsilikat seyn müssen.

Die nicht krySTALLisirten Frischschlacken, die Rohschlacken sowohl als die Gaarschlacken, werden eine sehr verschiedenartige Zusammensetzung zeigen, je nachdem sie mehr zu Anfange oder gegen das Ende des Processes gefallen sind. Analysen von sehr rohen Frischschlacken, welche sich in der Zusammensetzung der eines Bisilikates nähern, und welche nur beim Verfrischen des Roat-Roh eisens in Frischheerden, und zwar zum Anfange des Processes, beim Einschmelzen, zuweilen gebildet werden, wenn graues Roheisen von sehr strengflüssiger Beschaffenheit, oder weißes, Ebniges Roheisen von gaarem Ofengange verfrischt werden, sind nicht bekannt, und würden auch nur wenig Interesse gewähren. Aus den hier folgenden Analysen verschiedener Frischschlacken geht die große Verschiedenheit in der Zusammensetzung derselben näher hervor.

	a	b	c	d	e	f	g	h
Kieselerde	16,4	8,8	32,959	32,346	7,60	38,55	28,0	11,10
Eisenorydul	79,0	84,0	61,235	62,042	82,10	44,48	61,2	84,30
Bittererde	—	1,0	1,806	1,404	2,80	—	2,4	1,05
Kalkerde	3,0	2,2	—	—	—	3,13	0,9	0,13
Thonerde	1,2	2,0	1,560	—	1,10	3,15	0,2	0,09
Manganorydul	0,6	2,5	1,301	2,645	6,80	11,05	6,7	2,80
Kali	—	—	0,204	0,285	—	—	Spur	Spur
	100,2	100,5	99,155	98,722	100,40	100,38	99,4	100,27

- a. Schlacke von der Frischhütte Brettevale (Loire- und Cher-Departement). Die Analyse ist von Hrn. Berthier. Die Schlacke ist nach der Zusammensetzung einer Gaarschlacke.
- b. Schlacke von Guérigny (Nièvre). Die Analyse von Hrn. Berthier. Die Schlacke ist noch gaarer wie a.
- c. Schlacke von der Frischhütte bei Dar in den Pyrenäen. Die Analyse von Hrn. Walchner. Die Schlacke ist nach der Zusammensetzung eine Rohschlacke.
- d. Schlacke von Bodenhäusen (Harz). Die Analyse ebenfalls von Hrn. Walchner. Auch diese Schlacke ist eine Rohschlacke.
- e. Schlacke von Wärb zu Skebo. Die Analyse von Hrn. Seffström. Die Schlacke ist nach ihrer Zusammensetzung eine sehr gaare Gaarschlacke.
- f. Schlacke von Skebo. Die Analyse ebenfalls von Hrn. Seffström. Nach der Zusammensetzung ist diese Schlacke eine sehr rohe Rohschlacke, indem der Sauerstoffgehalt der Kieselerde 20,015, und der der Basen nur 14,401 beträgt.
- g. Schlacke von Rybnick in Oberschlesien, beim Verfrischen von grauem Roaf-Roh Eisen gefallen. Die Analyse ist von mir. Die Schlacke ist eine gewöhnliche Rohschlacke.
- h. Schlacke eben daher, bei demselben Frischversuch in einer späteren Periode gefallen. Die Analyse ist ebenfalls von mir. Die Schlacke ist eine Gaarschlacke.

Berthier, Archiv f. Bergbau VII. 364. — Walchner, Archiv VIII. 191. — Seffström, Archiv XIV. 202. — Karsten, Archiv VIII. 255. — Mitscherlich, Archiv VII. 239. — Hausmann, im Notizenblatt des Göttingischen Vereins bergmännischer Freunde. Nr. 28 (1840). S. 2.

§. 894.

Nach dieser theoretischen Untersuchung des Frischprozesses werden sich die Erscheinungen bei dem praktischen Verfahren leicht erklären lassen.

Wenn auch der Frischheerd so gebaut ist, wie es die Beschaffenheit des zu verfrischenden Roheisens erfordert, so hat man doch auf das Einschmelzen des Roheisens noch große Sorgfalt zu verwenden. Das Eisen verhält sich bald rohbald gaarschmelzender; oft finden sich auffallende Verschiedenheiten in einem und demselben Stück. Es ist daher nöthig, sich beim Einschmelzen von der Art des Ganges zu überzeugen, welches durch häufiges Untersuchen des Feuers mit einer kleinen Brechstange oder mit dem Schlackenpieß geschieht. Verhält sich das Eisen im Heerd sehr flüssig, und kann man mit dem Spieß sogar den Boden fühlen, so ist dies ein Zeichen eines sehr rohen Ganges. Zeigt das Eisen einen weichen, teigartigen Zustand, wobei sich mit dem Spieß der Frischboden kaum fühlen läßt, so deutet dies auf einen guten, nicht zu rohen Gang. Am besten ist es, wenn man durch das Eisen, wie durch einen dicken Teig, stechen kann, der zwar etwas widersteht, sich aber nicht zu hart anfühlen läßt. Dies ist ein sicheres Zeichen eines guten Ganges, der weder zu roh noch zu gaar ist.

Kann man aber mit dem Spieß nicht mehr durch die Eisenmasse dringen, sondern fühlt sich das eingeschmolzene Eisen hart an, und widersteht es zu sehr, so giebt dies Verhalten einen zu gaaren Gang zu erkennen. Man muß sich indeß nicht täuschen lassen, wenn sich das Eisen gegen das Ende des Einschmelzens hart anfühlen läßt, indem es unten im Heerd sehr roh seyn und nur oben durch den Wind eine etwas gaare Beschaffenheit angenommen haben kann.

§. 895.

Ob das Roheisen in den Heerd gerückt wird, hat man sich durch die Beschaffenheit der vorigen Luppe, besonders aber durch den Grad der Hitze der Zaden, zu unterrichten, ob es nöthig ist, Wasser in den Tümpel zu leiten, und den Heerd abzukühlen. Dann wird der ganze Vorheerd mit Lösch um-

stellt. Der Schwahl und die Gaarschlacke von der vorigen Luppe werden nach Beschaffenheit des Roheisens entweder theilweise herausgenommen oder sämmtlich im Heerd gelassen, und der Frischboden wird ebenfalls mit den kleineren Kohlen vom vorigen Frischen belegt, so daß der Heerd durch Löfche und durch kleine Kohlen begränzt wird. Dies geschieht, theils um den Heerdraum zu concentriren, und dem Wind mehr Wirksamkeit zu verschaffen, theils um den Kohlenaufwand zu vermindern. Damit die Löfche vom Wind nicht fortgetrieben wird, muß sie mit Wasser begossen und feucht gehalten werden. Nach diesen Vorrichtungen wird die Ganz, welche auf dem Gichtzacken der Form gegenüber liegt, in den Heerd gerückt. Weil der Windstrom nicht gerade gegen das Roheisen gerichtet seyn, sondern mehr unter demselben in den Heerd fallen muß, so wird die Ganz auf Rollen oder Walzen gelegt, und so der Form in gehöriger Entfernung genähert. Bei grauem, gaarem Eisen liegt die Ganz 6 Zoll, bei weißem Eisen von übersehtem Ofengange etwas weiter von der Form entfernt. Weiß man aus Erfahrung, daß das Eisen zum Rohgange geneigt ist, so werden der Schwahl und die gaare Schlacke von der vorigen Luppe sämmtlich benutzt, indem man nichts davon aus dem Heerd nimmt, sondern das Roheisen darauf niederschmelzen läßt. Verhält sich das Eisen aber sehr gaar, und hat man Grund, das Feuer nicht umzubauen, so setzt man ein Stück Eisen von 20 bis 30 Pfund, wozu sich das Bruch Eisen sehr gut anwenden läßt, in den mit gaarer Schlacke versehenen Heerd, um es schnell einschmelzen zu lassen, wodurch es etwas roher bleibt. Soll noch mehr Bruch Eisen beim Verschmelzen mit angewendet werden, so wird es auf die Ganz gelegt, und mit derselben zugleich eingeschmolzen. Oft ist man indeß, des schnelleren Einschmelzens wegen, genöthigt, ein Stück Eisen in den Heerd zu bringen, wenn gleich der Gang des zu verfrischenden Roheisens auch nicht zur Gaare geneigt ist. Dies geschieht z. B. wenn

nur Rotheisen geschmiedet wird, und die Zeit des gewöhnlichen Einschmelzens zu sehr überschritten werden würde. Alsdann muß das eingeschmolzene Eisen auf andere Art zum Gaargange gebracht werden, in so fern nicht Gaarschlacke und Schwahl in gehöriger Menge im Feuer befindlich seyn sollten. Wäre das Eisen beim Einschmelzen zu sehr zum Gaargange geneigt, ohne daß diesem Gange durch zugesetztes Rotheisen abgeholfen werden könnte, und hat man Ursache wegen der Beschaffenheit des Rotheisens einen solchen Gang zu vermeiden, so muß man zu dem äußersten Mittel schreiten, nämlich Sand in den Heerd bringen. Bei einem zweckmäßigen Feuerbau wird man indess selten dazu genöthigt seyn.

Ist die Ganz in den Heerd gerückt, und nach Beschaffenheit des Rotheisens mehr oder weniger davon unmittelbar auf der Gaarschlacke und auf dem Schwahl in den Heerd gesetzt worden, so werden Kohlen über das Feuer gestürzt, und das Gebläse angelassen. Verfrischt man weißes gaarschmelzendes Rotheisen, so muß mehr Wind mit größerer Geschwindigkeit in den Heerd geführt werden, als wenn gaates rothschmelzendes Rotheisen verarbeitet wird. Alsdann ist darauf zu sehen, daß der Wind die Löße im Vorheerd nicht auseinander treibt, weshalb diese besenzt werden muß; daß die rohe Schlacke nicht zu sehr anwächst (wovon man sich durch Untersuchen mit der Brechstange, oder durch das Ansehen durch die Form überzeugt, und die Schlacke abläßt); daß der Wind die Kohlen im Heerde nicht auseinander treibt, weshalb man sie mit der Heerdschaufel zusammenhalten, und wenn es nöthig ist, begießen muß; daß endlich die Ganz mit der Brechstange nachgeschoben wird, wenn der vor die Form gerückte Theil weggeschmolzen ist. Die Schlacke darf nicht zu tief abgelassen werden, weil es im Feuer sonst zu trocken geht, und ein größerer Eisenverlust entsteht. Von Zeit zu Zeit, besonders gegen das Ende des Einschmelzens, untersucht man die Beschaffenheit des eingeschmolzenen

Eisens. Sollte es von sehr gaarer Beschaffenheit seyn, so vermehrt man die Stärke des Windstroms; ist es sehr roh geblieben, so wird es mit einer großen Brechstange beim Gichtzacken etwas aufgebrochen, d. h. man schiebt die Brechstange bis auf den Boden des Gichtzackens, stützt sich mit derselben auf die Schlackenplatte, und hebt so das eingeschmolzene Eisen in die Höhe. Sollte sich auch dies Mittel nach einigen Minuten noch nicht wirksam genug gezeigt haben, so wird beim Gichtzacken gaare Schlacke oder Schwahl in den Heerd gesetzt, und das Aufbrechen, wenn es nöthig seyn sollte, wiederholt.

Immer muß man es durch diese Mittel dahin zu bringen suchen, daß das eingeschmolzene Eisen gegen das Ende des Einschmelzens nicht zu roh, aber auch nicht zu gaar sey, sondern sich wie ein Teig anfühlen läßt, weil dadurch die folgende Arbeit erleichtert und mit größerem und vortheilhafterem Erfolge ausgeführt wird.

§. 896.

Ist das zur folgenden Luppe bestimmte Roheisen auf diese Weise eingeschmolzen, so nimmt die eigentliche Frischarbeit ihren Anfang. Dieser Prozeß zerfällt in das Rohaufbrechen des eingeschmolzenen Eisens, und in das Gaaraufbrechen des halbgaaren Eisens. Sobald die Einschmelzarbeit eingestellt worden ist, wird, bei ununterbrochenem Gange des Gebläses, die Röhre vom Vorheerde weggeräumt (der zum Aus Schmieden der Stäbe an der Schlackenplatte mit einem Haken befestigten Schmiedekloß aus dem Heerde genommen), und das eingeschmolzene Eisen, nachdem die Schlacke vorher abgelassen worden ist, von Kohlen entblößt. Daan stößt man den Schwahl, welcher sich im Schlackenloch befindet und mit dem ungefrischten Eisen in Verbindung steht, ferner den zwischen dem Gichtzacken und dem eingeschmolzenen Eisen befindlichen Schwahl, vermittelst einer großen Brechstange ab, und schreitet zum Rohaufbrechen.

Zu diesem Zweck wird eine große Brechstange beim Gicht-

zacken bis auf den Boden nieder geführt, um die eingeschmolzene Masse in die Höhe zu heben, und wenn dies geschehen ist, die Eisenmasse dadurch noch mehr zu lüften, daß man die Brechstange in der Ecke, wo sich Vorheerdplatte und Formzacken vereinigen, gegen die eingeschmolzene Masse setzt, und die Brechstange dann in dieser diagonalen Richtung unter die Eisenmasse zu bringen sucht. Dadurch wird das Eisen vom Formzacken abgelöst, und mehr nach dem Gichtzacken gerückt, wodurch die Form frei wird und die Eisenmasse nun nach allen Richtungen gekehrt und gewendet werden kann.

Das weitere Verfahren richtet sich nach der Beschaffenheit des eingeschmolzenen Eisens. Es lassen sich hier drei Fälle unterscheiden: das Eisen war entweder zu gaar oder zu roh, oder gehörig gaar eingeschmolzen. Weil die für diese drei verschiedenen Fälle zu ergreifenden Maasregeln bei der weiteren Behandlung des eingeschmolzenen Eisens, etwas abgeändert werden müssen, so hat man (sehr unnöthig) das Klumpfrischen, das Durchbrechfrischen und das kombinierte Frischen als die verschiedenen Arten der deutschen Frischschmelze unterschieden zu müssen geglaubt.

War das Roheisen zu gaar in den Herd gelangt, so wird es beim Aufbrechen nur einen einzigen Klumpen bilden. (Dies geschieht zwar auch oft, wenn das Eisen roh eingeschmolzen ist, und wenn man es vor dem Aufbrechen erkalten läßt, indeß ist dies Verfahren [S. 897] von dem hier zu beschreibenden wesentlich verschieden). In diesem Fall wird die Brechstange beim Gichtzacken unter das eingeschmolzene Eisen geschoben und die ganze zusammenhängende Masse umgekehrt und zugleich umgewendet, so daß die Seite der Eisenmasse, welche vorhin oben war, jetzt unten auf die Kohlen, mit welchen der Frischherd von Neuem angefüllt wird, zu liegen kommt, und die der Form vorhin zugewendete Seite jetzt beim Gichtzacken liegt. Unter solchen Verhältnissen ist zwar die Arbeit im Herde sehr leicht,

weil man nur dafür zu sorgen hat, das Eisen über den Kohlen zu erhalten, und das Feuer darunter anzufachen, bis das erstere den Grad der Gaare erhalten hat, daß es völlig heruntergeschmolzen werden kann; allein man verliert dabei an Zeit, Kohlen und Eisen, und kann auch in der Folge nicht so viel Anlaufeisen erhalten. Unter solchen Umständen darf nur ein schwacher Windstrom angewendet werden, und das Eisen muß mit einigen Kohlen bedeckt bleiben, um es möglichst lange über der Form zu erhalten und die Abkühlung durch die Kohlenbedeckung zu verhindern, indem sie die äußere Luft abhalten, wodurch das Eisen erkalten würde. Wenn die unter dem Eisen befindlichen Kohlen verbrannt sind, lassen sich die auf der Eisenmasse liegenden Kohlen, welche sich entzündet haben, dazu benutzen, sie unter die Eisenmasse zu bringen, um das Feuer unten nicht zu sehr zu erkälten, welches bei der Hinzufügung von ganz frischen Kohlen geschehen würde. Durch das zu frühe Gaaren würde man zwar eine völlig zusammenhängende Luppe erhalten, allein das erzeugte Eisen würde schlecht und ungang ausfallen, und sich nicht ausschmieden lassen. Ein schwacher Wind und häufiges Bedecken des Eisens mit Kohlen sind die einzigen Mittel, das zu gaare Eingehen des Eisens zu verhindern.

Die Schlacke, welche sich hierbei im Heerde sammelt, wird abgelassen, aber nicht gänzlich, damit das herunterschmelzende Eisen nicht unmittelbar den Boden berührt. Wenn das eingeschmolzene Roheisen noch sehr roh ist, — welches gewöhnlich bei der ersten Luppe in der Woche der Fall zu seyn pflegt, weil das Feuer dann ganz abgekühlt ist, — sammelt sich die rohe Schlacke oft in so großer Menge, daß man sie nach dem Abräumen der Kohlen durch das Schlackenloch gänzlich ablassen muß, ehe man zum Rohaufbrechen schreitet. Dabei findet dann ein dem vorigen entgegengesetztes Verfahren statt. Die Eisenmasse theilt sich nämlich beim Aufbrechen in mehre kleine Stücken, die oft nur die Größe einer Faust oder eines Hühnerieies

haben. Alsdann bringt man erst die bei der Gicht befindlichen Eisenmassen mit der Brechflange in die Höhe, schafft sie gänzlich aus dem Herde, rückt darauf mit der Brechflange weiter in den Herd, bricht in der Mitte auf, schafft auch die dort befindlichen Eisenklumpen aus dem Feuer, und nähert sich endlich der Formseite, wo das Eisen die gaarste Beschaffenheit erhalten hat. Auch hier wird dann aufgebrochen und das aufgebrochene Eisen aus dem Herd gebracht, der auf solche Weise gänzlich gereinigt wird. Nun werden frische Kohlen ins Feuer gebracht, diejenige Eisenmasse, welche vorher bei der Gicht aufgebrochen ward, nach der Formseite gerückt, und umgekehrt das vorher bei der Form befindlich gewesene Eisen nach der Gichtseite geschafft, weil es schon eine mehr gaare Beschaffenheit wie das erstere erhalten hat. Ist ein Stück sehr gaar, so legt man es ganz aus dem Bereich des Windstroms, über die Form, um es erst beim zweiten Rohaufbrechen — oder wenn dies nicht nöthig seyn sollte — beim Gaaraufbrechen mit durchgehen zu lassen. Ist alles Eisen auf diese Weise in die Höhe gehoben und auf Kohlen gelegt, so kann man allenfalls gaare Schlacken oder Schwahl (zu viel von diesen Zuschlägen darf indeß nicht angewendet werden, weil das Eisen sonst zu gaar werden, und sich zu einem Klumpen vereinigen würde, ehe es es nieder-schmelzt) bei der Gichtseite ansehen, und das Gebläse zuerst langsam wirken lassen, damit sich die Theile mit einander vereinigen. Diese Vereinigung sucht man durch Arbeiten mit der Brechflange oder mit der Herdschaufel zu befördern, damit keine Zwischenräume bleiben, durch die der Wind einen Ausweg findet. Man darf jedoch die entstehenden Lücken und Zwischenräume nicht mit Kohlen ausfüllen, weil das Eisen dadurch noch mehr zum Rohgange veranlaßt werden würde. Sind die Eisenklumpen mehrentheils mit einander in Verbindung gebracht, so muß der Windstrom verstärkt werden, um eine höhere Temperatur zu erregen, welche das nun schon gaarer gewordene Eisen, zur

Absonderung der Kohle durch das sich bildende Eisenorydul erfordert. Man gestattet dem Windstrom bei der Sichtseite eine Öffnung, durch welche die sich bildende flüssige und rohe Schlacke oft in sehr starken Strömen, als rothe oder blaue, schnell erkaltende Sternchen weggetrieben wird. Entsteht nicht zu viele Schlacke, so ist dies Mittel hinreichend, dieselbe wegzuschaffen, und es ist nicht nothwendig, sie abzulassen, welches während der Frischperiode immer mit Eisenverlust verbunden ist. Auf diese Weise sucht man die ganze Eisenmasse niederzuschmelzen und setzt nach Erfordern auch noch wohl eine Schaufel voll Hammerschlag bei der Sichtseite in den Heerd.

Das Verfahren, die einzelnen Stücken durch ein langsameres Gebläse und Zusammenbringen aus den Kohlen zu einem Klumpen zu schmelzen, erfordert nicht allein viel Zeit, sondern veranlaßt auch einen beträchtlichen Kohlenverbrauch, obgleich sich gutes Eisen dabei darstellen läßt und durch die Anwendung der Gaarschlacke der Eisenverlust vermindert wird.

Am vortheilhaftesten ist es jedoch, wenn das Eisen gehörig gaar eingeschmolzen wird. In diesem Fall läßt sich das eingeschmolzene Eisen beim Aufbrechen in 3 bis 4 Theile zertheilen, welche von der Gebläseluft gehörig durchgewirkt, und in der kürzesten Zeit auf die vortheilhafteste Weise zur Gaare gebracht werden können. Man verfährt dabei auf folgende Weise. Zuerst wird beim Sichtzacken aufgebrochen, die dort aufgebrochene Masse aus dem Feuer (auf den Frischheerd hinter dem Sichtzacken) gebracht; dann auch in der Mitte, und endlich beim Formzacken aufgebrochen, das Eisen ebenfalls aus dem Heerde geschoben, und eine Quantität frischer Kohlen in das Feuer gebracht. Die Stücken, welche vor der Form lagen, haben schon eine ziemliche Gaare erhalten: deshalb werden sie über die Form gelegt, um dem Winde nicht ferner ausgesetzt zu seyn. Die noch roheren Stücken, welche sich vor dem Aufbrechen beim Sichtzacken befanden, werden vor die Form, oder dem Wind-

strom gegenüber gebracht, damit sie eben so gaar werden, wie die ersteren. Alsdann verstärkt man die Menge des Windes, und setzt, wenn der Gang noch etwas roh seyn sollte, eine Schaufel voll Hammerschlag in den Heerd. Die Schlacke sollte bei diesem Gange nicht abgelassen, sondern auf die vorhin erwähnte Weise durch den Wind des Gebläses beim Hinterzacken aus dem Heerde getrieben werden. Die Zwischenräume (außer denen, durch welche der Schlackenstrom getrieben wird) müssen durch Kohlen verstopft werden, welches besonders dann sehr nützlich ist, wenn das Eisen einen mehr gaaren wie rohen Gang annehmen sollte, um dadurch die Bildung des Eisenoxyduls mehr zu verhindern; ist aber letzteres der Fall, so dürfen nicht zu viele Kohlen mit dem Eisen in Berührung kommen, weil dadurch nicht allein überflüssiger Kohlenaufwand veranlaßt, sondern auch ein langsameres Gaaren des Eisens bewirkt werden würde. — Das in die Höhe gehobene Eisen schmelzt auf diese Weise ganz in den Heerd hinunter.

Der Vorheerd muß bei diesem Theil des Frischprozesses ebenfalls mit gehörig befeuchteter Lössche geschlossen seyn, um dem Winde den Ausgang zu erschweren, und die Kohlen zusammen zu halten und nicht ohne Wirkung verbrennen zu lassen.

Auf solche Weise ist also alles in die Höhe gehobene Eisen einmal vor der Form niedergeschmolzen. Bemerkt man, daß das im Heerd befindliche Eisen noch roh ist, so wird zum zweitenmal roh aufgebrochen. Dieß Verfahren ist jedoch einfacher, wie die Arbeit bei dem ersten Rohaufbrechen, weil sich das Eisen in den meisten Fällen nicht in mehr als in 2 bis 3 Theile theilt, die, eben so wie auf die zuletzt beschriebene Weise, behandelt und zum zweitenmal niedergeschmolzen werden.

Ist das Roheisen sehr rohschmelzend, so wird vielleicht ein drittes Rohaufbrechen erforderlich, wobei das Eisen eben so wie vorhin auf Kohlen gesetzt und niedergeschmolzen wird. Bei einem solchen Gange kann aber nur wenig Stabeisen in einer

gewissen Zeit dargestellt werden, und es ist ein großer Kohlenverbrauch nicht zu vermeiden, obgleich der Verlust an Eisen nicht bedeutender als bei einem weniger rohen Gange seyn wird, weil viele gaare Zuschläge in Anwendung kommen können. Sollte ein viertes Rohaufbrechen nothwendig seyn, so würde entweder ein unrichtiger Feuerbau, oder ein fehlerhaftes Verfahren bei der Arbeit stattfinden.

§. 897.

Auf einigen Frischhütten findet das Verfahren statt, das Roheisen ganz roh eingehen zu lassen, so daß es sich nicht aufbrechen läßt, ohne vorher abgekühlt worden zu seyn. Das Verfahren bei dieser Kaltfrischmethode besteht darin, das Gebläse sogleich einzustellen, sobald die Gang aus dem Heerde gerückt ist, und Löße und Kohlen vom eingeschmolzenen Roheisen abgeräumt sind. Das Erstarren des Eisens wird durch Begießen mit Wasser befördert und dennoch muß die Eisenmasse 10 Minuten, zuweilen eine halbe Stunde lang, im Heerde stehen, ehe aufgebrochen werden kann. Während der Zeit des Erstarrens wird mit der Heerdschaufel stets die Schlacke weggenommen, welche sich über dem Eisen befindet und früher erstarrt, womit so lange fortgefahren wird, bis sich keine Schlacke mehr zeigt, worauf man zum Rohaufbrechen schreitet. Das Eisen ist durch das Abkühlen zu einem einzigen Klumpen erstarrt, der eben so umgekehrt wird, als wenn gaarschmelzendes Eisen hätte aufgebrochen werden müssen. — Dies ist eine sehr verwerfliche Methode, weil nicht allein die Zeit vom Einstellen des Windzutritts bis zum Rohaufbrechen verloren geht, sondern auch das Feuer durch das Abkühlen so erkaltet, daß eine geraume Zeit verstreicht, ehe es wieder eine höhere Temperatur annimmt; weil ferner mit dem Abtragen der Schlacke unvermeidlich auch etwas Eisen verloren geht; weil sich das ohnedies sehr rohe Eisen zu Einem Stück verbindet, wodurch die Zeit des Frischens verlängert wird, indem der Wind nur auf

Einer Stelle und ungleichförmig wirken kann, und weil durch dies Verfahren eine längere Frischarbeit und ein größerer Kohlenverbrauch nicht vermieden werden können. Von dieser Kaltbläsearbeit muß man aber das Verfahren unterscheiden, welches man bei demjenigen Roheisen anzuwenden genöthigt ist, welches viele rohe Schlacke giebt. Auch dieses pflegt man nach dem Einschmelzen mit Wasser zu begießen, um die Schlacke zum Erstarren zu bringen, und mit der Schaufel oben abzunehmen; dies muß aber schnell geschehen, und es wird damit kein Abkühlen des Eisens beabsichtigt.

Roheisen, welches viel Phosphor enthält, kann jedoch schwerlich auf eine andere Weise als durch ein sehr rohes Einschmelzen behandelt werden, weil der größte Theil des Phosphors beim Einschmelzen in Phosphorsäure verwandelt und auf solche Weise fortgeschafft werden muß. Von der Behandlung dieses Eisens wird weiter unten noch besonders die Rede seyn.

Bei der Anwendung von Roheisen, welches durch fremde Beimischungen nicht sehr verunreinigt ist, wird es selten erforderlich seyn, mehr wie ein- oder zweimal roh aufzubrechen, weil sich auch beim rohesten Gange schon beim Einschmelzen die vorhin erwähnten Mittel anwenden lassen, damit das Eisen nicht zu roh in den Herd gelangt.

Die Nothwendigkeit, mehrmal aufzubrechen, erkennt man bei guten trockenen Kohlen an der Flamme im Herde. Eine weiße Flamme deutet auf einen guten Gang, bei dem ein neues Rohaufbrechen nicht mehr erforderlich ist; eine bläuliche Flamme aber auf einen rohen Gang, der ein ferneres Rohaufbrechen nothwendig macht. Die Beschaffenheit des Eisens liefert ferner die erforderlichen Kennzeichen. Hat es sich noch nicht zu einem Klumpen im Herde gebildet, und besitzt es eine röthlich weiße oder wohl gar eine rothe Farbe, so muß noch einmal roh aufgebrochen werden; hat es sich aber zu einem Klumpen ge-

bildet, und besitzt es eine gelblich weiße Farbe, so bedarf es des Rohaufbrechens nicht weiter. Wirft der Wind silberweiße Funken aus, die oxydirtes Eisen sind, so ist dies der sicherste Beweis, daß ein ferneres Rohaufbrechen nicht stattfinden darf.

§. 898.

Bei einem nicht ganz fehlerlosen Eisen ist der nun folgende Prozeß des Gaaraufbrechens durchaus nothwendig, wenn es auch scheinen sollte, daß das Eisen schon durch das Niederschmelzen beim ersten Rohaufbrechen eine völlig gaare Beschaffenheit angenommen habe. Es würde eine große Zeit- und Materialien = Ersparung seyn, wenn das Eisen schon beim ersten Einschmelzen eine gute gaare Beschaffenheit bekäme, wie es bei leicht frischendem und gutartigem Roheisen der Fall ist; allein die Erfahrung zeigt, daß sich das aus nicht gutartigem Roheisen nach Art der Einmalschmelzarbeit dargestellte gefrischte Eisen, zwar unter dem Hammer zusammenpressen (zängen) und auch zu Kolben zerhauen, aber nicht ausschmelzen läßt.

Wenn gaar aufgebroschen werden soll, muß der ganze Eisenklumpen mit einer großen Brechstange ganz in die Höhe über die Form gehoben, aber nicht auf frische, kalte Kohlen gesetzt werden, weil es dadurch abgekühlt werden würde. Es dürfen bei dem Heben der Eisenmasse nur diejenigen schon glühenden Kohlen in den Heerd und unter die Eisenmasse gebracht werden, welche sich bereits im Feuer befinden. Sie sind schon entzündet, und begeben sich von selbst durch das Heben des Eisens in das Feuer, wo sie die Hitze erzeugen, welche bei dem nun erfolgenden Niederschmelzen erfordert wird. Der Windstrom muß gänzlich unter dem Eisenklumpen wegstreichen, das Niederschmelzen desselben veranlassen und gleichsam das Bett bereiten, welches das Eisen beim Niedergehen einnehmen soll. Damit das schmelzende Eisen und die sich bildende Luppe sich in dem Heerde niedersinken können, muß der Boden gereinigt und der auf demselben befindliche Schwabl aufgehoben werden.

Man untersucht deshalb den Boden mit der Brechstange, fährt mit derselben zuerst unter die Form, dann längs dem Vorheerd und endlich kreuzweise von der Vorheerd- und Formzadenecke nach der entgegengesetzten Ecke, welche die Gicht- und Hinterzaden bilden, so wie auch von der Vorheerd- und Gichtzadenecke nach der Ecke, die durch das Zusammentreffen des Hinter- und Formzadens entsteht. Bemerkt man irgend eine angesetzte Masse, so wird dieselbe losgestoßen und in die Höhe gehoben.

Ist das Eisen aus der Frischgrube in die Höhe gebracht, sind statt dessen die schon im Feuer vorhandenen Kohlen darin angesammelt und die Eisenmasse wieder auf die in Gluth befindlichen Kohlen gelegt, so wird sie mit frischen Kohlen beschüttet und mit Wasser begossen, um sie länger über der Form zu erhalten, welches besonders bei einem etwas rohen Gange nothwendig ist. Weil das Eisen wieder vollständig vor der Form niebergeschmolzen werden muß, so darf es keine zu gaare Beschaffenheit haben, weil es dann nur schwierig niederschmelzen und weil das Anlaufen schlecht von statten gehen würde. Der Vorheerd ist mit Abfälle belegt, die gehörig feucht gehalten wird. Ein starker Windstrom ist jetzt erforderlich, um eine sehr hohe Temperatur zu erregen, die theils das Eisen in einen wallenden und halb flüssigen Zustand versetzen, theils die völlige Abscheidung der Schlacke bewirken soll. Das Eisen geräth in eine kochende Bewegung, und schmelzt vor der Form in das für die Luppe bestimmte Bette nieder. Die äußerst hohe Temperatur, bei der dies geschieht, und die durch ein starkes Gebläse unterhalten werden muß, bringt das Eisen in einen fast flüssigen Zustand, der dem Winde die meisten Berührungspunkte darbietet, weshalb die Abscheidung der Kohle und Schlacke nun auch am vollkommensten geschehen kann. Das Eisen geht also in einem gaaren Zustande nieder, und wird von der abgeschiedenen Schlacke umgeben. Der Eisenklumpen darf nicht zu langsam niederschmelzen, welches stattfinden würde, wenn das aufgebrochene

Eisen schon zu gaar war, in welchem Fall man es fleißig mit frischen Kohlen bedecken muß; aber er darf auch nicht zu schnell niedergehen, welches bei einer noch rohen Beschaffenheit des Eisens der Fall seyn würde, weshalb es dann häufig mit Wasser bespritzt werden muß. In beiden Fällen würde das herunter-schmelzende Eisen dem Windstrom nicht gehörig ausgesetzt werden können; bei einer zu gaaren Beschaffenheit des Eisens würde der Wind fast unwirksam seyn und einen starken Eisenverbrauch veranlassen, weshalb dann auch kein Anlaufeisen genommen werden kann; bei einer noch zu rohen Beschaffenheit des Eisens gelangt dasselbe nicht völlig gaar in den Herd und besitzt dann noch nicht die Eigenschaft anzulaufen. Immer ist bei dem Niederschmelzen des fast gaaren Eisens (Gaareingehen) eine sehr hohe Temperatur erforderlich, durch welche das Eisen in einen fast flüssigen Zustand versetzt wird. Dieser Theil der Frischoperation erfordert daher auch kräftig wirkende Gebläse, ohne welche überhaupt auf die Darstellung eines guten Stabeisens verzichtet werden muß. Die gaare Schlacke, welche hierbei im Herde entsteht, umgiebt den gaaren Eisenklumpen. Sollte sie in zu großer Menge vorhanden seyn, so muß sie abgelassen werden, weil sie beim Anlaufnehmen hinderlich seyn würde; übrigens bildet sie den Schwahl und kann mit größerem Vortheil im Herde zurück bleiben, wenn sie sich nicht zu sehr anhäuft.

§. 899.

Zum Anlaufnehmen oder Anlaufenlassen wird geschritten, wenn das Eisen schon niederzuschmelzen anfängt und in eine kochende Bewegung geräth. Dies Anlaufnehmen wird nicht überall ausgeübt, wo die deutsche Frischmethode eingeführt ist, weil man glaubt, daß dem Eisen dadurch der beste Theil entzogen wird, und daß das Luppeneisen daher schlechter ausfällt. Es ist gegründet, daß das Anlaufeisen immer eine vorzügliche Beschaffenheit besitzt und das Luppeneisen an Güte übertrifft;

allein daraus folgt eben so wenig, daß letzteres durch das Anlaufenlassen, nämlich durch die Methode des Anlaufenlassens, schlechter geworden wäre, als daß es vorzüglicher ausgefallen seyn würde, wenn das Anlaufnehmen nicht stattgefunden hätte. Die Anlaufmethode gewährt folgende Vortheile:

- 1) Man gewinnt bedeutend an Zeit, folglich ist die Production größer.
- 2) Es werden weniger Kohlen verbraucht, weil das Ausschneiden der Luppe in kürzerer Zeit bewirkt werden kann.
- 3) Man gewinnt durch das Anlaufessen ein vorzüglich gutes Stabeisen, indem bei der Anlaufmethode auch sogar das Luppenessen besser ausfällt.

Sobald das Eisen bei dem Gaareingehen in eine kochende Bewegung geräth und herunterzuschmelzen anfängt, so bewegt man eine Brechstange, von der Schlackenplatte bis nach dem Hinterzacken, nach verschiedenen Richtungen unter der Eisenmasse, aber immer in der Horizontalebene der Form. Zeigt sich beim Herausziehen an der Spitze der Brechstange eine milchweiße Schale, welche nur mit Mühe abgeschlagen werden kann, und die dann aus gutem gaarem Eisen besteht, so sucht man eine Pfanne oder eine Höhlung zu bilden, in welche man den Anlaufstab ungehindert wieder hineinschieben kann, ohne damit in das niederzuschmelzende Eisen zu gerathen; auch erhält man dadurch den nöthigen Raum zum Umbrehen des Anlaufstabes. Diese Pfanne bildet man bloß mit der Brechstange, und zwar unter dem niederschmelzenden Eisen gerade vor der Form, weil das Eisen hier die stärkste Hitze erhält, und am reinsten von der Schlacke geschieden wird.

Ist die Pfanne fertig, so wird ein Anlaufstab hinein gehalten und von Zeit zu Zeit umgedreht. Wenn sich etwas Eisen angelegt hat, welches sich leicht dadurch zu erkennen giebt, daß der Stab sich nicht leicht herausziehen läßt, so nimmt man ihn aus der Pfanne, kühlt das Eisen im Wasser ab, um es

von der Rösche zu befreien, schweißet es unter dem Hammer durch einige Schläge aus, kühlt es wieder ab, um das schnellere Anhäufen des Eisens zu befördern, welches sich an kaltem Eisen stärker ansetzt, und wiederholt dies so oft, bis der Anlaufkolben sein bestimmtes Gewicht (16 bis 20 Pfund) erhalten hat. Dieser Kolben wird dann nach dem verlangten Maas ausgeschmiedet, und von dem Anlaufstabe abgehauen. Während des Ausschmiedens des ersten, hält man einen zweiten Anlaufstab ein, mit dem eben so wie mit dem ersten verfahren wird. Von Zeit zu Zeit sucht man die Pfanne, welche sich leicht verschüttet, auszubessern. Ist der zweite Anlaufkolben fertig, so wird er ebenfalls ausgeschmiedet, und man nimmt den ersten, vom Kolben schon abgehauenen Stab von Neuem, und hält ihn in die Pfanne. Auf diese Weise wechselt man so lange mit beiden Stäben, bis alles Eisen niedergeschmolzen ist, und das Kochen und Anlaufen aufhört.

Die Schlacke, welche bei diesem Kochen des Eisens entsteht, muß sorgfältig weggeschafft werden, weil sie beim Anlaufen hinderlich seyn würde. Wenn es ausführbar ist, behält man sie im Heerde und macht ihr durch Aufbrechen beim Gichtzacken Raum, um sich dorthin ziehen zu können. Nur wenn sie sich in zu großer Menge anhäuft (welches durch die Form leicht zu erkennen ist, indem sie in Blasen aufwallt und in die Höhe steigt), so muß sie zum Theil, aber niemals rein abgelassen werden, weil sonst das Eisen ganz entblöst werden und zu verbrennen anfangen würde, welches sich durch eine auslödernde Flamme sehr bald zeigt. Tritt ein solcher Uebelstand ein, so muß sogleich Hammerschlag in den Heerd gebracht werden. Ein häufiges Ablassen der Schlacke beim Gaareingehen deutet immer auf einen fehlerhaften Gang der Arbeit, wobei das Eisen entweder noch nicht gaar genug gewesen, oder schon übergaaar geworden ist, und wieder verbrennt.

Die Menge des Anlaufeisens, welche bei jedem Frischen gewonnen wird, ist sehr verschieden, und richtet sich theils nach der Menge des eingeschmolzenen Eisens, theils nach der Beschaffenheit des gaar aufgebrochenen Eisens, theils nach der Fähigkeit der Arbeiter. Diese suchen zwar gern viel Anlaufeisen zu erzeugen, allein sie wählen nur oft nicht die rechten Mittel dazu. Werden z. B. die Anlauffstäbe tief in den Herd, in das schon niedergeschmolzene Eisen gehalten, so erhält man nicht eigentliches Anlaufeisen, sondern Deuleisen, welches durch Drehen um den Stab gewickelt ward und welches mit größerem Nutzen für den Frischer, und mit größerem Erfolg für die Güte des Eisens, im Herde hätte bleiben sollen. Andere Arbeiter heben das einmal geschmolzene Eisen wohl ganz wieder in die Höhe, welches Verfahren nicht allein einen Eisenverlust, sondern die Erzeugung von hartem, stahlartigem Eisen zur Folge hat. Bei diesem erzwungenen Anlaufen wird daher auch sehr viel Schlacke gebildet, welche abgelassen werden muß, weil sie den Raum im Herde zu sehr beengen würde. Bei einem guten Arbeitsverfahren kann der vierte oder der dritte Theil des gaaren Eisens als Anlaufeisen aus dem Herde genommen werden.

§. 900.

Nachdem das Anlaufen beendet, und das Eisen in dem Herde niedergeschmolzen ist, läßt man das Gebläse wieder etwas langsamer gehen, und schreitet zur Anfertigung der Luppe. Durch den starken Windstrom beim Anlaufnehmen sind nämlich hier und dort kleine Eisenstücke fortgetrieben worden, welche nicht unmittelbar mit eingeschmolzen wurden, sondern zerstreut auf dem Herde zwischen den Kohlen liegen blieben. Diese sucht man sorgfältig hervor und bringt sie mit der Herdschaufel auf die Oberfläche des eingeschmolzenen und von groben Kohlen entblößten Eisenklumpens, damit sie sich mit demselben verbinden.

Sind alle Eisentheilchen angeschweißt, so sucht man durch Klopfen und Schlagen mit dem Deulhaken dem Eisenklumpen, oder der nunmehr fertigen Luppe, eine möglichst ebene Oberfläche zu geben, kühlt sie dann allenfalls durch Besprengen mit Wasser ab, stellt das Gebläse ein, hebt die Luppe in die Höhe, läßt den Schwahl so viel als möglich in die Heerdgrube zurück, nimmt sie aus dem Heerd, wirft sie auf den Boden der Hütte (weshalb die Hüttensohle vom Frischheerd bis zum Hammerstoß mit gegossenen eisernen Platten belegt ist), und beklopft sie mit großen hölzernen Hämmern, damit sie eine ebene Oberfläche erhält, und sich unter dem Hammer bequemer behandeln läßt.

So wie die Luppe aus dem Feuer gebrochen ist, richtet man den Heerd wieder zum ferneren Einsmelzen ein, und die Arbeit nimmt von Neuem ihren Anfang.

Wenn die Luppe nach dem Herausbrechen eine länglichte runde Gestalt besitzt, so geht daraus wenigstens hervor, daß die Form weder zu sehr nach dem Hinterzacken geneigt ist, noch den Wind zu stark in die Löcher des Vorheerdes treibt, sondern daß der Schmelzraum die Mitte des Feuers eingenommen hat. Die Länge der Luppe sollte also stets mit der Entfernung vom Form- nach dem Sichtzacken, und ihre Breite mit der Entfernung vom Hinterzacken nach dem Vorheerd korrespondiren. Eine gut gefrischte Luppe muß gleich beim Herausbrechen eine milchweiße Farbe und einen Fettglanz besitzen. Beim Hängen muß sie sich von dem gaaren Schwahl und von dem Hammerschlag gleichsam abshälen, die Schläge des Hammers leicht annehmen, und nicht zu viele flüssige Schlacke entlassen.

§. 901.

Mit dem Herausbrechen der Luppe ist der chemisch-technische Theil des Stabeisenerzeugungsprozesses, oder das eigentliche Verfrischen des Roheisens, beendigt. Das Stabeisen ist jetzt fertig, und es tritt ein mechanisch-technischer Prozeß ein,

wodurch dem gefrischten Eisen die äußere Form gegeben werden soll.

Weil sich die Luppe beim Herausbrechen in völliger Weis glühigte befindet, so benutzt man diese, um ihr zuerst eine regelmäßige Gestalt zu geben, und dann in mehrer Stücken zerhauen, welche sich in der Folge leichter verarbeiten und Stangen ausrecken lassen.

Bei der deutschen Frischmethode würde sich die Luppe wegen ihrer Größe nicht unter die Walzen eines Walzwerks bringen lassen, sondern sie würde entweder erst unter dem Hammer in Kolben zerhauen werden müssen, oder man würde genöthig seyn, kleinere Luppen zu machen. Letzteres ist bei der deutschen Frischerei nicht wohl ausführbar, weshalb die erste Verarbeitung der Luppe zu Kolben, immer unter dem Hammer geschieht. Die weitere Verarbeitung der Kolben, oder das Ausrecken derselbe zu Stäben, gehört nicht zu dem Wesentlichen der Frischerei und kann auf mancherlei Art bewerkstelligt werden.

Der Hammer muß mindestens $3\frac{1}{2}$ bis 4 Centner schwer seyn, damit das auszuschmiedende Eisen gehörig zusammengedrückt wird. Der Hammerhelm muß im ruhenden Zustand eine ganz horizontale Lage haben, und die Hammerbahn mit der Bahn des Ambosses eine und dieselbe Ebene bilden. Die Hammerbahn darf nicht zu breit seyn, weil dadurch das schnellere Ausrecken der Stäbe verhindert wird.

Der Amboss darf keine ganz horizontale Lage erhalten, sondern er muß vorn etwas höher als hinten stehen, und in dieser Lage korrespondirend muß auch der Hammer auf den Helm festgelegt seyn. Je breiter die zu schmiedenden Stäbe sind, desto mehr muß diese Ebene von der Horizontalebene abweichen, weil dadurch das saubere Abschlichten der Stäbe an der hohen Kante befördert wird. Ohne diese Lage des Ambosses würde der Hammer die Stäbe zu sehr nach hinten treffen. Der Amboss muß ferner eine ganz gerade geschliffene Ba-

haben, die nicht hohl seyn darf, weil das Stabeisen sonst Langriffe bekommt.

Alle Risse, welche sich im Hammergerüst befinden, müssen oft nachgesehen und nachgekeilt werden, damit das Gerüst den gehörigen Zusammenhalt behält.

Der Hammer muß oben mit glühenden Kohlen abgewärmt werden, wenn er beim ersten Deul in der Woche wieder arbeiten soll, weil er sonst zu ungleichförmig erhitzt werden und leicht springen würde.

Die Werkzeuge, deren man sich zur Bearbeitung der Luppe bedient, sind folgende:

- 1) Der Deulbaum. Dies ist mehrentheils nur ein hölzerner, in der Mitte mit Blech belegter Stab; zuweilen besteht er aus einem geschmiedeten eisernen Stabe, an dessen beiden Enden zwei hölzerne Handhaben befestigt sind. Die Luppe wird auf denselben gelegt, und von der Hüttensohle auf den Amboss gehoben. Wenn die lokalen Verhältnisse es zulassen, so ist es vorzuziehen, die Luppe mittelst eines Krahns von dem Heerd zum Ambossstock zu transportiren.
- 2) Eine Stange, die zum Gegenhalten dient, wenn die Luppe zuerst auf den Amboss gebracht ist, und dort bearbeitet wird.
- 3) Zwei Segeisen, ein größeres und ein kleineres. Sie sind von geschmiedetem Eisen, und lassen sich mit einem stumpfen Bell mit eisernem Stiel vergleichen. Man setzt sie auf die Oberfläche des Eisens, und läßt den Hammer darauf schlagen, um die Luppe zu zertheilen oder sonst von irgend einem Stück Eisen etwas abzuschroten; indem der Hammer das Segeisen in das glühende gefrischte Eisen hineintreibt, und es so zertheilt.
- 4) Eine große Rampszange mit langen Schenkeln. Mit

dieser wird die Luppe zuerst gepackt, und unter dem Hammer bearbeitet.

- 5) Eine kleine Rumpfsange. Sie dient zur ferneren Bearbeitung der Luppe unter dem Hammer.
- 6) Zwei Wärmzangen. Die von der Luppe abgehauenen Stücken werden mit denselben gefaßt und im Feuer erhitzt.
- 7) Zwei Stauchzangen. Die erwähnten erhitzten Stücken werden mit diesen Zangen festgehalten, wenn sie ihre Form unter dem Hammer erhalten sollen.
- 8) Zwei Schnepfelzangen. Die schon bearbeiteten Stücken werden mit denselben festgehalten und vollends unter dem Hammer zu Kolben ausgereckt.

Außerdem sind Spitzzangen zum Anfassen kleinerer Gegenstände erforderlich.

Nachdem die Luppe durch Beklopfen von dem Schwahl gereinigt und etwas geebnet ist, wird sie vergestalt auf den Amboss gehoben, daß sie die ersten Hammerschläge an dem Ende erhält, welches im Feuer dem Sichtzaden zugetehrt war, weil sie hier am wenigsten fest ist, und vielleicht noch aus mehreren nicht zusammenhängenden Stücken bestehen kann. Der Hammer macht zuerst wenig Schläge, theils um die Luppe etwas niederzudrücken, theils um das Abfließen der gaaren Schlacke zu veranlassen; dann läßt man ihn schneller arbeiten, wobei die Luppe auf dem Amboss so hin und her gewendet wird, daß sie überall eine gleichförmige Gestalt erhält. Dann dreht man sie um, damit auch die andere Hälfte durch die Hammerbahn geebnet wird. Bei dem Zusammenschlagen der Luppe (Hängen) wird dem Hammer die größte Geschwindigkeit zugetheilt, die er erhalten kann. Ist die eine Seite der Luppe bearbeitet, so muß sie auf dem Amboss umgewendet werden, um auch diejenige Seite, welche zuerst auf der Ambosßbahn lag, durch die Schläge des Hammers zu verdichten. Durch das Drehen der Luppe

auf dem Amboss wird ihr nun überall eine ebene Oberfläche ertheilt (daher diese Arbeit auch das Abdrehen der Luppe genannt wird). Nach erfolgtem Abdrehen wird die Luppe mittelst der Segeisen in Kolben (Schirbel) abgetheilt und zerhauen. Wenn die rohen Kolben (Schirbel) abgehauen sind, werden sie sogleich in den Frischheerd gebracht. Der zuletzt auf dem Amboss zurückgebliebene, oder der Formschirbel, wird gleich etwas geebnet, und die Ecken abgestumpft, welches auch nach und nach mit den anderen Schirbeln geschieht. Diese Arbeit heißt das Abrichten oder Abfassen; sie wird besonders deshalb vorgenommen, damit die durch das Segeisen entstandenen Schiefen, in der Schweißhitz keine zu starken Abbrand erleiden, und damit die Schirbel bei dem Wärmen keinen zu großen Raum im Feuer einnehmen.

Alsdann erfolgt das eigentliche Aus schmieden der Schirbel in Stäben, nachdem die ersteren nach und nach wieder in Schweißhitz verfest worden sind. Weil der Formschirbel am meisten abgekühlt ist, indem er gleich nach dem Abdrehen der Luppe abgerichtet oder abgefaßt ward, so kann er nicht zuerst wieder weißglühend gemacht werden; weil er aber der gaarste Schirbel der ganzen Luppe ist, so wird er über die Form gelegt, um sich nur nach und nach etwas zu erhitzen, ohne dem Winde ausgesetzt zu seyn. Der Gichtschirbel und der zunächst an demselben befindlich gewesene Mittelschirbel werden, als die rohesten, in den Heerd gebracht, wo sie dem Winde etwas ausgesetzt sind. Die beiden Mittelschirbel, welche sich zunächst am Formschirbel befanden, erhalten zuerst die Schweißhitz. Sie werden zwischen den beiden Wärmezangen in einiger Entfernung von der Form in den Heerd gehalten, damit sie weißglühend werden. Dies Wärmen erfordert Vorsicht; war die Luppe ganz gaar, so müssen die Schirbel beim Wärmen gegen die Gebläseluft durch Eintauchen in Schlacke geschützt werden; war die Luppe nicht völlig gaar, so kann man den Wind mehr auf sie wirken lassen.

menben Arbeiten unter vier Arbeitern vertheilt, denen ein fünfter als Lehrling und zur außerordentlichen Hülfsleistung beigegeben wird. Je zwei Arbeiter verrichten die Arbeiten vom ersten Einschmelzen (und von dem damit verbundenen Geschäft des Aus Schmiedens) bis zum Ausbrechen der fertigen Luppe, worauf sie durch die anderen beiden Arbeiter abgelöst werden. Die Arbeit fängt in der Nacht vom Sonntag zum Montag an, und geht ununterbrochen bis zum Sonnabend Abend fort.

Ueberall ist bei der deutschen Frischmethode die Gedingearbeit eingeführt, indem die Arbeiter das Lohn für ein gewisses Quantum abgelieferter Stabeisen erhalten, welches nach festgesetzten Sägen unter ihnen vertheilt wird. Außerdem sind sie für die Güte des Stabeisens und sehr häufig auch für den Verbrauch an Roheisen und Holzkohlen zu einer gewissen Quantität Stabeisen verantwortlich, indem sie die mehr verbrauchten Quantitäten nach verabredeten Preisen bezahlen müssen und für den Minderverbrauch Belohnungen erhalten. Der eine von diesen Arbeitern ist der Meister und der Uebernehmer des Gedinges. Dem Meister liegt speciell der Heerdbau und zuweilen die Instandhaltung des Gehäuses ob; der zweite Arbeiter (Vorschmidt) ist in der Regel verpflichtet, das Hammergerüst, den Hammer und den Amboss in gutem Zustande zu erhalten, die losgegangenen Keile zu befestigen, Hammer und Amboss die gehörige Lage zu geben u. s. f. Dieser zweite Arbeiter vertritt in seiner Arbeitsschicht immer die Stelle des Meisters. Eine solche Einrichtung ist besser als die, welche auf einigen Frischhütten eingeführt ist, nach welcher der Meister die Verpflichtung hat, mit einem Gehülfen alle Luppen zu frischen, und der Vorschmidt mit dem zweiten Gehülfen das Einschmelzen und Aus Schmieden besorgen.

§. 903.

So einfach die Theorie des Verfrischens ist, so unbestimmt ist ihre Anwendung. Wäre die Abseidung der Kohle der

einzige Zweck der Frischarbeit, so würde das weiße Roheisen zum Verfrischen das anwendbarste seyn, nicht weil es weniger Kohle enthält als das graue, sondern weil es die Kohle durch die Einwirkung der Luft und des Eisenoxyduls schon in einer niedrigeren Temperatur abgiebt und daher schneller in den Zustand des Stabeisens übergeht. Durch die Frischarbeit soll aber auch die Abscheidung der zufälligen Bestandtheile des Roheisens bewirkt werden, und dieser Zweck läßt sich bei dem weißen Roheisen, ungeachtet es in der Regel weniger fremdbartige Beimischungen enthält, schwieriger erreichen, weil es schneller in den stabeisenartigen Zustand übergeht, wodurch die Abscheidung der Beimischungen, mit Ausnahme der Kohle, erschwert wird, weshalb es absichtlich länger in dem roheisenartigen Zustande erhalten werden muß, welches man durch den sogenannten rohen Gang im Feuer zu erreichen sucht. Der mehr oder weniger rohe Gang hängt aber vorzüglich von dem Zustande ab, in welchem das Roheisen im Frischfeuer eingeschmolzen wird. Je schneller die Schmelzung erfolgt, und je weniger das Roheisen dabei dem Windstrom des Gebläses ausgesetzt wird, desto länger wird es den roheisenartigen Zustand behalten. Ein tiefes Feuer verhindert den Zutritt der Gebläseluft, entzieht aber zugleich dem Eisen die Einwirkung des Windes, weshalb tiefe Feuer zwar einen rohen Gang, aber dennoch die Erzeugung von schlechtem Eisen zur Folge haben. Ein geneigter Windstrom wirkt beim Einschmelzen weniger auf das Eisen, als auf die im Feuer befindlichen Kohlen, und verursacht, daß das Roheisen flüssiger und roheisenartiger in den Herd eingeht, im Herde aber vom Windstrom besser getroffen werden kann, als durch einen flachen Wind, der das Eisen schon beim Schmelzen mehr zur Gaare bringt. Flache, wenigstens nicht zu tiefe Herde und ein etwa unter einem Winkel von 8—10 Graden einfallender Windstrom, sind folglich für die deutsche Frischmethode in solchen Fällen zu wählen, wenn graues Roheisen von

nicht gutartiger Beschaffenheit verfälscht werden soll. Ein heftiger Wind bringt beim Einschmelzen eine größere Hitze hervor, bewirkt dadurch das schnellere Eingehen des Roheisens, und verhindert nicht allein die Abscheidung der Kohle, sondern könnte wohl sogar dazu beitragen, daß das Eisen in der hohen Temperatur noch mehr Kohle aufnimmt, weshalb harte Kohlen und heftiger Wind immer einen rohen Gang verursachen. Die vereinigten Wirkungen der Kohle und des Windes äußern sich daher auch in den verschiedenen Perioden des Frischprozesses sehr verschieden. Heftiger und geneigter Wind, welcher beim Einschmelzen einen Rohgang bewirkt, wird beim Frischen, und sobald das Eisen wirklich niedergeschmolzen ist, das Gaaren des Eisens befördern, weil Alles von dem Zustande der Flüssigkeit des Eisens, von den Verhältnissen, unter welchen sich das Eisenorydul durch die Wirkung des Windstroms bildet, und wieder auf das Eisen einwirkt, so wie von der Art, wie es mit Kohlen umgeben ist, abhängt. Beim Frischen wird der Zusatz von Kohlen möglichst vermieden, und die Berührung des Eisens mit dem Winde, folglich auch mit dem sich bildenden Eisenorydul, befördert; beim Einschmelzen findet das Gegentheil statt, weil es die Absicht der deutschen Frischmethode ist, das Eisen möglichst flüssig niederzugehen, alsdann aber den Windstrom auf die Eisenmasse wirken zu lassen. Wollte sie das Gaaren des Eisens durch flachen und weniger heftigen Wind beim Einschmelzen befördern, so würde sie allerdings den Zweck erreichen, in kürzerer Zeit, und mit weniger Materialenaufwand gefrisches Eisen zu liefern; allein die Abscheidung der fremdartigen Bestandtheile würde unvollkommen, und das Resultat ein faul-, kalt- oder rothbrüchiges Eisen seyn. Die Abscheidung dieser fremdartigen Bestandtheile ist es eben, welche durch den Rohgang bewirkt werden soll, und welche die Nothwendigkeit herbeiführt, bei der größten Neigung des Eisens zum Gaargange einen Rohgang zu erzwingen, und bei der Neigung des Eisens

zum Rohgange, dieser Neigung nicht zu sehr entgegen zu arbeiten. Diese Schwierigkeiten sind ganz unbekannt, wenn Roheisen aus gutartigen Erzen verfrischt wird; dann ist natürlich das am meisten gaar gehende Eisen das vortheilhafteste, und es läßt sich dieser Gaargang durch Windführung und Feuerbau noch mehr befördern, ohne einen nachtheiligen Einfluß dieses Ganges auf die Beschaffenheit des Stabeisens befürchten zu dürfen.

Für den Erfolg des Frischprozesses ist es also von großer Wichtigkeit, möglichst reines Roheisen zum Verfrischen anzuwenden. Mit großem Aufwand an Zeit, Eisen und Kohlen kann eine fehlerhafte Beschaffenheit des Roheisens bei dem Verfrischen zwar weniger schädlich gemacht, aber fast nie gänzlich aufgehoben werden. Zu einer wesentlichen Verbesserung des deutschen Frischprozesses würde es folglich führen, wenn er durch die Verarbeitung von möglichst reinem und zugleich zum Gaargange geneigtem Roheisen, abgekürzt werden könnte. Das Mittel dazu besteht in der Erzeugung von gaarem und grauem Roheisen aus leichtflüssigen Beschickungen bei niedrigen Obergrenzen, weil dieses unter allen Arten des grauen Roheisens zwar die meiste Kohle, aber die wenigsten fremdartigen Beimischungen enthält; — und in der Umänderung dieses gaaren Roheisens in weißes, welches vor dem Verfrischen bei einem schwachen Luftzuge geglüheth, und dann im Frischfeuer gaar eingeschmolzen wird. Wo die Erze eine so vorzügliche Beschaffenheit besitzen, daß man auch bei dem unvollkommensten Schmelzprozeß von der Güte des Roheisens überzeugt seyn kann, da läßt sich das weiße Roheisen ohne Umwege unmittelbar, und dann sogleich mit einem geringeren Kohlegehalt, aus dem Hochofen darstellen. Enthalten die Erze Schwefel, oder Phosphorsäure, so scheint keine Art der Vorbereitung des Roheisens genügend zu seyn, den Frischprozeß in Herden durch Anwendung des weiß gemachten grauen Roheisens so abzukürzen, daß

man von der Gewinnung eines fehlerfreien Stabeisens überzeugt seyn kann.

§. 904.

Die Größe des Abgangs oder des Verlustes an Roheisen bei dessen Verfrachten zu Stabeisen, ist nicht bloß von der Beschaffenheit des Roheisens, sondern auch von der Geschicklichkeit der Arbeiter abhängig. Roheisen, welches viele fremdbartige Bestandtheile enthält, besonders solches, welches kalt- oder rothbrüchiges Eisen liefert, erleidet wegen des nothwendigen häufigeren Aufbrechens einen größeren Abgang, der dann oft 30 bis 40 Procent betragen kann. Bei mittelmäßig gutem grauem Roheisen findet gewöhnlich ein Abgang von 25 bis 28 Procent statt. Diese Zahlen bestimmen ziemlich genau die Gränzen des Gewichtsverlustes, welches sowohl das bei Holzkohlen als bei Roark erblasene graue Roheisen, bei der deutschen Heerdfrischerei auf den Preuß. Eisenhüttenwerken erleidet. Ob aus 100 Gewichtstheilen Roheisen 75 oder 72 Theile Stabeisen erfolgen, hängt, bei einer und derselben Beschaffenheit des Roheisens, häufig nur allein von der Gewandtheit und Aufmerksamkeit des Arbeiters ab. Es ist dabei indeß wohl zu berücksichtigen, daß diese 72 — 75 Gewichtstheile Stabeisen aus gut und sauber geschmiedeten Stäben, so wie sie ein Gegenstand des allgemeinen Handelsverkehrs sind, bestehen müssen. Wenn nur Stabeisen von größeren Dimensionen und von einer weniger sorgfältigen Streckung und Schmiedung verlangt wird, welches als Material für die weitere Verarbeitung zu feineren Eisensorten dienen soll, so lassen sich auch 77 — 78 Stabeisen aus 100 Theilen Roheisen erlangen.

Auch der Verbrauch an Holzkohlen ist von der Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit des Arbeiters, so wie von der Beschaffenheit des Roheisens und der Kohlen, in einem solchen Grade abhängig, daß eine Zahl von allgemeiner Gültigkeit nicht angegeben werden kann. Man verwendet auf den Königl. Preuß.

Hüttenwerken nur Kohlen aus Nadelholz zum Betriebe der Frischhütten. Von diesen Kohlen schwankt der Verbrauch, bei grauem Roheisen, — sowohl für das bei Holzkohlen als bei Roark erblasene, — zwischen 18 und 19½ Preuß. Kubikfuß zu 100 Pfund Preuß. Stabeisen.

Die Größe der wöchentlichen Production an Stabeisen hängt, außer von der Geschicklichkeit des Arbeiters, von dem Zustande des Gebläses und Geschlages, von der Beschaffenheit des Roheisens und der Kohlen, von den Dimensionen, welche die Stabeisenstäbe erhalten sollen, und von den Wasserzuflüssen ab, weil bei einem durch Wassermangel oft unterbrochenen Betriebe nicht allein weniger Eisen, sondern dieses auch mit einem größeren Aufwand von Roheisen und von Holzkohlen dargestellt werden wird. Unter günstigen Umständen kann ein Frischhüter wöchentlich 50 bis 60 Preuß. Centner fertiges Stabeisen liefern. Diese Production erscheint zwar nicht bedeutend, indeß ist zu berücksichtigen, daß das Stabeisen nicht in groben Stäben, sondern häufig zu sehr geringen Dimensionen ausgeschmiedet abgeliefert werden muß. Durch das Schmieden der dünnen Eisenstäbe geht viel Zeit verloren, und die deutsche Frischschmiede würde das angegebene Fabrikationsquantum sehr gut um die Hälfte überschreiten, wenn sie nur starke, und nicht völlig genau nach dem vorgeschriebenen Maaß abgeschmiedete Stäbe, von oft sehr schwachen Dimensionen, abzuliefern hätte.

§. 905.

Auch bei dem Frischprozeß in Herden hat man sich mit dem besten Erfolg der erhitzten Gebläseluft bedient. Nicht auf allen Hüttenwerken will man den günstigen Einfluß des erhitzten Windes auf den Verbrauch an Brennmaterial erfahren haben; es scheint indeß, daß größtentheils nur die Beibehaltung und sogar die Vergrößerung der früher bei kaltem Winde angewendeten Geschwindigkeit des Windstroms beim Einschmelzen, die Ursache des Mißlingens gewesen ist. Da die erhitzte Luft

schon ohnedies einen Rohgang im Frischheerd veranlaßt, so durfte dieser durch eine vergrößerte Geschwindigkeit des Windstroms nicht noch mehr erhöht werden. Seitdem man sich größerer Düsen- und Form-Öeffnungen bedient, hat man den Feuerbau bei der Anwendung des erhitzten Windes unabgeändert, nämlich eben so wie bei kaltem Winde, beibehalten können. Die größten Vortheile gewährt der erhitzte Wind bei dem ersten und letzten Theil des Processes, nämlich bei der Einschmelzarbeit und bei dem Gaareingehen der Eisenmasse nach dem Gaaraufbrechen. Ganz vorzüglich wirksam zeigt er sich bei dem, nach der deutschen Frischmethode mit der Einschmelzarbeit verbundenen Ausschweißen der Kolben und bei der Warmarbeit für das Ausrecken derselben und für das Ausstrecken des gefrischten Eisens zu Stäben überhaupt. Die Kolben erlangen in ungleich kürzerer Zeit eine vollkommene Schweißhitz, erleiden dabei einen geringeren Gewichtsverlust und erfordern weniger Kohlen. Die Rohfrischarbeit scheint durch den erhitzten Wind etwas verzögert zu werden, und darin liegt der Grund, warum der Gewinn an Zeit bei der Einschmelzarbeit und bei der Gaarfrischarbeit, zu einer Vergrößerung der wöchentlichen Stabkettenproduktion bei der Anwendung des erhitzten Windes noch nicht geführt hat. Für das Anlaufverfahren ist die Anwendung der erhitzten Gebläseluft besonders wichtig geworden, weil sie dadurch ungemein erleichtert und beschleunigt wird.

Am überzeugendsten lassen sich die durch die Anwendung der erhitzten Luft für den deutschen Frischproceß erhaltenen Vortheile, aus einer Zusammenstellung der Resultate erkennen, welche die Frischfeuer auf dem Malapaner Hüttenwerk in Oberschlesien, in den vier Jahren 1836, 1837, 1838 und 1839 geliefert haben. Es befinden sich auf diesem Hüttenwerk acht Frischfeuer, von welchen einige mit erhitzter, andere mit kalter Gebläseluft betrieben worden sind. Weil die Frischfeuer einerlei Roheisen und einerlei Holzkohlen zu ihrem Betriebe erhalten,

so können die Resultate eine um so größere Zuversicht gewähren, als sie die Erfolge eines bedeutend langen Zeitabschnittes sind. In jenem vierjährigen Zeitraum haben die Malapaner Frischhütten geliefert:

Bei kaltem Winde. 36583 Centner 77 Pfund Preuß.
(der Ctr. = 110 Pfd.) Stabeisen, aus 48920 Ctr.
54 Pfd. Roheisen mit 715712 Preuß. Kubikfuß
Holzkohlen.

Bei heißem Winde. 24868 Ctr. 94 Pfd. Stabeisen,
aus 31824 Ctr. 97 Pfd. Roheisen mit 455296
Kubikfuß Holzkohlen.

Aus 100 Pfd. Roheisen sind folglich dargestellt worden:

bei kaltem Winde 74,77 Pfd. Stabeisen,

bei heißem Winde 78,14 Pfd. Stabeisen.

Zu 100 Pfd. Stabeisen sind verwendet worden:

bei kaltem Winde 17,8 Kubikfuß Holzkohle,

bei heißem Winde 16,6 Kubikfuß Holzkohle.

Ein Theil der Kohlenersparung, der durch die Anwendung der erhigten Luft bei der Einschmelz- und Schweißarbeit so wie bei der Gaarfrischarbeit bewirkt wird, scheint bei der Rohfrischarbeit wieder verloren zu gehen. Man hat daher während des Rohfrischens kalte Luft in Anwendung zu bringen vorgeschlagen, indeß bleibt dabei auch der Zustand zu berücksichtigen, in welchem sich das eingeschmolzene Eisen unmittelbar vor dem Rohaufbrechen befindet. Wenn das Roheisen in einem schon sehr vorgerückten gaaren Zustande eingeschmolzen worden ist, wird auch beim Rohfrischen die erhigte Luft sehr gut angewendet werden können.

Wachler, über die Anwendung des heißen Windes bei Schmiede- und Frischfeuern; im Archiv für Mineral., Geogn., Bergb. u. Hüttenw. X. 703. — Derselbe, allgemeine Bemerkungen über die durch Einführung des erhigten Windes hervorgebrachten Veränderungen bei den verschiedenen Eisen-, Schmelz- und Frisch-Processen. Ebendas. XI. 171.

§. 906.

Die schon vor langer Zeit angestellten und später von Zeit zu Zeit wiederholten Versuche, die Holzkohlen bei der Heerdfrischerei durch Roaks ganz oder theilweise zu ersetzen, haben niemals zu einem günstigen Resultat geführt. Das gefrischte Eisen behielt roheisenartige Eigenschaften und verhielt sich gewöhnlich sehr rothbrüchig. Nur bei sehr reinen und sehr leicht entzündbaren Roaks aus Backkohlen würde es vielleicht möglich seyn, die Holzkohlen bei der Heerdfrischerei zu entbehren. Backkohlen, die häufig durch Schwefelkies verunreinigt sind, würden indeß sogleich ausgeschloffen bleiben müssen, und die Anwendbarkeit der Roaks überhaupt würde durch diesen Umstand schon auf sehr wenig Steinkohlenablagerungen beschränkt seyn. Selbst die Roaks aus schwach blickenden Steinkohlen haben sich für das Heerdfrischen unanwendbar gezeigt, weil sie wegen ihrer schweren Entzündbarkeit die Verbindung des Eisens mit Kohle im Frischheerd befördern. Es scheint daher, daß man auf einen Ersatz der Holzkohlen durch Roaks ganz verzichten muß.

§. 907.

Wenn aber auch die Anwendung des Torfes bei der Heerdfrischerei bis jetzt noch keine Resultate gegeben hat, welche zur Fortsetzung der Versuche auffordern; so kann die Ursache wahrscheinlich theils in der Beschaffenheit des Torfes, theils in dem Zustande, in welchem er angewendet ward, gesucht werden. Torf, der beim Verbrennen viel Asche hinterläßt und in dessen Asche sich ein Gehalt von Phosphorsäure, — wie es häufig der Fall ist, — befindet, würde zur Heerdfrischerei wenig anwendbar seyn, theils weil er nicht die zum letzten Theil des Frischprozesses — zum Gaareingehen des Eisens — erforderliche hohe Temperatur hervorbringt, theils weil er eine sehr bedeutende Verschlackung des Eisens zur Folge haben würde. Aber ein guter, wenig Asche hinterlassender, schwarzer oder

schwarzbrauner Torf, dürfte in stark gedörrtem, nicht verkohltem Zustande (§. 521.) wahrscheinlich ein für die Heerdfrischerei ganz anwendbares Material abgeben.

§. 908.

Die Anwendung des nicht verkohlten, oder vielmehr des halbverkohlten Holzes, ist zuerst in Frankreich bei der Heerdfrischerei versucht worden. Das halbverkohlte Holz soll eine gleiche Quantität Holzkohlen, — dem Volumen nach, — ersetzen, ein Resultat, welches nicht auffallend seyn kann, wenn man nur allein von der Vergleichung der Brennkräfte beider Materialien ausgeht. Hr. Bineau hat die Erfolge der auf der Hütte zu Senuc (Ardenne-Depart.) ausgeführten Frischversuche mitgetheilt; es ist aber seitdem nichts weiter darüber veröffentlicht worden. Ohne allen Zusatz von Holzkohlen (welcher im Minimo $\frac{1}{2}$ des Volumens beträgt) scheint der Erfolg nicht günstig gewesen zu seyn. — Versuche, welche man auf verschiedenen deutschen Frischhütten angestellt hat, scheinen zu dem Resultat zu führen, daß weder das rohe, noch auch das halbverkohlte Holz (die Brände aus den Köhlereien) hinreichende Hitze im Frischheerd entwickeln, um die Einschmelz- und besonders die mit derselben verbundene Schweiß- und Streckarbeit, so wie die Gaarfrischarbeit dabei vornehmen zu können, daß sich aber die Rohfrischarbeit sowohl bei rohem als bei halbverkohltem Holz sehr gut ausführen läßt. Auch in Deutschland hat es sich gezeigt, daß das Holz ein gleiches Volumen Holzkohlen, bei dieser Art der Anwendung desselben, vollständig ersetzt; daß also die Anwendung desselben mit nicht unbedeutenden ökonomischen Vortheilen verbunden seyn wird.

Bineau, emploi du bois torréfié dans les feux d'affinerie; in den Ann. des mines, 3 Série. XIII. 304.

§. 909.

Die Benutzung der Hitze, welche die aus dem Frischheerd entweichenden glühenden Gase an andere Körper abzugeben ver-

mögen, ist schon vor langer Zeit durch Hrn. Berthier (*Journal des mines* No. 210. p. 375.) angeregt worden, ohne damals die verdiente Aufmerksamkeit zu finden. Erst die schon jetzt wichtig gewordene, und künftig eine noch größere Wichtigkeit versprechende Benützung der Hochofengase, hat die Benützung der aus den Frischheerden entweichenden Hitze seit einigen Jahren wieder in Erinnerung gebracht, und die Erfahrungen haben bereits ergeben, daß von dieser Benützung noch größere Vortheile zu erwarten sind, als man voraussetzte, und daß wahrscheinlich der ganze deutsche Frischprozeß dadurch binnen kurzer Zeit eine wesentliche Modifikation erfahren wird.

Mit den glühenden Gasarten, welche aus dem Frischheerd entweichen, verhält es sich nicht so wie mit den brennbaren Gasen, welche der Hochofenprozeß liefert. Wahrscheinlich enthalten die brennenden und glühenden Gase, die aus dem Frischheerd aufsteigen, viel weniger Kohlenoxydgas als die Hochofengase, und sind daher zu einer neuen Verbrennung weniger geeignet. Verhielte es sich aber auch nicht so, und würde die im Frischheerd erzeugte Kohlensäure durch das Aufsteigen in der niedrigen Kohlen säule wirklich schon zum großen Theil wieder in Kohlenoxydgas umgeändert; so würden doch die im Heerde nothwendig vorzunehmenden mechanischen Arbeiten es nicht gestatten, die Gasarten abzufangen und den Zutritt der Atmosphäre abzuhalten. Die glühenden Gase aus den Frischheerden müssen daher unmittelbar und in dem Zustande, wie sie aus dem Heerde entweichen, in die zu erhitzenden Räume geleitet und aus diesen sodann durch eine Esse entfernt werden. Weil die Esse hier Dienste zu verrichten hat, die von denen sehr verschieden sind, welche man bei den Flammeöfen von ihr erwartet; so kann einer großen Anzahl von Frischheerden, — wenn die örtlichen Verhältnisse es zulassen, — eine gemeinschaftliche Esse zugetheilt werden, welche mittelst besonderer

Kanäle (Rüchse) mit jedem einzelnen Frischfeuer in Verbindung gesetzt wird.

§. 910.

Es kommt daher nur darauf an, zwischen dem Herd und der Esse einen Raum zu bilden, durch welchen die glühenden Gase aus dem Frischherd geleitet werden, ehe sie aus der Esse abziehen, um in jenem Raum den größten Theil der Hitze abzugeben. Dies kann ganz einfach durch einen Raum geschehen, welcher die Construction eines gewöhnlichen Flammenofenherdes erhält. Auf den Kupfertafeln XL Fig. 7 — 11 und XLI Fig. 7 — 10 sind solche Vorrichtungen für einen und für zwei Frischherde angegeben. Es ist einleuchtend, daß es so langer Herde für die zu erhitzenden Räume nicht einmal bedarf, wenn die örtlichen Verhältnisse es nicht gestatten, den Frischherd von der Esse so weit, als es auf den Zeichnungen angedeutet ist, zu entfernen. Ueberhaupt ist eine solche Einrichtung so einfach, daß sie sich leicht einer jeden Verhältnisse angemessen anpassen und abändern läßt. — Wind-Erhitzungsvorrichtungen lassen sich füglich, wie auf einer von jenen Zeichnungen angegeben ist, in der Esse selbst anbringen, weil die Esse nur die schon verbrauchten, ihrer Wärme noch nicht völlig beraubten Gasarten abführen, aber nicht, wie bei den Flammenofenessen, einen Luftzug hervorbringen soll, folglich einer bedeutenden Erwärmung nicht nothwendig bedarf; indeß wird man die Erhitzung des Windes auch auf eine einfachere Weise (§. 601) bewerkstelligen können.

Der erhitzte Raum wird, — wie es schon auf vielen Frischhütten in der Franche Comté eingeführt ist, — am zweckmäßigsten zum Ausschweißen und Ausstrecken (sey es unter dem Hammer oder unter einem Walzwerk) der Schirbel benutzt, welche die gefrischte Luppe geliefert hat. Dadurch beschränkt sich die ganze Schmiedearbeit im Frischherd nur auf das erste Ausschweißen und Abfassen (§. 901) der Schirbel, und der

wesentlichste Theil der Schmiedearbeit kann von der Arbeit des Einschmelzens ganz getrennt werden. Wenn man sich erinnert, wie sehr, bei der deutschen Frischarbeit, das Einschmelzen und dadurch zu bewirkende zweckmäßige Vorbereiten des eingeschmolzenen Roheisens zu der eigentlichen Frischarbeit, von der Schmiedearbeit abhängig ist, und, besonders bei dem zeitraubenden Ausschmieden der Stäbe nach bestimmtem Maaß und nach kleinen Dimensionen, die Arbeit des Einschmelzens verhindert; so wird diese Trennung beider Operationen, ohne Aufwendung von Brennmaterial für die Hervorbringung der zum Ausschmieden erforderlichen Temperatur, als eine große und wesentliche Verbesserung der deutschen Frischmethode erscheinen.

Aber die erhitzten Räume gewähren außerdem noch den Vortheil, daß sie, ohne einen besonderen Aufwand von Brennmaterial, zum vorläufigen Anwärmen des einzuschmelzenden Roheisens angewendet werden können und dadurch den Prozeß des Einschmelzens des Roheisens selbst beschleunigen.

So einfache Einrichtungen, mit welchen so wesentliche Vortheile verbunden sind, werden nothwendig überall bald Eingang finden.

§. 911:

Weil bei der jetzigen Einrichtung der deutschen Frischmethode das Ausschmieden des Stabeisens in demselben Feuer geschehen muß, in welchem gestrichet wird, so wird nicht allein das Einschmelzen des Roheisens, besonders wenn feine Stabeisenforten geschmiedet werden sollen, sehr verzögert; sondern das Roheisen kann auch nur selten in dem Zustande, den man zu erreichen wünscht, eingeschmolzen werden. Man hat daher schon vor der noch jetzt sehr wenig in Anwendung gekommenen Benützung der glühenden Gase aus dem Frischheerd, wiederholt versucht, die Frischarbeit und die Schmiedearbeit von einander zu trennen, so daß im Frischfeuer nur die Schirbel abgefaßt, und in der Gestalt von Kolben zu den Reckheerden

abgeliefert werden. Es hat sich dabei gezeigt, daß der Aufwand an Kohlen und Eisen mit dem Zeitgewinn nicht im Verhältniß stand, und daß auch die Güte des Eisens häufig sehr litt, weil sich im Reckheerd nicht die gute Gelegenheit darbot, den Kolben eine gute, saftige Schweißhitz zu geben, wodurch die Güte des noch etwas roh gebliebenen Eisens ungemein befördert wird. Die Ursachen, warum die Befolgung des sehr richtigen Prinzips: die Frisch- und Schmiedearbeit zu trennen, wenig günstige Resultate gegeben hat, sind also nicht der Methode, sondern der Art der Anwendung derselben zuzuschreiben. Soll die Arbeit im Frischheerd wirklich beschleunigt werden, so kann dies nur durch die Beschleunigung des Einschmelzens, oder durch die Beförderung des Gaarganges geschehen. Ist man genöthigt, roh einzuschmelzen, so kann die Zeit, welche auf das Aus Schmieden verwendet wird, nicht wieder eingebracht werden, und der Kohlenverbrauch wird fast derselbe bleiben, es mag während des Einschmelzens ausgeschmiedet werden, oder nicht. Soll also eine Trennung des Frisch- und Schmiedeprozesses stattfinden, so kann an Zeit und Kohlen beim Frischen nur dann erspart werden, wenn das zum Ausrecken der Kolben in besonderen Schmiedeheerden, oder in Flammöfen (Schweißöfen) erforderliche Brennmaterial, im Frischheerd durch die Beschleunigung der Arbeit gewonnen wird. Dies kann nur durch Verarbeitung von gaarschmelzigem Roheisen, also von weißem, oder weiß gemachtem und vorher geglühetem Roheisen geschehen. Eben so kann das Ausrecken der Kolben nur dann mit Vortheil verrichtet werden und es wird sich nur dann das zu diesem Zweck verwendete Brennmaterial wieder bezahlt machen, wenn der Prozeß in der möglichst kürzesten Zeit geschieht. Das Wärmen der Kolben in trockenen Heerden zieht einen großen Eisenverbrauch nach sich, und bewirkt häufig ein durch starke trockene Hitze überwärmtes Eisen, weil die Kolben gegen den Windstrom des Gebläses nicht vollständig geschützt werden

können; auch ist der Effect der gewöhnlichen Hämmer, selbst der Stirnhämmer, zu gering, um das schnelle Ausreden der Kolben zu bewirken. Ein gut construirter Glühofen, worin die Kolben der heftigsten Schweißhitze ausgesetzt werden können, ohne durch den Luftzug zu sehr angegriffen zu werden, und ein gut eingerichtetes Walzwerk, können nur allein zum Zweck führen.

Abgesehen von der am meisten vortheilhaften Anwendung der Glühgase, würde daher die vollkommenste deutsche Frischerei aus mehreren Frischheerden bestehen, in welchen weiß gemachtes und geglühetes Roheisen bei Holzkohlen verfrischt und zu Kolben ausgereicht wird, die Kolben aber im Glühofen bei Steinkohlen erhitzt, und unter dem Walzwerk zu Stäben ausgeformt werden. Die Anzahl der Frischfeuer, welche ein Walzwerk beschäftigen kann, würde sehr groß seyn; auch würden drei Feuer nur einen Hammer zur Bearbeitung der Luppe und zum Abfassen der Schirbel erfordern. — Auf dem Eisenhüttenwerk zu Rybnitz in Oberschlesien ist eine solche Art von deutscher Frischmethode eingeführt. Die Frischfeuer liefern nur abgerichtete Schirbel oder Kolben, und diese werden in einer besonderen Streckhütte, in Glühöfen bei Steinkohlen, ausgeschweißt und unter einem Walzwerk zu fertigen Stäben ausgewalzt. Diese Methode ist jedoch deshalb noch unvollkommen, weil man genöthigt ist, graues und rothschmelzendes (bei Roark erblasenes) Roheisen anzuwenden. Zwar hat man gesucht, die Frischarbeit dadurch zu beschleunigen, daß man das zu einem jedesmaligen Frischen erforderliche Roheisen, in einem besonderen Wärmeofen (bei Steinkohlen) glühend macht, und das einzuschmelzende Roheisen im hoch rothglühenden Zustande aus dem Wärmeofen unmittelbar in den Frischheerd bringt; allein der daraus entspringende Gewinn an Holzkohlen im Frischheerd steht nicht im Verhältniß mit dem Gewinn an Zeit, und folglich auch an Brennmaterial, welcher sich ergeben würde, wenn ein gaar-

schmelzenderes Roheisen bei diesem Frischverfahren angewendet werden könnte.' Es steht demselben daher noch eine sehr wesentliche Verbesserung durch die Benützung der Glühgase zum Anwärmen des Roheisens bevor, indem die örtlichen Verhältnisse das Ausstrecken der Kolben zu Stäben, nicht füglich auf eine andere Weise als bisher gestatten werden, wodurch zugleich ein bedeutend größeres Produktionsquantum erreicht und auf diese Art der Kostenaufwand gedeckt bleiben wird, den der Steinkohlenverbrauch in besondern Schweißöfen, zum Ausstrecken der Kolben, erfordert

§. 912.

In manchen Gegenden ist die Einrichtung getroffen, daß zwei Feuern nur ein Hammer zugetheilt ist. Dies setzt voraus, daß die Arbeiten in den beiden Feuern immer gleichen Schritt halten, und daß in dem einen Feuer gefrischt wird, während das andere mit dem Einsmelzen und Aus Schmieden beschäftigt ist. Es können daraus, bei verschiedenen Fähigkeiten der Arbeiter, und durch zufällige Umstände, welche eine Beschleunigung oder Verzögerung der Arbeit in dem einen oder dem anderen Feuer zur Folge haben, manche Angelegenheiten entstehen, die jedoch nur dann sehr merkbar werden, wenn sehr feine Stahlsorten geschmiedet werden müssen, wobei die Zeit des Einsmelzens und Schmiedens oft länger dauert als die des Frischens.

Herrmann in v. Crell's Beitr. zu den chemischen Annal. V. 382 u. f. — Derselbe in d. mineral. Besch. des Urallischen Erzgeb. I. 246. 250. 426. — Hausmann's Reise d. Scandinavien. II. 306 u. f. — Köhl, Erzählung eines Versuchs, die deutsche Frischmethode durch Anlegung eines besonderen Recheerdes zu vervollkommen; in Hausmann's norddeutschen Beitr. zur Berg- u. Hüttenkunde. I. 23 u. f. — Evermann, Eisen- u. Stahlerzeugung auf Wasserwerken zwischen Lahn u. Elbe. 95. 424. — Jars, metallurg. Reisen. I. 235. II. 454. — Gerhardt, in d. Anmerk. zu Jars Reisen. II. 702 u. f. —

Kaltfrischmethode in Schmalkalben; D u a n g, Abhandlung über die Eisen- und Stahlmanipulation in der Herrschaft Schmalkalben. 120—142. — L i e m a n n's Versuch u. Bemerk. üb. das Eisen. Braunschw. 1799. S. 61—101. — R i t m a n, Gesch. des Eisens. I. 566 u. f. — Gallois, sur les mesures à observer dans les dispositions des foyers de forge et sur les instruments, qui servent aux ouvriers pour la détermination de ces mesures; in den Ann. des arts etc. XXXI. 255—266. (Vergl. Journal des mines No. 140. 141.) — Probiren des Stabeisens in Sibirien; Herrmann's Besch. d. Ural. Erzgeb. I. 427. — Fleiß, den man auf die egale Schmiedung des Eisens in Schweden verwendet; Jars, metallurg. Reisen. I. 251. — Modus recoquendi ferrum crudum etc. Swedenborg de ferro 72 etc. — Abt, über die Anwendung der Steinkohlen bei der Darstellung des Stabeisens; Archiv u. s. f. III. 107. — R. L. R o c h, Darstellung der auf den Harzer- und Wesserbütten (den Königl. Hannoverschen und Herzogl. Braunschweigischen Werken) üblichen Eisenfrischprozesse; in den Studien des Oösterreichischen Vereins bergmännischer Freunde. II. 1.

§. 913.

Die deutsche Frischmethode ist als der Inbegriff des Verfahrens beim Verfrischen des Roheisens in Herden anzusehen, weil sich alle übrigen Frischmethoden in Herden darauf zurückführen lassen, indem sehr viele nur Varietäten derselben sind, deren abweichende Verfahrensweisen theils in der Beschaffenheit des Roheisens, theils in der Fähigkeit und Gewohnheit der Arbeiter ihren Grund haben.

Bei der Wutschniede muß ein weißes, gaarschmelzendes Roheisen angewendet werden. Die Dimensionen des Feuerbaues, welche R i t m a n angiebt, sind unvollkommen, indem er zu bemerken vergessen hat, daß bei der Wutschniede ein durchaus flacher Wind erforderlich ist. Die Tiefe des Feuers beträgt 11 bis 12 Zoll. Das Roheisen wird zur Zeit des Ausschmelzens der Kolben zu Stangen langsam eingeschmolzen, und muß nach der Beendigung des Schmiedens zu einem halbgaaeren

Klumpen (schwed. *bol*) zusammengegangen seyn, weshalb man diese Frischmethode auch Klump- oder Butschmiede nennt. Das Eigenthümliche dieser Methode besteht also darin, daß das Roheisen nach dem Einschmelzen nur einmal, und zwar so gleich gaar aufgebrochen wird. Nach dem Begräumen der Kohlen und dem Abhängen des Gebläses wird der Klumpen mit Wasser besprenkt, dann aufgebrochen, umgekehrt, und auf frische Kohlen gesetzt, um gaar einzugehen. Ein fleißiger Frischer kann bei dieser Methode, wenn ihm reines Roheisen zu Gebot steht, viel und gutes Stabeisen liefern. Eine wesentliche Verbesserung würde diese Frischmethode durch flachen Feuerbau und durch geneigten Wind erhalten. Je mehr man Ursache hat, die völlige Reinheit des Roheisens von fremden Bestandtheilen zu bezweifeln, mit desto mehr Neigung würde der Wind in den Heerd zu führen seyn.

In Schweden wendet man bei der Butschmiede ein sehr gutes, leichtfrischendes Roheisen an, und schmelzt 2 bis 3 Centner mit Einemmale ein. Auf einigen wenigen Eisenhütten in Deutschland, wo diese Methode auch üblich ist, werden nur etwa 100 Pfund zu einer Luppe eingeschmolzen, weshalb man diese Frischmethode auch die Kleinfrischarbeit zu nennen pflegt.

Die Butschmiede, welche Luppen von 2 bis 3 Centnern liefert, ist als diejenige Varietät der deutschen Frischschmiede zu betrachten, welche, wegen der gaarschmelzenden Beschaffenheit des Roheisens, nur einmal roh aufbricht, und keinen Anlauf nimmt. Deshalb würde man die Frischarbeit, so wie sie größtentheils auch auf dem Harz ausgeübt wird, auch die Klump- oder Butschmiede nennen können.

Rinman a. a. O. I. 569 u. f. — Jern Kontorets Annaler 1824.

VIII. 169.

§. 914.

Rinman führt noch die Frischschmiede als eine besondere Varietät der deutschen Schmiede an, von welcher sie sich

dadurch unterscheiden soll, daß das eingeschmolzene Roheisen in sehr viele kleine Stücken getheilt wird, welche erst beim Rohaufbrechen mehr und mehr zusammengeschmolzen werden. Dies ist aber die gewöhnliche Erscheinung bei der deutschen Frischmethode, wenn der Gang im Feuer sehr roh ist.

Rinman a. a. D. I. 571.

§. 915.

Die Sulufschmiede ist eigentlich eine fehlerhafte deutsche Frischerei, indem sie ganz wie diese verfährt, aber die einzelnen, schon gaar gewordenen Brocken, welche sich im Feuer zeigen und durch ihr glänzend weißes Ansehen zu erkennen geben, aus dem Herde nimmt und ausschmiedet. Man bemerkt mit Recht, daß diese gaaren Brocken immer stahlartig sind, und noch nicht die gehörige Gaare haben. Die Entstehung dieser gaaren Brocken beim Rohaufbrechen, oder wohl gar nach dem Einschmelzen, ist jedesmal ein Beweis von der Nachlässigkeit, oder von der Ungeschicklichkeit des Arbeiters; ein guter Frischer wird immer dahin sehen, daß alles eingeschmolzene Eisen zu gleicher Zeit gaar wird.

Rinman a. a. D. I. 572.

§. 916.

Die Halbwallonenschmiede, welche theilweise in Schweden, zum Theil auch in Frankreich, wo sie die Frischmethode von Berry genannt wird, üblich ist, unterscheidet sich von der gewöhnlichen deutschen Frischmethode dadurch, daß sie nur Schirbel oder Kolben macht, welche zur weiteren Verarbeitung abgeliefert werden, und daß das Frischessen (das eingeschmolzene halbgaare Roheisen) nicht abgekühlt, sondern bei ununterbrochenem Gange des Gebläses aufgebrochen und gefrischt wird. Diese Frischerei kann indeß auf einen besonderen Namen nicht Anspruch machen, indem das Abkühlen des Roheisens keinesweges zum Wesentlichen der deutschen Frischarbeit gehört, welche diese Unvollkommenheit des Prozesses nur dann

gestalten kann, wenn das Roheisen sehr viele Schlacke giebt. Daß die Production bei dieser Frischerei größer seyn kann als bei dem gewöhnlichen Verfahren, wobei das Stabeisen zugleich ausgeschmiedet werden muß, ist einleuchtend. Man giebt die Tiefe des Feuers zu 10 Zoll an, und bemerkt, daß der Form eine größere oder geringere Neigung gegeben würde, je nachdem das Roheisen weniger oder mehr garkuschmelzend ist. Die Entfernung des Hinterzackens von der Form soll 12 Zoll betragen, welches nicht zu loben ist. Die Halbwallonenschmiede verarbeitet halbirtes gutartiges Roheisen, welches sie durch eine verbesserte But- oder Klumpschmiede zweckmäßiger und vorthellhafter verarbeiten würde. Von der eigentlichen Wallonenschmiede unterscheidet sich diese Schmiedemethode nur dadurch, daß das Eisen bei derselben noch einmal aufgebroschen wird. Dies wird aber auch bei der Wallonenschmiede zuweilen vorkommen, weshalb beide Schmiedarten nicht wesentlich von einander verschieden seyn würden, wenn bei der Halbwallonenschmiede nicht große Luppen gefrischt würden, von denen eine jede mehrere Kolben giebt.

Jars, metallurg. Reisen. I. 222 u. f. — Rinman a. a. O. I. 573 u. f. — Jern Kontorets Annaler 1823. VII. 120.

§. 917.

Die Anlauffschmiede führt Rinman unter dem Namen der Tauchelenschmiede oder der Eintauschschmiede als eine besondere Frischmethode auf; sie ist aber nichts weiter als die gewöhnliche deutsche Schmiede, bei welcher Anlaufeseisen genommen wird. Es ist unleugbar, daß das Anlaufeseisen vor dem Luppeneisen den Vorzug hat, und daß das letztere, bei welchem kein Anlauf genommen wird, oft besser ausfällt, als wenn man anlaufen läßt. Der Grund liegt vorzüglich darin, daß beim Anlaufnehmen nicht die gehörige Sorgfalt auf das niedergehende Eisen, welches nicht anläuft, verwendet wird. Den höchsten Grad der Saare darf das Eisen nämlich vor dem

Gaareingehen nicht besitzen, weil es sonst entweder verbrennen, oder hart und stählartig werden würde. Beides muß man dadurch verhindern, daß man es nicht zu sehr mit Kohlen in Verührung bringt, aber dem Windstrom des Gebläses auch nicht zu sehr entzieht. Diese Aufmerksamkeit läßt sich nicht in dem Grade anwenden, wenn der Arbeiter durch das Anlaufenlassen abgezogen wird, indem er dann nur bemüht seyn muß, von dem niedergehenden Eisen so viel als möglich aus dem Heerd zu nehmen, worunter die Beschaffenheit des gleichzeitig niederschmelzenden Eisens oft etwas leiden kann.

Rinman a. a. D. I. 577—582.

2. Die Wallonenschmiede.

§. 918.

Bei der Wallonenschmiede beabsichtigt man, gaarschmelzendes Roheisen möglichst gaar einzuschmelzen, dann sogleich gaar aufzubrechen und eingehen zu lassen. Diese Schmiederei unterscheidet sich von der deutschen Frischmethode dadurch, daß jedesmal nur so viel Roheisen eingeschmolzen wird, als zu einem einzigen Kolben nöthig ist, welcher unter dem Hammer zusammengeschlagen, und an einen besonderen Reckheerd oder an das Schmiedefeuer abgeliefert wird. Die Luppen wiegen 40 bis 60 Pfund, und weil das Aus Schmieden derselben im Frischheerd keinen Zeitverlust verursacht, man auch sehr gaarschmelzendes Roheisen verarbeitet, so kann die Arbeit sehr rasch gehen. Ein Schmelzfeuer ist mit vier Arbeitern, zwei Meistern und zwei Gehülfen besetzt, welche sich in dreistündigen Schichten ablösen. Das Abschmelzen des Roheisens von der Gange geschieht durch den Gehülfen, das Gaaraufbrechen des eingeschmolzenen Eisens und die Anfertigung der Luppe, durch den Meister. In einer halben Stunde muß so viel Eisen, als zu einer Luppe nöthig ist, abgeschmolzen und die Luppe gefrischt seyn, so daß in jeder dreistündigen Schicht 6 Luppen erfolgen, welche in derselben

Zeit im Schmiedefeuer zu Stäben ausgezogen werden. Zur Zeit des Einschmelzens wechselt das Gebläse langsam, beim Frischen wird aber starker Wind gegeben, um das Gaaren beim Niederschmelzen der halbgaaren Masse zu befördern. Die Entfernung der Ganz von der Form richtet sich nach der Beschaffenheit des Eisens: je weniger weiß das Roheisen ist, desto mehr wird es der Form genähert, aber nicht von der Seite des Gichtzackens, sondern über dem Aschenzacken vor die Form gelegt.

Die Dimensionen des Feuers sind nicht ganz übereinstimmend; durch eine fortgeerbte Gewohnheit setzt man die Seitenzacken in schiefen und nicht in rechten Winkeln gegen einander, so daß der Formzacken und der Hinterzacken in einem stumpfen, der Hinterzacken und der Gichtzacken in einem spitzen Winkel gegen einander stehen, und der Heerd bei der Formseite einen Zoll kürzer wird als bei der Gichtseite. Die Länge des Heerdes beträgt 31 oder 32 Zoll, die Breite 30 Zoll, und die Form ist $10\frac{1}{2}$ Zoll vom Hinterzacken entfernt. Die Tiefe des Feuers ist 7 bis $7\frac{1}{2}$ Zoll; die Form erhält gewöhnlich eine Hintermündung. Die große Länge und Breite des Feuers ist bei den kleinen Luppen sehr überflüssig, weil der Raum durch Lösch eingeengt werden muß, der Kohlenverbrauch aber dadurch unnötig vermehrt und die Hitze zerstreut, folglich das Frischen verzögert wird. Die kleinen Luppen und das häufige Durcharbeiten des Eisens im Frischheerd und im Schmiedheerd lassen allerdings erwarten, daß das Eisen im Ballonenheerd sehr gut ausfallen muß, obgleich dieser Prozeß nicht mit häuslicheren Vortheilen verbunden ist.

Der Schmiedheerd hat nur einen eisernen Boden und einen eisernen Formzacken, ist vom Boden bis zum Wind 8 Zoll tief, und übrigens mit Lösch eingestellt. Das Wärmen geschieht bei Holzkohlen, und vier Arbeiter wechseln sich in sechsständigen Schichten ab.

Im Wallonenheerd und in dem mit demselben verbundenen Schmiedeherd können 8 Arbeiter bei angestrengtem Fleiß wöchentlich 110 bis 120 Preuß. Etr. Stabeisen liefern. Dies vermag die deutsche Frischmethode bei zwei Feuern ebenfalls, besonders wenn sie gutes Roheisen verarbeitet, ohne welches die Wallonenschmiede nicht arbeiten kann.

Bei der Wallonenschmiederei an der Niederlahn sind zwei Frischherde mit einem Wärm- oder Schmiedefeuer verbunden. Alle drei Feuer haben einen Hammer, und können wöchentlich 160 Etr. Stabeisen abliefern. Diese Einrichtung ist der in der Giffel vorzuziehen, wo ein Frischherd nur ein Wärmefeuer beschäftigt. Hier findet man gewöhnlich den Hohofen, das Frischfeuer und das Schmiedefeuer in einer langen Hütte hinter einander, und das Hammergerüst hinter dem Schmiedefeuer.

Bei sehr gaarschmelzendem Roheisen wird die Luppe oft nicht einmal gaar aufgebrochen, sondern sie ist sogleich beim ersten Niederschmelzen des Roheisens fertig: dann muß der Wind aber sehr flach geführt werden.

Zu 1000 Pfd. Stabeisen werden bei der Wallonenschmiederei an der Lahn 15 bis 16 Maas (zu $10\frac{1}{2}$ Preuß. Kubikf.) harte Holzkohlen, also zu 100 Preuß. Pfunden etwa 15 bis 16 Kubikf. Holzkohlen verbraucht, und der Roheisenabgang beträgt, ungeachtet der vorzüglichen Beschaffenheit des aus Rotheisenstein erblasenen Roheisens, doch 28 Prozent. In der Giffel steigt der Abgang, besonders bei der Verarbeitung von grauem Roheisen, welches im Hohofen nicht hinlänglich geläutert worden ist, zuweilen bis zu 33 Procenten.

Seit einigen Jahren hat man auf einigen französischen und deutschen Hüttenwerken, auf welchen die Wallonenfrischerei stattfindet, die Modifikation getroffen, daß man die Kolben von sämtlichen Frischherden statt in den Wärm- oder Schmiedefeuern, in Schweißöfen bei Steinkohlen wärmt und unter Hämmern oder Walzwerken ausstreckt.

Evermann a. a. D. 88 u. f. 437 u. f. — Minnan a. a. D. 562 — 566. — Jern Kontorets Annaler 1823. VII. 115.

3. Die Löschfeuer Schmiede.

§. 919.

In der Löschfeuer Schmiede wird sehr gaarschmelzendes Roheisen, mit einem Zusatz von schon fertigem Stabeisen, möglichst schnell und ohne Aufbrechen zur Gaare gebracht, und das Ausschmieden der Luppe in demselben Heerd, aber nicht gleichzeitig mit dem Einschmelzen und Frischen, verrichtet. Das Ausschmieden und das Einschmelzen geschehen also in zwei verschiedenen Zeiträumen; es werden zuerst die Schirbel und Kolben von der vorigen Luppe ausgeschmiedet, und nach dem Ausschmieden schreitet man zuerst zum Einschmelzen des Stabeisens; wenn dies geschehen ist, wird auch das Roheisen gaar niedergeschmolzen. Diese Frischmethode ist wenig gebräuchlich, und findet nur noch im Hennebergischen Kreise im Thüringer Waldgebirge statt.

Die Löschfeuer, Taf. XXXIX. Fig. 10. 11., haben weder einen Boden, noch einen Sprinzack, sondern bestehen bloß aus einer Grube von Kohlenlösch, wodurch auch ohne Zweifel der Name Löschfeuer entstanden ist; denn die Ableitung von Lösch, d. h. von Begießen des Kohlentiegels mit Wasser, um das Anbrennen der Lösch zu verhindern, ist nicht wahrscheinlich.

Die Kohlengrube ist 9 bis 10 Zoll tief, die Löschsole 4 bis 5 Zoll stark und hält 2 bis 3 Monate lang aus, ehe sie von Neuem eingestampft werden darf. Die Form steht 6 Zoll in den Heerd, und weicht nur wenig von der Horizontale ab. Die Länge und Breite der Kohlengrube sind sehr unbestimmt, indem sie eine länglich runde kesselförmige Vertiefung bildet.

Das Stabeisen, welches zum Verfrischen im Löschfeuer angewendet wird, besteht vorzüglich aus gaarem Eisen aus dem

Stücköfen, welche Güsse oder Gußstücke genannt werden. In Ermangelung derselben wendet man altes Stabeisen an und setzt auch die sogenannten Stachelweichen oder Spießschaalen, welche man durch das Arbeiten des Heerdspießes im Feuer erhält, indem sich das gaare Eisen ansetzt und abgeschlagen wird, immer wieder in den Heerd. Weil die Stücköfen, wegen ihres großen Kohlenverbrauches, sehr wenig betrieben werden, so ist man häufig auf die Benutzung des alten Stabeisens eingeschränkt.

Weil die Kolben beim Aus Schmieden mit vielen gaaren Hammerbrocken bestreut werden, so sammelt sich im Heerd viele gaare Schlacke an, welche in Verbindung mit dem zuerst einzuschmelzenden Stabeisen eine gaare Grundlage für das demnächst einzuschmelzende weiße Roheisen (blumige Flossen) aus den Blaudfen, welches wegen seiner Gestalt Scheibeneisen genannt wird, bilden muß. Das gaare Eisen, welches durch das Niederschmelzen des Stabeisens mit dem Schwahl und mit den beim Schmieden aufgegebenen gaaren Hammerbrocken gebildet wird, nennt man Frischvogel, weil sich das Scheibeneisen ohne diese Grundlage von gaarem Eisen nicht frischt, sondern zu roh in den Heerd eingehen, und die Löße als Roheisen durchbohren würde. Wenn keine Gußstücke vorhanden sind und wenn man nicht so viel altes Schmiedeeisen (Blechabschnitte, Bohr- und Drehspäne von Flintenläufen u. s. f.) herbeischaffen kann, als zur Bildung des Frischvogels nöthig ist; so wird zuerst im Lößeheerd selbst ein Frischvogel, oder ein in diesem Fall so genanntes Frischstück dadurch gebildet, daß man eine Quantität von 40 bis 50 Pfd. von dem gewöhnlichen Scheibeneisen mit gaarenden Zuschlägen (Schwahl) niederschmelzt und auf solche Art zuerst eine kleine Luppe darstellt, worauf man dann eben so verfährt, als ob man den Grund zum Frischen durch Gußstücke und den daraus dargestellten Frischvogel gelegt hätte.

Beim Anfang der Arbeit wird die von aller Gaarschlacke gereinigte Grube voll Kohlen geschüttet, nachdem der Gefäßbetrantz vorher, besonders auf der Gicht- und Arbeitsseite, ausgebeßert und festgeschlagen ist. Das Ausschmieden der Kolben von der vorigen Luppe geschieht unter reichlichem Zusatz von gaaren Zuschlägen, und nach dem Ausschmieden wird zuerst zur Bildung des Frischvogels geschritten. Bei dem Ausschmieden entsteht der Schwahl, nämlich ein mit Gaarschlacke (Loch) verunreinigtes metallisches Eisen, welches fast so gaar ist als die Gußstücke, und welches die Grundlage zu dem Frischvogel bildet. Wenn der Schwahl zu Anfang des Betriebes geschmolzen ist (oder bei der zweiten und bei den folgenden Luppen, sogleich nach beendigtem Ausschmieden), wird das zu dem Frischvogel bestimmte Eisen langsam von der Zange abgeschmolzen. Wendet man altes Eisen an, so wird dasselbe in zwei oder drei Abtheilungen ins Feuer gebracht, und wenn es die Schweißhitz erhalten hat, mit einer Schaufel zusammengedrückt und mit Kohlen bedeckt, ganz niedergeschmolzen. Werden aber Gußstücke genommen, oder muß man in Ermangelung derselben Scheibeneisen nehmen, um ein Frischstück zu bilden, so spannt man das Eisen in eine Zange, und bringt es unmittelbar vor die Form. Die Zangen lagen schon beim Ausschmieden auf der Gicht, um vorläufig erhitzt zu werden. (Eben dies geschieht mit den Zangen, worin das zur Luppe bestimmte Scheibeneisen gespannt ist, während der Zeit des Einschmelzens der Gußstücke u. s. f. bei der Bereitung des Frischvogels oder des Frischstückes). Wenn der Frischvogel gebildet ist, so schreitet man zum Einschmelzen des Scheibeneisens, indem zuerst die erste, dann die zweite, dritte Zange u. s. f. mit dem erhitzten Scheibeneisen von der Gicht nach und nach der Form näher gerückt werden, so daß sich die zweite Zange anwärmt, während die erste, der Form zunächst eingehaltene, abschmelzt u. s. f. Weil das niederschmelzende Scheibeneisen mit dem im Herd befindlichen

Frishvogel gaars, fertiges Stabeisen geben soll, so muß man sich beim Einschmelzen des Scheibeneisens nach der Menge und Beschaffenheit des Frishvogels, und nach der Beschaffenheit des Roheisens richten. Der gaare Gang wird dadurch befördert, daß man die Zange mit dem Scheibeneisen etwas weiter von der Form entfernt; den rohen Gang befördert man durch größern Annäherung des Scheibeneisens an die Form, um dasselbe schneller zum Schmelzen zu bringen. Die Flamme im Heerd und die Spießschaalen geben dabei ein Anhalten. Je kleiner und je mehr roth gefärbt die letzteren sind, desto heißer, d. h. desto roher geht es im Heerd; je weißer ihre Farbe ist, und je fester sie sich mit dem Handspieß verbinden, desto frischer oder gaar ist der Gang. Alles Einschmelzen geschieht über dem Wind, der fast ganz horizontal geführt wird. Unter und über der Form setzt sich die gaare Schlacke häufig an, weil sie dort erkaltet, weshalb sie von Zeit zu Zeit abgestoßen und mitten ins Feuer gebracht werden muß. Diese Schlacke wird niemals abgelassen, weil sie zum Gaaren des niederschmelzenden Roheisens nothwendig erforderlich ist, weshalb man sie im Heerd behält, aus welchem Grunde die Feuer auch gänzlich geschlossen und vorne nicht mit einer Oeffnung zum Ablassen der Schlacke versehen sind. Je mehr Roheisen man zu einer und derselben Menge Gußstück-eisen oder Stabeisen anwenden kann, desto vortheilhafter ist es. Gewöhnlich werden $\frac{1}{4}$ bis $\frac{3}{8}$ Ctr. Gußstück-eisen oder altes Stabeisen und $1\frac{1}{2}$ bis 2 Ctr. Scheibeneisen zu einem Deul genommen. Wenn die letzte Zange Scheibeneisen niedergeschmolzen ist, wechselt das Gebläse einige Minuten lang noch recht stark, um das zuletzt niedergeschmolzene Roheisen gaar zu machen, wobei ein Kochen oder Aufschäumen der Schlacke entsteht, die zum Theil vom Winde aus dem Heerde getrieben wird. Alsdann wird der Windstrom geschwächt, die Kohlen werden abgeräumt, und wenn sich die Oberfläche der Luppe nicht mehr weich anfühlt, wird zum Wegräumen der

Kohlenbüsche auf der Arbeitsseite und zum Ausbrechen der Luppe geschritten. Fühlt sie sich oben noch weich an, so läßt man das Gebläse einige Zeit langsam gehen, nachdem man sie vorher wieder mit glühenden Kohlen bedeckt, und auf diese einige frische Kohlen gebracht hat. Je mehr Schlacke (Kinnlech) der Deul beim Zängen ausströmt, desto weicher wird das Eisen seyn, weil die Kohle des Eisens durch das Dryd gehörig absorbirt ist.

Sobald die Luppe aus dem Feuer gehoben ist, wird auch die Schlacke (Lech), nachdem sie völlig erstarrt ist, im Herde ausgebrochen und aus dem Feuer geschafft. Dieses ausgebrochene Lech wird gepocht und theils (die größeren Stücken) zum Gießmachen an den Stückofen gegeben, theils (die kleineren Stücken) bei dem gewöhnlichen Blausofenbetrieb (im Hennebergischen Steinschmelzen genannt) angewendet. Rohe Frischschlacke kommt bei der Löschfeuerschmiede nicht vor; alles Lech stimmt in der Zusammensetzung mit der Gaarfrischschlacke überein. In 100 Theilen Lech fand ich:

Kieselerde	7,213
Eisenorydul	75,930
Thonerde	1,741
Manganorydul	11,343
Bittererde	1,243
Kalkerde	0,280
Kali	0,786
	<hr/> 98,536.

Während das Lech ausgebrochen und das Feuer gereinigt ist, hat auch das Zerschroten der Luppe in zwei Stücken statt gefunden. Von diesen wird das eine Stück vorläufig ins Feuer zurück gebracht, das zweite aber in so viele Stücken getheilt, als es der Bestimmung des Eisens gemäß ist. Sodann wird auch dies erste Stück aus dem Feuer genommen und wie das zweite unter dem Hammer zersezt. Die sämmtlichen Kolben

werden dann nach und nach zu Stäben ausgeschmiedet, wobei das Einwerfzeug, d. h. die beim Zängen der Luppe unter dem Hammer erhaltenen Abfälle, welche, wie gewöhnlich, aus oxydirtem Eisen und aus gaaren Eisenbrocken bestehen, mit angewendet werden. Bei diesem Ausschmieden entsteht, wie schon oben erwähnt worden, der Schwahl. Nach dem Ausschmieden geht die Arbeit von Neuem wieder an, indem der Schwahl zur Bildung des Frischvogels angewendet, alsdann das Scheibeneisen zur Luppe geschmolzen wird u. s. f.

Den Abgang an Roheisen und Stabeisen bei dieser Schmiedemethode giebt Hr. Duanz zu 25 Procent, den Kohlenaufwand aber zu 50 Kubikf. an, wobei zum Schmieden 2 bis 2½ Stunden, und eben so viel zum Schmelzen erforderlich sind. Diese Angaben stimmen indeß mit der Wirklichkeit nicht überein, indem man aus 100 Gewichtstheilen Gußstücken und Scheibeneisen nicht viel mehr als 67 Stabeisen erhält, so daß der Abgang etwa 33 Procent beträgt, wobei jedoch auf den Eisengehalt des Rohe, welches von den Löschfeuern an die Schmelzöfen zurück gegeben wird, nicht Rücksicht genommen ist. Der Kohlenverbrauch ist mit Zuverlässigkeit gar nicht anzugeben, indeß scheint es, daß 100 Preuß. Pfunde Stabeisen über 30 Preuß. Kubikf. Holzkohlen erfordern. — Wöchentlich liefert eine Löschfeuer 50 bis 60 Centner Stabeisen von vorzüglich guter Beschaffenheit. Die Frischmethode ist höchst kostbar, und ein nach der Beschaffenheit des Roheisens gehörig eingerichtete Einmalschmelzarbeit, würde aus so gutem Roheisen gewiß eben so gutes Stabeisen mit größerem Vortheil liefern.

Duanz a. a. O. 110--119. — Rinman a. a. O. I. 582--586

— Karsten, Archiv. VIII. 239.

4. Die Steyersche Einmalschmelzarbeit.

§. 920.

Bei der Steyerschen Einmalschmelzerei wird gutartiges, leicht frischendes Roheisen über und vor der Form (Eßeisen) langsam gaar eingeschmolzen, ohne daß es aufgebrochen wird. Das Gaarwerden des Eisens wird durch gaare Zuschläge befördert, welche man in der Periode des Schmiedens nach Umständen anwendet. Man hat diese Schmiedemethode auch wohl Steyersche Wallonenschmiede genannt, von welcher sie sich aber dadurch unterscheidet, daß sie Luppen und nicht, wie diese, bloß einzelne Kolben liefert. Die Wallonenschmiede, welche bei der Verarbeitung von ungaarem weißem Roheisen nicht aufbricht, oder frischt, sondern ebenfalls bloß einschmelzt, kommt mit der Steyerschen Einmalschmelzerei freilich, bis auf die Größe der Luppen, völlig überein. — Der Herd ist an einem Boden und zuweilen auch aus den gewöhnlichen Frischzacken zusammenge setzt, und hat eine Länge von 30, eine Breite von 24, und eine Kiefe von 20 Zoll; indeß wird der ganze Raum so mit Lösch ausgefüllt, daß nur eine Grube von 12 bis 14 Zoll im Durchmesser und 8 bis 9 Zoll tief übrig bleibt, weshalb man in der Regel ausgemauerte und mit Kohlenlösch ausgefütterte Gruben statt des aus eisernen Platten zusammenge setzten Kastens anwendet. Man giebt der Form eine ungemein starke Neigung von 25 bis 30 Graden, welche Neigung indeß nicht durchgängig stattfindet, sondern nach der Gewohnheit und Ueberszeugung der Frischer oft nur 5 Grad beträgt.

Das Roheisen (die Flossen) wird nicht in Gestalt von Gängen, sondern von Scheiben oder Platten angewendet, von denen $1\frac{1}{2}$ bis 2 Centner in drei bis 4 Zangen gepackt, und mit dem Spannring festgehalten, so vor die Form gebracht werden, daß sich das abschmelzende Roheisen in solchen Paqueten (Garben) 5 Zoll über und 4 Zoll vor der Form befindet.

Well man bei der Gicht keinen Raum zum Nachschieben des einzuschmelzenden Roheisens nöthig hat, und weil auch das Arbeiten mit der Brechstange bei der Gicht hier nicht vorkommt, so sind die Feuer (Welchzerrennfeuer) auch auf der Gichtseite durch eine senkrechte Mauer geschlossen. Zu jeder Luppe, oder zu jeder Einrenne werden 160 bis 200 Pfd. Klossen angewendet. Die Arbeit fängt mit dem Ausheizen der Kolben (Masseln) von der vorigen Luppe (Daichel oder Leichel) an, und wenn man bis über die Hälfte des Auschmelzens gekommen ist, so wird bei der Gicht die erste Zange mit Klossen eingehalten. So wie der Raum im Feuer beim fortschreitenden Auschmelzen größer wird, setzt man die zweite Zange bei der Gicht an und rückt die erste bis in die Mitte des Feuers vor. Endlich wird die erste ganz vor den Wind gebracht, die zweite in die Mitte und die dritte bei der Gicht angelegt. Sobald die erste ab- und niedergeschmolzen, so rückt die zweite an die Stelle der ersten, die dritte an die Stelle der zweiten u. s. f., bis auch die letzte Zange vor dem Winde ganz abgeschmolzen ist. So wie das Einschmelzen beendigt ist, wird das Feuer abgeräumt, die Luppe ausgebrochen, zerschrotet, die Masseln werden zum Ausheizen eingehalten und die Arbeit für die zweite Luppe fängt wieder an, nachdem das Feuer vorher gereinigt worden ist. Beim Auschmelzen werden die Kolben sehr häufig mit gaaren Zuschlägen (Schwal) bestreut, wodurch das demnächst niederschmelzende Roheisen zugleich mit zur Gaare gebracht wird. Das Roheisen muß sehr langsam einschmelzen, weil dadurch und durch die hohe Lage über der Form das Gaarwerden befördert wird. Der Zusatz von gaaren Zuschlägen ist bei dieser Frischmethode von Wichtigkeit, weil dadurch der gaare Grund gebildet wird, den das Roheisen beim Niederschmelzen finden muß. Sollte ein Stück Scheibeneisen von der Zange abspringen, so hat der Frischer vorzüglich darauf zu sehen, daß es vor die Form gebracht, und mit den gaaren Zu-

schlägen gut durchgearbeitet wird, weil sonst rohe Stellen in der Luppe entstehen. Nach dem Einrennen der Garben muß die Luppe fertig seyn; ist sie noch zu weich, so wird sie mit Wasser begossen und dann aus dem Heerd gebrochen.

Durch das gehörige Ausheizen in der gaaren Schlacke erhalten die Kolben erst eine recht gaare Beschaffenheit, und das Wärmen muß daher mit besonderer Vorsicht geschehen. Das Ausschmieden geschieht indeß nur zu starken Stäben unter dem gewöhnlich sechs Centner schweren sogenannten Groß- oder Weichzerrenhammer, indem die Stäbe unter dem Streckhammer zu feineren Stäben ausgezogen werden.

Die Steyerische Einmalschmelzerei, so wie sie hier vorge-
tragen ist, erfordert ein sehr leicht gaarendes Roheisen, weshalb man auch nur die luffigen Flossen anwendet. Fällt das Roheisen beim Blauofen nicht luffig, sondern blumig aus, so bedient sich diese Frischmethode desselben nicht unmittelbar, sondern es muß dann erst durch Glühen (Braten) vorbereitet werden.

Hr. Schindler giebt den wahren Roheisenabgang bei dieser Frischerei zu noch nicht 8 Procent an, indem der Schmidt sagmäßig aus 336 Ctr. Roheisen 304 Ctr. Stabeisen liefern muß, und dabei noch viel ausschmiedet. Wenn auch diese Angabe nicht ganz richtig ist, so ist doch so viel gewiß, daß der Eisenabgang selten über 17 Procent steigt. Ferner sollen nach Hrn. Schindler zur Verfrischung von einem Centner Roheisen 38 Wiener Kubikfuß Holzkohlen verwendet werden, weil das Einschmelzen sehr langsam erfolgen muß. Wöchentlich werden indeß 50 Ctr. Stabeisen geschmiedet, weshalb der große Kohlenverbrauch wohl in der Verbreitung des Windes in dem nicht gehörig geschlossenen Feuer seinen Grund haben mag. Es scheint aber auch nach den mir an Ort und Stelle zugekommenen Nachrichten, daß der Kohlenverbrauch zu hoch angegeben ist, und daß er auf 100 Preuß. Pfund Stabeisen, mit Einschlus

des Kohlenverbrauchs beim Braten, wo man nicht luffige, sondern blumige Flossen anwendet, etwa 36 Preuß. Kubikfuß beträgt.

Daß zu dieser Frischmethode ein vorzüglich gutes, reines Roheisen gehört, ist einleuchtend; der große Kohlenverbrauch gereicht ihr nicht zur Empfehlung.

Schon seit einigen Jahren hat der Steyerische Frischhüttenbetrieb dadurch eine wesentliche Abänderung erhalten, daß die Luppen sämmtlich in Herden auf Schlackenböden erzeugt werden, und daß man Herde mit Löschböden nur allein für die Stahlluppen anwendet. Wegen dieses aus gaaren Frischschlacken (Schwal) angefertigten Frischbodens, wird das Steyerische Frischverfahren dort auch die Schwal-Manipulation oder die Schwall-Arbeit genannt. Der Herd wird, wie gewöhnlich, aus eisernen Zacken zusammengesetzt, dem Formzacken (Abbrand), dem Sichtzacken (Voreisen), dem Hinterzacken (Wolfeisen) und dem Vorderzacken (Sinterblech). Der Herdboden besteht aus Gaarschlacken und ist 15 Zoll dick. Die Gaarschlacken werden in Walnußgröße eingetragen und geebnet. Sie liegen auf einer Lehmischicht. Seit der Einführung der Schwalböden soll es ausführbar geworden seyn, auch blumige und strahlige Flossen, wenigstens in einem größeren Verhältniß als früher, mit den luffigen Flossen zu verarbeiten. Aber der eigentliche Vorzug dieser Böden vor den ehemaligen Löschböden, soll in der äußerst bedeutenden Kohlenersparung bestehen. Man rechnet jetzt bei der sogenannten Schwal-Manipulation auf ein Ausbringen von 86 Procent Grobeisen aus den Flossen, welches zur weiteren Verarbeitung an die Rechhämmer (Reinhämmer) abgegeben wird. Der Kohlenverbrauch für 100 Preuß. Pfund Grobeisen beträgt 23 — 24 Preuß. Kubikfuß aus Nadelholz. In einem Feuer können jährlich 2600 Ctr. Grobeisen dargestellt werden. Früher rechnete man, nach allgemeiner Durchschnitt, ein Ausbringen von 89 Procent Grobeisen und

einen Kohlenverbrauch von 38 Preuß. Kubikfuß Holzkohlen zu 100 Pfunden Preuß. Der Eisenverlust ist also bei den Schlackenböden zwar gestiegen, aber der Kohlenverbrauch hat sich um mehr als 33 Procent vermindert. Außerdem soll das Grobeisen auf den Schlackenböden eine bessere Qualität besitzen, als das früher auf Löschböden dargestellte. Diese, durch Durchschnitte in langen Zeitperioden constatirten Resultate sind höchst auffallend und beweisen nur, daß mit der Einführung der Schlackenböden zugleich eine wirthschaftlichere Benutzung der Holzkohlen eingetreten ist, und daß man jetzt mehr Aufmerksamkeit als früher darauf verwendet, die Kohlen im Feuer zusammen zu halten und nicht ohne Effect verbrennen und verglimmen zu lassen. Erwägt man, daß die deutsche Frischerei ganz fertige Stäbe, oft nach ziemlich schwachen Dimensionen ausgereckt, abliefert, und daß sie ein ungleich weniger zum Verfrischen geeignetes Roheisen verarbeiten muß, so ist der Kohlenverbrauch von 23 Kubikf. zu 100 Pfd. Grobeisen noch so außerordentlich groß, daß der Verbrauch nicht in der Methode, sondern in der immer noch nicht gehörig häuslicherischen Anwendung der Kohlen gesucht werden muß. Die Schlackenböden dürften daher die Ersparung nicht veranlaßt haben, wenn auch ihre Anwendung statt der Löschböden an sich sehr zweckmäßig ist.

Schindler, in den drei Preisfragen über den Unterschied zwischen Roheisen und Stabeisen. S. 148. 170—186. — v. Marcher, Beiträge zur Eisenhüttenkunde. II. 1ster Bd. S. 160—175. — Karsten, metallurgische Reise u. s. f. S. 400—406.

5. Die Siegensche Einmalschmelzerei.

§. 921.

Von der Steyerschen Einmalschmelzerei ist die Siegensche nur dadurch unterschieden, daß das bei der Siegenschen Frischmethode niederschmelzende leichtfrischende Roheisen mehrentheils in Gestalt von Gängen auf die Gichtseite gelegt, und nur in

einigen Fällen mit der Zange vor die Form gehalten wird; vorzüglich aber dadurch, daß sehr große Luppen angefertigt werden, welche oft $3\frac{1}{2}$ bis 4 Ctr. schwer sind, und daß häufig Schlacke abgelassen wird, welches bei der Steyerschen Arbeit gar nicht geschieht. Das Einschmelzen erfolgt auch über und vor dem Winde, und die gaaren Zuschläge, welche während des Ausschmiedens in großer Menge gegeben werden, müssen das Gaarwerden des Eisens im Heerd ebenfalls befördern. Das Roheisen ist so leichtfrischend oder gaarschmelzend, daß alle drei Stunden eine $3\frac{1}{2}$ bis 4 Ctr. schwere Luppe fertig ist. Die Ursache dieses Verhaltens liegt darin, daß das Roheisen bei leichtflüssigen Beschickungen, in nicht besonders hohen Ofen und aus Erzen, die mehrentheils viel Mangan enthalten, geschmolzen wird. Sehr manganreiche Erze bewirken immer einen flüssigen Gang im Ofen und geben dabei ein gaarschmelzendes (leicht zum Weißwerden geneigtes) Roheisen, welches nur wenig Silicium, besonders bei einem nicht zu heißen Gange, aufnimmt und daher ohne Gefahr für die Beschaffenheit des Stabeisens im Frischfeuer schnell zur Gaare gebracht werden kann. Das Gebläse, welches aus ein Paar einfachen Ledernen Balgen besteht, kann so stark wechseln, daß es zuweilen, bei sehr gaarschmelzendem weißem Roheisen möglich wird, zur Beschleunigung der Arbeit, Roheisen in den Heerd zu setzen. Hr. Eversmann's Angabe, daß man bei einem zu großen Gaargange genöthigt sey, rohen Schraat (Bruchroheisen) in den Heerd zu setzen, so wie im entgegengesetzten Fall gaaren Schraat (Abgänge und Abschnittel von Stabeisen) in die Arbeit zu bringen, findet keine allgemeine Anwendung.

Die Einrichtung eines Siegenschen Frischfeuers geht aus den Zeichnungen Taf. XL. Fig. 4—6. hervor. Das Feuer ist 24 Zoll lang, Hinter- und Formzacken hängen 3 Zoll in den Heerd, und beide machen einen spitzen Winkel mit einander; der Boden fällt nach dem Vorheerd und Gichtzackenwinkel zu-

weilen um $\frac{1}{2}$ Zoll. Ein Gichtzacken ist in den meisten Fällen nicht vorhanden, indem der Heerd mit Lösche angefüllt ist. Das Schlackenloch steht sehr weit von dem breiten Vorheerd zurück, und erschwert die Arbeit. Die Form ist halbrund, etwa $\frac{3}{4}$ Zoll breit und $\frac{3}{4}$ Zoll hoch, und mit einem eisernen Schwanz zum Festhalten versehen. Gewöhnlich wird sie so gestellt, daß sie mit dem in das Feuer hängenden Formzacken einen rechten Winkel bildet. Das Roheisen wird etwa auf 9 Zoll genähert, und liegt über dem Windstrom, der zuweilen so geneigt geführt wird, daß er die Mitte des Bodens trifft. Die Düsen der beiden Balgen haben $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser, und liegen 3 Zoll von der Formöffnung zurück; die Form steht nur 1 bis $1\frac{1}{2}$ Zoll in den Heerd hinein.

Das Ausschmieden dauert fast so lange, als das Einschmelzen selbst, obgleich das Eisen nur zu 3 zölligen groben Quadratstäben ausgereckt wird, indem die Siegener Einmalschmelzarbeit, eben so wie die Steyersche, nur Grobeisen liefert, welches unter Kleinhämmern (oder Walzwerken) weiter verarbeitet wird. Durch das Wärmen entstehen große Pausen, weshalb ein Hammer auch füglich 2 Feuer versehen kann, wie dies in wasserreichen Jahreszeiten der Fall ist.

Man wendet sehr (7 Centner) schwere geschmiedete Hämmer mit scharfer (2 Zoll breiter und 14 Zoll langer) Bahn, so wie gegossene Ambösse mit halbrunder Bahn, an. Das halbirte Roheisen wird besonders vorgezogen, weil das weiße Roheisen zu hartes Eisen geben soll, und das ganz graue die Arbeit zu wenig fördert. Flachtes oder plattes Roheisen (Kruschen, oder Roheisen, welches, theils wegen des starken Zusatzes von Spatheisenstein und der daraus entspringenden Leichtflüchtigkeit der Beschickung, theils wegen des Begießens mit Wasser jederzeit weißes, oder höchstens weiß halbirtes Roheisen ist) wird theils vor der Gicht aufgesetzt, theils in Zangen gepackt, vor der Gicht angewärmt, und nach dem Ausschmieden

vor die Form gebracht und schnell niebergeschmolzen. In drei Stunden sind 350 bis 400 Pfund Stabeisen im Heerde geschmolzen, worauf die Luppe ausgebrochen, unter dem Hammer nach der Richtung der Länge ausgezogen, und durch den Hammer selbst in zwei Theile zerschroten wird. Der eine derselben wird mit einer großen Zange ergriffen und vor der Form, etwas über derselben, gewärmt. Das zweite Stück wird mehr nach dem Wichtzacken zu gelegt und mit der Zange festgehalten, wenn das erste Stück zum Schmieden herausgenommen ist. Jedes Stück giebt bei großen Luppen zwei Stäbe; es wird dann zur Hälfte ausgeschmiedet, abgeldscht, und die zweite Hälfte in das Feuer gelegt, wo das zweite Stück vorher lag, welches nun in der Zange befestigt ist. So wie dieses aus dem Feuer genommen ist, kommt das erste Stück wieder über die Form, um völlig ausgereicht zu werden. Die Luppe mag groß oder klein seyn, so wird sie immer in zwei Theile zerschroten.

Beim Ausschmieden werden gaare Zuschläge nicht gespart, damit die Kolben gut gewärmt werden können, und damit das niebergehende Roheisen gaare Zeuge im Heerde findet und anfrischt. Dagegen wird aber auch beim Wärmen fast unaufheblich Schlacke wieder abgelassen, welche ein sehr gaares Ansehen hat. Der Vorheerd ist mit Abfälle zugemacht. Die Arbeit ist wegen des Wärmens und Schlackenstechens, auch Zusammenhaltens des Feuers und Nachfahrens des Roheisens, ziemlich beschwerlich; im Heerde arbeitet man aber nicht weiter, als das Eisen, welches sich an den Rändern in die Höhe baut (indem sich der Wind in der Mitte eine Oeffnung macht), immer heruntergestoßen werden muß. Wenn so viel eingeschmolzen ist, daß der Heerd voll ist, wird das Roheisen abgerückt, und es werden Maasregeln getroffen, alle zerstreuten Eisentheile in den Heerd eingehen zu lassen. Oft kommen viele gaare Brocken zum Vorschein, welche entweder niederschmelzen müssen,

oder aus dem Feuer genommen, und zu Anfang der nächsten Luppe in den Herd gesetzt werden, wodurch das Gaaren befördert wird. Der Herd ist so voll gaarem Eisen, daß sich dasselbe hoch über die Form erhebt; auch setzt sich die Schlacke, welche zuletzt nicht mehr abgelassen wird, zwischen der Luppe und dem Schlackenloch so fest, daß sie losgebrochen und aus dem Herd genommen werden muß.

Der Feuerbau und die Arbeit tragen nicht besonders viel dazu bei, daß das Roheisen gleich beim ersten Niederschmelzen gaar wird; die eigenthümliche Beschaffenheit desselben ist dazu wohl die vorzüglichste Ursache, so wie auch, daß die Schlacke unaufhörlich abgelassen und bei dem stark geneigten Winde die Entsehung von neuem Eisenoxydul veranlaßt wird. Daß bei einer strengflüssigen Beschickung und bei einem hitzigen Ofengang erblasene gaare Roheisen, würde auf solche Weise nicht zum Gaarwerden gemacht werden können. Die Feuer sind mit vier Mann, nämlich mit 2 Meistern und 2 Gehülfsen besetzt, die sich in etwa 3ständigen Schichten abwechseln; denn in dieser Zeit ist jedesmal eine Luppe fertig. Beim Gängen der Luppe sind alle Arbeiter zugegen. Die Produktion ist sehr bedeutend, und kann wesentlich auf 180 bis 200 Etr. steigen; indeß wird das Stabeisen nur zu dicken, unansehnlichen und schiefrigen Quadraten ausgezogen.

Nach Hrn. Overmann sollen in 24 Stunden aus 3200 Pfd. Roheisen 2700 Pfd. Stabeisen geschmiedet werden, welches aus 100 Roheisen etwa 84 Stabeisen, folglich etwa 16 Procent Abgang geben würde. Den Kohlenverbrauch giebt derselbe zu 11 Zain (den Zain zu 18 rheinl. Kubikfuß) auf 2700 Pfd. Stabeisen an, so daß zu 100 Berl. Pfunden Stabeisen etwa $7\frac{1}{2}$ Kubikfuß Holzkohlen erforderlich seyn würden.

Nach den von mir selbst eingezogenen Nachrichten beträgt der Abgang beim Roheisen in der Regel 18 Procent. Der Holzkohlenaufwand scheint sehr verschieden zu seyn: in einigen

Hütten machte man bei 10 Palm Kohlen über 3500, und in andern Hütten nicht über 2000 Pfd. Stenketzen. Der Kohlenverbrauch scheint daher über 9 Kubiff. für den Preuß. Centner nicht zu betragen, wohl aber häufig nur 6 bis 7 Kubiff. zu seyn. Die Kohlen sind aber sämmtlich von hartem Holz und von vorzüglicher Güte. Genauere Angaben über den Kohlenverbrauch lassen sich, wegen der dort bestehenden eigenthümlichen Einrichtungen, welche keine große Zuverlässigkeit bei der Ausmittelung des Verbrauchsfüße gestatten, nur schwer erhalten.

Gerresmann a. a. D. 50—53.

6. Die Eisen- und Schmiede.

§. 922.

Die Eisen- und Schmiede schmelzt, wie die Ballonenschmiede, jedesmal nur so viel gaarschmelzendes Roheisen von der über dem Sinterkasten vor der Form liegenden Gang gaar ein, als zu einem Kolben erforderlich ist. Der Kolben wird aber nicht in einem besonderen Herd ausgereicht, sondern er wird mit dem Anlaufflange aus dem Herd genommen und sogleich unter dem Hammer ausgezogen. Diese Frischarbeit ist also eine wahre Anlaufarbeit, bei welcher das Roheisen aber sogleich gaar übergehen und sich mit dem Anlauffkolben verbinden muß. Die Eisen- und Schmiede erfordert daher ebenfalls ein vorzüglich reines, sehr gaarschmelzendes Roheisen, und verursacht eine angestrengte Arbeit, weil das Anlaufenlassen und Ausziehen ununterbrochen wechseln.

Die gaaren Zuschläge sind für die Eisen- und Schmiede notwendig, und die Arbeit kann, eben so wie bei der Lössfeuer- schmiede, nicht eher beginnen, als bis der Herd voll flüssiger Gaarschlacke ist. Zu Anfang des Schmelzens verschafft man sich die gaarende Grundlage im Herd durch den sogenannten Kloot (Schwabl und gaare Hammerbroden), die zuerst ge-

schmolzen werden müssen. Gaare Schlacke wird aus einleuchtenden Gründen ebenfalls nur sehr selten abgestochen.

Die Breite des Herdes vom Form- zum Gichtacken ist 12 Zoll, die Länge 27 Zoll; der Boden ist aber nur 16 bis 17 Zoll lang, indem der ganze Vorherd mit Lösch ausgelegt wird. Das Feuer ist 7 Zoll tief und die Form 7 Zoll vom Hinteracken entfernt. Sie steht 2 Zoll in den Herd und hat eine sehr starke Neigung. Man wendet einen heftigen Wind an und läßt das Roheisen 5 bis 6 Zoll über der Form schmelzen, um es flüssig vor den Windstrom zu bringen. Der obere Rand des Gichtackens ist deshalb auch 7 Zoll höher als die Form. Beim Schmelzen wird die Gang der Form bis auf 6 Zoll genähert, und die niedergehenden Roheisentropfen erhalten, theils durch den Windstrom, theils durch die gaaren Zuschläge im Herde, die nöthige Gaare. Deshalb haften sie bald zu weichen kleinen Brocken zusammen, welche mit einem Handspieß gelöst und vor den Wind geführt werden müssen, während man eine Anlaufflange in das Feuer bringt, um die kleinen Irisklumpen an der Anlaufflange anschweißen zu lassen. Diese Operation geschieht unter ununterbrochenem Umdrehen der Anlaufflange in dem Windstrom, um das Roheisen recht durchzuarbeiten und von allen Seiten anschweißen zu lassen. Sind auf diese Weise etwa 20 Pfund Eisen angelauten, so wird der Kolben aus dem Feuer genommen, sogleich ausgeschmiedet, von der Anlaufflange abgehauen, und diese wieder zum Anlaufen gehalten. Mehrentheils ist jedesmal in einer Viertelstunde ein Anlaufkolben fertig, weshalb mehrere Anlaufstäbe im Gebrauch sind. Je flüssiger durch gaare Schlacke es im Herde, und je größer die Hitze ist, in welcher das Eisen durchgewirkt wird, desto vorzüglicher wird es in der Güte ausfallen. Die kleinen Kolben und das beständige Durcharbeiten derselben in der gaaren Schlacke und vor dem Winde, lassen erwarten, daß das Eisen rein und gut ausfallen muß.

Das märkische Ofenundeisen steht in dem Ruf der vorzüglichsten Güte, und soll ein sehr weiches und zugleich außerordentlich zähes Eisen liefern. Zu dieser Vorzüglichkeit trägt nicht allein die Eigenschaft des Roheisens, sondern auch die bei der Bearbeitung bei, obgleich die Ballonenschmiede in der That des Produkts der Ofenundschmiede nicht nachstehen darf. Es ist aber zugleich ökonomisch vorthellhafter, weil zum Ausstreichen der Kolben kein besonderes Feuer nöthig ist. Nach H. C. Evermann soll der Roheisenabgang 25 Procent betragen und zu 1352 Pfund Ofenund sollen 25 märkische Ealn 11½ Preuß. Kubikf.), also zu 1 Preuß. Centner etwa 2 Preuß. Kubikf. Holzkohlen erforderlich seyn. Dieser Kohlenverbrauch ist im Verhältniß mit dem bei der Siegenschen Einmalfschmelzerei ungemein groß.

Zum Ausrecken der Anlaufkolben bedient man sich in Graffschaft Mark in der Regel leichter Schwanzhämmer. 10 bis 12 Fuß (unter 7 Fuß sollen sie vorschriftsmäßig seyn) langen Stäbe von dem zum Drathzug bestimmten Ofenundeisen werden nicht abgeschlichtet; der Ofenund hingegen, welcher nicht zum Drathzug genommen wird, und den Rasen- oder Knüppelisen führt, wird in kurzen Schienen 2½ bis 3 Fuß lang und 20 Pfund schwer geschmiedet.

Evermann a. a. D. 215 — 226. — Rinman a. a. D. 556 — 562.

§. 923.

Rinman erwähnt in seiner Geschichte des Eisens eine Frischmethode, welche er die Schwedische Ofenundschmiede nennt, die aber eigentlich eine Ballonenschmiede oder Einmalfschmelzerei ist. Es wird dabei nämlich Roheisen in Röhren (Wassereisen) mit einmaligem Einsmelzen gaar eingelassen, und Kuppe demnachst aufgebrochen und gezängt, auch in Schichten zerhauen, welche indeß nicht gänzlich getrennt werden, sondern an einem Ende noch an einander hängen bleiben. Dies Ei-

wird demnächst in Frischheerden zu Breitwaaren weiter verarbeitet. Den Abgang an Roheisen giebt Rinman zu 37 Prozent an. Der Feuerbau ist sehr einfach, indem der Heerd nur einen Boden und einen Formzacken hat, und übrigens ganz aus Erde besteht. Die größte Sorgfalt hat man darauf zu verwenden, daß das Wascheisen nicht in ungeschmolzenen Körnern durch die Kohlen fällt, sondern flüssig eingeht, und durch die heissen Zuschläge, welche es im Heerde findet, zur Gaare kommt. Das Gaaren, oder Vereinigen zu einem Frischstück, muß durch Arbeiten mit der Brechstange befördert werden. Statt des Wascheisens bedient man sich zuweilen auch des Roheisens in Güssen.

Rinman a. a. O. I. 553 — 556.

7. Die Bratfrischschmiede.

§. 924.

Die Bratfrischschmiede ist nichts weiter als eine Steyerische Einmalschmelzeret, bei welcher man, statt des gewöhnlichen Schweißens, wenn dasselbe nicht aus lüftigem, sondern aus künftigem Floß besteht, zur Ersparung an Zeit und Kohlen, gebratenes, d. h. vor dem Verfrischen stark geglühetes Schweißisen, welches durch den Zutritt der Luft beim Braten schon einen Theil Kohlenstoff verloren hat, anwendet. Deshalb kann sie auch eigentlich nicht als eine besondere Frischmethode, sondern nur als diejenige Art der Steyerischen Einmalschmelzeret betrachtet werden, welche weißes, unmittelbar vom Blauofen abgeliefertes Roheisen verarbeitet, nachdem dasselbe vorher durch Glühen oder Braten vorbereitet worden ist. Seitdem man in Steyermark die Schwalmanipulation (§. 920) eingeführt hat, scheint das Braten der Flossen, vor dem Einschmelzen und Verfrischen, nur noch zu Neuberg statt zu finden. — Für den Betrieb der Bratfrischschmiede ist es einerlei, ob das Roheisen (Schweißisen) bei einem solchen Verhältniß des Erzsatzes zum

Kohlenfaß erblasen ist, daß es als Spiegelfloß, oder, wie es häufiger der Fall ist, als blumiges Floß zum Verfrischen abgeliefert wird; oder ob man den Erzfaß beim Blauofen so führt, daß graues Roheisen entsteht, welches dann durch besondere Operationen (Blattlheber, oder Scheibentreißen) bei dem Blauofen selbst, in weißes Roheisen umgeändert und an die Frischhütte abgegeben wird. In beiden Fällen erhält die Frischhütte weißes Scheibeneisen, welches, weil es nicht so gaar einschmelzen würde, wie das lückige Floß, vor dem eigentlichen Verfrischen durch Glühen (Braten) vorbereitet wird. — In anderen Fällen erhält der Frischer das Roheisen von dem Blauofen in solchem Zustande, daß er selbst die Operation des Blattlhebens vor dem Braten vornehmen muß. Diese Frischmethode hat andere Namen erhalten (Hart- und Weich-Jerrenarbeit, Kartitscharbeit), obgleich sie sich im Wesentlichen der Operation, nämlich in dem eigentlichen Frischverfahren, von der Bratfrischschmelze, folglich auch von der Steyerschen Einmalerschmelzerei, nicht unterscheidet. Der Unterschied bei diesen drei Frischmethoden besteht nur darin, daß die ächte Steyersche Einmalerschmelzerei lückige, obgleich in der neueren Zeit, wie bereits erwähnt, auch schon blumige Floßen unmittelbar verfrischt, ohne sie durch Braten vorzubereiten; daß die Bratfrischschmelze weiße Floßen unmittelbar vom Blauofen erhält, mit welcher sie keine andere Vorbereitung vor dem Verfrischen als das Braten anwendet, und daß die Hart- und Weich-Jerrenarbeit, so wie die Kartitscharbeit, graues Roheisen von dem Blauofen erhalten, welches vor dem Braten noch durch einen besondern Schmelzprozeß in denselben Zustand versetzt werden muß, in welchem die Bratfrischschmelze ihr Material vom Blauofen erhält.

Weil das Verfahren beim Braten des Scheibeneisens bei der Bratfrischschmelze von demjenigen nicht abweicht, welches bei der Hart- und Weich-Jerrenarbeit stattfindet; so soll der

Bratprozeß demnächst bei der Hart- und Weich-Perrennarbeit näher beschreiben werden.

Obgleich es hiernach scheint, daß es überflüssig wäre, die Bratschmiede von der Hart- und Weich-Perrennarbeit noch besonders zu unterscheiden; so findet doch in der That ein wesentlicher Unterschied beider Methoden darin statt, daß die Bratfrischschmiede ihr Material so verarbeitet, wie sie es vom Blauöfen erhält, ohne dasselbe vor dem Braten noch einmal umzuschmelzen. Dieses Umschmelzen kann aber nicht ohne einen Einfluß auf die Beschaffenheit des Roheisens und des daraus zu erzeugenden Stabeisens seyn.

Wenn der Betrieb der Blauöfen auf die Erzeugung von blumigen Flößen eingerichtet ist, so wird dieses sogleich in Gestalt von Scheiben oder Platten (Scheibeneisen) abgestochen, und der Bratfrischschmiede zum Braten und Verfrischen übergeben. Wenn aber bei den Blauöfen nicht weißes, sondern graues Roheisen erblasen wird, so wird die Roheisenmasse bei jedem Abstich in einen trichterförmigen Sumpf, welcher auf der Hüttensohle, nahe bei der Abstichöffnung, in Sand geformt ist, geleitet, und in diesem Sumpf in Scheiben gerissen, welche in der äußeren Gestalt ganz mit den Gaarkupferscheiben übereinstimmen. Der Sumpf wird zu jedem Abstich in dem Formsaube neu angefertigt, oder wenigstens ausgebessert. Zuerst werden die Schlacken von der Oberfläche des in dem Sumpf befindlichen Roheisens rein abgezogen, und wenn das Eisen ganz gereinigt ist, wird zum Scheibenreißen geschritten. Weißes Roheisen würde sich nicht in Scheiben reißen lassen, und das halbrunde Roheisen giebt sehr dicke und unförmliche Scheiben. Bei dem grauen Roheisen fallen die Platten oder Scheiben um so dünner aus, je leichtflüssiger die Beschickung war, und je leichter das Roheisen sich bei dem plötzlichen Erstarren abschreckt und weiß wird. Deshalb würde sich auch das bei sehr strengflüssigen Beschickungen und bei einem sehr heißen Ofengange

über hohen Obergestellen erblasene graue Roheisen zum Blatt-
heben oder Scheibenreißen nicht eignen, weil es wenig
geneigt ist, durch plötzliches Erstarren weiß zu werden, und sich
daher nicht so leicht in dünnen Scheiben von der darunter be-
findlichen flüssigen Eisenmasse trennt. Dagegen läßt sich aber
das bei einer leichtflüssigen Beschickung erblasene Roheisen sehr
leicht in Scheiben reißen, und von der darunter befindlichen
flüssigen Eisenmasse abheben. Zum Blattreißen bedient man
sich einer leichten Brechstange, um die durch das starke Begießen
mit kaltem Wasser zum Erstarren gebrachte Scheibe, auf der
Oberfläche des Roheisenbades, von der darunter befindlichen
flüssigen Eisenmasse etwas zu heben; und einer Ofengabel, um
die glühenden Scheiben vollends abzuheben. Die Arbeit geht
sehr schnell, indem ein Abstück von 5 Centnern in kaum zehn
Minuten in Scheiben gerissen werden kann. Je nachdem die
Scheiben stärker oder schwächer ausfallen, wiegen sie 20 bis 30
Pfund; die zuletzt gehobenen natürlich viel weniger, weil der
Sumpf nach unten kegelförmig zuläuft, und die Scheiben da-
her von oben nach unten einen immer kleineren Durchmesser
erhalten.

Die auf diese Art aus dem grauen Roheisen erhaltenen
Blatteln oder Scheiben sind nach dem Abheben noch glühend
heiß. Wenn man sie nach dem völligen Erkalten zerschlägt, so
haben sie auf der Bruchfläche das Ansehen der blumigen Flossen.
Sie werden dann eben so wie die blumigen Flossen, welche un-
mittelbar vom Blauofen fallen, zum Braten und Verfrischen
an die Drahtfrischschmiede abgegeben.

Karßen, metallurgische Reise u. s. f. S. 328 und an mehreren
Stellen.

8. Die Mäglafrißschmiede, oder die Brodenschmiede.

§. 925.

Diese Frischmethode, welche man in Kärnten Mäglaschmelzen oder Brodenschmelzen nennt, besteht darin, daß das Roheisen — es habe die Gestalt von Scheiben oder von Flossen, oder es sey Bruch- und Waischeisen — im Frischheerd mehr roh als gaar eingeschmolzen, nach dem Einschmelzen mit gaarem Schwabl, mit Hammerschlag, Stockschlaße u. s. w. vermengt und in Broden zertheilt wird, welche aus dem Heerd genommen und alsdann gaar eingeschmolzen werden. Durch den Zusatz der gaaren Zuschläge und durch das Durchrühren derselben in dem eingeschmolzenen Roheisen, soll das letztere dem gefrischten Zustande nahe gebracht, die vollständige Abscheidung der Kohle demnächst aber durch das Niederschmelzen des Gemenges in der Form bewirkt werden.

Das aus Boden und Backen zusammengesetzte Feuer ist 24 Zoll lang und breit, 10 bis 11 Zoll tief; die Form ist 8 bis 9 Zoll vom Hinterbacken entfernt, und neigt sich etwa 10 Grad in den Heerd. Auf die Dimensionen des Heerdes kommt es nicht so sehr an, weil das Feuer mit Lössche zugebaut wird. Der Boden ist etwa 2 Zoll hoch mit Lössche bedeckt. Beim Anfang der Arbeit wird das Feuer gereinigt, so daß nur wenig gaare Schlacke darin zurück bleibt, und mit trockenen Kohlen angefüllt. Das einzuschmelzende Roheisen wird der Form in einer Entfernung von etwa 5 Zoll genähert, mit Kohlen bedeckt und das Gebläse langsam angelassen. Die Kohlen des vorigen Frischens werden während der Zeit des Einschmelzens ausgeschmiedet. Häuft sich zu viel rohe Schlacke an, so muß sie abgestochen werden. Nach dem Einschmelzen werden Kohlen und Lössche abgeräumt, und die wenige auf dem Eisen etwa schwimmende rohe Schlacke wird mit der Schaufel abge-

schöpft. Das meist flüssige Eisen wird dann mit einigen Schaufeln gaarem Hammerschlag und Stochschlacke vermengt, und mit einer hölzernen Stange so lange gerührt, bis alles ein trockenes Gemenge geworden ist, wobei die einzelnen Stücke 1 Loth bis $\frac{1}{2}$ Centner wiegen. Alles Eisen wird nun mit Schaufeln auf die Gicht gebracht, das Feuer von aller Rösche, Schlacke und Eisen gereinigt, alsdann mit frischen Kohlen angefüllt, die größten Eisenstücke werden an der hinteren Seite, die kleineren aber an der Gichtseite auf die Kohlen gebracht, und überhaupt etwa die Hälfte des ganzen ausgebrochenen Eisens, doch fürs erste die größten Stücke, in Arbeit genommen. Sie werden wieder mit Kohlen beschüttet, und das Gebläse wird langsam in Gang gesetzt.

Der nächste Zweck der jetzt beginnenden Frischarbeit ist nun dahin gerichtet, die Brocken gaar niedergehen zu lassen, und sie so lange vor dem Winde zu erhalten, bis sie die gehörige Gaar erlangt haben, welches sich durch die gewöhnlichen Kennzeichen an der Brechflange zu erkennen giebt. In demselben Verhältniß, als die Brocken gaar niedergehen, setzt man von den auf der Gicht befindlichen kalten Eisenbrocken nach, und trägt jedesmal frische Kohlen mit auf.

In einigen Gegenden wird alles gaar eingehende Eisen zu einer einzigen Luppe vereinigt, die demnächst ausgebrochen, gegängt, in Schirbel zerhanen, und beim künftigen Einschmelzen zu Stäben ausgeschmiedet wird. In anderen Gegenden frischt man gar keine Luppe, sondern nimmt alles Eisen als Anlauf aus dem Feuer. Sobald nämlich das Gaaren des ersten eingehenden Brodens anfängt, bringt man den mit einem hölzernen Stiel versehenen Anlaufkolben ins Feuer, steckt ihn dicht unter die Form, etwa 2 Zoll unter dem Rüssel derselben, bis an den Hinterzacken, dreht ihn anfangs, lüftet ihn zuletzt, zieht ihn dann, nachdem die darüber befindliche Eisenmasse mit der Brechflange gehoben worden, aus dem Feuer, und läßt ihn

unter den Hammer zusammenschlagen. Der Anlauf wird zu einem Kolben ausgeschmiedet, welcher beim künftigen Einschmelzen zu Stäben ausgezogen wird. Mit dem Anlaufen wird so lange fortgefahren, als sich noch Eisen im Herde befindet. Die Geschicklichkeit des Frischers besteht darin, kein gaares Eisen auf den Boden niedergehen, sondern alles anlaufen zu lassen.

Beim Anlaufnehmen ist der Abgang bei dieser Frischmethode größer, als wenn bloß eine Luppe gefrischt wird. Im ersten Fall kann er oft 30 und mehr Procente betragen; das Eisen ist aber von vorzüglicher Güte. Im letzten Fall beträgt der Abgang oft nur 9 Procent, auch wohl noch weniger. Der Kohlenaufwand ist aber sehr groß, und beträgt oft über 36 Preuß. Kubikfuß auf den Centner Stabeisen.

Dies Frischverfahren stimmt im Wesentlichen ganz mit demjenigen überein, welches auf einigen Eisenhüttenwerken in Frankreich unter dem Namen der Bergamaskischen Frischmethode angewendet wird. Man nennt dort die Vorbereitung des Roheisens zum Frischprozeß, nämlich die Umänderung desselben in kleine halbgare Massen, *mazéage*.

v. Marchet a. a. O. 290 u. f. — Gueymard, *mémoire sur un perfectionnement de la méthode dite bergamasque, pour l'affinage de la fonte*; im *journal des mines*, No. 197, p. 327—338. — Prechtl, ein Vorschlag zur Verbesserung des Eisenfrischprozesses; — in Schweigger's neuem *Journal f. Chemie u. Physik*. X. 96—107.

9. Die Brechschmiede.

§. 926.

Von der Mäglä- oder Brockenfrischschmiede weicht die Brechschmiede nur in dem einzigen Punkt ab, daß bei der Brechschmiede kein Einrühren der gaaren Zuschläge in das angeschmolzene Roheisen stattfindet, sondern daß dem Roheisen gleich beim Einschmelzen eine solche Gaare gegeben wird, daß es sich in viele Stücke zertheilt aufbrechen läßt. Diese Stücke

Kräfte der Arbeiter sehr in Anspruch und gestatten nur eine geringe Produktion, weshalb man sie auch nur sehr selten mehr antrifft.

Jars a. a. O. I. 280 u. f. — Rinman a. a. O. I. 576 u. f.
— Garolla, mémoire sur la fabrication de la fonte et du fer en Toscane; in den Ann. des mines. 3 Série. XVI. 68.

10. Der Sinterprozeß.

§. 927.

Auf einigen Hüttenwerken im Salzburgischen, in Rärnthen und in Berchtesgaden, ist ein eigenthümliches Frischverfahren üblich, welches sich von der Müglafrischerei und von der Berchtesgader dadurch unterscheidet, daß das Roheisen nicht in der Gestalt von Klossen oder in ganzen Stücken, sondern im gepulverten Zustande eingeschmolzen wird. Wo die Frischfeuer in der Nähe des Blaufens vorhanden sind, da werden die abgerockenen Klossen, sogleich nach dem Erstarren, aber noch im glühenden Zustande, unter einen Hammer mit breiter Bahn gebracht und so lange gepocht, bis sie eine pulverartige Masse bilden. Befinden sich die Frischfeuer nicht in der Nähe des Ofens, so müssen die Klossen erst in einem besonderen Feuer stark rothglühend gemacht und dann unter dem Hochhammer zu Pulver gestampft werden. Man wendet dazu graues, oben halbirtes Roheisen an, weil das weiße Roheisen sich nicht sehr zerpulvern läßt.

Das Roheisenpulver wird mit Glühspan und mit gepulvertter Gaarschlacke (Schwabl und Stochschlacke aus dem Feuer und vom Hammer) gemengt, und diese Gemenge wird dann durch langsames Niederschmelzen im Feuer zur Gaare gebracht.

Der Herd des Frischfeuers ist aus Eisenplatten oder Brischzacken zusammengesetzt, hat aber einen aus Ziegeln gemauerten Boden, welcher mit Kohlenlöschasche bedeckt wird, so daß das Ausgeschmelzen und das Frischen auf einem Löschboden stattfindet.

Die Breite von der Form bis zur Licht- oder Windseite beträgt 22, die Länge 24 bis 26 Zoll. Die hintere, oder die Aschenseite, so wie die Windseite, sind durch besonders aufgesetzte Matten erhöht, um die Kohlen im Feuer hoch aufzuführen zu können, indem die aufgegebene Beschickung durch Kohlen langsam niederschmelzen muß. Der Löschboden liegt etwa 7 Zoll von der stark geneigten Form entfernt, durch welche nur ein sehr schwacher Windstrom geführt wird, um die Masse möglichst langsam niederzugehen, und überall vom Winde berühren zu lassen, indem ein heftiger Wind mehr ein Niederschmelzen, als ein gleichzeitiges Frischen der niedergehenden Masse bewirken würde.

Den Anfang der Arbeit macht das Ausheizen der beiden Luppenstücke von der vorigen Luppe, von denen ein jedes einzeln in den Frischheerd gebracht wird und die Schweißhige erhält, um unter dem Hammer zu Kolben ausgezogen zu werden. Gleichzeitig mit dem Einhalten des ersten Luppenstücks streut der Frischer schon schaufelweise etwas von der, aus gepochtem Kalkstein und Glühspan u. s. f. bestehenden Beschickung über die Kohlen, welche zwischen der Aschen- und Windseite aufgestellt worden sind. Mit diesem Eintragen der Beschickung wird immer fortgefahren, sobald die vorige niedergegangen ist. Der aus dem ersten Luppenstück erhaltene Kolben wird in einem besonderen Wärmefauer ausgeschmiedet, worauf das zweite Luppenstück eingehalten, ebenfalls zu einem Kolben ausgezogen und dann zum weiteren Ausschmieden an das Wärm- oder Schmiedefeuers abgegeben wird. Das Ausschweißen der Luppenstücke und das Ausziehen derselben zu Kolben, ist daher auch früher beendigt als das Niederschmelzen der zu einer Luppe bestimmten Beschickung. Gewöhnlich werden 140 bis 150 Pfund Beschickung zu einer Luppe genommen und nach und nach langsam eingerennt. So wie das letzte, zu einer Luppe bestimmte Quantum von der Beschickung niedergegangen ist, wird das

Feuer abgeräumt, die kleine, etwa 100 Pfund schwere Luppe ausgebrochen, und unter dem Hammer in zwei Stücken zerschrotet, mit deren Ausschweißung zu Kolben die Anfertigung einer neuen Luppe beginnt. Das Feuer ist mit zwei Arbeitern besetzt, welche in 12stündigen Schichten arbeiten, und in dieser Zeit vier Luppen anfertigen müssen.

Das Wärm- oder Schmiedefeuer streckt während dieser Zeit die Kolben zu Stäben aus. Die Kolben erhalten zu dem Ende eine neue Schweißhitze; indeß bringt der Heizer gleichzeitig auch etwas von der Beschickung ins Feuer, und macht jedesmal bei zwei auszuheizenden Kolben eine kleinere Luppe, die nur ein Luppenstück giebt, welches mit den beiden Kolben der folgenden Hitze gleichzeitig ausgeschmiedet wird. Das Schmiedefeuer ist ebenfalls mit zwei Arbeitern besetzt, welche auch das Berpochen der Flossen besorgen müssen.

Aus den vier größeren Luppen des Frischheerdes und aus den vier kleineren, welche das Schmiedefeuer liefert, werden täglich, nämlich in 12 Stunden, 450 bis 500 Pfund Stabeisen gellefert, so daß zwei Feuer wöchentlich nur 28 bis 30 Centner Eisen geben.

Bei dieser Frischmethode findet, wenn man den Eisengehalt der gaaren Zuschläge unberücksichtigt läßt, kein bedeutender Eisenverlust statt, indem derselbe nur 13 bis 15 Procent beträgt. Dagegen ist der Kohlenverbrauch ungemein groß, indem zu 100 Preuß. Pfunden Stabeisen über 45 Preuß. Kubikf. Holzkohlen verbraucht werden, wobei diejenigen Kohlen nicht gerechnet sind, welche zum Glühen des Roheisens für den Fall erfordert werden, daß dasselbe nicht unmittelbar beim Blauofen zerpulvert werden kann.

Karsten, metallurgische Reise u. s. f. S. 149.

11. Die Hart- und Weich-Zerrennschmiede.

§. 928.

Dies Frischverfahren ist eigentlich die Steyersche Einmal-schmelzerei, und zwar diejenige Abart derselben, welche nicht lückige Flossen, sondern blumige Flossen verarbeitet, und diese vor dem Verfrischen durch Glühen oder Braten vorbereitet, um sie dadurch etwa in denselben Zustand zu versetzen, in welchem sich die lückigen Flossen unmittelbar vom Blauofen schon ohne Braten befinden. Das Frischverfahren würde also mit demjenigen, welches vorhin unter dem Namen der Bratfrischschmiede betrachtet worden ist, übereinstimmen, wenn sich die Bratfrischschmiede nicht der blumigen Flossen unmittelbar vom Blauofen, oder auch des grauen und bloß durch Begießen mit Wasser weiß gemachten und dann in Scheiben gerissenen Eisens vom Blauofen (Scheibeneisen) bediente; wogegen die Hart- und Weichzerrennarbeit die Flossen vom Blauofen noch einmal in einem besondern Feuer einschmelzt, das eingeschmolzene Roheisen eben so in Scheiben reißt, wie dies bei dem grau gelassenen Roheisen unmittelbar beim Blauofen geschieht, die erhaltenen Scheiben bratet und diese dann in einem zweiten Feuer, in dem eigentlichen Frischheerd, nach Art der Steyerschen Einmalschmelzerei dem Frischprozeß unterwirft.

Zu dieser Frischmethode sind zwei Heerde erforderlich, einer um die Flossen vom Blauofen einzuschmelzen und die geschmolzene Roheisenmasse, in diesem Heerde selbst, in Scheiben zu reißen; der andere, um die gebratenen Scheiben zu verfrischen. Man nennt den ersteren in einigen Gegenden den Hart-, den anderen den Weich-Zerrennheerd. In Kärnten heißt dies Frischverfahren: das Verfrischen des gebratenen Scheibeneisens nach vorhergegangnem Plattheben am Zerrennheerd.

Die Hart- und Weichzerrennschichtarbeit kann nur graues, bei einer leichtflüssigen Beschickung erblasenes Roheisen gebrauchen,

weil sich das weiße Roheisen in dem Hartzerrennheerde (Umschmelzfeuer) nicht flüssig einschmelzen und nicht in Scheiben reißen lassen würde. Dies Frischverfahren scheint beim ersten Anblick sehr unvortheilhaft zu seyn, indem man die zum Umschmelzen des Roheisens im Hartzerrennheerd erforderlichen Kohlen sparen könnte, wenn man, nach Art der Bratfrischschmelze, entweder weiße Klossen unmittelbar vom Blauofen, oder die aus dem grauen Roheisen zu reißen den Scheiben oder Blättern, unmittelbar vom Abfließ aus dem Blauofen, anwendete. Dies möchte auch allerdings da geschehen können, wo es auf die vorzügliche Beschaffenheit des zu erzeugenden Stabeisens so sehr nicht ankommt, oder wo man sehr gutartige Erze bei leichtflüssigen Beschickungen in niedrigen Defen verschmelzt; allein wo beide Verhältnisse nicht vorhanden sind, da wird man das Umschmelzen des grauen Roheisens nicht umgehen können, weil bei diesem Umschmelzen ein großer Theil der fremdartigen Beimischungen des Roheisens durch Verschlackung abgesehieden wird. Die Hart- und Weichzerrennfrischarbeit liefert daher ein ungleich besseres Product, als die Bratfrischschmelze, welche übrigens eines ganz gleichen Verfahrens bedient.

§. 929.

Die Zerrennheerde zum Umschmelzen des grauen Roheisens sind aus eisernen Platten zusammengesetzt und haben gewöhnlich einen steinernen oder gemauerten, aber hoch mit Kohlenlösch bedeckten Boden. Der Form giebt man eine so starke Neigung, daß der Wind fast die Mitte der Löschgrube auf dem Boden trifft. Ihre Entfernung vom tiefsten Punkte der Grube beträgt 9 Zoll. Die Arbeit des Einrennens oder des Hartzerrennens geht Tag und Nacht fort, und obgleich in 24 Stunden nur einige 30 Centner Klossen eingeschmolzen und zu Scheiben gerissen werden können, so liefert ein Zerrennfeuer doch mehr Blätter, als zwei Frischfeuer oder Weichzerrennheerde verarbeiten können.

Zuschläge werden beim Einschmelzen nicht angewendet, weil es nicht die Absicht ist, dem Eisen Kohle zu entziehen, sondern nur dasselbe umzuschmelzen. Die Klossen sind daher auch immer mit Kohlen bedeckt und man wendet eine schnelle Schmelzung mit scharfem Winde an, um das Eisen möglichst roh niederzuschmelzen. Ist der Herd voll Eisen, so wird mit dem Schläse sogleich eingehalten, es werden die Kohlen abgeräumt, die Oberfläche des Eisens wird von aller Schlacke sorgfältig gereinigt, das flüssige Roheisen durch Begießen mit Wasser auf der Oberfläche zum Erstarren gebracht, und die sich bildenden festen Scheiben werden, durch Hilfe einer Brechstange und einer Ofenabel, in derselben Art abgehoben, wie die Scheiben unmittelbar beim Blauofen gerissen werden.

Schlacken werden bei dieser Umschmelzarbeit nicht abgelaßen, indem dabei nicht mehr Schlacke entsteht, als diejenige, welche nach erfolgtem Einschmelzen, beim Abräumen und Reiben der Oberfläche des geschmolzenen Eisens, mit der Schaufel abgehoben und aus dem Herde geworfen wird. Die wenige Schlacke dient als Decke für das eingeschmolzene Eisen und als Schutz gegen den Windstrom.

Um das Roheisen recht hitzig einschmelzen zu können, wendet man Formen mit engen Mündungen und ziemlich enge Feuer an.

Die abgehobenen Scheiben werden alsdann dem Prozeß des Bratens, oder Glühens, in derselben Art, wie die unmittelbar beim Blauofen gehobenen Scheiben, oder auch wie das unmittelbar vom Blauofen erfolgende weiße Roheisen (Hartfloß oder Scheiben Eisen) unterworfen.

§. 930.

Das Braten des weißen Roheisens aus dem Blauofen, oder auch des durch Scheibenreiben weiß gemachten grauen, umgeschmolzenen und nicht umgeschmolzenen Roheisens, geschieht entweder in Bratöfen, oder auf Bratheerden.

zusammen zu halten, wird die ganze Masse zuweilen (gerade so wie bei den Kupferfäigerheerden) mit Vorhangblechen an den beiden langen Seiten des Herdes geschlossen. Sehr oft fehlen aber diese Vorhangbleche, und man läßt die Masse entweder ganz frei, oder umstellt sie mit angefeuchteten Brettern und Kohlenstaub, und nimmt die Bretter demnächst wieder weg, wenn die Hitze zu groß zu werden anfängt, so daß sie durch Besprengen mit Wasser nicht länger gegen das Verbrennen geschützt bleiben können. Zu einer Bratung werden 20, 30 bis 40 Centner Flossen genommen, je nachdem der Herd kürzer oder länger ist. Sobald die zu bratende Masse aufgeschichtet, mit Kohlen bedeckt ist u. s. f., werden die in dem Kanal befindlichen Kohlen angezündet, und das Gebläse wird langsam angelassen. Die Hitze darf die Rothglühhitze niemals bedeutend übersteigen. Die Zeit des Bratens dauert 12 bis 15 Stunden.

§. 932.

Das Verfrischen der gebratenen Scheiben oder Blattln im Weichzerrennherde, weicht von dem Verfahren nicht ab, dessen sich die Steyersche Einmalschmelzarbeit beim Verfrischen der ungebratenen lückigen Flossen bedient. Man nimmt an, daß beim Braten nicht allein kein Verlust, sondern sogar eine Gewichtszunahme stattfindet. Der Abgang von den Flossen bis zum fertigen Grobeisen, also der Gewichtsverlust beim Hart- und Weichzerrennen, wird nur zu 15 bis 16 Procent angegeben, obgleich bei dem Hartzerrennen ein Abgang von 6 und mehreren Procenten entsteht, welcher dem Abgange in den Weichzerrennherden hinzugefügt werden muß, indem das beim Hartzerrennen und Braten erhaltene Scheibeneisen sich etwa in demselben Zustande des Kohlegehaltes befindet, wie die unmittelbar beim Blauföfen fallenden lückigen Flossen. — Der Kohlenaufwand ist bei der Hart- und Weichzerrennarbeit bedeutend größer, als bei der Steyerschen Einmalschmelzerei, oder auch als bei der ein-

fachen Drahtfrischschmiede, weil der Kohlenverbrauch im Hartzerrennfeuer noch hinzutritt. Man kann diesen Mehrverbrauch beim Hartzerrennen und beim Braten füglich zu 13 bis 15 rheinl. Kubikfuß für 100 Pfd. Stabeisen anschlagen, so daß bei dieser Frischmethode vielleicht 40 Kubikfuß Holzkohlen zu 100 Pfund Stabeisen verwendet werden, ein Verbrauch, der sich gewiß durch größere Wirtschaftlichkeit bedeutend vermindern läßt.

Jars, metallurg. Reisen. I. 79. — Herrmann, Nachricht von der Eisen- und Stahlmanipulation bei den Gräfl. Lobron'schen Eisenhütten in Kärnten; in dessen Beiträgen zur Physik, Oekonomie, Technologie u. s. f. II. 95 u. f. — Dessen Reisen durch Oestreich, Steiermark u. s. f. I. 133. — Derselbe, in den drei Preisfragen u. s. f. 92. — Beschreibung vom Eisen- und Stahlsmelzen in Steiermark; in Ferber's phys. metall. Abhandl. 273. — Klinghammer, von Eisenwerken und Stahlfabriken in Steiermark; im Bergmänn. Journ. I. 224 u. f. — v. Marcher a. a. O. II. 1ster Bb. 282 u. f. — Rambourg, sur la fabrication du fer dans les forges de la Styrie; im Journ. des Mines. No. 90. p. 436—445. — Karsten, metallurg. Reise. 179. 191. 297. 335. 400.

12. Die Kartitschschmiede.

§. 933.

Ein eigenthümliches Frischverfahren, welches in einigen Gegenden ebenfalls den Namen der Hart- und Weichzerrennschmelze erhalten hat, ist die Kartitscharbeit, oder die so genannte Schwäbische Frischmethode.

Von der Hart- und Weichzerrennarbeit unterscheidet sich die Kartitscharbeit dadurch, daß sie das eingeschmolzene Roheisen nicht in Scheiben reißt und diese bratet, sondern daß das Roheisen in dem Hartzerrennherde sogleich mit gaarenden Zuschlägen zu einem einzigen Klumpen (Kartitsch, Kortitsch, Gase) eingeschmolzen, daß dieser aus dem Feuer ausgebrochen, im noch glühenden Zustande zerschlagen und dann, nach Art

der Steyerischen Einmalschmelzerei, in dem Weichzerrennheerd verfrischt wird. Niemals wird das umgeschmolzene Roheisen, oder der Gase, gebraten, sondern jederzeit im ungebratenen Zustande und zu solchen Stücken zerschlagen, daß er sich zwischen den Zangen einspannen läßt, dem Weichzerrennheerde übergeben.

§. 934.

Die Hart- und Weichzerrenarbeit kann nur graues, oder allenfalls halbirtes Roheisen anwenden, weil dasselbe in dem Hartzerrennheerd so flüssig eingeschmolzen seyn muß, daß es sich in Scheiben reißen läßt. Bei der Kartitscharbeit läßt sich aber auch weißes Roheisen (blumiges Floß) einschmelzen, welches man durch Anwendung von gaarenden Zuschlägen beim Umschmelzen noch mehr zu entkohlen sucht. Bedient sich die Kartitscharbeit des grauen Roheisens, so wendet sie verhältnißmäßig mehr gaarende Zuschläge an, als beim Umschmelzen des weißen Roheisens. — Die Kartitscharbeit steht in dem Ruf, ein vorzüglich festes und zähes Stabeisen zu liefern, welches sich auch wohl erwarten läßt, weil das Roheisen durch das Umschmelzen mit gaarenden Zuschlägen zum Verfrischen sehr gut vorbereitet wird. Der Frischprozeß im Weichzerrennfeuer ist übrigens ebenfalls die Steyerische Einmalschmelzerei.

Die Feuergrube in dem Hartzerrennfeuer ist in der Regel ausgemauert und mit Kohlenlösch ausgestampft. Die Form hat nur eine geringe Neigung in den Heerd. Die Arbeit selbst ist sehr einfach, indem das Roheisen, in großen Zangen gepackt, bei einem ziemlich schnellen Wechsel des Gebläses eingeschmolzen wird. Man schmelzt jedesmal 3 bis 4 Centner Roheisen ein, und richtet sich mit dem Zusatz der Gaarschlacke nach der Beschaffenheit des Roheisens. Wenn alles Roheisen eingeschmolzen ist, läßt man den Gase etwa eine halbe Stunde im Feuer stehen, ehe er ausgebrochen wird. Durch dieses Umschmelzen, in Verbindung mit den gaarenden Zuschlägen, bekommt das Roheisen, woraus der Gase besteht, etwa die Beschaffenheit des

lustigen Flosses. Nach dem Ausbrechen wird der Gase noch glühend mit großen Schlägeln zer schlagen, und liefert so die Stücken, welche im Weichzerrennheerd, in Zangen gepackt, völlig ausgefrischt werden.

Herr Berthier hat die Schlacken untersucht, welche beim Hartzerrennen in den verschiedenen Perioden des Prozesses erhalten wurden. Die Schlacke a ist vom Anfange der Arbeit, b von der mittleren Periode und c von dem Ende der Arbeit.

	a.	b.	c.
Kieselerde	23	19,0	18,0
Kalkerde	2	17,0	14,5
Thonerde	1	1,0	1,0
Bittererde	1	1,0	1,0
Manganorydul	29	10,5	9,5
Eisenorydul	45	51,5	61,0
	101	100	105.

Alle diese Schlacken sind Gaarschlacken, und die Schlacke c ist fast ein reines Subsilikat. Interessant ist es, durch die Analyse nachgewiesen zu sehen, daß der Gehalt der Schlacken an Kieselerde und Manganorydul zu Anfange der Arbeit am größten und zu Ende derselben am geringsten ist. Hr. Berthier bemerkt, daß das Roheisen, welches an die Hartzerrennfeuer abgegeben war, etwa 2 Procent Mangan enthielt, wogegen sich in dem Roheisen vom Hartzerrennen (Gase) nur ein Mangan-gehalt von höchstens 0,4 Procent befand. Dies stimmt mit allen Erfahrungen überein, daß von den fremdartigen Bestandtheilen des Roheisens, in der ersten Periode der Frischarbeit, besonders beim Einschmelzen (nämlich bei den Frischmethoden, welche das Roheisen nicht gleich gaar niederschmelzen, sondern dasselbe vorher entweder in besonderen Heerden umschmelzen, oder das Umschmelzen im Frischheerd selbst verrichten, und das eingeschmol-

zene Eisen durch Aufbrechen gaar machen), am meisten abgeschieden wird.

Obgleich man der Kartitscharbeit einräumen muß, daß sie sehr gutes Stabeisen liefert, so ist der Kohlenverbrauch doch sehr bedeutend und wenigstens nicht geringer, als bei der Hart- und Weichzerrennarbeit; vielleicht etwas größer. — Der Eisenabgang dürfte bei beiden Frischmethoden ziemlich gleich seyn, aber eher noch zum Vortheil der Kartitscharbeit ausfallen, denn der Abgang, den das Roheisen beim Umschmelzen in dem Hartzerrennfeuer erleidet, wird zum großen Theil durch den Eisengehalt in den gaarenden Zuschlägen wieder ersetzt, deren sich die Hart- und Weichzerrennarbeit in ihren Hartzerrennfeuern nicht bedient.

Verthier, Archiv u. s. f. VII. 338. — Karsten, metallurgische Reise. 419. 432.

13. Die Läuterfrischschmelze.

§. 935.

Von der Hart- und Weichzerrennfrischerei und von der Kartitscharbeit unterscheidet sich die Läuterfrischschmelze nur dadurch, daß bei derselben zwar ebenfalls graues Roheisen in einem besondern Heerd — Läuterheerd — eingeschmolzen, aber das eingeschmolzene Roheisen durch den Windstrom des Gebläses in einen halbgaaren Zustand, nämlich etwa in den Zustand der lückigen Flossen, versetzt wird. Man bricht die erhaltene halbgaare Eisenmasse aus dem Heerd, zerschlägt sie, und das weitere Verfahren im Frischheerd ist dann mit dem der Steyerschen Einmalschmelzerei (der jetzt so genannten Schwal-Manipulation) ganz übereinstimmend.

Der Läuterheerd, wie ihn die Zeichnungen Taf. XLII. Fig. 1 — 4. darstellen, ist aus vier gegossenen eisernen Backen zusammengesetzt, der Boden wird aber aus einem Gemenge von Lehm und Sand bereitet, auf welchem zerkleinerte Kohlen und

Kohlenblöcke festgestampft werden. Das einzuschmelzende Roheisen wird mit Zangen festgehalten, um es nach und nach anzuwärmen zu können. Zu jeder Zange werden etwa 180 Pfd. Roheisen, und zu jeder Operation 3 Zangen angewendet. Das Einschmelzen ist in etwa $1\frac{1}{2}$ Stunden beendet und dann tritt die Läuterungsperiode ein, welche $\frac{1}{2}$ Stunde dauert. Dazu werden fast gar keine frische Kohlen angewendet, sondern man läßt in der Regel die im Feuer, nach dem Einschmelzen, noch vorhandenen abbrennen. Beim Läutern werden die Kohlen durch die Schlacke, welche in der Höhe der Formöffnung im Herd steht und während der Operation nicht abgelassen wird, stets gehoben, weshalb sie mit einem eisernen Haken ununterbrochen zusammengebracht und oft mit Wasser begossen werden müssen. Sobald sich am Schlackenspieß ein dünnes, stahlgraues Schlackenhäutchen ansetzt, sieht man die Operation als beendet an, stellt das Gebläse ein, zieht die auf der Oberfläche des Eisens sich bildenden Schlackenkrusten wiederholt ab, bis endlich die reine Eisenfläche mit Funkenprühen zum Vorschein kommt. Gewöhnlich ist das halbgaare Eisen dann auch so weit abgekühlt, daß es aus dem Herd gebrochen werden kann. — Bei der Läuterarbeit erleidet das Roheisen einen Gewichtsverlust von 7 bis 9 Procent, und 100 Pfund Preuß. erfordern einen Kohlenaufwand von 7 bis 8 Kubiff. Preuß. Nun erst befindet sich das Roheisen in demselben Zustande, in welchem bei der Steyerschen Einmalschmelzerei die luffigen Flossen angewendet werden, weshalb zu dem bei dieser Frischmethode angegebenen Eisen- und Kohlenverbrauch (§. 926) noch der Verlust an Eisen und der Aufwand an Kohlen, welche durch die Läuterungsarbeit veranlaßt werden, hinzugerechnet werden müssen, um den Verlust an Eisen und den Bedarf an Kohlen bei der Läuterfrischschmelze zu ermitteln. Die Läuterfrischschmelze liefert zwar gutes Eisen, aber mit einem sehr großen Aufwand von Eisen und Kohlen.

Vergleicht man die verschiedenen Frischmethoden, so ergiebt sich sogleich, daß sie nur Modifikationen eines und desselben Verfahrens (der Einmalschmelzarbeit) sind, deren Zweck auf die Vorbereitung des Roheisens zum Frischprozeß gerichtet ist. Bei der Brodenschmiede und bei der Brechschmiede, welche in Frankreich unter dem gemeinschaftlichen Namen *Affinage bergamasque* bekannt sind, erfolgt die Vorbereitung des Roheisens und das Frischen der vorbereiteten Eisenmasse in einem und demselben Heerd. — Bei der Hart- und Weichzerrennschmiede, bei der Kartitschschmiede und bei der Löschfeuerschmiede wird die Vorbereitung des Eisens in einem besondern, und das Frischen des vorbereiteten Roheisens in einem zweiten Heerd vorgenommen. Diese drei Verfahrensarten werden in Frankreich unter dem gemeinschaftlichen Namen *Affinage nivernais* in Anwendung gebracht. Oft besteht die Vorarbeit, welche mit dem Roheisen in dem Schmelz- oder Vorbereitungsheerd vorgenommen wird, nur in einer einfachen Umschmelzarbeit, wobei das Roheisen in einem so flüssigen Zustande eingeschmolzen wird, daß es durch die Schlackenöffnung aus dem Heerde abgelassen und in dem noch flüssigen Zustande mit Wasser begossen wird. Dies Verfahren kann man füglich mit demjenigen bei der Hart- und Weichzerrennschmiede vergleichen, nur daß hier das Roheisen nicht im flüssigen Zustande aus dem Heerd genommen, sondern im Heerd selbst mit Wasser begossen und in einzelnen Scheiben herausgehoben wird. — In anderen Fällen wendet man eine Art von Kartitsch- oder auch von Läuterarbeit an. — Zuweilen wird das aus dem Vorbereitungsheerd abgelassene umgeschmolzene Roheisen, nach dem Zerschlagen, gebraten; zuweilen unterläßt man das Braten. Die Operation des Bratens findet ebenfalls entweder in Defen, oder in Heerden, zuweilen wohl nur zwischen den glühenden Hohofenschlacken statt, wodurch der Zweck ebenfalls vollständig erreicht wird.

Die deutsche Frischschmelze bereitet das Roheisen durch ein- oder mehrmaliges Rohaufbrechen und daher bei ungestörtem Fortgang des Processes vor. Dies Verfahren ist offenbar das vollkommenste und dasjenige, durch welches der geringste Verlust an Eisen und der kleinste Aufwand an Brennmaterial veranlaßt wird.

Le Cocq, sur l'affinage de la fonte au charbon de bois par la methode nivernaise; in den Ann. des mines. 3 Série. XIV. 197.

14. Die Südwalliser Frischschmelze.

§. 937.

Diese Frischmethode ist ziemlich zusammengesetzt und wird in Südwallis nur zu dem besonderen Zweck angewendet, um Materialeisen für die Fabrikation von verzinnnten Eisenblechen zu erhalten, indem das Eisen durch diese Behandlung eine größere Festigkeit und besonders eine größere Härte und eine weniger safrige Textur erhalten soll. Wegen des hohen Preises der Holzkohlen in England, hat man die eigentliche Frischarbeit, welche bei Holzkohlen vorgenommen wird, von der Vorbereitungsarbeit und von der Schweiß- und Ausreckarbeit getrennt, zu welchen Arbeiten man sich der Roaks bedient. Man erlangt dadurch den Vortheil, die eigentliche Frischarbeit, mit einem sehr geringen Aufwand an Brennmaterial, bei Holzkohlen stattfinden lassen zu können, worauf man einen großen Werth legt und ein besseres Material für die Blechbereitung darstellt. Auch nach Deutschland ist dies Frischverfahren, für die Eisenbereitung zu verzinnnten Eisenblechen, jetzt übergegangen.

Das graue Roheisen wird zuerst in besondern Herden, — Fineries, oder Feineisenfeuern, welche demnächst beschrieben werden sollen, — bei Roaks umgeschmolzen und in weißes Roheisen umgeändert. Dies umgeschmolzene Roheisen wird, großentheils unmittelbar und im noch flüssigen Zustande, aus dem

Eiseneisenfeuer in den Frischheerd geleitet, zuweilen aber auch im erkalteten Zustande angewendet und im Frischheerd verarbeitet. Im Frischheerd, der in gewöhnlicher Art eingerichtet ist, wird das umgeschmolzene Roheisen brockenweise und ununterbrochen mit der Brechstange gegen die Form geführt, um in dem Windstrom cementirt zu werden. Man erhält dabei keine zusammenhängende Luppe, sondern einzelne kleine Frischstücke von 10 bis 12 Pfunden an Gewicht, welche unter einem Hammer zu Kuchen, oder zu flachen Scheiben zusammengeschlagen werden. Diese Kuchen sind noch keinesweges gaares Stabeisen, sondern sie befinden sich etwa in dem Zustande der Gaare, wie das gefrischte Eisen aus den Stücköfen. Die Arbeit im Frischheerd geht sehr schnell, und es werden zu 100 Pfunden von dem stahlartigen Produkt etwa $1\frac{1}{2}$ bis $1\frac{3}{4}$ Kubikfuß Holzkohlen aus hartem Holz verbraucht.

Diese noch nicht ganz gaaren Kuchen erhalten ihre völlige Gaare durch Cementiren in glühender Luft auf eine eigenthümliche Weise in Schweiß- oder Wärmöfen (Hohlfeuern, Hollowfire). In diesen Öfen kommt das Eisen mit dem Brennmaterial nicht mehr in unmittelbare Berührung, sondern es wird nur der glühend heißen Luft ausgesetzt, die durch Verbrennen von Roaks vor einem Gebläse entwickelt wird. Bei diesem Cementiren mit Luft wird dem Eisen, entweder durch den Sauerstoff der noch unzerlegt gebliebenen atmosphärischen Luft, oder vielleicht auch durch das erzeugte kohlen saure Gas, welches sich in der Glühhitze in Kohlenoxydgas umändert, der Gehalt an Kohlenstoff vollständig entzogen. Diese Schweißöfen dienen nicht bloß dazu, stahlartiges und noch rohes Eisen vollständig zu entkohlen, und es dabei zugleich in Schweißhitze zu versetzen; sondern man wendet sie auch dazu an, altes Stabeisen, Abschnitte von Blechen u. s. f. mit geringem Verlust an Eisen, bis zur Schweißhitze zu bringen und dann unter dem Hammer, oder unter Walzen, zu einer Masse zu vereinigen. Die Ein-

richtung der Schweißöfen für die Kuchen von der Walliser Feischmethode, wie die Herren Perdonnet und Coste sie beschrieben haben (Ann. des mines. 2 Série. V. 173.), geht aus den Zeichnungen Taf. XLII. Fig. 8—10. hervor. Der Schweißofen besteht aus zwei Abtheilungen, von denen die erste mit zwei Thüren versehen ist, durch welche das auszuschweißende Eisen in den Glühraum gebracht wird. In diesem Raum findet das Verbrennen der Roaks statt, zu welchem Zweck derselbe an der einen Seite mit einer Formöffnung versehen ist. Der zweite Raum wird durch die Flamme oder durch die glühende Luft aus dem ersten Raum erhitzt, weshalb beide Räume oder Abtheilungen des Ofens durch eine oder durch mehre Oeffnungen mit einander in Verbindung stehen. Dieser zweite Raum dient zum Anwärmen der Kuchen oder des zu schweißenden Eisens. Wenn in diesen Ofen gearbeitet werden soll, so wird der erste Raum bis zur Höhe der beiden Thüröffnungen mit Roaks angefüllt, die sich allmählig entzünden. Sobald sie in Gluth gekommen sind, legt man 3 oder 4 von den kuchenartigen Scheiben auf einen geschmiedeten eisernen Stab, von denen jedesmal zwei zugleich in den Ofen geschoben werden. Hat das Eisen eine starke Schweißhitz erhalten, so wird es unter einem schweren gegossenen eisernen Hammer zusammengeschlagen und zu etwa 4 Zoll breiten, 2 Zoll dicken und 3 Fuß langen Stäben ausgereckt. — Eine andere Einrichtung eines solchen Schweißofens zeigen die Zeichnungen Taf. XLVII. Fig. 1—4. Man setzt diese kleinen Schweißöfen aus feuerfesten Ziegeln zusammen, welche auch wohl einen Mantel von Gußeisen erhalten oder auf andere Weise verankert werden. Wenn das zu schweißende Eisen auf eine breite Stange von Stabeisen gelegt ist, so wird es mit derselben in den Ofen geschoben und dann werden die Thüren geschlossen. Weil der Eisenstab auf einem Vorsprunge in der Hinterwand des Ofens ruht, so wird das zu schweißende Eisen auf diese Weise über den Roaks schwebend

erhalten und kommt mit ihnen nicht unmittelbar in Berührung. Ist die Schweißhitze erreicht, so wird zum Zusammenschweißen des Eisens unter dem Hammer geschritten.

Das bei dieser Frischarbeit erhaltene Stabeisen wird, in dem Verhältniß von 7 zu 4, theurer als das im Flammenofen bereitete Stabeisen bezahlt.

Man rechnet, daß aus 100 Gewichtstheilen Roheisen 72 Stabeisen erhalten werden, daß also der Gewichtsverlust, den dasselbe bei den verschiedenen Arten der Bearbeitung erleidet, zusammen nicht mehr als 28 Procent betragen soll.

Die unter dem schweren Hammer ausgestreckten Stäbe werden oft wieder in einen gewöhnlichen Schweißofen gebracht, in welchem sie die zur weitem Bearbeitung unter den Walzen erforderliche Hitze erhalten.

Von den Verfahrungsarten, das Roheisen zum Verfrischen vorzubereiten.

§. 938.

Um das Roheisen zum Verfrischen vorzubereiten, ist, nach Rinman, an einigen Orten in Schweden, vorzüglich in Wermland, die Festsetzung getroffen, das Roheisen sogleich nach dem Abfließen aus den Hochofen, sobald es in der Sandform erkaltet ist, rothglühend in einen Wassersumpf zu werfen, dadurch zu härten und dann zu zerschlagen, damit die Käufer und Frischer sogleich aus dem Bruchansetzen auf den Gang im Frischherde schließen können. Dies Verfahren ist nur da anwendbar, wo das Eisen aus gutartigen Erzen, bei leichtflüssigen Beschickungen erblasen wird, und wo das bei einem etwas übersehten Gange des Ofens erzeugte Roheisen weniger nachtheilig auf die Beschaffenheit des darzustellenden Stabeisens wirkt. Auf den Hütten, welche sehr ungleichartige Erze verschmelzen, würde dies Ablöschen zu mancherlei Beschwerden der Käufer und Arbeiter Veranlassung geben.

Rinman a. a. D. II. 692.

§. 939.

Die Anwendung des bei stark übersehtem Ofengange erblasenen weißen Roheisens zum Verfrischen ist nur dann rathsam, wenn das Roheisen keine der Güte des zu erzeugenden Stabeisens nachtheiligen Bestandtheile, oder diese nur in so geringer Menge enthält, daß sie auch bei einem schnellen Gaarwerden des Roheisens im Frischheerd, ohne daß dasselbe wiederholt vor der Form niedergeschmolzen werden müßte, abgeschieden werden. Bei allem Roheisen, aus welchem fremdartige Beimischungen durch einen rohen Gang im Frischfeuer abgesondert werden müssen, wird der Uebergang des weißen Roheisens in den gefrischten Zustand wenigstens nicht durch gaare Zuschläge zu sehr beschleunigt werden dürfen.

Der Zusatz von gaaren Zuschlägen ist das eigentliche Mittel, den Uebergang des Roheisens in Stabeisen zu bewirken. Diese Zuschläge werden dann am wirksamsten seyn, wenn das angeschmolzene Roheisen noch einen gewissen Grad von Flüssigkeit besitzt, und sich nicht zu sehr zu einer gefrischten Masse zusammengezogen hat. Das graue Roheisen sollte daher (bei einerlei Kohlegehalt mit dem weißen) durch den Zusatz von gaaren Zuschlägen schneller, als das weiße, in den gefrischten Zustand übergehen, weil man vermuthen sollte, daß es wegen seiner Flüssigkeit vollständiger mit dem Eisenoryd in Berührung gebracht werden könne. Aber der flüssige Zustand des geschmolzenen grauen Roheisens veranlaßt, daß nur auf der Oberfläche des Metallbades eine Berührung mit den gaarenden Zuschlägen und mit der atmosphärischen Luft stattfindet, wogegen das in einem teigartigen Zustande befindliche Roheisen weit mehr Berührungsflächen darbietet. Außerdem muß man sich erinnern, daß das graue Roheisen unmittelbar aus dem starren in den tropfbar flüssigen Zustand übergeht, und daß die Schmelzung erst in einer Temperatur erfolgt, in welcher sich die Kohle des an Kohle reichen Roheisens beim Erstarren schon wieder als

Graphit ausscheidet. Deshalb kann das bei einer strengflüssigen Beschickung erblasene Roheisen, obgleich es unter allen grauen Roheisenarten am wenigsten Kohle enthält, am schwierigsten in den Zustand des gefrischten Eisens gebracht werden. Die Schwierigkeit hat nur darin ihren Grund, daß dieses Roheisen wegen seiner großen Strengflüssigkeit, die stärkste Hitze zum Flüssigwerden erfordert, daß es aber, wenn es diese Temperatur einmal erlangt hat, plötzlich völlig dünnflüssig wird und die Kohle mit einer größeren Kraft bindet, als in der niedrigeren Temperatur, welche schon hinreicht, um das weiße Roheisen in einen erweichten Zustand zu versetzen. Wenn der Verbindungszustand der Kohle mit dem Eisen in dem grauen Roheisen so gestattet, daß dasselbe vor dem Flüssigwerden ebenfalls erst einen teigartigen Zustand annähme, so würde auch der Uebergang in Stabeisen schneller erfolgen. Dieser Uebergang wird jedoch bei dem weißen Roheisen genau eben so wie bei dem grauen, verzögert werden können, wenn das weiße Roheisen einer so hohen Temperatur ausgesetzt wird, daß es einen hohen Grad von Dünnflüssigkeit erhält und sich dadurch zugleich nach dem langsamen Erstarren in graues Roheisen umändert.

Durch die Zerstörung des Graphits, oder durch die Umänderung des grauen in weißes Roheisen, nämlich durch das sogenannte Weißmachen des grauen Roheisens, soll also in der Hauptsache der Zweck erreicht werden, das Roheisen in nicht zu hohen Graden der Schmelzhitze in einen teigartigen Zustand, nämlich in einen Mittelzustand zwischen dem starren und dem tropfbar flüssigen versetzen zu können, weil dies derjenige Zustand ist, in welchem theils die Kohle von dem Eisen weniger fest gebunden wird, theils das bis zum Schmelzen erhitzte Eisen die größte Oberfläche darbietet, welche sich durch Umrühren außerdem noch beständig erneuern läßt.

§. 940.

Aus diesem Verhalten des weißen Roheisens in der Schmelz-
 hütze wird es erklärbar, warum dasselbe dem grauen Roheisen
 bei dem Frischprozeß vorzuziehen ist, wenn es bloß darauf an-
 kommt, seinen Uebergang in den Zustand des Stabeisens zu be-
 schleunigen. Einer solchen Beschleunigung sucht man aber dann
 absichtlich entgegen zu arbeiten, wenn das Roheisen fremdbartige
 Beimischungen (besonders Silicium) enthält, welche bei einem
 zu schnellen Uebergang in den gefrischten Zustand nicht voll-
 ständig abgesondert werden können und ein mürbes und wenig
 festes Eisen geben würden. In solchen Fällen ist man genö-
 thigt, den Vortheil des schnelleren Gaarwerdens in den Frisch-
 herden aufzugeben. Die deutsche Frischschmelze bedient sich
 aus diesem Grunde fast immer des grauen Roheisens, welches
 sie erst durch das Einschmelzen, während der Schmelzperiode,
 in den Zustand des Kohlengehaltes versetzt, in welchem sich
 das weiße Roheisen von einem etwas übersehten Ofengange
 (das blumige Floß) schon ursprünglich befindet. Das langsame
 Niederschmelzen vor der Form, in einem mit gaarenden Zu-
 schlag angefüllten Herd, vermindert den Kohlegehalt des Ro-
 hstahls, bewirkt aber vorzüglich eine Absonderung der fremdbarti-
 gen Beimischungen aus dem tropfenweise vor der Form nieder-
 schmelzenden Roheisen, welches unter der Form zugleich wieder
 so stark abgekühlt wird, daß eine Ausscheidung der Kohle als
 Graphit beim Erstarren der Roheisenmasse in dem Frischherd
 vor dem ersten Aufbrechen (Rohaufbrechen), nicht mehr erfol-
 gen kann.

Der Vorzug des grauen Roheisens vor dem weißen, bei
 dem Frischprozeß in Herden, besteht mithin darin, daß das
 graue Roheisen tropfenweise vor der Form niederschmelzt, daß
 es in diesen einzelnen Tropfen von dem Windstrom des Ge-
 bläses getroffen wird, wobei sich die am leichtesten oxydirbaren
 Bestandtheile, der Phosphor, der Schwefel, das Silicium und

das Mangan, am vollständigsten durch Verschlackung ab scheiden und die Roßschlacke bilden, und daß das im Frischhütte erhaltene, weiße Roßeisen nun zwar nicht so arm an Kohle ist, als das bei einem übersehten Gange des Ofens erhaltene, welches häufig ungleich weniger Kohle enthält; daß es aber von fremdartigen Bestandtheilen mehr gereinigt ist, als dieses. Das weiße Roßeisen gestattet diese Reinigungsarbeiten in den Frischhütte deshalb nicht, weil es schon in einem teigartigen Zustande nieder geht, folglich dem Winde beim Niederschmelzen vor der Form die geringste Oberfläche darbietet und überhaupt durch den schnellen Uebergang in den gefrischten Zustand, eine Einwirkung der atmosphärischen Luft in das Innere der teigartigen Masse unmöglich macht.

§. 941.

Es ist bekannt, daß man den Gang des Ofens bei strengflüssigen Erzen und bei der Anwendung von Roß als Brennmaterial, nicht anhaltend so einrichten kann, daß immer gaars weißes Roßeisen erfolgt, und daß es kaum möglich seyn würde, einen unter solchen Umständen betriebenen Hochofen in einem fortwährenden Rohgange zu erhalten. Dies ist für die Frischarbeit in Hütten häufig einen Grund mehr, sich des grauen Roßeisens zu bedienen, obgleich dasselbe an sich immer mehr Silicium enthält, als das weiße Roßeisen vom gaaren Gange (Spiegeleisen) und als das weiße Roßeisen vom übersehten Gange, von den blumigen Flossen bis zu dem lüftigsten Floss. Um sich daher die Vortheile, welche der gaare Ofengang gewährt, anzueignen, zugleich aber auch das erhaltene graue Roßeisen nicht unmittelbar verfrischen zu dürfen, hat man verschiedene Methoden eingeführt, um das graue Roßeisen, durch Umwandlung in weißes, zum schnelleren Gaarwerden vorzubereiten. Diese Methoden sind nicht alle gleich zweckmäßig, wenn es die Absicht ist, Stabeisen von vorzüglich guter Beschaffenheit darzustellen.

Bei nicht Phosphorsäure haltenden, sehr leichtflüssigen Erzen, bei welchen sich das Eisen leicht von der Schlacke scheidet, wird man, wenn das Roheisen bloß zum Verfrischen bestimmt ist, immer mit Vortheil die Erzsätze so stark einrichten, daß das entstehende weiße Roheisen nur noch eine hinreichende Flüssigkeit behält, um nicht in der Stichoöffnung zu erstarren. Bei der Anwendung der Roas als Brennmaterial und bei Erzen, die durch viele Zuschläge erst leichtflüssig gemacht werden müssen, muß der Gang des Ofens auf die Erzeugung von grauem Roheisen gerichtet seyn, weil unter solchen Umständen theils nur ein vortheilhafter Betrieb des Ofens überhaupt möglich ist, theils aber auch das selbst bei einem Rohgange dargestellte Roheisen noch immer viel Silicium aufnimmt, welches sich demnächst im Frischfeuer nicht absccheiden lassen würde. Das Roheisen muß daher unter solchen Umständen bei der Heerdehütte im Zustande des grauen Roh Eisens angewendet werden. Dagegen ist das graue Roheisen, welches bei sehr strengflüssigen Beschickungen erblasen worden ist, für das unbrauchbarste zum Verfrischen zu halten, weil es am meisten Silicium enthält und wegen seiner großen Strengflüssigkeit und des dadurch veranlaßten starken Rohganges, einen großen Zeit- und Kohlenverlust verursacht. Das weiße, körnige Roheisen, welches bei einem Gaargange des Ofens erblasen, aber nicht so viel Hitze erhalten hat, um sich in graues Roheisen umzuändern, sollte niemals in Heerden verfrischt werden, wenn man ein mittelmäßig gutes Produkt gewinnen will.

§. 942.

Die bis jetzt bekannten Methoden, das graue Roheisen durch Weißmachen zum Verfrischen vorzubereiten, sind folgende:

1) Das Ablöschen des in Gestalt von Gängen oder von Scheiben aus dem Ofen abgelassenen Roh Eisens mit Wasser. Dieses Verfahrens ist oben (§. 924) gedacht. Das graue Roheisen ändert sich dabei um so vollständiger in weißes um, je

leichtflüssiger die Beschickung war, bei welcher es erblasen wird und je schneller die Abkühlung vor dem völligen Erstarren wirkt wird. Bei grauem Roheisen von strengflüssiger Beschickung würde diese Methode unanwendbar seyn, und selbst graues Roheisen von leichtflüssiger Beschickung wird auf diese Art nicht vollständig geweißt werden können, weil die Graphit-
 ausschcheidung, vorzüglich wenn das Roheisen in starken Güssen abgelassen wird, nicht gänzlich unterbrückt werden kann. Das Roheisen behält bei dieser Weißmethode alles Silicium und alle Kohle, die es im grauen Zustande enthielt. Sie ist also nur bei reinen, gutartigen Erzen anwendbar und trägt Beschleunigung des Frischprozesses außerdem nur wenig bei, das Roheisen, wegen seines großen Kohlegehaltes, sehr geneigt ist, sich wieder in graues Roheisen umzuändern, wenn es einem scharfen und schnellen Winde im Frischheerd eingeschmolzen wird.

2) Das Granuliren des Roheisens. Das Weißwerken läßt sich dadurch zwar vollständiger bewirken, als durch bloße Ablöschen des schon halb erstarrten Roheisens; allein Silicium- und der Kohlegehalt desselben können durch Granuliren ebenfalls nicht vermindert werden. Man bedient sich früher in England zuweilen dieses Verfahrens, um Roheisen in den Puddlingöfen vorzubereiten, und nannte granulirte Eisen Wassereisen (Water iron), d. h. die Hülfe des Wassers weiß gemachtes Eisen. Es schmelzt gewöhnlich leichter als das graue Roheisen, oder es gelangt zuerst in einen tropfartigen Zustand, ehe es tropfbar flüssig wird; allein es bedarf einer sorgfältig regulirten Hitze, um wegen des großen Kohlegehaltes nicht wieder tropfbar flüssig zu werden, und erfordert wegen des großen Kohlegehaltes eine längere Bearbeitung dasjenige Roheisen, welches beim Weißmachen schon Kohle verloren hat.

3) Das Scheibenreißen oder das Blattheben, unmittelbar beim Blauofen. Obgleich man dabei ein etwas abgeändertes Verfahren, als bei den eben erwähnten beiden Methoden, anwendet, so ist der Erfolg dieses Prozesses doch ganz mit dem bei den Verfahrensarten 1 und 2 übereinstimmend. Durch das Braten des erhaltenen weißen Scheibeneisens wird zwar der Kohlegehalt bedeutend vermindert, folglich der Gaargang im Frischheerd ungemein befördert; allein der Siliciumgehalt des Roheisens läßt sich auf diese Weise nicht abscheiden, weshalb das Scheibenreißen beim Blauofen und das Braten der erhaltenen Scheiben, nur dann anzuwenden sind, wenn die Beschaffenheit der Erze und die zu wählende leichtflüssige Beschickung, die Ueberzeugung gewähren, daß das Roheisen bei der Reduktion im Schmelzofen nur wenig Silicium aufnimmt. Bei grauem Roheisen, welches viel Silicium enthält, würde das Weißmachen durch Scheibenreißen unmittelbar beim Schmelzofen, und das Braten der erhaltenen Scheiben, nur anwendbar seyn, wenn die Beschaffenheit der Erze und die zu wählende leichtflüssige Beschickung die Ueberzeugung gewähren, daß das Roheisen bei der Reduktion im Schmelzofen wenig Silicium aufnimmt. Bei grauem Roheisen, welches viel Silicium enthält, würde das Weißmachen durch Scheibenreißen unmittelbar beim Schmelzofen, und das Braten des erhaltenen Scheibeneisens, zwar zur Beschleunigung des Frischprozesses, aber zur Erzeugung von weichem und mürbem Stabeisen Veranlassung geben. Weil das bei einer leichtflüssigen Beschickung erblasene graue Roheisen fast eben so viel Kohle enthält, als das Spiegeleisen, so ist das aus dem grauen Roheisen erhaltene Scheibeneisen als ein künstlich bereitetes Spiegeleisen anzusehen, mit welchem es auch in Rücksicht des Verhaltens in der Schmelzhitze nahe übereinstimmt.

4) Die Umänderung des grauen Roheisens in dem sogenannten Läuterheerd (§. 935) durch die Einwirkung des Windes

stroms auf das flüssige Roheisen. Eine gute aber kostbare Methode, den Gehalt des Roheisens an Kohle und zugleich an fremden Beimischungen zu vermindern.

5) Das Weißmachen des grau erblasenen Roheisens in dem Schmelzraum, oder im Untergestell des Ofens selbst, und zwar:

a) durch Einwirkung des oxybirten Eisens, oder der reinen Eisenerze, auf die im Gefäß befindliche flüssige Roheisenmasse;

b) durch den Windstrom des Gebläses, welches in einer gewissen Zeitperiode auf das flüssige Roheisen geleitet wird

6) Das Umschmelzen des Roheisens in einem besonderer Schmelzheerd bei Holzkohlen, und das Abkühlen desselben durch Wasser. Dies ist die oben (§. 928) erwähnte Hartzerrennarbeit, oder das Blattheben am Zerrennheerd, und eine von den (§. 936) Modifikationen der Methode von Nivernais. Im Erfolg ist dies Verfahren wesentlich von dem der Methode 3 verschieden. Das Umschmelzen des Roheisens, oder das Niederschmelzen desselben vor der Form, hat weniger den Zweck, den Kohlegehalt des Eisens zu vermindern, als Phosphor, Schwefel, Mangan und Silicium zum großen Theil abzuscheiden, so daß das im Heerd niedergeschmolzene Roheisen, welches durch plötzliches Abkühlen in weißes Roheisen ungeändert wird, wirklich ein viel reineres Eisen ist, als dasjenige, welches der Schmelzofen unmittelbar an den Zerrennheerd ablieferte. Es befindet sich nach dem Scheibenreißen fast in demselben Zustande, in welchem die deutsche Frischschmiede das graue Roheisen durch das Einschmelzen vor dem Rohaufbrechen versetzt, nur daß es noch etwas reicher an Kohle geblieben ist. Der Kohlegehalt wird demnächst durch das Braten der Scheiben vor der eigentlichen Frischarbeit vermindert. — Wenn diese Methode nicht mit einem großen Aufwand von Holzkohlen beim Hartzerrenner verbunden wäre, so würde sie in allen Fällen zu empfehlen

seyn, weil die gebratenen Scheiben ein reines, gaarschmelzendes Roheisen sind, welches an Reinheit und geringem Kohlegehalt dem luffigen Roheisen aus gutartigen Spatheisensteinen und seinen natürlichen Eisenoryden vom Betriebe niedriger Blausen sehr nahe steht.

7) Das Schmelzen des Roheisens bei Holzkohlen, mit einem Zusatz von gaarenden Zuschlägen, zu einer halb gefrischten Eisenmasse, welche nach dem Erstarren noch weißglühend aus dem Heerd gebrochen, zerschlagen und dann zur eigentlichen Frischarbeit abgegeben wird. Dieser Vorbereitung des Roheisens zur Frischarbeit ist schon oben (§. 933) bei der Kartitscharbeit gedacht; aber auch die Brockenschmiede (§. 925) und die Brechschmiede (§. 926) beruhen auf demselben Princip. Das Roheisen wird durch das Umschmelzen gereinigt und befludet sich, wegen der gaaren Zuschläge, die man anwendet, in der niedergeschmolzenen Eisenmasse in demselben Zustande, in welchen die deutsche Frischschmiede das Roheisen vor und bei dem Rohaufbrechen versetzt. Der Unterschied der Kartitscharbeit von der deutschen Frischarbeit besteht nur darin, daß jene zwei besondere Heerde zu den Arbeiten erfordert, welche diese in einem und demselben Heerd verrichtet, und daß jene das Umschmelzen und das Frischen als ganz abgesonderte Prozesse behandelt, diese aber das Frischen unmittelbar auf das Einschmelzen folgen läßt. Die Kartitscharbeit hat daher vor der deutschen Frischarbeit keine Vorzüge; sie steht vielmehr gegen diese im Nachtheil, weil sie die eingeschmolzene Eisenmasse erst erkalten läßt und bei der eigentlichen Frischarbeit wieder anwärmen muß, weshalb sie zu einer größeren Kohlenverwendung Veranlassung giebt. — Die Brockenschmiede und die Brechschmiede sind aber von der deutschen Frischmethode, bei welcher gaarende Zuschläge angewendet werden, kaum verschieden.

8) Das Umschmelzen des Roheisens auf flachen Flammenofenheerden, mit gaarenden Zuschlägen, und das Ablassen des

weiß gemachten Roheisens, welches dann zur eigentlichen Frischarbeit abgegeben wird.

9) Das Umschmelzen des Roheisens in Schmelzherden bei Roasts, ohne gaarende Zuschläge, und das Ablassen des umgeschmolzenen Roheisens.

Die Methoden 5, 8 und 9 erfordern eine besondere Auseinandersetzung.

§. 943.

Das Weißmachen des grauen Roheisens im Gestell des Hohofens, durch Hineinbringen von reinen Eisenerzen, ist derselbe Prozeß, welcher schon früher (§. 711) beschrieben ist. Man wendet indeß das sogenannte Füttern des Ofens weniger zu dem Zweck an, das graue Roheisen in weißes zu verwandeln, als dazu, einen Theil der Kohle abzuscheiden und ein Gemenge von grauem Roheisen und von weißem Roheisen mit geringem Kohlegehalt zu erhalten, welches sich zu Gußwaaren besser als das graue Roheisen eignet. Welche Beschaffenheit das Roheisen im Gestell nach der Behandlung mit Eisenerzen besitzen soll, ist ganz davon abhängig, wie oft man das Füttern wiederholen will. Das graue Roheisen läßt sich dadurch in vollkommen lüchiges weißes Roheisen umändern und nähert sich zuletzt dem gefrischten Zustande so sehr, daß es nicht mehr hinreichende Flüssigkeit zum Ablassen behält. — Es ist einleuchtend, daß dies Verfahren des Weißmachens, als Vorbereitung für den Frischprozeß, nur bei sehr gutartigem und wenig Silicium enthaltendem Roheisen anwendbar seyn würde, weil sich dadurch zwar der Kohlegehalt vermindert, das Roheisen folglich sehr gaarschmelzend wird, aber eine Abscheidung des Silicium und des Mangan nicht erfolgen kann. Diese Methode des Weißmachens des Roheisens würde also nur auf die Fälle beschränkt seyn, in denen auch das Scheibenreißer unmittelbar beim Schmelzofen zulässig ist, nur daß das Scheibeneisen die ganze Quantität Kohle behält, welche sich in dem grauen Ro-

eisen bestand, wogegen das durch das Füttern erhaltene weiße Eisen einen großen Theil des Kohlegehaltes verloren hat. Von dem lüthigen Floß unterscheidet es sich dagegen durch den größeren Gehalt an Silicium, welcher bei der Frischarbeit um so unvollkommener abgeschleбен werden kann, je mehr sich der Kohlegehalt vermindert hat und je mehr das Eisen daher zum Gaargange geneigt ist.

§. 944.

Das Verfahren beim Weismachen des grauen Roheisens im Gestell des Hohofens, durch den auf die Oberfläche desselben geleiteten Windstrom des Gebläses, ist am vollständigsten und gründlichsten von Herrn Fuld a beschrieben worden. Diese Methode wird vorzüglich in der Eiffel angewendet und ist dort unter dem Namen des Läuterns oder des Destillirens des Eisens bekannt. Nach der Angabe des Hrn. Fuld a ist die Arbeit folgende:

Sobald das Gestell bis auf 2 Zoll unter der Form mit Roheisen angefüllt ist, wird, unmittelbar über der Formöffnung, eine künstliche Nase, entweder durch einen Lehmklumpen, oder durch weiche und gaare, bald erstarrende Hohofenschlacke, gegen 2 Zoll lang gebildet und dadurch der volle Windstrom auf die Oberfläche des flüssigen Eisens geleitet, zugleich aber die Schlacke im Gestell möglichst rein abgezogen. Durch das Einschleбен eines schon vorher in Bereitschaft gehaltenen erkalteten Schlackeklumpens zwischen dem Lämpel und dem Wallstein, soll verhindert werden, daß flüssiges Eisen über den Wallstein geworfen wird, welches bei der Führung des Windes auf die Oberfläche des flüssigen Eisens leicht stattfinden könnte. Der Wind wird durch einen lebhafteren Gang des Gebläses verstärkt und das flüssige Eisen dadurch in einer wallenden Bewegung erhalten, die zurückgebliebene oder die nachschmelzende Schlacke aber von der Form weg und nach dem Lämpel hin getrieben. Die Gleichflamme behält während dieser Arbeit ihre Farbe unver-

ändert, ihre Intensität aber nimmt beträchtlich ab. Ein roher Gang tritt dabei keinesweges ein, vielmehr behält die Schmelzmasse über dem Gestell ganz ihre frühere Leichtflüssigkeit. Das Niedergehen der Gichten wird durch diese Arbeit nicht unterbrochen, aber vermindert, indem sie während der ganzen Zeit des Läuterns langsam in das Gestell einrücken. Man kann für diese Retardirung gegen den gewöhnlichen Gang des Gichtenzuges das Verhältniß von 3 zu 5 annehmen. Die Schlacke, welche sich während der Läuterungszeit nach und nach im Gefelle neu erzeugt, aber fortwährend weich und breiartig bleibt, wird mehre Male abgezogen, ohne jedoch den Vorheerd beim Kumpel von Schlacke zu entblößen. Später wird die Schlacke so dünnflüssig, daß sie unter der, durch Erstarren der Oberfläche im Vorheerd sich bildenden dünnen Schlackentrinde, von selbst über den Wallstein hinwegläuft. Man läßt diese rindenartige Decke als Schutz gegen die Abkühlung des Vorheerdes gerne stehen, und hebt sie nur dann ab, wenn sie zu hart und zu dick geworden ist. Nach dem Abwerfen bildet sich sogleich wieder eine neue Decke. — Die erkaltete Schlacke ist poröse, leicht und hat das Ansehen einer rohen Frischschlacke, mit welcher sie noch mehr Aehnlichkeit haben würde, wenn nicht die stets nachschmelzende Hohofenschlacke ihre Beschaffenheit änderte.

Das flüssige Roheisen im Gestell ändert allmählig seine Farbe und wird immer heller, statt daß das Roheisen vorher eine rothe Farbe im Gestell zeigte. Theils das Hervortreten dieser lichten Farbe, theils und hauptsächlich das Eintreten eines feinen Funkensprühens aus dem Gestell in die Form, ist das Kennzeichen, daß der Läuterungsprozeß sein Ende erreicht hat. Früher darf man nicht zum Abstechen schreiten, aber auch nicht länger damit säumen, weil jene Funken schon eintretendes Verbrennen von Eisen andeuten. Die Dauer der Läuterungszeit ist verschieden, je nachdem das Gefelle noch eng, oder nach längerer Betriebszeit des Ofens schon weiter geworden ist. Zu

Anfange der Campagne geht eine Stunde darauf hin; gegen das Ende der Hüttenreise, bei schon erweitertem Gestell, sind aber wohl 3 bis 4 Stunden erforderlich.

Das Eisen wird auf einen Heerd abgelassen, welcher aus kleinen Schlackenstücken, mit etwas Sand vermischt und sehr angefeuchtet, geschlagen wird. Reinen, angefeuchteten Sand wendet man deshalb nicht an, weil das Weißeisen dann zu leicht zerspringt und zufällig Beschädigungen veranlassen könnte. Beim Abstechen zeigt sich ein sehr lebhaftes Sprühen von weißen und hellblauen Funken. Das geläuterte Eisen ist silberweiß und in der Regel luffig, mit ebner Bruchfläche. Ungeläutert, wie das Roheisen zu Hüttengußwerk verwendet wird, ist es von grauer Farbe, dicht und grobkörnig.

Nach beendigtem Abstich wird, ohne sorgfältiges Ausräumen des Gestelles, nur der Vorheerd von der angesetzten Schlackkruste gereinigt, die Stichöffnung mit angefeuchtem Kohlenflusse geschlossen, es werden einige Schaufeln klein geschlagener Läuterungsschlacken in das Gestell geworfen und der Vorheerd wird dann mit Kohlenlösch bedeckt. Alsdann wird die Nase hinter der Form abgestoßen, die Form selbst von dem angesetzten Frischeisen gereinigt und sogleich, jedoch zuerst nur bei schwachem Gebläse, mit dem Schmelzen wieder angefangen. Dieser langsamere Gang dauert nur so lange, bis der Heerd wieder mit Schlacken angefüllt ist, indem alsdann der Wind mit gewöhnlicher Pressung gegeben wird und überhaupt das Schmelzen ganz so wie vor der Läuterungsarbeit, wieder eintritt.

Es ist nicht zu läugnen, daß dies Verfahren des Weißmachens des grauen Roheisens sehr einfach ist, daß es kaum einen Kohlenaufwand verursacht und nur einigen Zeitverlust beim Hochofenbetrieb veranlaßt, der aber beim Frischprozeß reichlich wieder eingebracht wird. — Anwendbar ist diese Methode jedoch nur bei sehr leichtflüssigen Beschickungen, beim

Betriebe der Ofen mit Holzkohlen, oder höchstens mit sehr leicht entzündlichen Koaks, so wie bei Erzen, die keine Phosphorsäure enthalten und bei denen die Scheidung des Roheisens von der Schlacke nicht durch starke Zuschläge befördert werden muß, weil das Roheisen dann immer mehr geneigt ist, Silicium aufzunehmen. Dieses wird zwar durch den Windstrom viel vollkommener abgeschleбен, als durch das Füttern des Gefäßes mit reinen Eisenerzen, aber doch niemals so vollkommen, als wenn das Roheisen durch einen besonderen Umschmelzprozeß vor der Form des Gebläses, zum Verfrischen vorbereitet wird. Bei allen leichtflüssigen und gutartigen Erzen ist daher diese Läuterungsmethode zu empfehlen und in aller Rücksicht dem Scheibenreißen unmittelbar beim Schmelzofen vorzuziehen, weil das Eisen von Silicium mehr gereinigt, und weil es in den Zustand des lüftigen Flusses ohne Kohlenaufwand versetzt wird, welches bei der Methode des Scheibenreißen erst durch das Braten der Scheiben bewirkt werden muß.

de Bonnard, sur un procédé particulier en usage dans l'Eiffel, pour l'affinage de la fonte; im Journal des Mines No. 102. p. 455—469. — Fulda, Darstellung des Hochofens und Frischfener-Betriebes auf den Eisenwerken des Schleibener Thales in der Eifel. Archiv f. Bergbau. VII. 9—30.

§. 945.

Ein anderes, der eben beschriebenen Läuterungsmethode sehr ähnliches Verfahren, das Roheisen unmittelbar im Hochofen weiß zu machen, findet auf mehreren Hochofen von Berry statt. Die Ofen sind mit zwei Formen versehen, von denen die eine von Zeit zu Zeit eine in das Gefäß geneigte Richtung erhält, wenn sich das Gefäß schon ziemlich mit Roheisen angefüllt hat, so daß der Wind unmittelbar auf das flüssige Metall strömt. Die andere Form behält stets, und auch während der Läuterungsarbeit durch jene erste Form, ihre gewöhnliche Lage, so daß das Schmelzen ununterbrochen fortgeht und die Gichten

in derselben Zeit nachrücken, während das Roheisen im Gestell durch die erste Form entkohl't wird. — Dies Verfahren weicht also von dem in der Gießel üblichen nur dadurch ab, daß das Nachrücken der Gichten weniger verzögert wird.

Auch diese Methode ist bei gutartigen Erzen und bei sehr leichtflüssigen Beschickungen wohl zu empfehlen, obgleich sie ebenfalls nicht anwendbar ist, wenn gutes Stabeisen aus nicht gutartigen Erzen bereitet werden soll.

Mit einem größeren Kohlenaufwand und mit einem geringeren Eisenaussbringen aus den Erzen, würde sich zwar durch einen absichtlichen Rohgang des Ofens derselbe Zweck, den man bei diesen beiden Läuterungsmethoden erreichen will, ebenfalls erlangen lassen, weil diese Läuterungsmethoden ebenfalls nur in den Fällen anwendbar sind, wenn auch der Rohgang des Ofens für die Beschaffenheit des Eisens nicht sehr nachtheilig wird; allein man erhält durch den Gaargang des Ofens, außer dem Gewinn an Kohle und Erz bei der Schmelzung, noch den Vortheil, daß der Ofen in einem gleichmäßigen Gange bleibt und daß man Verschungen, die mit der Erzeugung des lückigen Eisens beim Rohgange immer verbunden sind, nicht zu befürchten hat. Uebrigens wird aber das lückige Eisen vom Rohgange immer noch reiner, und von Silicium freier seyn, als das lückige Eisen, welches durch das Läutern oder Weißmachen des grauen Roheisens im Gestell des Hohofens erzeugt wird.

Verfahren, das Roheisen unmittelbar im Hohofen weiß zu machen.

Archiv f. Bergbau. XIII. 207.

§. 846.

Abweichend von diesen Methoden des Weißmachens des grauen Roheisens ist das Verfahren, dasselbe im Flammenofen einzuschmelzen und auf dem Flammenofenheerd, durch Zusatz von gaarer Frischschlacke, in weißes Roheisen umzuändern.

Die Flammenofen zum Weißmachen des grauen Roheisens stimmen mit den Flammenöfen mit nicht geeigneten Heerden

zum Umschmelzen des Roheisens überein. Der Schmelzheerd muß möglichst flach seyn und in der Mitte keine muldenartige Vertiefung erhalten, damit das eingeschmolzene Roheisen eine große Oberfläche darbietet und sich über den ganzen Heerd ausbreitet, ohne einen tiefen Sumpf zu bilden, weil dadurch das Weißwerden des Eisens verzögert wird. Deshalb muß auch von dem zum Weißmachen bestimmten Roheisen, bei gleichen Dimensionen des Ofens, ungleich weniger eingeschmolzen werden, als wenn das Roheisen für die Gießerei umgeschmolzen werden soll, wobei ein tiefes Metallbad, in so fern es nur hinlänglich erhitzt werden kann, das Graubleiben des Roheisens, der Absicht gemäß, befördert. — Ein flacher Heerd und ein flacher Stand des geschmolzenen Roheisens auf dem Heerde, tragen wesentlich dazu bei, das Eisen von unten abzukühlen und dadurch das schnellere Erstarren beim Abstechen, welches der Graphitbildung entgegen wirkt, zu befördern.

Die Konstruktion eines Flammenofens, welcher mit Steinkohlen geheizt wird, weicht von derjenigen nicht ab, welche die Flammenöfen zum Umschmelzen des Roheisens für die Gießerei erhalten. Der eigentliche Schmelzheerd bei solchen Weißöfen besteht aus einer 8 bis 12 Zoll dicken Schicht von reinem Sande, der nur locker eingestampft wird. Man bildet mit diesem Sande den ebenen und flachen Heerd, und zieht ihn nur gegen die Fuchsböföffnung und gegen die Einsektthür dammartig in die Höhe. Der gegen die Einsektthüre zu aufgeschüttete Sanddamm, welcher das Uebersteigen der Schlacke und des Eisens verhindern soll, wird nach jedem Abstechen wieder weggebrochen, theils um den Ofen zu reinigen, theils um zu verhindern, daß beim Einsetzen des Roheisens nicht etwas von dem Sanddamm auf den Schmelzheerd gebracht wird. Sobald eingesetzt ist, wird wieder ein neuer Damm angeschüttet. Weil die Sandheerde indeß die Bildung von Silikaten sehr befördern, so wendet man auch Heerde von Thon an, denen durch Ein-

kampfen des Thons die erforderliche Gestalt gegeben wird. — Zum Abstreichen des geweißten Roheisens ist unter der Einsezhüre eine Oeffnung in der Umgebungsmauer- des Flammens-Ofens angebracht, welche mit dem Sande, der den Schmelzheerd bildet, oder mit einem Thonstöpsel verschlossen wird. Das einzuschmelzende Roheisen wird über den ganzen Heerd ausgebreitet. Während des Einsezens ist die Esse oben, wie gewöhnlich, vermittelst der Klappe geschlossen. Die Einsezhüre wird nur in dem Augenblick des Einsezens eines Stückes Roheisen geöffnet, und jedesmal wieder geschlossen, um den Ofen nicht abzukühlen. Man sorgt dafür, daß der Rost, zur Zeit des Einsezens, mit glühenden Kohlen, welche keinen starken Dampf mehr verbreiten, angefüllt ist. Nach dem Einsezen wird mit vollem Zuge geschmolzen.

Auf einigen Württembergischen Hüttenwerken, — wo man ~~in~~ des Torfes als Brennmaterial bedient, — hat man, mit großem Erfolg, außer den gaarenden Zuschlägen, auch einen Windstrom aus dem Gebläse angewendet, welcher, sobald das Roheisen vollkommen geschmolzen ist, auf den Roheisen Spiegel geführt wird, in derselben Art, wie es bei den Treiböfen oder bei den Defen zum Kupfergaarmachen der Fall ist. Der Wind muß aber nicht kalt, sondern erhitzt durch die Form einströmen. Die Zeichnungen auf Taf. XLII. Fig. 11. 12. stellen den zu Königsbrunn bei Aalen befindlichen Weißofen dar. In der neuesten Zeit bedient man sich, — mit größerem Vortheil, — statt des Torfes der Hohofengase zur Erhizung der Weißöfen.

§. 947.

Wenn ein Ofen zuerst in Betrieb gesetzt wird, so pflegt er, ungeachtet des vorhergegangenen Abwärmens, noch so kalt zu seyn, daß das Eisen zum Frischen oder zum Erstarren geneigt ist, und auf dem Heerd nicht recht flüssig wird. Dann ist man genöthigt, zu dem zweiten Einsatz, Roheisen ohne alle Zuschläge anzuwenden, um die Masse wieder flüssig zu machen.

Zwar erhält man nun gewöhnlich nur graues Roheisen, als die Anordnung zum dritten Einschlag und Abstich ist nun dahin getroffen und der Ofen kann dann ununterbrochen, so lange als es der Bedarf an Weißeisen nöthig macht, oder so lange keine Beschädigungen am Gewölbe oder andere Hindernisse zu fallen, mehrere Wochen lang im Betrieb erhalten werden. solchen Ofen, die mit reichen gaarenden Zuschlägen versehen werden, oder die mit einem Gebläse versehen sind, dessen heftiger Windstrom auf die Oberfläche des flüssigen Roheisens wirkt, kommen solche Hindernisse bei dem Anfang des Betriebes jedoch nicht vor.

Die gaaren Frischschlacken, welche das Weißmachen grauen Roheisens bewirken sollen, können entweder mit dem Eisen zugleich eingesetzt, oder erst später, wenn das Eisen in den Ofen gekommen ist, eingetragen und eingerührt werden. Setzt man die Frischschlacken gleichzeitig mit ein, so ist das Durchrühren nicht erforderlich, weil sie früher, als das Roheisen, in den Ofen kommen und dann von dem geschmolzenen schweren Roheisen wieder in die Höhe gedrängt werden, wobei sie also vollständig mit dem Eisen in Berührung kommen. Man hat versucht, Frischschlacke Kalk und etwas Kohlenstaub zuzusetzen, wobei eine vollständigere Zersetzung der Frischschlacken bewirkt, und ein größerer Rückhalt von Kohle im Eisen veranlaßt werden ist.

Setzt man die Frischschlacke nach dem erfolgten Einschlagen des Roheisens zu, so muß der Zusatz periodenweise geschehen, und das Umrühren der Masse mit hölzernen Rührstäben kann erst nach vollständig erfolgter Schmelzung der jedesmal eingesetzten Frischschlacke vorgenommen werden. Der Schlacken-zusatz findet gewöhnlich in 3 bis 4 Perioden statt.

Gewöhnlich werden 15 bis 18 Centner Roheisen mit einem Male zum Weißmachen eingesetzt, welche eine Quantität von 3 bis 4 Centnern Frischschlacke zum Weißwerden erfordern.

ie Eisenfrischschlacken werden bei dieser Operation zuweilen in Schlakate umgeändert und erhalten dann das Ansehen von Hohlenschlacken. Diese Umänderung erfolgt vorzüglich durch die Aufnahme der Kiesel-erde aus dem Sande des Schmelzherdes, wenn das Roheisen allein würde sie nicht in Schlakate umändern können. Durch die Anwendung des Windes wird es möglich, den Zusatz von gaarenden Zuschlägen bedeutend zu mindern.

Schöpfproben, welche von Zeit zu Zeit unter der Schlackendecke vorgenommen werden, müssen entscheiden, ob das Roheisen schon weiß geworden ist, oder ob es noch länger stehen und vielleicht neue Schlacken-zusätze erhalten muß. Eine Quantität von 15 bis 18 Centner Roheisen erfordert eine Zeit von etwa 3 bis 4 Stunden, um so weiß zu werden, daß es das Aussehen der lückigen Massen erhält. — Beim Abstecken läßt man die Schlacken mit ab. Man setzt eine mit Lehm ausgeklebte eiserne Rinne an der Abstichöffnung an, um das Eisen auf die Hüttensohle zu leiten und stößt die Rinne allenfalls weg, sobald das Eisen zu laufen aufgehört hat und bloß Schlacken nachfolgen. Das Eisen wird sogleich mit einer reichlichen Menge Wasser begossen. Die Schlacken enthalten noch Kienförner und müssen, um diese zu gewinnen —, gepocht werden.

Der Eisenabgang bei dieser Weißarbeit ist wenig bedeutend und beträgt 5 bis 6 Procent, weil das Roheisen einen Theil des in der zugefügten Frischschlacke befindlichen Eisenoxyduls reduziert und aufnimmt. Der Steinkohlenverbrauch auf 100 Pfd. Roheisen ist etwa zu einem Kubikfuß anzunehmen. Statt der Frischschlacken, wenn diese in zureichender Menge nicht zu erhalten sind, kann man sich mit gutem Erfolge der Eisenerze selbst bedienen. Je reicher die Zuschläge an Eisenoxyd sind, desto mehr wird die Weißarbeit beschleunigt und desto vollkommener die Umänderung des grauen in weißes Roheisen bewirkt.

Die Methode des Weißmachens des grauen Roheisens durch Umschmelzen mit Frischschlacken auf dem Flammenofenherd ist, wegen des geringen Materialienverbrauchs, eine sehr vortheilhafte Operation. Außerdem zeigt sich durch die Analyse des Roheisens, vor und nach dem Umschmelzen desselben im Weißofen, daß es nicht bloß Kohle verloren hat, sondern daß dabei auch ein Theil Silicium durch Verschlackung abgesehoben wird. Aus den Analysen, welche ich angestellt habe, ergibt sich aber auch, daß der Phosphorsäuregehalt der Frischschlacken, — welcher fast niemals fehlt, wenn er zuweilen auch nicht bedeutend ist, — an das Roheisen zwar nicht übergeht; daß aber das weiß gemachte Roheisen auch nicht weniger Phosphor enthält als das graue, aus welchem es bereitet ward. Anders und günstiger wird das Verhalten unbezweifelt seyn, wenn außer den gaarenden Zuschlägen auch der Windstrom zur Entkohlung des Roheisens angewendet wird. Die Anwendung des Windes ist überhaupt eine große und sehr wesentliche Vervollkommenung des Processes der Weißeisensfabrikation im Flammenofen, theils weil die Entkohlung in einem höheren Grade voranschreitet, theils und vorzüglich, weil die fremdbartigen Beimischungen des Roheisens nur durch den Windstrom, nämlich durch freien und ungebundenen Sauerstoff, oxydirt und verschlackt werden können. Zwar wird durch die Anwendung des Windes ein Gewichtsverlust von etwa 8 bis 10 Procent Roheisen unvermeidlich seyn, allein dieser Verlust wird durch die Verbesserung des Eisens reichlich übertragen und bei der nachfolgenden Frischarbeit wieder gewonnen. Wenn es früher, ohne Anwendung von Gebläseluft, nur möglich war, ein mittelmäßig gutes Weiß Eisen darzustellen, so wird jetzt die Weißarbeit in Flammenöfen als die vollkommenste und vortheilhafteste betrachtet werden können.

de Billy, sur un procédé suivi à l'usine de Koenigsbronn pour blanchir et décarburer en partie la fonte destinée à l'affinage; in den Ann. des mines. 3 Série. XIV. 87.

§. 948.

Ein Verfahren, welches man fast überall zum Weißmachen des grauen Roheisens auf den Hütten anwendet, wo das Frischen des Roheisens nicht in geschlossenen Herden oder in Feuern, sondern in Klammendöfen stattfindet, ist das Einsmelzen desselben bei Roaks in geschlossenen Feuern vor dem Gebläse. Dies Verfahren hat Ähnlichkeit mit demjenigen beim Hartzerrennherd, indem das Roheisen auf eine übereinstimmende Weise zum Verfrischen vorbereitet wird. Der Unterschied besteht nur darin, daß das bei Roaks umgeschmolzene Roheisen im flüssigen Zustande abgestochen wird, wie dies aber auch bei einer Modifikation der Methode von Rivenais (§ 936) der Fall ist, mit welcher Methode die jetzt zu beschreibende überhaupt vollkommen übereinstimmt, nur mit dem Unterschiede, daß dort Holzkohlen und hier Roaks zum Schmelzen angewendet werden.

Diese Methode des Weißmachens des Roheisens ist zuerst in England ausgeübt worden, wo man dem Schmelzherd den Namen Feineisenfeuer oder Raffinirfeuer (Finery oder Refining furnace) gegeben hat, indem das daraus erhaltene Produkt Feineisen oder Feinmetall (Fine iron oder Fine metal) genannt ward. Dies Verfahren, das graue Roheisen in weißes umzuändern, besitzt die schon früher entwickelten Vorzüge vor denjenigen Methoden, bei welchen die Umänderung nicht gleichzeitig durch die Einwirkung eines Windstroms, sondern nur allein durch Abkühlung mittelst des Wassers, oder durch gaarende Zusätze bewirkt wird. Hr. Berthier hat die Schlacke aus den Feineisenfeuern untersucht und gefunden, daß sie eine bedeutende Menge Phosphorsäure enthält, während sich diese in der Schlacke, die bei dem Verfrischen des Feineisens erhalten wird, nicht mehr auffinden läßt. In ähnlicher Art, wie der Phosphor bei der Feineisenbereitung in Phosphorsäure umgeändert und in die Schlacke gebracht wird, werden auch das Mangan und das Silicium oxydirt und verschlackt. Denn

obgleich aus den Analysen des Hrn. Vert hier hervorgeht, daß die Frischschlacke aus den Puddlingsfrischöfen mehr Kiesel-erde enthält, als die Schlacke aus dem Feineisenfeuer; so rührt der größere Kiesel-erdegehalt der ersteren doch nur von den Herden und vielleicht auch von den Umfassungswänden der Flammenöfen her, wogegen die Kiesel-erde in der Schlacke aus den Feineisenfeuern zum großen Theil das Resultat der Drydation des Siliciums in dem Roheisen ist, welches bei der Feineisenbereitung zerstört und in die Schlacke geführt wird. Die Schlacke aus den Feineisenfeuern ist folglich mit der Roßschlacke zu vergleichen, welche bei der deutschen Frischmethode bei dem Einschmelzen des Roheisens vor dem Roßaufbrechen erhalten wird.

Eigene Untersuchungen, welche nicht mit den Schlacken aus den Feineisenfeuern, sondern mit dem Feineisen selbst und mit dem (bei Roß erblasenen) Roheisen angestellt worden sind, aus welchem das Feineisen dargestellt ward, haben folgende Resultate ergeben: der Gehalt an Kohle im Feineisen wird nur selten vermindert, gewöhnlich bleibt er vor und nach der Operation fast unverändert, zuweilen ist er im Feineisen sogar größer als in dem Roheisen, welches als Material für die Feineisenbereitung diente. Feineisen aus bei Holzkohlen erblasenem Roheisen im Feineisenfeuer dargestellt, habe ich nicht Gelegenheit gehabt zu untersuchen. Es ist nicht zu bezweifeln, daß bei diesem Roheisen eine Verminderung des Kohlengehaltes bei der Umänderung in Feineisen wirklich stattfindet. Das lüthige Ansehen des aus grauem Roßroheisen verfertigten Feineisens führt leicht zu Täuschungen, weil die lüthige Beschaffenheit nicht durch den Cohäsionszustand und durch das Verhalten beim Erstarrn des Roheisens mit geringem Kohlegehalt, sondern durch die starke Entwicklung von Wasserdämpfen beim Begießen des abgelassenen Feineisens mit Wasser, herbeigeführt wird. Die lüthige Beschaffenheit des durch häufiges Begießen mit Wasser zur Erstarrung gebrachten Feineisens mit großem

Kohlegehalt beweist nur, daß die Neigung der Kohle, sich beim Erstarren als Graphit auszusondern, wirklich vollständig unterdrückt worden ist. Auf den Gehalt an Kohle im Feineisen hat die Beschaffenheit des umzuschmelzenden Roheisens nicht weniger Einfluß, als die der Roasts, welche bei der Feineisenbereitung angewendet werden. Das Feineisen, dessen Kohlegehalt ich untersucht habe (welcher etwa 4 Procent, und nicht weniger betrug, als der des angewendeten grauen Roastroheisens, obgleich in einem anderen Verbindungszustande), war bei festen und nicht liegenden Roasts aus Sinterkohlen bereitet worden. Es ist wohl zu glauben, daß bei der Anwendung von lockeren Roasts, aus nicht zu stark brennenden Steinkohlen, wirklich eine bedeutende Verminderung des Kohlegehaltes bei der Umänderung des grauen Roheisens in Feineisen stattfinden könne. So weit aber die eigenen Erfahrungen reichen, kann ich behaupten, daß sich das Feineisen zu dem grauen Roastroheisen, aus welchem es bereitet ward, hinsichtlich des Kohlegehaltes eben so verhält, wie das Scheibeneisen (Blattleisen), welches unmittelbar bei den Bläusen dargestellt wird (§. 924), zu dem grauen Roheisen, aus welchem es durch plötzliches Erstarren entstanden ist.

Den Gehalt an Schwefel im Feineisen habe ich niemals vermindert, sondern jederzeit erhöht gefunden, eine Erfahrung, die Herr Thomas auch schon gemacht hat, und welche ich durch eigene Versuche vollkommen bestätigen kann. Der Schwefelgehalt erhöht sich im Feineisen in einem sehr veränderlichen Grade; zuweilen beträgt er nicht viel mehr als der Schwefelgehalt des grauen Roheisens selbst; zuweilen übertrifft er den letzteren um mehr als das Dreifache. Es ist einleuchtend, daß die Ursache dieser Veränderlichkeit in dem zufälligen Umstande zu suchen ist, ob die Steinkohlen mehr oder weniger mit Schwefelfies verunreinigt waren, und ob die Zersetzung des letzteren beim Verkoaken mehr oder weniger vollständig erfolgt ist.

Der Gehalt des grauen Roheisens an Silicium wird bei der Feineisenbereitung sehr wesentlich vermindert. Fast niemals beträgt die Verminderung weniger als 75 Procent, so daß diese fremdartige Beimischung des grauen Roheisens zum großen Theil abgesondert wird. — Eben so wie mit dem Silicium verhält es sich auch mit dem Phosphor. Die Umänderung des grauen Roheisens in Weißeisen oder in Feineisen ist daher ein kräftig wirkendes Mittel zur Verminderung seines Gehaltes an Silicium und an Phosphor, aber sie veranlaßt eine neue Verunreinigung des Roheisens mit Schwefel und trägt (wenigstens in vielen, wenn auch vielleicht nicht in allen Fällen) nichts zur Verminderung des Gehaltes an Kohle bei, obgleich sie eine Veränderung in dem Verbindungsstande der Kohle mit dem Eisen bewirkt, und dadurch dem Zweck für die künftige weitere Behandlung des Roheisens bei dem eigentlichen Verfrischungsprozeß ziemlich vollständig entspricht.

Das Mangan wird in den Feineisenfeuern fast ganz von dem Eisen abgeschieden, wenigstens haben meine Untersuchungen ergeben, daß das Roheisen mehr als 80 Procent seines Mangangehaltes bei der Umänderung in Feineisen verliert.

Alles Roheisen, welches wegen der natürlichen Beschaffenheit der Erze, oder wegen der großen Strengflüssigkeit der Beschickung, oder wegen der großen Höhe der Defen und der Obergestelle, oder aus jenen Ursachen zusammen genommen, viel Silicium und Mangan und auch Phosphor enthält, würde ein sehr schlechtes und mürbes Stabeisen geben, wenn es bloß durch gaarende Zuschläge zum Verfrischen vorbereitet und in Weißeisen umgeändert wird. Ein solches Roheisen muß nothwendig vor dem Winde niedergeschmolzen werden, ehe es zur eigentlichen Frischarbeit abgegeben wird. Ein großer Gehalt des Roheisens an fremdartigen Beimischungen kann zwar durch das Hartgerinnen so wenig als durch die Feineisenarbeit, so vollkommen abgeschieden werden, daß man sich aus dem erhaltenen

Produkt ein tafelfreies Stabeisen versprechen könnte; allein man wird daraus doch ein Stabeisen von mittlerer Güte darstellen, während es in einem hohen Grade schlecht und brüchig seyn würde, wenn das Roheisen nicht durch Niederschmelzen vor dem Windstrom, sondern durch Anwendung gaarender Zuschläge vorbereitet wird.

Berthier, Untersuchung der Schlacken, welche beim Verfrischen des Roheisens im Flammenofen erfolgen. Archiv für Bergbau. XI. 351 u. f.

§. 949.

Die Umänderung des bei Roaks erblasenen grauen Roheisens in weißes, durch das Einschmelzen in den Feineisenseuern, ist nicht ohne Schwierigkeiten. Am vollkommensten und leichtesten gelingt der Prozeß bei der Anwendung desjenigen grauen Roheisens, welches bei einer möglichst leichtflüssigen Beschickung ablassen und welches daher noch reich an Kohle ist. Graues Roheisen von sehr strengflüssigen Beschickungen, welches nur wenig Kohle enthält, bleibt grau und läßt sich nur sehr schwer in weißes Eisen umändern. Das sogenannte halbvirte Roheisen ist zur Feineisenbereitung am anwendbarsten. Ist es bei einer leichtflüssigen Beschickung im Schmelzofen erblasen, so läßt sich daraus auch beim Verfrischen des erhaltenen Feineisens ein sehr gutes Stabeisen erwarten. Höchst verschieden ist das Verhalten des bei Holzkohlen und des bei Roaks erblasenen grauen Roheisens in den Feineisenheerden. Das Holzkohlenroheisen ändert sich sehr leicht in weißes Roheisen um, und verändert sich sogar zu einer halbgefrischten Masse, die kaum mehr hinreichende Flüssigkeit beim Ablassen aus dem Heerde behält. Das graue Roaksroheisen widerstrebt der Umänderung in weißes Roheisen in demselben Verhältniß stärker, als es weniger Kohle (Graphit) enthält, und wenn es sich in weißes Roheisen umändert, so vermehrt sich zugleich sein Gehalt an Kohle. — Das bei Holzkohlen erblasene Roheisen erhält indeß jetzt, weder in Frankreich,

noch in Belgien, noch in Deutschland, in den Feineisenfeuern eine Vorbereitung zum Verfrischen, wenigstens können die wenigen Fälle, wo es noch geschieht, nur als seltene Ausnahmen betrachtet werden.

§. 950.

Statt der gewöhnlichen eisernen Platten bedient man sich bei den Feineisenfeuern gegoffener, hohler, eiserner Kästen, in welchen fortwährend kaltes Wasser circulirt, theils um das Schmelzen der Platten zu verhindern, theils um das Feuer möglichst kühl zu erhalten und das niederschmelzende Eisen in einem weniger stark erhitzten Raum niedergehen zu lassen. Der Boden besteht entweder aus einer 12 bis 15 Zoll starken Schicht von fettem Sand, oder auch aus zerstoßenem Quarzgeschlebe, oder aus Kalkstein; am meisten zu empfehlen ist es aber, den Boden aus feuerfestem Thon anzufertigen. Das in dem Feuer niedergeschmolzene Eisen wird beim Abfließen in eiserne Formen geleitet, unter welchen ebenfalls ein Wasserstrom circulirt, um sie kühl zu erhalten. Die Zeichnungen Taf. XLII. Fig. 13—17. stellen einen Feineisenheerd mit einer Formreihe, Taf. XLIII. Fig. 1—5. aber einen Feineisenheerd mit doppelter Formreihe dar. Die letzte Einrichtung muß bei größeren Heerden stets gewählt werden, um die Umänderung des grauen Roheisens in weißes zu befördern.

Die Feineisenfeuer erfordern vielen und starken Wind, den man durch mehre, — wenigstens durch 2, oft aber durch 3 bis 8, — Düsen in das Feuer leitet. Kleinere Feineisenfeuer mit 2 oder 3 Formen müssen mindestens 600 Kubikfuß Wind in der Minute erhalten. Größere Heerde, welche auf den beiden einander gegenüberstehenden Seiten mit Formen versehen sind und mindestens 4 Formen haben, können nicht weniger als 800 Kubikfuß, und noch größere Heerde, mit 6 und mehr Formen, müssen 1000 bis 1200 Kubikfuß Luft in der Minute zugetheilt erhalten. Die Pressung des Windes muß 2 bis 2½

Pfund auf den Quadrat Zoll betragen. Alle diese Angaben beziehen sich nur auf Roakstroheisen (§. 949). Um das in dem Herd niedergeschmolzene Eisen der Wirkung des Luftstroms auszusetzen, giebt man den Düsen, also auch den Formen oder Formöffnungen, eine Neigung von 30 bis 40 Grad in den Herd.

Das zum Weißen bestimmte Roheisen wird gewöhnlich in Stücken von 3 Fuß Länge und von 90 bis 110 Pfund an Gewicht (Pigs) angewendet. Roaks aus Sandkohlen sind für die Feineisenfeuer fast eben so unbrauchbar, als die Roaks und Steinkohlen, welche viel Asche beim Verbrennen hinterlassen. Fest liegende, schwer entzündbare und an Asche sehr reiche Roaks verstopfen das Feuer, hemmen den Abzug der Flamme und erfordern einen so starken und heftigen Wind, daß das Besfiren des Eisens dadurch verhindert wird. Roaks aus nicht zu stark brennenden Kohlen, welche das Feuer locker erhalten, sind am meisten für die Feineisenbereitung geeignet, wenn sie nicht viel Asche hinterlassen. Die in Defen bereiteten Roaks sind nur dann für den Betrieb der Feineisenfeuer anwendbar, wenn die Steinkohlen keinen Schwefelkies enthalten. Bei einer Verunreinigung der Steinkohlen mit Schwefelkies ist es aber rathsam, die in offenen Meilern bereiteten Roaks aus Stückkohlen anzuwenden, weil sich voraussetzen läßt, daß bei diesen Roaks der Schwefelkies am vollständigsten zersezt seyn wird. Der mehr oder minder gute Erfolg bei der Feineisenbereitung ist von der Beschaffenheit der Roaks im hohen Grade abhängig.

Man füllt das Feineisenfeuer mit Roaks an, welche erst vollständig in Gluth gerathen seyn müssen, ehe das Roheisen auf den Roakhaufen gelegt wird. Wenn die Arbeit schon im Gange ist, so wird das Feuer, unmittelbar nach jedem Abstich wieder mit frischen Roaks angefüllt, die sich dann sehr schnell entzünden. Nach der Größe des Feuers werden 20 bis 25

Centner Roheisen für einen Abſich mit einemale durchgeſchmolzen, welche nach und nach aufgetragen und niedergeſchmolzen werden. Beim Abſtechen läuft die ſchwarze, glaſige, zuweilen kryſtalliniſche Schlacke mit ab, trennt ſich aber beim Begießen des Feineisens mit Waſſer ſehr leicht und ſpringt von der Oberfläche des Eisens ab, ſo daß ſie mit leichter Mühe abgekehrt werden kann.

Die Arbeit geht ſchnell und man kann im Durchſchnitt annehmen, daß eine Quantität von 20 Centner Roheisen in einer Zeit von 3 Stunden niedergeſchmolzen iſt. Aus 22½, höchſtens aus 23 Centner Roheisen erfolgen 20 Centner Feineisen, ſo daß der Abgang 12, höchſtens 15 Procent beträgt. Das bei einer leichtflüſſigen Beſchickung erblaſene Roheisen erleidet zuweilen nur einen Abgang von 9 bis 10 Procenten, in ſo fern nicht dicht liegende und ſchwer verbrennliche Roaks in Anwendung kommen. Der Verbrauch an Roaks läßt ſich bei guten und locker liegenden Roaks zu 1½ bis 1¾ Kubikfuß, oder zu 45 bis 50 Pfund zu 100 Pfund Preuß. Feineisen, und bei dicht liegenden Roaks zu 2 Kubikfuß, oder zu 60 bis 65 Pfund annehmen. — Beim Niederschmelzen der Roheisenſtäbe iſt dahin zu ſehen, daß ſie nicht zu ſchnell durch die Roaks fallen, weshalb ſie von Zeit zu Zeit mit Brechſtangen gehoben und über der Form erhalten werden müſſen, bis ſie ſchmelzen. Auch friſche Roaks müſſen nach und nach in kleinen Quantitäten nachgeſetzt werden. Weil ſich durch das Arbeiten im Feuer nur ſehr wenig nachhelfen und die Maſſe nicht lockerer erhalten läßt, ſo hängt der gute Erfolg des Prozeſſes faſt allein von der Beſchaffenheit des Eisens und der Roaks und von der Menge des Windes ab, welche man anwendet. Dabei iſt es aber nothwendig, die Umfaſſungswände des Feuers möglichſt kühl zu erhalten. Zur Beförderung des Weißeerdens wendet man häufig gaarende Zuſchläge, beſonders Glühſpan, Abfälle vom Walzwerk u. ſ. f. an. Zuſätze von Kalkſtein geben eine

strenghüssige, steife Schlacke, welche das Feuer versetzt, die Arbeit verzögert, den Materialienaufwand vermehrt und die Umänderung des grauen Roheisens in weißes erschwert. — Ein Zusatz von Braunstein, wenn er nicht zu kostbar wäre, würde das Mittel seyn, den Kohlegehalt des Roheisens bedeutend zu vermindern und zugleich einen guten, flüssigen Gang im Herde hervorzubringen. In Ermangelung des Braunsteins würde auch Roheisenstein oder ein anderes an Eisenoxyd reiches Eisenerz, mit etwas Kalkmehl beschickt, sehr gute Dienste leisten.

Notice sur le traitement du fer par la houille, pratiqué en Angleterre. Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale XVII. 322—331. — a f Uhr, Archiv f. Bergbau. XI. 331. — Thomas, mémoire sur l'affinage de la fonte par la méthode anglaise, et sur les moyens que l'on peut employer, en grand, pour diminuer le déchet de cette opération; in den Ann. des mines. 3 Série. III. 433.

§. 951.

Die Umänderung des grauen Roheisens in Weißisen in den Feinisenfeueru ist bis jetzt nur bei demjenigen Roheisen in Anwendung gebracht worden, welches nicht in Herden bei Holzkohlen, sondern in Flammenöfen verfrischt wird. Auch ist dieser Prozeß nur auf das bei Roaß erblasene graue Roheisen beschränkt worden, weil das graue Holzkohlenroheisen dieser Vorbereitung für die Flammenofenfrischerei weniger bedarf. Das in den Feinisenherden bei Roaß bereitete Weißisen würde für den Frischprozeß in Herden bei Holzkohlen nicht zu empfehlen seyn, weil das Feinisen immer unreiner ist, wie das bei Holzkohlen bereitete Weißisen. Bei dem Verfrischen des Roheisens in Flammenöfen treten andere Verhältnisse ein, weil theils durch den Frischprozeß selbst, theils durch den darauf folgenden Schweißprozeß, ein weniger gereinigtes Eisen mit einem besseren Erfolge angewendet werden kann.

Bei allen Frischprozeßen in Herden, welche sich zur Abführung der eigentlichen Frischarbeit, des weißen, sey es des

bei einem Rohgange des Ofens erzeugten, oder des durch einen besonderen Prozeß weiß gemachten und durch Braten mehr entkohlten Roheisens, bedienen, bleibt es Hauptsache, das gaarschmelzende weiße Roheisen in bedeutender Höhe über der fast horizontal liegenden Form langsam niederzuschmelzen, um das Eisen in der Glühhitze und umgeben mit Kohlen, gewissermaßen mit dem Luftstrom aus dem Gebläse zu cementiren. Dadurch bewirkt man die Entkohlung und schützt das Eisen zugleich durch die dasselbe umgebenden Kohlen gegen die Oxydation. Der Prozeß ist also ein fortgesetztes Braten, wobei der Kohlegehalt des Eisens immer mehr abnimmt, so daß dasselbe, wenn es in der höchsten Schmelzhitze, nämlich vor der Form angelangt ist, schon so viel Kohle verloren hat, daß es nicht mehr in einen flüssigen Zustand gerathen kann.

Die unmittelbare Einwirkung der atmosphärischen Luft auf das halb geschmolzene Eisen muß daher in der letzten Periode der Frischarbeit im Herde, die Wirkung der gaarenden Zuschläge unterstützen. Diese würden zur völligen Abscheidung der Kohle nicht mehr zureichend seyn, weil sie zu langsam wirken. Der freie und ungebundene Sauerstoff der atmosphärischen Luft wirkt kräftiger auf den noch zurückgebliebenen Kohlegehalt des in voller Schweißhitze befindlichen Eisens, welches durch die dasselbe umgebenden Kohlen gegen die Wirkungen des Windstroms geschützt wird. Deshalb ist auch das Anlauf Eisen, welches dem heftigen Windstrom unmittelbar ausgesetzt ist, immer am reinsten und weichsten, und deshalb werden alle Frischmethoden, bei welchen nur kleine Kolben dargestellt werden, ein besonders gutes Eisen liefern können.

Die vereinigte Wirkung der gaaren Zuschläge und des Windstroms geben sich beim Frischen des Eisens durch ein Aufbrausen, oder durch ein Aufkochen und Aufgähren, mit einem Geräusch von bratendem Speck, deutlich zu erkennen, und zwar um so deutlicher, je stärker die Wirkung des Windes auf

das gaarende Eisen ist. Man hat daher die deutsche Schmiede, weil sie von gaaren Zuschlägen häufig Anwendung macht, und das Gaarwerden des Eisens, sowohl durch gaare Zuschläge, als durch den Wind des Gebläses bewirkt, Rothschmiede genannt; indeß ist diese Benennung deshalb nicht bezeichnend genug, weil das Aufkochen bei jeder Frischarbeit stattfindet, obgleich es bei allen Frischmethoden, die ein wenig entkohltes Roheisen anwenden, in einem stärkeren Grade stattfinden muß, als bei denjenigen, bei welchen nicht aufgebroschen, sondern gleich gaar niedergeschmolzen wird.

Die gaarenden Zuschläge sind in der ersten Periode des Frischens, wenn das Roheisen noch reich an Kohle und zum Flüssigwerden geneigt ist, am wirksamsten. Die Gebläseluft würde einen zu starken Eisenverlust verursachen. Neigt sich das Eisen aber schon zur Gaare, so leisten die gaarenden Zuschläge keine schnelle Wirkung mehr, sondern die völlige Entkohlung muß dann entweder durch den, auf das mit glühenden Kohlen umgebene Eisen geleiteten Windstrom (in den Frischheerden), oder durch einen schwachen Zutritt von atmosphärischer Luft (in den Flammöfen) bewirkt werden. Deshalb leisten die gaarenden Zuschläge auch um so weniger Dienste, je gaarschmelzender sich das Roheisen verhält.

Der Sauerstoff des Windes oder der atmosphärischen Luft hebt die Verbindung des Eisens mit der Kohle auf eine sehr merkwürdige Weise auf, indem er den Kohlegehalt des Eisens auch in der Mitte der ganzen Masse vermindert, obgleich er nur auf der Oberfläche desselben wirken kann. Indem er nämlich, zuerst unmittelbar, und dann durch das sich gleichzeitig auf der Oberfläche des Eisens bildende Drybul, die Kohle im gasartigen Zustande entfernt, strebt diese, sich wieder mit der ganzen Eisenmasse in ein Gleichgewicht zu setzen und wird immer wieder auf der Oberfläche durch den Sauerstoff der Luft und des sich bildenden Drybuls zerlegt, so daß man sich das

Gaarwerden des in einem glühenden Zustande befindlichen Eisens, als eine auf der Oberfläche der Masse stattfindende Abscheidung von Kohle zu denken hat, welche aus dem Inneren der Masse immer, und zwar so lange wieder ersetzt wird, als noch Kohle vorhanden ist, weil die noch nicht abgeschiedene Kohle sich immer wieder mit der ganzen Masse des Eisens zu verbinden strebt.

§. 952.

Ueberblickt man die Verfahrungsarten bei den verschiedenen Frischmethoden in den Heerden bei Holzkohlen, so ergiebt sich, daß sie sich nur dadurch von einander unterscheiden, daß einige sehr gaarschmelzendes Roheisen, ohne alle Vorbereitung, anwenden; andere hingegen ein rohschmelzendes Roheisen verarbeiten, welches sie zur eigentlichen Frischarbeit, entweder durch einen besonderen und mannigfaltig abgeänderten Prozeß, oder durch das Einschmelzen vor dem Frischen, in der ersten Periode der ununterbrochen fortgehenden Arbeit, vorbereiten. Der Frischprozeß, welcher die Anwendung eines guten und sehr gaarschmelzenden Roheisens ohne alle Vorbereitung gestattet, ist für den vollkommensten zu halten, wenn er zugleich wegen der untadelhaften Beschaffenheit des Roheisens ein festes Stabeisen liefern kann, weil er zu dem geringsten Verbrauch der Kohlen Veranlassung giebt. Dieser Gewinn ist jedoch nur dann als ein wirklicher anzusehen, wenn er dem aus dem Rohgange im Schmelzofen entspringenden Verlust an Eisenerzen und Kohlen, wenigstens gleich kommt.

Alle Frischmethoden, welche das Roheisen mittelbar oder unmittelbar zum Verfrischen vorbereiten müssen, scheinen keiner wesentlichen Verbesserung, außer derjenigen, welche aus einer häuslicheren Benützung der Materialien durch eine sachkundige Leitung der Arbeit selbst entspringt, fähig zu seyn. Die Hauptverbesserung scheint nur aus dem Gewinn an Zeit hervorzugehen, und würde sich daher darauf zurückführen lassen,

den eigentlichen Frischprozeß durch Anwendung von zweckmäßig vorbereitetem (weiß gemachtem und so viel als möglich in den luftigen Zustand versetztem) Roheisen zu beschleunigen, und daher auch das Ausschweißen und Ausstrecken des Stabeisens von der Frischarbeit zu trennen.

Es läßt sich nicht läugnen, daß sich das in den Frischherden bei Holzkohlen dargestellte Stabeisen bis jetzt noch immer fester und geschmeidiger verhalten hat, als das in den Flammenöfen gewonnene, und daß es daher in manchen Fällen nur schwer durch das letztere zu ersetzen seyn würde. Die Flammenofenfrischarbeit ist jedoch fortwährend im Fortschreiten begriffen und dürfte bald dahin gelangen, das bei Holzkohlen gefrischte Stabeisen völlig entbehrlich zu machen. Der Frischprozeß im Flammenofen ruht auf sicheren und richtigen Grundlagen, er gestattet einen überwiegenden Gewinn an Zeit, macht täglich eine große Produktion zulässig, und gewährt dabei den Vortheil, daß sich aus schlechtem Roheisen leichter, als bei den Frischprozeß in Herden, ein mittelmäßig gutes Stabeisen herstellen läßt. Es ist daher mit Zuverlässigkeit vorauszusehen, daß die Frischarbeit bei Holzkohlen in Herden in kurzer Zeit nur auf die Gegenden beschränkt seyn wird, welche nicht so glücklich sind, sich Steinkohlen zu wohlfeilen Preisen verschaffen zu können.

§. 953.

Die Vorbereitungsarbeiten für das in Frischherden zu verfrischende Roheisen sind so sehr mit der eigenthümlichen Fällationsmethode verflochten, daß sie sich nicht füglich davon trennen und auf ein anderes Frischverfahren anwenden lassen. Sollte man z. B. für das deutsche Frischverfahren statt des grauen Roheisens ein daraus bereitetes luftig-weißes Roheisen mit dem geringsten Kohlegehalt anwenden, so würde eine ganz andere Methode befolgt werden müssen, und das ursprüngliche

Verfahren würde in dem neuen untergehen. Unbezweifelst können die Fortschritte in der Technik auch nur dahin gerichtet seyn, das zweckmäßigste Material für die beabsichtigte Operation zu wählen, und nicht das Material von der Methode des Verfahrens, sondern die letztere von derjenigen Beschaffenheit des Materials abhängig zu machen, welche der Absicht des Processes am vollkommensten entspricht. Der Frischprozeß mag in Herden oder in Flammenöfen vorgenommen werden, so kann darüber kein Zweifel seyn, daß entweder das vom Schmelzofen unmittelbar erhaltene weiße, oder das durch einen Vorbereitungsprozeß veränderte graue Roheisen, das zweckmäßigste Material seyn wird. Die Schwierigkeit in der Anwendung desselben liegt mehrentheils nur darin, daß es in wenigen Fällen zulässig ist, weißes Roheisen unmittelbar im Schmelzofen zu erzeugen, und daß es zu der Umänderung des grauen Roheisens in weißes an einer allgemein anwendbaren und zweckmäßigen Methode fehlt. Keiner von den (§§. 942—950) betrachteten Methoden kann man eine allgemeine Anwendbarkeit zugesprechen, mit Ausnahme der einen (§. 946), bei welcher das weiße Roheisen im Flammenofen dargestellt wird. Mit dieser Operation ist, — in so fern ein heißer Windstrom dabei angewendet wird, — die Darstellung von weißem Roheisen verbunden, welches von fremden Beimischungen sowohl als von dem Gehalt an Kohle am vollständigsten befreit werden kann. Außerdem ist der Betrieb des Flammenofens nicht auf ein bestimmtes Brennmaterial angewiesen, sondern er kann bei Steinkohlen, bei Holz, bei Torf, wahrscheinlich auch bei gut getrockneten Braunkohlen stattfinden. Er gestattet also eine ganz allgemeine Anwendung, ist jeder anderen Verfahrensart bei der Weiß-eisenbereitung, wegen der Güte des Produktes und wegen des Kostenaufwandes und des Verbrauchs an Materialien, vorgezogen, und würde zu einer allgemeinen Einführung, sowohl bei der Herd- als bei der Flammenofenfrischerei, die sich bei

auen, oder des umgeänderten grauen Roheisens bedienen müssen, anwendbar und zu empfehlen seyn.

B. Von der Frischarbeit in Flammenöfen.

§. 954.

Die schlechte Beschaffenheit des bei Roaks in Heerden oder Feueren geschmiedeten Stabeisens, und der außerordentlich starke Bgang, den das Roheisen dabei erleidet, verbunden mit dem zunehmenden Holzangel in England, gaben Veranlassung, nach Einführung des Roakthofenbetriebes, das Verfrischen des Roheisens bei Steinkohlen ebenfalls zu herwerkstelligen. Schon in der Mitte des sebzehnten Jahrhunderts hatten sich englische Stabenbesitzer Patente auf das Verfrischen des Roheisens bei Steinkohlen geben lassen; indeß gelangte man erst in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts dahin, die Holzkothen bei dem Verfröze durch Roaks und Steinkohlen zu ersetzen. Die vöilige Frischmethode, welche jetzt einer vollkommeneren geist ist, war folgende:

Das Roheisen ward bei Roaks in gewöhnlichen Frischöfen mit einem Zusatz von gaaren Zuschlägen (etwa nach Art der Brechschmelze §. 926) eingeschmolzen und durchgeschmolzen. Die einzelnen Stücken wurden nach und nach vor den Wind gebracht, und statt ihnen die vöilige Maare in Holz-Heerden zu geben, wie es noch jetzt bei der selten in Anwendung kommenden Glühwaliser Frischmethode (§. 937) geschieht, wurden die halbgaaren Frischstücke gesammelt, durch Stampfen gerleinert (zu stamp-iron gemacht), und in ovale Kapseln oder Tiegel (Luppen-Tiegel) von feuerfestem Thon packt. Diese Kapseln hatten zuletzt die Größe, daß sie $\frac{1}{2}$ bis Kontner Stampfisen fassen konnten. Von diesen Kapseln wurden 8 bis 10 Stück auf den horizontalen Heerd eines mit Steinkohlen geheizten Flammenofens gestellt, bis zur stärksten Weißhitzigke geküht, einige Zeit in der Schweißhitzigke erhalten,

dann heraus genommen und unter den Hammer gebracht. Das in voller Schweißhitze befindliche Stampfeisen ließ sich recht gut ausschweißen, nur ging jedesmal eine Kapsel verloren, wodurch der Prozeß vertheuert ward. Das auf diese Art im Kiegel völlig gefrischte Stampfeisen ward zu Kolben ausgeschmiedet, welche demnächst in einem Glühofen geschweißt und unter Hämmern oder Walzwerken zu Stäben ausgereckt wurden.

Diese Frischmethode verursachte einen Eisenverlust von 50 bis 60 Procent; sie war folglich sehr kostbar und gestattete keine große Ausdehnung der Fabrikation, obgleich sie ein festes und zähes Eisen lieferte.

Im Jahr 1787 gelang es den Herren Cort und Parnell, das Verfrischen des Roheisens auf Flammenofenheerden zu bewerkstelligen. Cort bediente sich bei seinen ersten Versuchen des Roheisens unmittelbar vom Hohofen, weshalb das Verfrischen auf den Flammenofenheerden nur schwierig erfolgte und schwankende, wenig zuverlässige Resultate gewährte. Später machte man den Versuch, das Roheisen in gewöhnlichen Frischheerden bei Roaß niederzuschmelzen, dann abzulassen und die erhaltenen Platten statt des grauen Roheisens in den Flammenofen anzuwenden. Das Verfrischen dieser Platten hatte einen so günstigen Erfolg, daß man bald darauf versiel, jene Feuer nicht mehr zum eigentlichen Frischen, wozu sie früher bei der Stampfeisenbereitung dienten, sondern zum Umschmelzen des Roheisens, oder zur Umänderung desselben in weißes Roheisen anzuwenden und dies umgeschmolzene Roheisen, welches den Namen *Feinmetall* erhielt, zum Frischen in den Flammenofen anzuwenden.

§. 955.

Die Erscheinungen beim Frischen des Roheisens auf Flammenofenheerden lassen sich aus dem Verhalten der verschiedenen Roheisenarten in der Glüh- und Schmelzhitze leicht erklären. Das bei einer strengflüssigen Beschickung erblasene, dunkelgrau-

blaue und am wenigsten Kohle (Graphit) enthaltende Roheisen, erleidet beim Zutritt der Luft in der Glühhitze keine schnelle Veränderung. Durch anhaltendes starkes Glühen wird es eine mürbe stabeisenartige Masse, welcher es wegen des beigemengten schwer zerstörbaren Graphits an Zusammenhang fehlt. Dieses Verhalten des Graphits veranlaßt, daß ein Theil des Eisens durch anhaltendes Glühen schon bis tief in die Masse hinein oxydirt wird, ohne daß der Graphit vollständig zerstört ist. Die Kohle, welche in dem grauen Roheisen zum größten Theil schon im abgesonderten Zustande (als Graphit) vorhanden ist, kann also an der Zersetzung, welche bei dem weißen Roheisen auf der Oberfläche stattfindet (§. 939) keinen Antheil nehmen. Während das weiße Roheisen in einer der Schmelzhitze sich nähernden starken Glühhitze, bei einem schwachen Zutritt von atmosphärischer Luft, mit einem geringen Eisenverlust in Stabs- umgewandelt wird, verliert das graue Roheisen nur den geringen Antheil Kohle, welcher mit dem Eisen chemisch verbunden war, und das entkohlte Eisen wird bei fortgesetztem Glühen oxydirt, ohne daß der Graphit früher zerstört wird, als bis auch die ganze Eisenmasse schon oxydirt worden ist. — Durch anhaltendes Glühen des grauen und des weißen Roheisens mit gaarenden Zuschlägen, oder mit Substanzen, die in der Glüh- und Schmelzhitze ihren Sauerstoff abtreten, wird bekanntlich derselbe Erfolg, als bei dem Zutritt des freien und ungebundenen Sauerstoffes, hervorgebracht.

Obgleich sich also das weiße Roheisen, durch das bloße Glühen, beim Zutritt von Sauerstoff, selbst unter einer Decke von Kohlenstaub, vollständig entkohlen und in das reinste und geschmeidigste Eisen verwandeln läßt, während das graue Roheisen als ein puloriges Gemenge von reinem Eisen, von Eisenoxyduloryd und von Graphit erscheinen wird; so erfolgen doch diese Veränderungen nur langsam, so lange sich das Roheisen in schwacher Rothglühhitze befindet. Schneller treten sie ein in

der fast bis zum Schmelzen erhöhten Temperatur, und zwar hier in zunehmender Progression bei dem weißen schneller als bei dem grauen Roheisen, weil jenes alle Stufengrade des Weichwerdens bis zum wirklichen Schmelzen durchgeht, also in einen Zustand versetzt werden kann, welcher die Einwirkung des Sauerstoffs auf die Kohle im Eisen befördert. Eines solchen Mittelzustandes zwischen starr und flüssig ist das graue Roheisen nicht fähig, weshalb es sich in allen Temperaturen bis zur wirklichen Schmelzhitze am wenigsten verändert.

Ist die Schmelzhitze wirklich erreicht und befindet sich das Roheisen in einem tropfbar flüssigen Zustande, so würde der Erfolg der Einwirkung des freien sowohl als des in den gaarenden Zuschlägen gebundenen Sauerstoffes, für das graue auch für das weiße Roheisen ganz gleich seyn müssen, weil das geschmolzene Roheisen in beiden Fällen eine homogene Verbindung des Eisens mit Kohle ist. Dies ist auch wirklich der Fall. Aber in der hohen Temperatur, welche zum Schmelzen des Roheisens erforderlich ist, wirkt freier und ungebundener Sauerstoff zu heftig auf das Eisen, und statt daß sich dasselbe in einer niedrigeren Temperatur nach und nach entkohlt, — indem die Kohle im Eisen selbst, die Reduktion des auf der Oberfläche sich bildenden Oxiduls theilweise hervorbringt, — wird bei der beschleunigten Einwirkung des Sauerstoffs in der Schmelzhitze mit dem Verbrennen der Kohle, zugleich die Oxydation des mit derselben verbundenen Eisens bewirkt und das Roheisen wird verschlackt, statt gefrischt zu werden. In diesem tropfbar flüssigen Zustande kann das Frischen des Roheisens nun nicht mehr durch den freien und ungebundenen Sauerstoff, sondern es muß durch gaarende Zuschläge, oder durch den gebundenen Sauerstoff, welcher nur auf die Kohle des Eisens und nicht auf dieses selbst wirkt, bewerkstelligt werden. Diese Verschlackung des Roheisens in der Schmelzhitze, durch Zutritt von freiem Sauerstoff, in so fern das Eisen nicht, wie in den Frisch-

werden, durch die Umgebung von glühenden Kohlen gegen die Oxidation geschützt ist, erfolgt bei dem grauen Roheisen schneller als bei dem weißen, weil das graue Roheisen wegen seiner höheren Strengflüssigkeit eine höhere Temperatur erfordert, ehe es flüssig wird, und diese höhere Temperatur zugleich die Einwirkung des Sauerstoffs auf das Eisen befördert.

Graues Roheisen, welches bei einer leichtflüssigen Beschickung erblasen und reicher an Graphit ist, verhält sich in der Hämehitze nicht anders als das weniger Graphit enthaltende weisse Roheisen von einer strengflüssigen Beschickung. In der Schmelzhitze wird es aber, weil es leichtflüssiger ist, weniger leicht verschlackt werden, und ausserdem hat es vor jenem weissen Roheisen den Vorzug, daß es durch plötzliches Erstarrten, im Begießen mit Wasser im Ofen, in weisses Roheisen umändert werden kann, welches sich dann, bei einer vorsichtigen Regulirung der Hitze, in einen teigartigen Zustand versetzen läßt. Wird die Temperatur dann aber erhöht, so wird es wieder leicht tropfbar flüssig und macht daher die Behandlung mit gaarenden Zuschlägen nöthig.

Das Spiegeleisen, welches unter allen Roheisenarten am leichtflüssigsten ist, nähert sich, in seinem Verhalten in der Hämehitze, dem grauen Roheisen von einer leichtflüssigen Beschickung, von welchem es sich nur dadurch unterscheidet, daß es weniger plötzlich als dieses, aus dem starren in den tropfbarflüssigen Zustand übergeht. Aber die Temperatur, welche bei einem Frischprozeß erforderlich ist um das Eisen in einen erweichten Zustand zu versetzen, damit die Einwirkung des Sauerstoffs auf die Kohle im Eisen nicht zu langsam erfolgt, gränzt nahe an den Grad der Temperatur, bei welchem das Spiegeleisen schon zu schmelzen anfängt, daß auch diese Roheisenart zum Verfrischen auf Klammenofenheerden wenig eignet. Ein leichtflüssiges Eisen läßt sich kaum anders als durch Behandlung mit gaarenden Zuschlägen zum Frischen bringen, weil

es fast unmöglich ist, die Temperatur so genau zu reguliren, daß das erweichte Eisen nicht in einen flüssigen Zustand geräth und sich dann schnell verschlackt, wenn es nicht durch einen reichlichen Zusatz von gaarenden Zuschlägen gegen die Verschlackung geschützt wird.

Anderß verhält sich das weniger Kohle enthaltende weiße Roheisen. Dies Eisen bleibt lange in einem Mittelzustande zwischen dem starren und dem tropfbar flüssigen. Es kann daher in niedrigeren Graden der Schweißhize durch langsame Einwirkung des Sauerstoffs der atmosphärischen Luft entkohl't werden und bedarf der gaarenden Zuschläge nicht. Wenn auch der Kohlegehalt dieses Eisens sehr vermindert ist, so hat man die Verschlackung desselben doch nicht so leicht zu befürchten, wenn bei der Frischarbeit die Vorsicht begangen wird, nur wenig unzersehte Luft durch den hinlänglich hoch mit Kohlen angefüllten Kof, oder durch die Arbeitsöffnung in der Einseßthür des Ofens, strömen zu lassen. Die vollständige Entkohlung dieses Eisens läßt sich durch die ununterbrochene Erneuerung der Oberfläche desselben bewerkstelligen. Das beste Material für die Flammenofenfrischerei bleibt also das luctige, oder wenigstens das demselben nahe stehende weiße Roheisen, welches, wenn es unmittelbar vom Schmelzofen nicht erfolgen kann, durch die Vorbereitung des grauen oder halbirten Roheisens bereitet werden muß.

§. 956.

Bei diesen Betrachtungen ist nur auf den einen Bestandtheil des Roheisens, auf die Kohle, Rücksicht genommen, weil die Abscheidung derselben der eigentliche Zweck der Frischarbeit ist. Aber das Roheisen enthält noch Schwefel, Phosphor, Mangan und Silicium, und zwar die letzteren beiden Körper in desto größerer Menge, je größer die Hitze war, in welcher es in den Schmelzöfen erzeugt ward. Diese Beimischungen veranlassen um so mehr, das graue Roheisen als solches, zum

erfrischen in Flammöfen nicht anzuwenden, weil es am un-
nützlichsten ist, und weil die nothwendige Behandlung dieses Roheis-
ens mit gaarenden Zuschlägen, nicht dahin führt, diese Be-
imdttheile abzuscheiden.

Dagegen ist das gehörig vorbereitete Roheisen nicht bloß
mer an Kohle, also anwendbarer zum Frischen, sondern auch
mer an Phosphor, Mangan und Silicium. Es würde folg-
lich schon aus diesem Grunde mehr und besseres Stabeisen ge-
wonnen, als das graue Roheisen, aus welchem es erhalten ward,
wenn nicht außerdem die Abscheidung jener Beimischungen auch
im Verfrischen selbst noch vollständiger erfolgte, weil das
raue Roheisen durch Anwendung gaarenden Zuschläge zum
Frischen gebracht werden muß, deren das lüchtige Roheisen nicht
bedarf.

Ungeachtet dieser Vorzüge des durch Vorbereitung weiß-
gemachten Roheisens, bedient man sich doch auf vielen Eisen-
werken des unmittelbar vom Betriebe des Hohofens fallenden
schwarzen und grauen Roheisens bei der Flammofenfrischarbeit.
Zum Theil sucht man die Vorbereitungsarbeit und die damit
verbundenen Kosten zu umgehen, zum Theil erfordert die Ver-
bereitung des weißen Roheisens mit geringerem Kohlegehalt
eine größere Uebung und Gewandtheit der Arbeiter als die des
rauen Roheisens, indem dieses durch gaarende Zuschläge nach-
und nach in den gefrischten Zustand gebracht wird und daher
nicht so leicht den bedeutenden Verlust durch Verschlacken erlei-
det, welcher, bei der Anwendung des lüchtigen Flosses, ohne alle
Zuschläge, die als Schutzmittel gegen die oxydirende Einwirkung
der Luft dienen könnten, unvermeidlich eintritt, wenn es den
Arbeitern an Gewandtheit fehlt; theils endlich gestattet die gute
Beschaffenheit des bei Holzkohlen erblasenen Roheisens es auch
wirklich, die Vorbereitungsarbeiten zu umgehen und das Frischen
dieses Eisens auf Flammofenherden durch gaarende Zuschläge
zu bewerkstelligen. Selbst aus dem bei guten Roaks, aus gut-

artigen Erzen und bei leichtflüssiger Beschickung dargestellten grauen Roheisen, läßt sich, ohne Vorbereitungsarbeit, immer noch gutes Stabeisen darstellen; wenn aber das Roheisen starke Beimischungen von Phosphor und Silicium enthält, so kann durch Verfrischen des unmittelbar vom Schmelzofen erhaltenen halbhirten oder grauen Roheisens, kein tadelloses Stabeisen dargestellt werden.

§. 957.

Man kann daher zwei Frischmethoden in den Flammenöfen unterscheiden, von denen die eine das Verfrischen des grauen und halbhirten Roheisens unmittelbar vom Hochofen, und die andere das Verfrischen des durch Vorbereitung weiß gemachten Roheisens zum Gegenstande hat. Das erste Frischverfahren wird das Schlackenfrischen (*Puddlage à fours bouillants*) und dies das Weißbleisfrischen genannt werden können, weil man sich bei jener Frischmethode eines reichlichen Schlackensatzes bedient, um das Roheisen zur Gaare zu bringen, wenn gleich die gaarenden Zuschläge auch bei dem Weißbleisfrischen nicht durchaus vermieden werden.

§. 958.

Den Kohlegehalt des weiß gemachten Roheisens durch das Braten vor dem Verfrischen zu vermindern, und dadurch das Frischen in Flammenöfen zu beschleunigen, hat man bei der Flammenofenfrischeret deshalb nicht angewendet, weil das Feineisen, unter den Verhältnissen wie es auf dem Flammenofenheerd behandelt wird, dieser Vorbereitung nicht bedarf, indem man die Frischoperation selbst ein Braten des Roheisens nennen könnte. Früher hat man dagegen in England einmal versucht, die Flamme aus dem Frischofen nicht unmittelbar in die Esse, sondern durch den Fuchs über den Heerd eines zweiten Flammenofens zu leiten, welcher über dem Puddlingsofen angebracht war, und dessen Heerdsohle durch eine verschließbare Stichöffnung mit dem Gewölbe des Frischofens in Verbindung stand. Das

zum Verfrischen bestimmte Roheisen ward auf den Herd des zweiten, oder des obern Flammenofens gebracht und sollte in einen breiartig erweichten Zustand kommen, während das Roheisen von dem nächst vorhergegangenen Einsatz in dem Frischofen völlig gaar geworden war. So zweckmäßig diese Art der Benutzung der Hitze zu seyn scheint, so hat sie doch keine weitere Anwendung gefunden, weil das Roheisen in den erweichten Zustand nur durch einen übermäßigen Aufwand von Brennmaterial versetzt werden konnte. Dagegen findet man nicht selten die Einrichtung, daß dem Herde des Flammenofens zwei Abtheilungen zugetheilt werden, von denen die erste, zunächst der Feuerbrücke, zum Puddeln, und die zweite, zunächst dem Fuchs, zum Anwärmen des für den nächsten Einsatz abgewogenen Roheisens bestimmt ist.

§. 959.

Die Flammenöfen zum Verfrischen des Roheisens bei Steinkohlen unterscheiden sich nicht von den Flammenöfen zum Roheisenschmelzen, und die Grundsätze, welche für diese im vorigen Abschnitt entwickelt sind, finden auch auf die Puddlingöfen Anwendung. Weil es indeß nicht die Absicht ist, beim Frischen eine so starke Hitze hervorzubringen, daß das Roheisen schnell in den flüssigen Zustand versetzt und demnächst noch weit über seinen Schmelzpunkt erhitzt wird, so giebt man den Puddlingöfen ungleich niedrigere, — nur etwa 40 Fuß hohe, zuweilen noch niedrigere, — Öfen. Höhere Öfen gewähren zwar immer große Vorzüge vor den niedrigen, indeß vermehren sie auch bedeutend die Kosten, besonders wenn jedem Ofen seine eigene Esse zugetheilt wird, welches, aus den schon früher angegebenen Gründen, jederzeit der Fall seyn sollte.

Der Herd ist bei dem Weißeisenfrischen fast ganz horizontal; bei dem Schlackenfrischen wird er mehr muldenförmig konstruirt. Nur den Herden für die Weißeisenfrischöfen giebt

platten ruhen auf eisernen Balken oder Unterlagen, welche oft wieder durch eiserne Säulen getragen werden.

Auf diese gußeisernen Heerdplatten wird die Heerdsohle von Gaarschlacke entweder unmittelbar aufgetragen, oder man giebt dieser Sohle zuerst eine Grundlage von Sand, um eine weniger starke Sohle von Gaarschlacke anwenden zu dürfen und das Auftragen derselben zu erleichtern. Wendet man einen Sandheerd, d. h. eine Unterlage von Sand an, so ist eine große Vorsicht in der Wahl des Sandes erforderlich. Ganz reiner, und wo möglich rein gewaschener Quarzsand ist das beste Material. Aller Sand, der bei der im Frischofen hervor-gebrachten Hitze in Fluß geräth, oder eine teigartige Konfistenz erhält, oder auch nur stark zusammenfintert und Risse bekommt, ist zu vermeiden. Der Sandheerd erhält eine Stärke von 8 bis 10 Zollen. Ein mit dem Gaarschlackenheerd versehener Sandheerd muß mehrere Wochen hindurch gebraucht werden. Ehen, jedoch wird er fast nach einem jedesmaligen Frischen einer Reparatur bedürfen, indem die entstandenen Höhlungen und Vertiefungen mit reinem Sand und dann mit Gaarschlacken ausgefüllt werden. Die Sandheerde kommen, und mit Recht, immer mehr außer Gebrauch, und man wendet fast nur allein Gaarschlackenheerde an, die unmittelbar auf die eiserne Heerdsohle aufgetragen werden.

Man theilt dem Heerd bei dem Weißeisenfrischen eine kleine Neigung nach dem Fuchs zu, um den Schlackenabfluß zu befördern. Sonst entledigt man sich der Schlacken auch wohl dadurch, daß man eine wirkliche Stichöffnung unter dem Fuchs in den Heerd hinein führt. Bei dem Schlackenfrischen wird der Heerd in der Mitte immer etwas muldenförmig ausgetieft, und die Schlacken, welche bei dieser Arbeit oft in ansehnlichen Quantitäten aus dem Ofen geschafft werden müssen, wenn das Frischen beendet ist, werden theils durch die Einseithüre ausge-

krückt, theils durch einen unter der Einseßthüre angebrachten Schlackenabstich fortgeschafft.

§. 961.

Aus dem oben auseinandergesetzten Verhalten des Roheisens auf dem Herde des Frischhofens geht hervor, daß man eine starke Hitze, mit geöffneter Klappe der Esse, unbedenklich geben kann, so lange das Eisen noch nicht erweicht, oder — beim Schlackenfrischen — noch nicht geschmolzen ist. Ist aber dieser Zustand eingetreten, so muß der Luftstrom bald durch Verminderung der Ausströmöffnung geschwächt, bald durch gänzlich Schließen der Esseklappe so viel als möglich aufgehoben werden. Bei dem Schlackenfrischen kann die Regulirung des Luftstroms, durch mehr oder weniger theilweises Oeffnen, oder durch gänzlich Schließen der Esseklappe, mit einer etwas geringeren Sorgfalt geschehen, weil ein starker Luftstrom, wenigstens im ersten Anfange der Frischperiode, weniger nachtheilig wirkt.

Das Verfahren bei der Feuerung ist sehr zu berücksichtigen. Läßt man die Kohlen auf dem Roß zu tief niederbrennen, so kühlt sich nicht allein der Ofen sehr ab, wenn demnächst frische Kohlen eingetragen werden, sondern es geht auch viele Luft unzersezt durch die Roßstäbe und durch die schwache Kohlenschicht in den Herdraum, wodurch die Oxydation des Eisens veranlaßt wird. Auch bei einem mit brennenden Kohlen stark angefüllten Roß, gelangt noch immer mehr unzersezte Luft in den Ofen, als zum Frischen nöthig seyn würde. Deshalb ist es sehr nothwendig, durch schnelles und oft wiederholtes Eintragen von Kohlen, den Roß immer mit brennenden und glühenden Kohlen angefüllt zu erhalten; vorzüglich in den Perioden der Arbeit, wo die Arbeitsthüre geöffnet und die Esseklappe geschlossen seyn muß. — Dem Ofen, wenn die Hitze auf dem Herde zu stark ist, durch eine schwache Kohlenschicht auf dem Roß zu einer niedrigeren Temperatur zurück zu führen, ist

verschaffen, daß sich beide Schlackenlagen vollkommen mit einander vereinigt haben. Wäre dies nicht der Fall, so muß abermals eine starke Hitze gegeben werden. Nur wenn das Einbrennen gehörig erfolgt ist, darf man erwarten, daß bei der demnächstigen Frischarbeit nicht so leicht Eisenmassen am Herde hängen bleiben. Dies Hängenbleiben erschwert aber die Frischarbeit in einem hohen Grade und führt dieselben Unannehmlichkeiten und schlechten Erfolge herbei, die sich bei der Herdfrischerei zeigen, wenn der Boden vielleicht porös war, indem dann fortwährend das Eisen im Herde anwächst.

Sind beide Lagen gut eingebrannt, so überschüttet man den ganzen Herd nochmals mit dem feinsten Hammerschlag, nämlich mit dem so genannten Sinter, welcher bei der Walzarbeit abfällt, und berücksichtigt dabei, daß der Herd die verlangte Form vollständig erhält. Weil dieser feine Walzsinter sehr dicht liegt und dabei ein schlechter Wärmeleiter ist, so darf die Stärke der Uberschüttung nur etwa 2 bis 3 Linien betragen. Dann schreitet man abermals zum Schmelzen, oder vielmehr zum Erweichen der Oberfläche des Herdes, wiederholt, sobald der erste Sinterüberwurf eingebrannt ist, die Uberschüttung mit fein zerriebenem Walzsinter, aber nur in der Höhe von 1 bis $1\frac{1}{2}$ Linien, zum zweiten Mal und bringt den Ofen in eine so starke Hitze, daß sich die feinen Fugen zwischen den Futterziegeln in den Ofenwänden nicht mehr durch ihr dunkleres Ansehen erkennen lassen, und daß die ganze Oberfläche des Herdes in zähen Fluß geräth. Dieser flüssige Zustand verbreitet sich jedoch nicht tiefer als bis zur Tiefe von 2 bis 3 Linien; auch ist ein tiefer niederwärts erfolgendes Schmelzen nicht erforderlich, sobald die untersten Lagen gut eingebrannt worden sind. Dann ist der Herd fertig und es kann zum ersten Einsatz des zu verfrischenden Eisens geschritten werden. Ein auf die angeführte Weise mit Sorgfalt angefertigter Herd kann viele Wochen, sogar mehrere Monate aushalten, und bedarf nur während der

Arbeit von Zeit zu Zeit kleiner Ausbesserungen, welche dann jedesmal mit feinem Walzstinter beverkfteelligt werden.

§. 963.

Bei dem Schlackenfrischen wird das Roheisen zuweilen auch mit einem Zusatz von gaarer Frischschlacke oder auch von sauren Eisenerzen und ähnlichen oxydirenden Substanzen, in den Ofen eingesetzt, und dann mit geöffneter Klappe rasch angeschmolzen. Ist es in einen flüssigen Zustand gekommen, schließt man die Klappe und sucht die Oberfläche des Eisens unterbrochen zu verändern und in dem Schlackenbade in einer ellenförmigen Bewegung zu erhalten. Ist das Eisen, sey es wegen sehr großen Kohlegehaltes oder wegen der zu starken Hitze im Ofen, in einen zu dünnen Fluß gekommen, so wird es auch wohl sofort mit Wasser begossen und abgekühlt, um es mit der Schlacke durchrühren zu können. In anderen Fällen wird das Frischschlacke nicht sogleich mit eingesetzt, aber man sucht das Roheisen später durch Zusätze von Schlacke und durch Begießen mit Wasser erst in einen mehr entkohlten und breiartigen Zustand zu bringen.

Bei dem Weißisenfrischen wird der Zusatz von Schlacke verleben, und das Roheisen sogleich durch die erste starke Schmelzhitze, welche etwa 20 Minuten lang gegeben wird, in einen breiartig weichen Zustand versetzt. Von Zeit zu Zeit wird der Zustand des Eisens, durch Anfühlen mit kleinen Brechstangen, welche man durch die in der Einsektüre befindliche Arbeitsöffnung in den Ofen bringt, untersucht. Fühlt es sich noch starr an, so wird die Arbeitsöffnung wieder geschlossen und mit dem Feuern lange fortgefahren, bis der breiartig erweichte Zustand des Eisens eingetreten ist. Wäre das Roheisen zufällig durch zu starke Hitze im Ofen flüssig geworden, so wird es durch Begießen mit Wasser abgekühlt und in den breiartigen Zustand zurück geführt. Obgleich man die Anwendung von vielem Wasser vermeiden muß, damit der Ofen nicht zu sehr abgekühlt

wird, so ist das Wasser doch ein vortreffliches Mittel, um das flüssig gewordene Eisen zum Gestehen zu bringen. Ein anderes Mittel, um das Frischen des in dem breiartigen weißwarmen Zustande befindlichen Eisens zu befördern, besteht darin, den Zutritt der atmosphärischen Luft nicht durch das Deffnen der Klappe auf der Esse zu beschleunigen, sondern durch das halb geöffnete Schürloch, bei geschlossener Klappe der Esse, herbeizuführen. Die erwärmte Luft streicht dann in schwachem Strom über die Oberfläche des Eisens und befördert dadurch die Abscheidung der Kohle, ohne eine bedeutende Verschlackung des Eisens zu veranlassen.

Es mag die eine oder die andere Frischmethode angewendet werden, so ist es in beiden Fällen nothwendig, den Roß in dem Augenblick der beendigten Schmelzperiode, fast ganz mit glühenden, jedoch beim Verbrennen keinen Rauch mehr entwickelnden Koaks, angefüllt zu erhalten, damit der Ofen während der Periode des Frischens hinreichend erhitzt bleibt. Finden sich wenig Kohlen auf dem Roß, so erkaltet das Eisen bald und man würde genöthigt seyn, den Ofen wieder zu schließen, die Essenklappe zu öffnen und eine neue starke Hitze zu geben, wobei jedesmal ein starker Eisenverlust entsteht. Man hat daher solche Vorkehrungen zu treffen, daß das Nachfeuern in der Frischperiode möglichst beschränkt und nur gegen das Ende der Frischarbeit nöthig wird.

Befindet sich das Eisen entweder unmittelbar, oder durch Hülfe der gaarenden Zuschläge in einem breiartigen Zustande, so wird es aufgebrochen, gewendet und über den ganzen Herd gleichmäßig ausgebreitet. Das Schürloch über dem Roß ist dabei mehr oder weniger geöffnet, je nachdem sich das Eisen mehr oder weniger roh verhält; die Essenklappe ist geschlossen und die Einseghüre ebenfalls. Nur die Arbeitsöffnung in dieser Thüre muß geöffnet seyn, weil die Bearbeitung des Eisens durch diese Oeffnung geschieht. Die Eisenmasse wird nun unaufhörlich

und ununterbrochen durchgearbeitet, zertheilt, gewendet und umgerührt. Dies ist die eigentliche Frischperiode. Die Kohle entweicht als Kohlenoxydgas mit blauen Flämmchen, wobei ein Aufbrausen oder Aufkochen sichtbar und hörbar wird. Die Masse wird bei fortgesetzter Arbeit immer steifer, hat aber noch eine röthliche Farbe, welche in dem Verhältniß lichter wird, als die blauen Flämmchen weniger häufig zum Vorschein kommen und als sich das Aufbrausen vermindert. Wäre das Eisen zu kalt geworden, so müssen das Schürloch und die Arbeitsthüre geschlossen, die Essenklappe geöffnet und es muß eine möglichst schnelle Hitze gegeben werden, um die Essenklappe recht bald wieder schließen zu können. Dieses Nachheizen sollte indeß während der eigentlichen Frischperiode gänzlich vermieden werden. Die Beendigung der Frischperiode giebt sich durch einen eigenthümlich aufgelockerten Zustand der Masse zu erkennen; es geht demselben bei einer richtig geführten Arbeit immer eine große Zähigkeit der Masse voran, welche das Zertheilen, Wenden, Durcharbeiten, Zusammenbringen und Wiederauseinanderbringen der Masse sehr beschwerlich macht. Die Frischperiode dauert 40 bis 45 Minuten, während welcher Zeit der Arbeiter unaufhörlich angestrengt und fleißig arbeiten muß, um das Zusammenbacken des noch rohen Eisens zu verhindern.

Man hat vorgeschlagen (London Journal. April 1839. p. 32), die Bearbeitung des Eisens auf dem Frischheerd nicht durch Menschenkräfte, sondern durch Maschinen zu bewirken, auch Vorrichtungen zu diesem Zweck angegeben; indeß ist der regelmäßig fortschreitende Gang einer Maschinenvorrichtung nicht vereinbar mit den Arbeiten, welche die Veränderung der Lage der zu frischenden Massen, für den sehr verschiedenartigen und oft fast augenblicklich veränderten Zustand derselben erfordern und die Beurtheilung des Arbeiters in Anspruch nehmen.

Wenn sich das Ende der Frischperiode durch einen trockenen, sandigen Zustand der Masse zu erkennen giebt, so ist es

nothwendig, eine schnelle und starke Hitze zu geben. Sobald diese erlangt ist, wird der Zutritt von Luft durch das Schürloch über dem Rost sorgfältig verhindert, und es tritt nun die Schweißperiode, nämlich diejenige Periode ein, in welcher sich die durch das unterbrochene Durcharbeiten getrennten Theile des Eisens mit einander vereinigen, oder an einander schweißen. In dieser Periode ist darauf zu sehen, daß die Eisenmasse nicht zu einem Klumpen zusammenballt. Man sucht daher einzelne Theile der Masse abzutheilen und diese zu einem Klumpen oder zu einer Kugel (Ball) mit einander zu vereinigen. Diese Arbeit ist schwierig und erfordert eine große Gewandtheit. Die Anzahl der einzelnen Frischmassen hängt von der Menge des Eisens auf dem Heerde ab. Der letzte Ball wird mehrere Male über den ganzen Heerd hin und her gerollt, um die einzelnen Brocken von gefrischtem Eisen, welche auf dem Heerde liegen geblieben sind, aufzunehmen.

Die Balls sind nun das Produkt des Flammenofen-Frischbetriebes. Sie sind eine poröse Masse, die aus gefrischtem Eisen und sehr vieler Schlacke besteht, welche beim Zusammen schlagen unter dem Hammer, oder bei dem Zusammenpressen unter dem Walzwerk, zwar zum großen Theil, aber immer nur unvollständig, ausgepreßt wird. Diese zusammengepreßten gefrischten Eisenmassen lassen sich mit den, aus der Luppe des im Heerde gefrischten Stabeisens unter dem Hammer erhaltenen Schirbeln, durchaus nicht vergleichen, sondern sie müssen, um zu diesem Zustande zu gelangen, eine abermalige Schweißhitze in besonderen Schweißöfen erhalten, wobei auf verschiedene Weise verfahren wird.

Ist der letzte Ball vom Frischheerd weggebracht, so schöpft man beim Schlackenfrischen die Schlacke vom Heerde, sticht dieselbe zuweilen auch aus der dazu bestimmten Oeffnung unter der Einseßthüre ab, reinigt den Heerd, besorgt die etwa nöthige Reparatur und schreitet zu einem neuen Einsag. — Bei der

Feineisenfrischarbeit wird der Herd geebnet, nöthigenfalls reparirt und dann ebenfalls zu einem neuen Einsatz geschritten.

§. 964.

Zur Erläuterung des eben im Allgemeinen beschriebenen Vorganges der Flammenofenfrischarbeit, soll jetzt das Verfahren nachgewiesen werden, welches bei dem Verfrischen von rohschmelzendem und bei Holzkohlen erblasenem Roheisen zu befolgen ist, indem damit, wenigstens für die spätere Periode des Processes, das Verfahren bei gaarschmelzendem Roheisen ganz übereinstimmt, dieses Roheisen aber für die erste Periode des Processes nur die schon vorhin (§. 963) angegebene sehr einfache Behandlung erfordert. Das graue, bei Roark erblasene Roheisen würde sich aber zu rohgehend verhalten, um ohne vorherige Weißarbeit (oder höchstens nur im Gemenge mit anderem weniger rohgehendem Roheisen) verarbeitet werden zu können. Durchaus nothwendig können die Vorbereitungsarbeiten bei dem grauen Roarkroheisen allerdings nicht betrachtet werden, indeß wird der Verfrischungsprozeß, ohne Vorbereitung dieses Roheisens, ungemein verzögert und es ist immer ein sehr schlechtes Stabeisen zu erwarten. Das unvorbereitete graue Roarkroheisen verhält sich bei der Frischarbeit auf dem Flammenofenherd ziemlich übereinstimmend mit dem grauen Holzkohlenroheisen welches wegen seines Phosphorgehaltes ein sehr kaltbrüchiges Stabeisen liefert. Beide Roheisenarten, wenn sie ohne Vorbereitung im Flammenofen verfrischt werden, erfordern sehr große Quantitäten von gaarenden Zuschlägen und dennoch erfolgt die Trennung des Eisens von der Schlacke, oder vielmehr das Gaarwerden des Eisens in der großen Schlackenmasse, nur sehr schwierig und erfordert kräftig eingreifende, chemisch einwirkende und mit Luftentwicklung verbundene Zuschläge, deren Zweck und Wirkung sogleich klar werden wird.

Die Größe des jedesmaligen Einsatzes zu einem Frischen ist nicht überall gleich. Zwar sollte sie von der Güte des

Roh eisens abhängig seyn, indem ein größerer Einsatz ein ungleichartigeres Produkt erwarten läßt und umgekehrt. Aber zu größeren Quantitäten ist ein geringerer Aufwand an Zeit und Steinkohlen erforderlich. Es scheint daß 450 Pfund Roheisen unter allen Umständen als Maximum für einen Einsatz gelten können, weil bei größeren Quantitäten die menschlichen Kräfte nicht ausreichen. Ein Quantum von 300 oder von 350 Pfunden läßt sich als ein Minimum annehmen, weil schwächere Einsätze aus ökonomischen Rücksichten nicht anzurathen sind. Die äußere Gestalt der einzusetzenden Stücke ist zwar ziemlich gleichgültig, indeß muß so viel als möglich eine gleiche Größe der Stücken gewählt werden, indem nur unter solchen Umständen eine gleichmäßige Erweichung zu erwarten ist. Das Eisen wird mittelst einer Schaufel auf den Herd gesetzt, sodann die Einsetzhüre geschlossen und in dem Rahmen, in welchem sie sich bewegt, mit eisernen Keilen unbeweglich festgestellt. Dies ist nothwendig, weil die Thüre bei der folgenden Frischarbeit als ein Hebelpunkt für die Werkzeuge dient und daher der Bewegung des Gezähes nach allen Richtungen Widerstand leisten muß.

Nach erfolgtem Einsatz werden frische Kohlen auf den Roß gebracht. Nach Verlauf von etwa einer halben Stunde beginnt die Arbeit im Ofen damit, daß man die noch nicht in Fluß gekommenen Stücken mit einer eisernen Keule zu zer schlagen sucht. Das schon flüssig gewordene Roheisen wird sofort mit abkühlenden Zuschlägen behandelt, um die gesammte Eisenmasse möglichst gleichmäßig in einen teigartigen Zustand zu versetzen. Die Essenklappe ist so eben geschlossen worden; sie muß so fest schließen, daß die Flamme zu der kleinen Arbeitsöffnung in der Einsetzhüre, so wie zu dem Schürlochkasten, träge heraus gedrängt wird. Dies ist ein Zeichen, daß die atmosphärische Luft fast gar nicht in den Ofen einströmt, welches verhindert werden muß, um den Verbrand an Eisen möglichst zu vermindern und die Temperatur im Ofen so zu ermäßigen, daß der flüssige

Zustand des Eisens aufgehoben wird. Eine vollkommene Luftabsperrung ist fast unausführbar, auch nicht erforderlich, um ein höchst langsames Verbrennen der Kohlen auf dem Roß nicht zu unterdrücken.

Wenn das Roßeisen einen tropfbar flüssigen Zustand angenommen haben sollte, so wird sofort ein Zusatz von etwa 2 Pfunden gaarender Zuschläge angewendet, die theils durch ihre niedrige Temperatur, theils durch chemische Einwirkung, das Roßeisen zum Erstarren bringen, wenn sie schnell mit der ganzen Eisenmasse vermengt werden. Ist die Hitze im Ofen so groß, daß das Eisen fortbauend flüssig bleibt, so wird es mittelst einer kleinen Quantität Wasser abgekühlt. Sind die durch den Schlackeneinsatz entstandenen Eisenklümpchen unter beständigen Umrühren der Eisenmasse wieder erweicht, so wird eine neue Quantität Zuschlag, abwechselnd mit Wasser, angewendet, bis sich ein breiartiger Zustand eingestellt hat. Das Umrühren wird ohne Unterbrechung fortgesetzt, um die Berührungsflächen beständig zu erneuern und das Gaarwerden zu beschleunigen. Die gaarenden Zuschläge welche in Anwendung kommen, sind sogenannte Stockschlacken, nämlich die oxydirten und verschlackten Eisenmassen welche unter dem Hammer oder bei den Walzwerken abfallen, unter welchen die Balls zusammengepreßt werden. Sie bestehen zum Theil noch aus kleinen Eisenstückchen, welche beim Zängen der Luppen abgefallen sind. Noch bessere Dienste leistet der Eisensinter (Hammer Schlag) von den Luppenwalzen, unter welchen die gezängten Luppen zu Roßschienen ausgewalzt werden.

Wenn das eingeschmolzene Eisen etwa $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Stunden lang, unter stetem Rühren mit den erwähnten Zuschlägen, — von denen etwa 10, höchstens 15 Pfund angewendet werden, — und Wasser, behandelt worden ist, so läßt sich, wie die Beschaffenheit der an den Gezähstückchen sich ansetzenden Schaaalen ergiebt, die Absonderung des Eisens von der geschmolzenen

Schlacke nur noch in Gestalt von runden und vollständig geschmolzenen kleinen Kugeln bemerken. Die Masse erhebt sich nun aber bald über den ganzen Ofenheerd, wie Brodteig sich aufblähend, und bei der am Gezähe hängenden Schlacke lassen sich Eisenthellchen unterscheiden, welche ein gezacktes Ansehen, aber noch eine dunkle Glühfarbe besitzen und nicht mehr als geschmolzene Körner erscheinen. Mit dem Verschwinden der geschmolzenen Eisenthellchen und mit den zackenförmigen Auswüchsen welche das Eisen bildet, stellt sich die Periode der eintretenden Gaare ein und schreitet nun überraschend schnell vor. Noch ist bis jetzt die Eisenthellchen ganz geschlossen geblieben und bleibt es auch noch so lange, bis die in der Schlackenschale befindlichen Eisenbrodchen eine hellweiße, also gaare Glühfarbe erhalten haben. Die Schlacke, welche jetzt deutlich noch als Decke für die Eisenmasse gedient hatte, zieht sich allmählig auf den Boden des Heerdes und es treten aus der Schlacke Eisenmassen mit gezacktem Aeußeren hervor. Wenn sich die Schlacke vom Eisen nicht scheiden will, so entsteht dies gewöhnlich dadurch, daß der Ofen zu kalt ist. Dann legt sich das Eisen auf den Heerd, statt aus der Schlacke aufzublähen und sich in die Höhe zu begeben, und die Schlacke bedeckt es. Diese theilt nur schon an sich dem Ofen nicht so viel Hitze mit als das gaare Eisen, so daß der Ofen nur durch starke Heizung und unter fortwährendem Rühren wieder in Hitze zu bringen ist bis dann endlich das Eisen in die Höhe steigt, sich von der Schlacke scheidet und aufblähet. Diese Erscheinungen treten indes beim Weißisenfrischen schwerlich ein, und bei dem Schlackenfrischen nur bei sehr rohschmelzigem, leichtflüssigem und viel fremde Beimischungen enthaltendem Roheisen, in so fern nicht Versäumnisse, die bei der Arbeit selbst vorgefallen sind, diesen Zustand des Ofens veranlassen haben. Das zweckmäßigste Mittel die Absonderung der Schlacke vom Eisen zu befördern, besteht unter solchen Umständen darin, Zusätze anzuwenden, die eine

kräftige chemische Einwirkung veranlassen, welche mit Gasentbindungen vergesellschaftet ist, um die Masse in eine kochende Bewegung zu setzen. Das Kochsalz ist oft dazu vorgeschlagen und mit Erfolg angewendet worden. Eben so auch, und mit noch besserem Erfolge, der Braunkstein, oder auch Braunkstein und Kochsalz gemeinschaftlich. Auch kleine Dosen von Salpeter werden in solchen Fällen, wo die Abscheidung des Eisens nicht erfolgen will, mit Erfolg angewendet werden. Aber Zusätze von Wasser müssen bei solchem Zustande des Ofens ganz vermieden werden, weil das Uebel, wegen der Abkühlung des Ofens durch die Dampfbildung, nur erhöht werden würde.

Von dem Zeitpunkt ab, wo das Eisen sich aufzublähen anfängt, bis zu den eintretenden Zeichen des Gaarwerdens desselben, ist das Bestreben des Arbeiters besonders dahin gerichtet, die unmittelbar auf dem Herde liegenden Eisenmassen in die Höhe und mit den gaarenden geackten Eisenklümpchen in Berührung zu bringen. Dies ist die wichtigste Periode für die Feinschmelze, und nur wenn diese Operation mit Geschicklichkeit und Ausdauer vollführt wird, kann man überzeugt seyn, ein möglichst gleichartiges Produkt zu erhalten.

Sobald sich die Schlacke auf den Herd niederzulassen beginnt, wird eine bedeutende Erhöhung der Temperatur im Ofen nothwendig. Die Ofenklappe wird daher etwas aufgezo- gen, und die Kohlen auf dem Roost werden gelüftet. Die Eisen- masse hat jetzt einen eigenthümlichen Zustand angenommen, der sich am besten mit einer Schneemasse vergleichen läßt, die nach eingetretenem Thauwetter lange liegen geblieben ist, indem sie einen geförnten Zustand zu besitzen scheint, ohne dabei die Fähigkeit zu zeigen, sich zusammenzuballen.

Bis hierher ward die Arbeit lediglich mit einem, einer Hacke oder Krücke ähnlichen Ge- zäh dergestalt verrichtet, daß die schärfste Bahn desselben auf der Herdoberfläche sanft hingezogen wurde, um das Eisen abzulösen, welches die Neigung

Eisens bei und das Eisen wird um so fester und besser, je stärker und saftiger die Schweißhitze ist, und je öfter sie wiederholt wird, obgleich mehre Schweißhitzen nothwendig einen größeren Eisenverbrauch zur Folge haben. Schwache Schweißhitzen geben, besonders bei nicht hinlänglich kräftig wirkenden Walzwerken, immer ein faulbrüchiges und auch von der mechanisch beigemengten Schlacke nicht befreites Stabeisen. Solche Fehler des in den Frischöfen dargestellten Eisens, kommen in einem noch höheren Grade zum Vorschein, wenn man das fernere Ausstrecken des in der Schweißhitze befindlichen Stabeisens nicht unter dem Walzwerk verrichten kann, sondern wenn man sich dazu des Hammers bedienen muß.

Das Verfahren welches man bei der weiteren Behandlung der Balls oder der Frischluppen anwendet, hat daher auf die Beschaffenheit des darzustellenden Eisens den wesentlichsten Einfluß und es ist keinesweges gleichgültig, welche Methode man dabei befolgt.

Man bringt die Luppen entweder sofort unter große Luppenstreckwalzen, unter denen sie in einer Hitze zu Rohschienen ausgestreckt werden; oder sie werden zuerst unter einem schweren Stirnhammer zusammengepreßt (gezängt) und dann in derselben Hitze sogleich unter dem Luppenwalzwerk zuerst zu dicken Quadratstäben (Lumbs) und dann zu Rohschienen (Billets, Blooms, Millbars) ausgestreckt. Die letztere Methode der Bearbeitung ist die gewöhnlichere und bessere, und es wird dabei in folgender Art verfahren:

Aus 370 Pfund Roheisen, welche man auf den Herd des Flammenofens bringt, werden in der Regel 5 bis 6 Luppen gemacht, welche eine unregelmäßige kugelförmige Gestalt erhalten. Bei dem Zängen unter dem schweren Hammer wird die Luppe entweder mit Zangen festgehalten und auf dem Amboss gedreht, oder es wird ein eiserner Stab (*gouver, crosse, queue*) an jeder Luppe angeschweißt, um die Arbeit des Zängens da-

durch zu erleichtern. Im letzten Fall müssen, ehe noch die letzte Luppe fertig geworden ist, flacheiserne Ausschußstäbe über der Kopfplatte durch das Schürloch gesteckt werden, um deren Enden schweißwarm zu machen. — Ist die letzte Luppe fertig, so wird die Arbeitsthüre, nach Wegschaffung der Keile welche sie eingeklemmt haben, sogleich geöffnet und die zuerst fertig gewordene Luppe mit einer großen schwachschenkeltigen, fast biegsamen Stauchzange ergriffen und auf gußeisernen Laufplatten schnell zum Stirnhammer gebracht. Man legt die Luppe auf den breiten Theil der Ambossbahn, setzt den Hammer in Bewegung und dreht die Luppe nach jedem Schläge mit dem Zangenmaul mehr nach der Mitte der Bahn, wo die Hubhöhe des Hammers etwas geringer ist, die Luppe also etwas stärker zusammengedrückt wird. Sie ist eine so poröse und schwammige Masse, daß sie durch den schweren Hammer bald und vollständig zusammengedrückt wird. Nach dem vierten oder fünften Schläge wird der vorn schweißwarmer Eisenstab auf die Luppe gelegt und an diese angeschweißt. Jetzt ist der Arbeiter im Stande, mittelst dieses Stabes die Luppe leicht und sicher zu handhaben. Um sie von allen Seiten zu bearbeiten, muß der Arbeiter geschickte Wendungen machen, damit die nun der Länge nach zusammengepreßte Luppe, auch in ihrer Längenrichtung zusammengestaucht werden kann. Das Ende der Luppen, an welchen der Stab angeschweißt ist, wird, wenn zuvor dieser Stab krumm gebogen worden ist, so unter dem Hammer gehalten, daß er von dem hervorragenden Theil des Kopfes des Stirnhammers mit einigen Schlägen getroffen werden kann, worauf die Luppe unter der Schlichtbahn noch einige Schläge erhält. Dann wird vermittelst eines kleinen, vorne krumm gebogenen Beißfens der Stab abgehauen. Das Zängen muß mit 40 bis 50 Schlägen des Hammers erfolgt seyn und ist, wenn der Hammer etwa 70 Schläge in der Minute macht, etwa in einer Minute beendigt. Das Zängen mit der Zange erfordert gelüb-

tere Arbeiter, ist dann aber vorzuziehen, weil der angeschweißte Stab den der Luppe mitzutheilenden Bewegungen immer etwas hinderlich ist. Der Hammer wird mit einer eisernen Stütze aufgefangen, um zwar die denselben in Bewegung setzende Kraft fortwirken zu lassen, aber das Heben des Hammers selbst zu verhindern. Die so zusammengezängte Luppe, welche die Gestalt eines abgefaßten Schirbels erhalten hat, wird ohne Zeitverlust unter die Luppenstreckwalzen gebracht, um dort zu $3\frac{1}{2}$ bis 4 Zoll breiten und $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Zoll starken Glasstäben ausgemalt zu werden. Bei diesen Luppenstreckwalzen können die Quadrat- und die Glaskaliber entweder in einem und demselben Walzenkörper eingedreht seyn, oder man hat ein besonderes Walzenpaar für die Quadratkaliber und ein zweites für die Glaskaliber. Die letzte Einrichtung trifft man immer auf solchen Etablissements an, wo die Luppen einer vorbereitenden Zängearbeit unter schweren Hämmern nicht unterworfen werden, sondern wo der Theil der Zängearbeit, den man unter dem Hammer verrichtet, unter den Walzen selbst vorgenommen wird. In diesem Falle bedarf man, aus einleuchtenden Gründen, mehrer und zum Theil größerer und tieferer Einschnitte, so daß der Walzenkörper einer einzigen Walze nicht ausreichend seyn würde. Ob es vorzuziehen ist, die Zängearbeit theils unter dem Hammer, theils unter dem Walzwerk vorzunehmen, oder sie bloß unter den Walzen geschehen zu lassen; darüber sind die Ansichten getheilt. Wenn indeß nur das Princip festgehalten wird, die Luppen in die Gestalt von Rohschienen zu bringen und diese durch weiteres Ausschweißen und Auswalzen in Paqueten zu verarbeiten; so scheint es ziemlich gleichgültig zu seyn, ob die Zängearbeit auf diese oder auf jene Art verrichtet wird. In der Regel besteht aber das Luppenwalzwerk, — auch selbst dann wenn der erste Theil der Bearbeitung der Luppen unter dem schweren Hammer verrichtet wird, — aus zwei besonderen Gerüsten, von denen das eine das vorbereitende Gerüst mit den Quadratkalibern, und

das zweite das vollendende ist, worin sich die flachen Kaliber befinden.

Die Walzen haben, bei einem Durchmesser von 18 bis 19 Zoll, eine Umlaufgeschwindigkeit von etwa 30 Umgängen in der Minute, wenn die Luppe vorher unter einem schweren Hammer vorbereitet worden ist. Wenn diese Vorbereitung unter dem Hammer aber nicht erfolgt, sondern wenn das Zängen der Luppen sofort unter den Walzen verrichtet wird, so dürfen diese nicht mehr als etwa 20 Umgänge in der Minute machen. Eine größere Geschwindigkeit würde beim Ausstrecken so poröser und noch sehr unzusammenhängender Eisenmassen nachtheilig werden und ein Zerreißen der Luppen herbeiführen können. Ist die Luppe zuerst durch die Quadratkaliber und dann durch die flachen Kaliber hindurchgeführt und zu den vorhin angegebenen Dimensionen ausgereckt, so sind die Rohschienen fertig, welche nun anderen Arbeitern übergeben werden, um sie zuerst noch abschließend unter der Scheere zu einer vorgeschriebenen Länge zu zerschneiden und dadurch in der Folge Paquete zu bilden, welche durch die spätere Bearbeitung im Schweißofen und unter den Grobeisenwalzwerken ihre Vollendung zu Stäben erhalten.

Sobald die erste Luppe auf diese Weise bearbeitet worden ist, fährt man in der Verarbeitung der zweiten, dritten bis zur letzten rasch fort, um dieselben möglichst schnell der Einwirkung der Luft in dem Ofen zu entziehen. Sind endlich alle Luppen aus dem Ofen geschafft, so wird unverzüglich zu einem neuen Aufsatze geschritten.

Jede Luppe hat etwa ein Gewicht von etwa 50 bis 70 Pfunden, und hiernach bestimmt sich die Länge der gewalzten Rohstäbe.

Mit der Darstellung der Rohstäbe oder Rohschienen ist der eigentliche Flammenofenfrischprozeß beendet; es ist aber zur genaueren Beurtheilung seiner Leistungen, hinsichtlich der Beschaffenheit der Produkte welche er liefert, nothwendig, diese

Produkte näher ins Auge zu fassen. Bei genauerer Untersuchung der Rohschienen, findet sich sogleich im äußeren Ansehen eine große Verschiedenheit. Man bemerkt einzelne Stüden, welche schon aus vortrefflichem gaarem Eisen bestehen, während andere, und zwar die überwiegend größere Menge, voll von Rantenrissen und Schiefen sind. Dieses äußere Ansehen deutet schon auf große Verschiedenartigkeit der Masse, welche bei dem in Herden gefrischten Eisen niemals, wenigstens nie in einem so hohen Grade vorkommt. Auffallend kann indeß diese große Verschiedenheit der Masse nicht seyn, denn das Gaarwerden und die damit verbundene Neigung zum Zusammenballen des Eisens, wird stets zuerst auf der Oberfläche der ganzen im Frischofen befindlichen Masse bemerkbar, und man würde schon in der letzten Periode des Rohfrischens, also noch eine geraume Zeit vor dem Luppenmachen, von dem oberen Theil der Eisenmasse gute Luppen anfertigen können, während sich die dem Boden zugekehrten Eisenmassen noch in einem völlig rohen Zustande befinden. Das Gaarwerden nimmt von diesem Augenblick an, mit solcher Schnelligkeit zu, daß es fast unmöglich ist, das Einhüllen von roheren Eisenbrocken, in schon gaare Ballen gänzlich zu verhüten. Die so eingehüllten noch rohen Eisenthcilchen können nun nicht mehr denselben Grad der Gaare erhalten, den die Umhüllung selbst bereits erlangt hat, und dieser Umstand ist es, welcher die äußerste Sorgfalt bei der weiteren Behandlung und Verarbeitung der Luppen sowohl, als der daraus bereiteten Rohschienen, dringend erfordert, auch eine wesentliche Verschiedenheit in der Behandlung der Luppen von der Flammenofenfrischerei und derjenigen von der Herdfrischerei herbeiführt.

Es ist eine größere Gewandtheit und eine längere Erfahrung erforderlich, um im Flammenofen möglichst gleichartige Luppen zu frischen, als bei der Herdfrischerei. Die Vorzüge, welche man der ersteren oder der letzteren beilegen möchte, können

sich daher nicht auf die vollkommnere Arbeitsmethode im Flammenfrischofen beziehen, indem das ursprüngliche Produkt dieser Arbeit, die Luppen, als ein sehr unvollkommenes zu betrachten ist und zufolge des Verfahrens ohne Zweifel immer bleiben wird; sondern sie können nur für das Verfahren bei der weiteren Verarbeitung des gewonnenen Produktes, in Anspruch genommen werden, obgleich dieses Verfahren nicht in der Eigenthümlichkeit der Flammenofenfrischerei beruht, sondern auf jedes andere Frischverfahren übertragen werden könnte und hier und dort wirklich schon in Anwendung gekommen ist.

Weil nun die Aufgabe bei der Buddlingfrischarbeit: den ganzen Einsatz von Roh Eisen in gleicher Zeit zu einem gleichen Grade der Saare zu bringen, wohl schwerlich zu lösen seyn wird; so ergiebt sich daraus die Nothwendigkeit, durch die weitere Behandlung der Luppen in der Schweißhütte und bei den Streckarbeiten, die Mängel der Flammenofenfrischmethode auszugleichen, so wie in diesem Verhalten der Grund zu suchen ist; weshalb alles in den Flammenöfen gefrischte Stabeisen eine sehr verschiedenartige und in der Regel sehr mangelhafte Beschaffenheit, — veranlaßt durch den ungleichartigen Zustand der Eisenmasse und durch die mechanischen Schlackenbeimengungen; — behalten wird, wenn die Arbeiten des Auschweißens und Ausstreckens der Stäbe nicht mit der äußersten Sorgfalt vorgenommen werden. Es kann daher auch nicht gebilligt werden, die Luppen, wie es wohl auf einigen Hütten geschieht, um wohlfeiles Eisen zu bereiten, unmittelbar aus dem Frischofen unter das Luppenwalzwerk zu bringen, zu etwa 2zölligen Quadratstäben auszustrecken und diese Stäbe, nachdem sie zerschnitten sind, dem Schweißofen und dann dem Grobeisenwalzwerk zum Auswalzen zu Stabeisen zu übergeben. Noch nachtheilliger wird diese Verfahrensart, wenn, wie es zuweilen geschieht, die Luppen im Ofen selbst noch einer besonderen Behandlung unter-

worfen werden, um ihnen die zum Auswalzen unter dem Luppenwalzwerk erforderliche Gestalt zu geben, und sie zu diesem Zweck mit einer schweren eisernen Keule zusammenzuschlagen. Es ist einleuchtend, daß die Luppen bei dieser Bearbeitung im Ofen einen starken Eisenverbrauch erleiden müssen, weil der je demalige ganze Eiseneinsatz, fast eine halbe Stunde lang, unter beständiger Zuströmung der oxydirenden Luft durch die Arbeitsthüre, im Ofen zurückgehalten wird.

Bei der ersten, vorhin erwähnten Art der Bearbeitung der Luppen, werden dieselben unter dem Hammer und unmittelbar von dort unter dem Luppenwalzwerk zu etwa 4 Zoll breiten und $\frac{1}{2}$ Zoll starken Rohschienen in einer Hitze ausgestreckt, und von diesen Rohschienen werden dann, je nachdem diese oder jene Stabeisensorte angefertigt werden soll, entweder 3, 4 oder 5 Stück, welche unter der Scheere eine gleiche Länge erhalten haben, über einander gelegt, in diesen so zusammengelegten Paqueten dem Schweißofen übergeben, und dort einer starken Schweißhitze ausgesetzt. Bei der zweiten Art der Bearbeitung der Luppen, nach welcher sie unmittelbar zu etwa 2 zölligen Quadrastäben ausgestreckt werden, wird jeder Stab nach den vorgezeichneten Längen zu Kolben zerschnitten, und diese Kolben gelangen dann an die Schweißöfen und werden, nach erlangter Schweißhitze, unmittelbar zu Stäben ausgezogen. Die Ungleichartigkeit der Luppen, also auch die der aus denselben erhaltenen Kolben, wird daher nothwendig in demselben Verhältniß auch in den aus ihnen ausgewalzten Stäben angetroffen werden. Dagegen würde es ein bloßer Zufall seyn, wenn bei den aus 3, 4 oder 5 Rohschienen zusammengesetzten Paqueten, in jedem Theile des Querschnitts nur roh gebliebene oder nur gaar gewordene Stellen über einander gekommen wären. Die Wahrscheinlichkeit ist ungleich größer, daß rohe mit gaaren Stellen in den einzelnen Stücken abwechseln werden, und daß dadurch der eigentliche Zweck des Packwalzens wirklich erreicht werden

ird. Wenn nun, bei einer fortgesetzten Bearbeitung, das einmal raffirte Eisen in ähnlicher Weise zum zweiten Mal raffirt wird, so wird man auf ein gleichartiges und gutes Produkt mit einer Zuverlässigkeit rechnen können, welche bei dem oben einfachen Ausstrecken niemals zu erlangen ist.

Es giebt noch eine dritte Art der Behandlung und Bearbeitung der Luppen, welche aber gewöhnlich nur dann angewendet wird, wenn Materialeisen zu starken und schweren Kesseln angefertigt werden soll. Die am meisten gaaren und tüchtigen Luppen, werden unter dem Stirnhammer zu Stücken von 12—15 Zoll Länge, 7—10 Zoll Breite und $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ U Stärke ausgeschmiedet und bei Seite gelegt. Hat man eine Quantität von solchen Stücken vorräthig, so werden, nach Umständen, 2 oder 3 Stücke über einander gelegt, in den Schweißofen gebracht, hier einer starken Schweißhize ausgesetzt und dann unter dem Stirnhammer zu Platten ausgestreckt, die am leichtesten von den Blechwalzen erfaßt werden können. Der Stirnhammer leistet für solche Fälle vortreffliche Dienste. Wird sich das Blechwalzwerk in der Frischhütte selbst, so dürfen die unter dem Stirnhammer zusammengeschweißten Stücke sofort in den Schweißofen zurückgebracht werden, worin dann nur kurze Zeit verweilen dürfen, um zu den verlangten Dimensionen als starke Bleche ausgestreckt zu werden. Nur mit Hilfe eines Stirnhammers und guter Schweißöfen kann es gelingen, Kesselbleche in den stärksten Dimensionen von guter Beschaffenheit darzustellen.

§. 966.

Schweißöfen sind Flammöfen mit einem möglichst niedrigen Gewölbe, welche so construirt seyn müssen, daß sich darin schnell eine starke und ausdauernde Schweißhize erzeugen läßt. Die Bedingungen dazu sind ein großes Verhältniß der Kesselhize zur Herdfläche, hohe Essen und nicht zu weite Füchse. In den meisten Schweißöfen findet der Uebelstand statt, daß

ihnen zu niedrige Essen zugetheilt sind, weshalb der Fuchs, um die erforderliche Schweißhitze im Ofen zu erzeugen, eine beträchtliche Wette erhalten muß. Weiße Fuchse halten aber niemals die Hitze im Ofen zurück; sie veranlassen also einen stärkeren Kohlenverbrauch und gestatten keine gleichmäßige Vertheilung der Hitze in alle Theile des Ofens.

Zwei Schweißöfen an einer und derselben Esse zu legen, — wie bei den auf der Zeichnung Taf. XLVI. Fig. 5—9. dargestellten Schweißöfen, — ist jederzeit, auch selbst dann zu verwerfen, wenn jeder Ofen seinen eigenen Essenschacht erhalten hat.

Der Herd der Schweißöfen ruht jetzt allgemein auf eisenen Platten, weil diese Construction die einfachste ist und eine leichte und schnelle Auswechselung der Herde gestattet. Die Herdmasse besteht aus Sand, und weder aus oxydirenden noch aus reducirenden Substanzen, also weder aus Gaarschlacken noch aus Kohlen. Die Absicht bei der Schweißarbeit ist eine doppelte; einmal die Luppen durch das Cementiren in der heißen Luft zur völligen Gaare zu bringen, und dann sie so stark zu erweichen, daß bei dem mechanischen Zusammenpressen unter den Walzen, die dem Eisen noch in großer Menge beigemengte Schlacke ausgebrückt wird. Die Sandherde tragen wesentlich dazu bei, der Schlacke die nothwendige Flüssigkeit zu ertheilen: Schweißöfen mit hohen Essen kann man längere Herde zutheilen, als denen mit niedrigen Essen.

Ein Schweißofen ist für vier Puddlingsöfen hinreichend.

Bei der großen Menge von Schlacke die sich aus den noch sehr porösen Rohschienen auf dem Herd der Schweißöfen in der Schweißhitze absondert, ist es sehr gut, dem Herde eine starke Neigung, oder ein Abfallen nach dem Fuchs zu geben, und die Schlacke aus der Fuchsöffnung in einen Sumpf unter der Esse abfließen zu lassen, aus welchem sie von Zeit zu Zeit weggeschafft, oder auch durch eine Seitenöffnung, die in der

Oefenmauer bis zu dem Sumpf geführt ist, von selbst zum Abfließen gebracht wird. Wenn der Heerd jene Neigung nicht erhält, so bricht die Schlacke durch die Feuerbrücke in den Kofst hinein, der dann in sehr kurzen Zeitperioden immer gereinigt werden muß, weil die Schlacke nicht allein den Kofst verstopft, sondern auch Anwüchse und erhärtete Massen an den Seitenwänden des Kofstes bildet und den Luftzug hemmt. Die vollständige Reinigung des Kofstes kann nur durch Herausnehmen der Kofststäbe erfolgen, wodurch der Ofen ganz abgekühlt wird und die Ofenmauerung in hohem Grade leidet.

§. 967.

Nach Maaßgabe der anzufertigenden Stabeisensorten werden die zerschnittenen Rohschienen in der passenden Länge ausgesucht und es werden nach Umständen 3 oder 4 solcher Stücken zu einem Paquet über einander gelegt, welches zur weiteren Bearbeitung in den Schweißofen gebracht wird. Jedes Stück muß vorher mittelst eines Besens von dem anhängenden Sande oder anderen Unreinigkeiten befreit worden seyn. Wenn gewöhnliches starkes Reifeneisen gewalzt werden soll, — welches in der Regel das Material für die feineren Stabeisensorten ist, in so fern diese nicht unmittelbar und bei einer Schweißhitze aus den Rohschienen dargestellt werden sollen, obgleich sie dann nur von untergeordneter Güte ausfallen, — so werden 18 bis 20 Paquete mit einem Mal auf den Heerd des Schweißofens gebracht. Zuerst wird die Seite bei dem Fuchse besetzt und mit dem Einsetzen von dort in halbkreisartigen Reihen bis zur Brücke fortgefahren, so daß die concave Seite der Reihen der Arbeitsthüre zugekehrt ist. Das Einsetzen der Paquete muß schnell geschehen und die Thüre dann gut verschlossen werden. Unmittelbar an der Thüröffnung legt man einige Stücke Steinkohlen auf den Heerd, damit auch die der Arbeitsthüre zunächst liegenden Paquete gleichförmig erhitzt und nicht durch die, wenn auch möglichst gut verschlossene Thüre dringende kalte Luft, ab-

gekühlt werden. Nach Verlauf von 30 bis 40 Minuten wird, mittelst eines Gakens, das erste der Feuerbrücke zunächst liegende Paquet aus dem Ofen genommen und auf den eisernen Laufplatten schleunigst zu den Grobeisenwalzen gebracht, welche aus zwei Walzenpaaren, den Präparir- oder Vorstreckwalzen und den Flachwalzen bestehen. Die Vorstreckwalzen oder die Vierkantkaliberwalzen haben eine abfallende Größe und das Paquet wird nach und nach bis zu demjenigen Kaliber durch die Walzen geführt, welches dem Kaliber zu den Flachwalzen entspricht, durch welches es zuerst hindurchgehen muß, um nach und nach die Dimensionen zu erhalten, welche der fertige flache Eisenstab bekommen soll. Es ist indeß sehr zweckmäßig, zwischen dem dritten und vierten, oder dem vierten und fünften Quadratkaliber, ein ovales Kaliber in die Vierkantvorwalzen eindrehen und das Paquet zuerst durch die 3 oder 4 ersten Quadratkaliber, dann durch das ovale Kaliber und demnächst durch die folgenden Quadratkaliber gehen zu lassen, weil dadurch das vollständigere Auspressen der Schlacke ungemein befördert wird. Diese Einrichtung findet nicht bei allen Präparirwalzen der Grobeisenwalzwerke statt, indem man nicht immer ein solches ovales Kaliber zur Unterbrechung der regelmäßig abfallenden Quadratkaliber einschaltet; indeß ist dies einfache Verfahren von großem Werth und trägt wesentlich zur Reinigung des Eisens von der Schlacke bei. Die Seitenflächen der ersten Quadratkaliber sind häufig mit Hartmeißelhieben eingefurcht, damit die Paquete leichter ergriffen werden. Um den Inhalt des Schweißofens schnell zu verwalzen, welches nothwendig ist um die Paquete nicht lange der Schweißhitze bei dem häufigen Öffnen und Schließen der Einschüthüre auszusetzen, werden die unter den Vorbereitungs- oder Quadratwalzen vorgewalzten Stäbe, nicht durch dieselben Arbeiter unter den Flachwalzen ausgestreckt, obgleich beide Walzgerüste des Grobeisenwalzwerks neben einander

stehen. Wenigstens ist diese Arbeitseinteilung zur Beschleunigung der Walzarbeit sehr nothwendig.

Soll das erhaltene Eisen nicht als fertiges, verkaufbares Produkt, sondern als Materialeisen zur weiteren Bearbeitung und zur Darstellung von vorzüglich guten oder von feinen Eisensorten dienen, so muß es abermals unter der Schere zerschnitten werden. Für die daraus zu bildenden Paquete kann eine andere Arbeitseinteilung bei den Schweißöfen gewählt werden, indem während des Auswalzens der an der Feuerbrücke schweißwarm gewordenen Paquete immer wieder andere Paquete von der Seite der Fuchsbüffnung nachgerückt und an die Stelle der letzteren ganz neue eingesetzt werden, so daß das Ausstrecken unter den Quadrat- und Flachwalzen von demselben Arbeiterpersonal verrichtet werden kann. Besser ist es indeß, ein solches Verfahren nicht anzuwenden, sondern jedesmal den vollen Satz des Ofens auszuarbeiten und die Walzarbeit zu theilen. Für diese Paquete bedarf es nicht der Schweißöfen mit geneigtem Herd, weil sie schon aus festem und durbem Eisen bestehen, welches wenig Schlacke hinterläßt.

Die Grobeisenwalzen (die Vierkant und die Flachwalzen) erhalten einen Durchmesser von 14 bis 16 Zoll und eine Umlaufgeschwindigkeit von 75 bis 85 Umdrehungen in der Minute. Man kann rechnen, daß das Auswalzen von 18 bis 20 Paqueten Rohschienen, die jedesmal eine Ofenbesetzung ausmachen, in 14 bis 16 Minuten beendigt ist.

§. 968.

Mit dem Ausstrecken der Rohschienen zu fertigen Stäben ist die eigentliche Frischarbeit in Flammenöfen erst vollendet. Die dargestellten Stäbe werden, bei einem und demselben Roh-eisen und bei derselben Behandlung im Flammenofen, von sehr verschiedener Güte ausfallen, je nachdem die Ruppen unter den Ruppenwalzen nur zu Quadratstäben ausgestreckt, zerschnitten und aus den Schweißöfen unter den Grobeisenwalzen zu fertigen

Stäben ausgewalzt; oder je nachdem sie unter den Luppenwalzen zu Schienen ausgestreckt, zerschnitten, zu Paqueten über einander gelegt (gegerbt, oder raffinirt) und aus dem Schweißofen unter den Grobeisenwalzen verarbeitet werden. Nur bei vorzüglich gutem Roheisen, oder auch bei der Weißisenfrischarbeit, wird sich bei dem ersten Verfahren ein mittelmäßig gutes Stabeisen darstellen lassen. Aber auch selbst bei dem zweiten, wenn gleich vollkommeneren und mit mehr Eisenabgang verbundenen Verfahren, hat man nur Stabeisen von mittlerer Güte zu erwarten. Wird ein festes Eisen verlangt, so müssen die Eisenstäbe unter den Flachwalzen der Grobeisenwalzenpaare zu größeren flachen Dimensionen ausgestreckt, dann zerschnitten und abermals zu Paqueten über einander gelegt werden. Die weitere Behandlung dieser, in den Schweißöfen schweißwarm gemachten Paquete kann ebenfalls unter den Grobeisenwalzen vorgenommen werden, jedoch mit dem Unterschiede, daß die ersten, größeren Quadratkaliber der Vorbereitungswalzen übersprungen werden. Gewöhnlich bedient man sich aber der Kleiseisenwalzen, wegen der größeren Geschwindigkeit, die man diesen Walzen zutheilt um die Arbeit zu beschleunigen. Die Flachwalzen müssen daher, bei der bestimmten Breite der Kaliber, die richtige Stellung hinsichtlich der Stärke erhalten, zu welcher das flache Eisen ausgestreckt werden soll. Wenn kein flaches Eisen, sondern starkes Quadratischeisen anzufertigen ist, so erhalten die Stäbe unter den Vorbereitungswalzen (Wierfantwalzen) ihre Vollenbung nach der bestimmten Dimension.

Der Eisenverlust und der Kohlenaufwand bei dieser zweiten Schweiß- und Gerbe-Arbeit sollte eigentlich dem Flammenofenfrischbetriebe ebenfalls zur Last fallen, denn in der Regel ist erst das bei dieser zweiten Arbeit darzustellende Stabeisen, in der Güte mit demjenigen gleich zu stellen, welches die sorgfältige Frischarbeit in Herden bei Holzkohlen unmittelbar liefert. Man betrachtet indeß diese zweite Verbearbeitung als eine Ver-

feinerungsarbeit für das Stabeisen, und berechnet den Materialaufwand bei der Flammenofen-Frischarbeit nach derjenigen Quantität Stabeisen, welche bei dem ersten Ausschweißen der Rohschienen und bei dem Ausstrecken unter den Grobeisenwalzen erhalten wird.

§. 969.

Um fertiges Stabeisen nach größeren Dimensionen bei dem Flammenofenfrischbetriebe durch die Walzarbeit darzustellen, sind also Luppenwalzen und Grobeisenwalzen erforderlich. Die letzteren bestehen immer aus zwei Walzenpaaren, von welchen das erste (das vorbereitende) Paar die Quadratkaliber und das zweite (das vollendende) Paar die flachen Kaliber enthält. Auch zu den Luppenwalzen werden gewöhnlich, — auch dann wenn die Luppen vorher unter dem schweren Hammer zusammengedrückt werden, — ebenfalls zwei Walzenpaare, ein vorbereitendes mit den Quadratkalibern und ein vollendendes mit den flachen Kalibern angewendet. Nur auf solchen Etablissements, wo die Luppen zu Kolben ausgestreckt und diese nicht gegerbt, sondern nach wieder erlangter Schweißhitz unter den Grobeisenwalzen ausgezogen werden, bedarf man des Flachwalzenpaares bei den Luppenwalzen nicht. — Dies fehlerhafte Verfahren wird indeß nur sehr selten noch angetroffen.

Die Walzgerüste zu den Luppenwalzen und zu den Grobeisenwalzen sind immer Ständergerüste, von denen jeder Ständer aus einem einzigen Gußstück besteht, also ohne bewegliche Sättel oder Rappen, welche nur bei den Ständergerüsten zu Eisensorten von geringeren Dimensionen angewendet werden. Man giebt diesen kleineren Ständergerüsten gerne bewegliche Rappen, um die Walzen schnell auswechseln zu können, wozu bei den größeren Eisensorten, wegen der geringeren Anzahl der Kaliber, weniger Veranlassung vorhanden ist. Die beweglichen Rappen vermindern auch die Stabilität der Gerüste, weshalb sie bei den Walzgerüsten für die größeren Eisensorten nicht anwendbar sein

würden. Für die Zuleitung von Wasser während der Walzarbeit, welches regenartig auf die obere Walze niederfällt, muß durch irgend eine einfache Vorrichtung gesorgt werden.

Um flache Stabeisenforten darzustellen, müssen die Luppen, die Paquete, die Kolben, oder überhaupt alles Materialeisen, immer zuerst unter den Vorbereitungswalzen, — Vierkantwalzen, oder Walzen mit Quadratkalibern, — bis zu einer solchen Dimension ausgestreckt werden, daß sie in das mit der Breite des darzustellenden flachen Eisens correspondirende Kaliber der Flachwalzen gebracht werden können. Durch die Flachwalzarbeit wird also größtentheils nur die Dicke, oder die Stärke der Stäbe bestimmt und die vorgewalzten Quadratstäbe werden zu diesem Zweck unter den Flachwalzen nach und nach durch so viele Kaliber von abnehmender Höhe, aber von gleich (oder fast gleich) bleibender Breite, geführt, bis sie die verlangte Stärke erhalten haben. Alles Vierkanteisen erhält seine Vollenbung unter den Vorbereitungswalzen selbst.

Soll Rund Eisen angefertigt werden, so reicht die Vorbereitung durch die Vierkantvorbereitungswalzen nicht zu, wie später bei den Verfeinerungsarbeiten des Stabeisens erwähnt werden wird.

Bei allen Walzen mit Quadratkalibern, sie mögen bloß als Vorbereitungswalzen in den Luppen- und Grobeisenwalzgerüsten dienen, oder die Bestimmung haben, fertiges Quadrat-eisen zu liefern, ist die eine Hälfte des Kalibers in der oberen, und die zweite in der unteren Walze dergestalt eingedreht, daß die Linie in welcher beide Walzen sich berühren, die Diagonale des Quadratkalibers bildet. Die obere Walze wird daher bei der Walzarbeit gegen die untere so fest gestellt, daß sie kaum einen Spielraum behält, um sich beim Durchführen des Eisens zu heben. Daß die Axen beider Walzen in einer Lothrechten Linie zusammenfallen, dafür muß beim Stellen und Einkeilen der Lager gesorgt werden. Es ist aber auch nothwendig, daß

sich beide Walzen in horizontaler Richtung nicht verschieben, indem eine sehr geringe Verschiebung schon eine unregelmäßige Gestalt des Stabes und keinen Quadratstab bilden würde. Bei den Luppenwalzen ist eine besondere Vorsicht zum Stellen der Walzen eben nicht erforderlich, wohl aber bei den Vorbereitungs- walzen zu den Grobeisenwalzen und zu den Feineisenwalzen. Auch auf Abstreifmeißel, Vorlagen und Leitungen ist Rücksicht zu nehmen. Die gebräuchlichsten Vorrichtungen finden sich in den Erläuterungen zu den Zeichnungen angegeben.

Die Kaliber zu den flachen Eisenforten sind stets in der unteren Walze befindlich. Mit ihnen correspondiren die Rippen bei der oberen Walze. Am besten scheint es zu seyn, wenn den wirkenden Flächen in der unteren Walze (den Matrizen) und in der oberen Walze (den Patrizen) ein gleicher Durchmesser zugetheilt wird. Man giebt aber auch zuweilen den wirkenden Flächen einen ungleichen Durchmesser, und dann sollte den Patrizen, oder den wirkenden Flächen der oberen Walze der größere zugetheilt werden, indem das Eisen, beim Durchführen durch die Kaliber, am stärksten auf der nach oben gekehrten Fläche ausgestreckt wird und die untere Fläche in der Ausdehnung immer etwas zurück bleibt. Daher auch die Neigung des Eisens, sich um die untere Walze zu wickeln, welcher durch die Abstreifmeißel begegnet wird, und welche durch einen kleineren Durchmesser der Matrizen vermindert werden würde. Ungleiche Durchmesser gewähren indeß Unbequemlichkeiten wegen der nothwendigen Kuppelung der beiden Walzen. — Bei den Vollendungs- walzen, nämlich bei den Walzen in welchen sich die Kaliber für die flachen Eisenforten befinden, würden besondere Vorkehrungen eben nicht getroffen werden dürfen, das Verschieben der Walzen nach der horizontalen Richtung zu verhindern, weil die Patrizen in die Matrizen eingreifen und dadurch das Verschieben erschweren; indeß wird dadurch eine Flächenreibung veranlaßt, welcher durch Maafregeln zum richtigen Stellen der

Walzen vorgebeugt werden kann. — Bei den Vollenbungswalzen für die Luppenwalzgerüste hat man das saubere Eindrehen der flachen Kaliber weniger sorgfältig zu berücksichtigen, als die regelmäßig abfallende Höhe dieser Kaliber. Da die geringste Stärke der Rohschienen etwa $\frac{1}{2}$ Zoll zu seyn pflegt, so wird die obere Walze mit ihrem unteren Lager so gehängt, daß das letzte Kaliber die Höhe von $\frac{1}{2}$ Zoll erhält. Die Breite der sämtlichen Kaliber beträgt 4 Zoll, oder etwas weniger, wo schmalere Rohschienen eingeführt sind. — Die Vollenbungswalzen in den Grob- und Feineisenwalzgerüsten erfordern dagegen beim Eindrehen der Kaliber eine große Sorgfalt. Die Wände der die Kaliber bildenden Einschnitte in der unteren Walze, sind in der Regel, wenigstens bei den Grobeisenwalzwerken nicht ganz senkrecht, sondern sie erhalten eine, obgleich nur geringe Erweiterung nach oben, damit die ganz senkrecht abgedrehten Rippen oder Matrizen der oberen Walze einen geringen Spielraum in den Matrizen behalten. — Ein Walzenkörper erhält die Kaliber für 2 oder für 3 Eisensorten, durch welche deren Breite bestimmt wird, und man läßt häufig in der Mitte oder an einem Ende der Walzen einen Raum ohne Einschnitte, um durch die Stellung der Walzen, nämlich durch die Entfernung der oberen von der unteren Walze, genau das Kaliber hinsichtlich der Stärke des Stabes bestimmen zu können, weshalb der Stab auf dieser Fläche auch seine Vollenbung erhält und zuletzt auf dieser Fläche durchgeführt wird, um ihn genau in der verlangten Stärke darzustellen. Weil die obere Walze, wenn der nach der Richtung der Länge auszustreckende Stab durch die Einschnitte hindurch gegangen ist, mit ihrem ganzen Gewicht auf die untere Walze zurückfallen würde, so bewirkt man durch ein einfaches Hängezeug, welches das untere Lager der oberen Walze mit der Kappe des Ständergerüsts verbindet, daß das Zurückfallen nicht weiter als bis zu der desmaligen Stärke des Kalibers erfolgen kann. Die Stellung

der oberen Walze, nämlich ihre Entfernung von der unteren Walze, wird durch die Schraube in der Kappe des Gerüsts bewirkt, welche auf das obere Lager der oberen Walze drückt, so daß sich die letztere beim Durchführen des Stabes nicht höher heben kann, als durch die Stellung der Schraube vorgeschrieben ist. Durch diese Einrichtung wird es ausführbar, flaches Eisen von einerlei Breite, aber von ganz verschiedenen Stärken, durch dieselben Kaliber darzustellen. Die Zahl der Kaliber für eine und dieselbe Breite des vollendeten Eisenstabes ist von der Stärke desselben abhängig und muß größer seyn, wenn schwaches Flachisen gewalzt wird, als wenn stärkere flache Stäbe dargestellt werden sollen. Nach den in einem Lande üblichen verschiedenen Breiten der Eisenstäbe richtet sich die Anzahl der verschiedenen Kaliber, und weil die Walzenkörper selten mehr Kaliber, als für drei verschiedene Breitenarten erforderlich sind, erhalten können, wenn sie nicht eine zu große Länge und eine dadurch zu sehr verminderte Haltbarkeit erhalten sollen; so werden oft viele Garnituren von Flachwalzen erfordert. Es ist daher auch nothwendig, den Lagern zu den Walzen, auf welchen sie in dem Gerüst liegen, eine solche Einrichtung zu geben, daß sich die Walzen auf eine bequeme Weise aus dem Gerüst herausnehmen und gegen andere austauschen lassen. Bei den Feineisenwalzgerüsten kann das Auswechseln durch beweglich einzurichtende Kappen erleichtert werden. Sehr rathsam ist es, auf dem Gebälk der Hütte eine einfache Hebevorrichtung anzubringen, um das Auswechseln der Walzen zu erleichtern.

Die Kuppelungsräder müssen sorgfältig und genau bearbeitet seyn, damit die Zähne ohne Zwang in einander greifen. Die Kuppelungswellen dürfen, besonders für die Vollendungs- walzen, bei welchen die obere Walze, wegen der verschiedenen Stärke der darzustellenden flachen Stäbe, nicht dieselbe Lage immer behalten kann, nicht zu kurz seyn, um bei dem sich gleich bleibenden Durchmesser der Kuppelungsräder etwas nach-

geben zu können. Zuweilen trifft man die Einrichtung, daß auch das obere Kuppelungsrad mittelst seines unteren Lagers etwas gehoben oder gesenkt werden kann, wenn die mit ihr durch die Kuppelungsweile und durch die Nüssen verbundenen obere Walze sich mehr oder weniger öffnen soll; dann müssen indeß die Zähne der Kuppelungsräder eine hinreichende Länge haben.

§. 970.

Statt die unter den Kuppenwalzen dargestellten Platinen oder Rohschienen zur Anfertigung von größeren Eisensorten zu verwenden, streckt man die Rohschienenpaquete zuweilen wohl sogleich zu feineren Stabeisensorten aus. Dies kann indeß nur bei einer guten Beschaffenheit des Roh Eisens und der daraus bereiteten Kuppen, mit einigem Erfolge geschehen. — Dagegen tritt auch der Fall ein, daß die Paquete nicht zu größeren Stabeisensorten, sondern zu façonirtem Eisen ausgestreckt werden sollen. Von dem Gewicht der darzustellenden façonirten Eisenstäbe, ist dann die Zahl der über einander zu legenden zerschnittenen Rohschienen abhängig. Eben so richten sich die Größe und die Gestalt der Einschnitte oder der Kaliber in den Walzen ganz nach den Dimensionen und nach der Gestalt des Façon Eisens. Hat dieses eine bedeutende Länge, oder eine beträchtliche Stärke, so muß bei dem Ausstrecken der Paquete schon bei den Vorbereitungs walzen auf eine dem Zweck angemessene Größe und Gestalt der Kaliber Rücksicht genommen werden. Ferner werden die Paquete zwar zuerst unter Quadratkaliber gebracht, weil dies das Mittel ist, die einzelnen Schienen vollständig an einander zu schweißen und zugleich die Schlacke auszupressen. Aber die Größe und die in abnehmenden Dimensionen vorhandene Anzahl dieser Quadratkaliber wird durch die Dimensionen und durch das Gewicht des fertigen Stabes bestimmt. Von den Quadratkalibern gelangen die Paquete in die Façonkaliber, deren Einrichtung oft viel Ueberlegung erforder-

ert um dem fertigen Stabe, wenn er durch alle Kaliber hindurchgegangen ist, die verlangte Gestalt zu ertheilen. Als ein schon etwas complicirteres Beispiel kann die Anfertigung der sogenannten fischbauchartigen Schienen zu den Eisenbahnen dienen. Die Zeichnungen Taf. LXIII. Fig. 1 — 5. geben eine Darstellung von der Einrichtung der Walzen zu diesem Zweck, worüber sich in der Erläuterung zu dieser Tafel die näheren Erörterungen finden. Zwar werden die Straßschienen jetzt gewöhnlich in einer einfachen graden und auf der unteren Fläche nicht mehr bauchigen Gestalt angefertigt und angewendet, indess ist die bauchige Gestalt absichtlich gewählt, um zu zeigen welche Einrichtungen dazu bei dem Walzwerk getroffen werden müssen.

§. 971.

Da die unter den Luppenwalzen dargestellten Rohschienen weit von dem Zustande der Reinheit entfernt sind, in welchem sich das Eisen in den Luppen von der Heerdfrischarbeit befindet, so kann auch das durch das erste Ausschweißen und Strecken der Rohschienen unter dem Grobeisenwalzwerk erhaltene Stabeisen, nicht auf dieselbe Festigkeit und Güte Anspruch machen, welche das aus den Luppen von der Heerdfrischarbeit bereitete Eisen besitzt. Man nennt das durch die einmalige Schweiß- und Streckarbeit aus den Rohschienen erhaltene Stabeisen in England common iron (gewöhnliches Stabeisen) oder Eisen Nr. 1. Die Güte desselben ist nicht allein von der Beschaffenheit des Roh Eisens und von dem Arbeitsverfahren im Frischhofen, sondern besonders auch noch von der Art der Behandlung des von den Luppenwalzen erhaltenen Luppen Eisens abhängig. Unter sonst gleichen Umständen wird es von ungleich größerer Güte seyn, wenn die Rohschienen geschmiedet und raffinirt, als wenn sie in der Schweißhütte bloß ausgedrückt worden sind (§. 968).

Eisen von besserer Qualität (best-iron) oder Eisen Nr. 2 wird dargestellt, wenn das Eisen Nr. 1 in Gestalt von Flach-

eisen zerschnitten und in gewissen, jedoch sehr veränderlichen Verhältnissen, mit Rohschienen geschichtet, abermals in der Schweißhitz geerbt oder raffinirt wird. Das bloße Ausstreichen des Eisens Nr. 1 in einer zweiten Schweißhitz würde die Güte desselben nur unbedeutend verbessern. Bei der Bereitung des Eisens Nr. 2 ist es entweder die Absicht, stärkere Eisensorten, aber von vorzüglicherer Beschaffenheit, oder feinere Eisensorten darzustellen. Im ersten Fall ist die Behandlung der Paquets unter dem Walzwerk gerade so wie bei der Bereitung des Eisens Nr. 1 aus den Rohschienen. — Im zweiten Fall werden die Paquets zuerst unter die Vorbereitungsrollen des Grobeisenwalzwerks (Quadratkaliberrollen) und von diesen sogleich unter die Vorbereitungsrollen (ebenfalls Quadratkaliberrollen, aber von geringeren Dimensionen) des Feineisenwalzwerks, und von diesen unter die vollendenden Rollen (Flachrollen) des letzteren gebracht, wenn flache Eisensorten dargestellt werden sollen. — Wenn es die Absicht, feines Quadrat Eisen zu bereiten, so erhält dasselbe seine Vollendung schon unter den Vorbereitungsrollen des Feineisenwalzwerks. Weil man indeß die Fabrication der stärkeren und der feineren Eisensorten gewöhnlich zu trennen pflegt, und weil man die Grob- und Feineisenwalzwerke in jener Einrichtung zu sehr von einander abhängig machen würde, so hat man auch die Einrichtung getroffen, den Feineisenwalzwerken außer dem Flachkaliberwalzwerksgestell zwei vorbereitende Walzwerksgestelle zuzutheilen, die Streckrollen welche die Stelle der vorbereitenden Rollen des Grobeisenwalzwerks vertreten, und die eigentlichen Vorbereitungsrollen. Die Vorbereitungsrollen in zwei Gestellen zu vertheilen, ist nur aus dem Grunde notwendig, weil in einen einzigen Walzenkörper die große Menge von Quadratkalibern nicht würde eingedreht werden können, wenn die feinen Eisensorten aus Paquets angefertigt werden sollen, welche in der Schweißhitz zugleich raffinirt werden. Die Walzgestelle für feinere Eisensorten erfordern auch eine genaue

stellung, und gestatten eine raschere Arbeit. Wenn die feinen Eisensorten aber nicht aus Paqueten, sondern nur aus Kolben Quadratischeisen) durch eine bloße einfache Streckarbeit dargestellt werden, wie es häufig und fast gewöhnlich der Fall ist, so kann an die Dimensionen des Materials, — des anzuwendenden Quadratischeisens, — gleich so wählen, daß es nur eines Paares in vorbereitenden Walzen bedarf. Die durch eine solche Ausstreckarbeit des Eisens Nr. 1, ohne gleichzeitiges Raffiniren des Materials, dargestellten feinen Stabeisensorten, können jedoch gentlich auf die Benennung von Eisen Nr. 2 nicht Anspruch machen, obgleich sie eine zweite Schweißhize erhalten haben.

Wird zu besonderen Zwecken Stabeisen von der vorzüglichsten Güte und Festigkeit (Best-best-iron) oder Eisen Nr. 3 verlangt, so wird ein Theil Eisen Nr. 2, welches unter den Flachwalzen zu flachen Stäben ausgestreckt worden ist, zu Platten zerschnitten, und mit Plattinen von Roßschienen zu Paaren zusammengesetzt, welche in den Schweißöfen gebracht und dann unter den Walzen wie das Eisen Nr. 2 behandelt werden. Das Verhältniß beider Eisensorten richtet sich nach ihrer Beschaffenheit und nach der Güte die das Eisen Nr. 3 erhalten soll, welches indeß immer nur auf besonderes Verlangen angefertigt wird.

Ketteneisen und Seileisen bereitet man in England gewöhnlich durch Schweißen und Ausstrecken von altem Stabeisen und in Stabeisenabfällen. Auch wendet man bei der Bereitung in Eisen Nr. 3, statt des Eisens Nr. 2, wohl überhaupt in Eisenschienen von anerkannt guter Beschaffenheit, ohne Rücksicht auf ihren Ursprung, an. — Zuweilen unterscheidet man auch durch die Benennungen Eisen Nr. 1 und 2 nur Eisen welches aus weißem Eisen unmittelbar vom Hochofen erzeugt ist, und solches, welches aus gutem Feineisen (S. 948) hergestellt wird.

Die fertigen Eisenstäbe müssen im rothglühenden Zustande auf einer eisernen Platte mittelst eines Hammers noch gerade gerichtet und die beiden Enden verschnitten werden. Das Abschneiden der rohen Enden unter der Scheere wird gewöhnlich erst nach dem Erkalten der Stäbe vorgenommen.

§. 972.

Die Vorzüge der Flammenofenfrischarbeit vor der Heerdfrischerei bestehen darin, daß sie eine durch die Heerdfrischerei nicht zu erreichende große Produktion möglich macht und sogar nothwendig verlangt, wenn sie mit ökonomischen Vortheilen betrieben werden soll, so wie darin, daß durch sie die Brennstärkte der Brennmaterialien vortheilhafter als durch das Heerdfrischen benutzt werden. In der Güte und besonders in der größeren Gleichartigkeit des Productes, steht die Flammenofenfrischerei der Heerdfrischerei nach, und um eine gleiche Güte des Productes zu erlangen, ist eine wiederholte Raffinir- und Schweißarbeit erforderlich. Das Roheisen erleidet dadurch bei dem Flammenofenfrischprozeß, wenn untadelhaftes Stabeisen dargestellt werden soll, einen größeren Gewichtsverlust als bei dem Heerdfrischen. Bei beiden Methoden wird die Beschaffenheit des Productes durch diejenige des Roheisens bestimmt, und dieselbe Verschiedenheit im Eisenverlust welche durch die verschiedenartige Beschaffenheit des Roheisens bei der Heerdfrischarbeit veranlaßt wird, findet auch bei der Heerdfrischerei statt.

Alles bei Holzkohlen erblasene graue Roheisen frischt im Flammenofen leichter als Roastroheisen. Das graue Roheisen läßt sich niemals ohne gaarende Zusätze verfrischen; der Prozeß ist also immer eine Schlackenfrischerei. Man hat den Gebrauch des Weißeisens bei dem Holzkohlenroheisen schon immer mehr beschränkt, wegen des großen Eisenverlustes der mit der Vorbereitungsarbeit verbunden ist und welcher durch den geringeren Abgang den das Weiß Eisen im Flammenofen erleidet, nicht wieder gedeckt wird. Immer beschleunigt aber die Anwendung des

Feineisens den Frischprozeß und immer liefert das Feineisen besseres Stabeisen als das graue Roheisen, in so fern nicht bei der Schlackenfrischerei durch eine sorgfältige Schweißarbeit nachgeholfen wird.

Bei gutem grauem Holzkohlenroheisen und bei einem jedesmaligem Einsatz von etwa 370 Pfunden Roheisen in den Flammenofen, können in 24 Stunden füglich 11 Einsätze gemacht werden, aus welchen etwa 88 Procent Rohschienen bei dem Ruppenwalzwerk erfolgen. Rechnet man die Woche zu 6 Arbeitstagen, so wird die wöchentliche Produktion eines Flammenofens an Rohschienen etwa 200 Centner seyn. Zu 100 Pfunden Rohschienen kann im mittleren Durchschnitt ein Steinkohlenverbrauch von 1,8 Kubikfuß, oder von 90 bis 100 Pfunden angenommen werden.

Aus 100 Pfunden Rohschienen erfolgen beim Schweißen, Rollen und Ausstrecken unter den Grobeisenwalzen, im mittleren Durchschnitt 85 Pfund Stabeisen Nr. 1. Und um 100 Pfund von diesem Stabeisen darzustellen, werden im Schweißen fast 1 Kubikfuß oder mindestens 50 Pfund Steinkohlen verbraucht.

100 Pfund gutes graues Holzkohlenroheisen lassen also 74,9 Stabeisen Nr. 1, bei einem Steinkohlenaufwande von etwa 2,8 bis höchstens 3 Kubikfuß, oder von 140 bis 150 Pfd. Steinkohlen erwarten.

Graues Roastroheisen pflegt man für sich allein nicht anzuwenden, weil es einen zu großen Rohgang im Flammenofen veranlaßt. Man bedient sich desselben indeß zuweilen als Zusatz zu weißem Roheisen, obgleich eine solche gleichzeitige Anwendung von grauem und von weißem Roheisen niemals zu empfehlen ist.

Das weiße, unmittelbar im Hohofen dargestellte Roheisen, besonders das bei Holzkohlen erblasene, eignet sich sehr gut zum Verfeischen in Flammenöfen, auch ist davon ein eben so gutes

Produkt als von der Anwendung des grauen Roheisens zu erwarten, wenn die Rothschienen einer sorgfältigen Schweißarbeit unterworfen werden. Die ununterbrochene Darstellung des weißen Roheisens bei Holzkohlen, ist nur unter günstigen Umständen ausführbar; bei den Hohöfen die mit Roaks betriebe werden, ist sie ganz unstatthaft, weshalb weißes, bei mit Er übersehtem Gange des Hohofens mit Roaks erblasenes Roheisen nur zufällig einmal bei der Flammenofenfrischerei in Anwendung kommt. Das weiße, ungaare Holzkohlenroheisen wird dagegen häufig angewendet.

Das gaare Roheisen, bei leichtflüssigen Beschickungen in Hohöfen erzeugt, welches den Uebergang von dem weißen zum grauen Roheisen macht, ist für die Flammenofenfrischerei besonders geeignet, wenn die Vorbereitungsarten durch das Weißmachen des Roheisens umgangen werden sollen. Ein solches bei Roaks erblasenes Roheisen wird sich mit einem Eisenertrag von 28 bis 30 Procent im Flammenofen verfrischen lassen und sich etwa so verhalten wie das bei Holzkohlen gewonnene graue Roheisen.

Das graue Roheisen von Holzkohlen wird durch Weißmachen in Feinelisenfeuern nicht vorbereitet, weil es dadurch a Güte nicht gewinnt und weil man den Eisenverlust vermeide indem sich dies Roheisen unmittelbar ziemlich gut im Flammenofen verfrischen läßt. Vorthellhaft würde die Umänderung des grauen in weißes Roheisen vor der Frischarbeit, unbezweifelnd dann seyn, wenn eine vorthellhaftere Methode des Weißmachen (§. 953) in Anwendung gebracht würde.

Das graue Roaksroheisen ist dasjenige, bei welchem die Vorbereitung durch Weißmachen in den Feinelisenfeuern ausschließlich angewendet wird. Bei gutem Feinelisen kann man in 24 Stunden wohl auf 15 bis 16 Einsätze in dem Flammenofen, und bei 6 Arbeitstagen in der Woche auf eine wöchentliche Erzeugung von 280 bis 300 Centner Stabeisen Nr.

rechnen. Aus 100 Gewichtstheilen Weiß Eisen erfolgen durchschnittlich 92 Rohschienen, und aus 100 von diesen Rohschienen etwa 86 Stabeisen Nr. 1, so daß aus 100 Weiß Eisen etwa 80 Stabeisen Nr. 1 dargestellt werden. Der Kohlenverbrauch im Puddlingofen ist zu 1,5 Kubikfuß, oder zu 75 bis 80 Pfd. für 100 Pfd. Rohschienen, und der im Schweißofen zu 1 Kubikfuß, oder zu etwa 50 Pfd. für 100 Pfd. Stabeisen Nr. 1 anzunehmen; so daß derselbe für 100 Pfd. Stabeisen aus Weiß Eisen etwa 2,5 Kubikfuß oder 125 bis 130 Pfd. beträgt. Das Eisen ist dabei von besserer Beschaffenheit als das aus grauem Roheisen ohne Vorbereitung gewonnene. — Da das graue Roheisen aber durchschnittlich 12 Procent Gewichtsverlust bei der Feineisenbereitung erleidet; so werden sich aus 100 Gewichtstheilen von grauem Roastroheisen, auf dem Wege der Weiß Eisenbereitung, nur etwa 70 Stabeisen darstellen lassen, und es tritt dem Steinkohlenverbrauch bei der Frischarbeit noch ein Aufwand von mindestens $1\frac{1}{2}$ Kubikfuß (etwa 50 Pfund) Roast hinzu, welcher zur Umänderung des grauen Roheisens in Feineisen erforderlich ist. — Es würde daher zu einer wesentlichen Vervollkommnung der Flammenofenfrischarbeit reichen, wenn ein vortheilhafteres Verfahren bei der Feineisenbereitung, oder bei der Umänderung des grauen in weißes Roheisen eingeführt würde, weil dieser Prozeß, nach den Resultaten die er gewährt, als ein höchst mangelhafter angesehen werden muß.

Wenn das Stabeisen Nr. 1, in Stabeisen Nr. 2, oder dieses in Stabeisen Nr. 3 umgeändert wird, so steigt der Eisenverlust bei der Schweiß- und Raffinir-Operation bis zum völligen Ausstreichen der Stäbe, auf 10, 11 auch wohl 12 Procent, in der Art, daß aus 100 Gewichtstheilen Stabeisen Nr. 1 nur 88 bis 90 Stabeisen Nr. 2 erfolgen. Der Steinkohlenverbrauch im Schweißofen ist zu 0,9 bis 1 Kubikfuß zu 100 Pfd. des erhaltenen Produktes anzunehmen.

§. 973.

Die Schlacke, welche beim Verfrischen in den Puddlingöfen erhalten wird, sollte sich in ihrer Zusammensetzung mehr der Saarfritschlacke als der Rohfritschlacke nähern. Dies ist je doch nicht der Fall, indem sie gewöhnlich so viel Kiesel-erde enthält, um mit dem Eisenorydul ein einfaches Silikat, also ein Rohfritschlacke zu bilden. Der Heerd, so wie die Umfassungs- wände des Ofens treten immer so viel Kiesel-erde an das Eisen-orydul ab, daß daraus die Entstehung der Schlacke erklärbar wird. Bei Heerden, die eine Unterlage von Sand erhalten, nimmt die Schlacke noch mehr Kiesel-erde auf, als zur Bildung eines einfachen Silikates erforderlich ist. Nicht selten findet sich regelmäßig krystallisirte Schlacke in den Puddlingöfen, welche dann sehr genau die Zusammensetzung eines einfachen Silikates besitzt. Hr. Ebelmen hat eine solche Schlacke untersucht (Ann. des mines. 3 Série. XIII. 671), welche aus 79 Eisen-orydul (15,7 Sauerstoff) und 30 Kiesel-erde (15,6 Sauerstoff-gehalt) bestand, also genau die Zusammensetzung des Oliven-ölsaß. — Hr. Berthier fand in einer Puddlingfritschlacke von Dowlais 61,0 Eisenorydul, 36,8 Kiesel-erde und 1,5 Thon-erde. In einer Schlacke von Firmy wurden 66,5 Eisenorydul, 31,2 Kiesel-erde, 0,9 Manganorydul und 1,7 Phosphorsäure gefunden. Die Puddlingfritschlacke nähert sich also mehr oder weniger dem Zustande des einfachen Silikates.

Auch die Schlacke welche in den Schweißöfen entsteht, nähert sich in ihrer Zusammensetzung der Rohfritschlacke und enthält oft noch mehr Kiesel-erde als die Schlacke aus dem Frischofen, weil man sich bei den Schweißöfen des Sandheerdes bedient. Hr. Berthier fand in der Schlacke aus einem Schweißofen zu Dowlais 52 Eisenorydul, 42,4 Kiesel-erde und 3,3 Thon-erde. Dies ist indeß diejenige Schlacke, welche sich auf dem Heerd des Schweißofens selbst bildet, denn die in den Rohschienen zurückbleibende Schlacke, welche unter den Vorbe-

reitungsrollen des Grobeisenwalzwerks ausgepreßt wird, enthält wenig Kiesel-erde und ist ganz so wie die am meisten gaare Gaarfrischschlacke zusammengesetzt.

§. 974.

Um den Frischproceß im Flammenofen zu beschleunigen und an Brennmaterial zu ersparen, hat man es nicht bei der schon früher (§. 958) erwähnten Einrichtung des Flammenofens bewenden lassen, sondern man hat auch Ofen mit größeren, — breiteren — Herden angewendet, welche, statt mit einer, mit zwei einander gegenüberstehenden Arbeitsthüren versehen sind. Solche Ofen werden mit dem doppelten Quantum Roheisen oder Feineisen wie die gewöhnlichen Ofen besetzt und auf jeder Seite des Ofens wird gleichzeitig gearbeitet, weshalb man sie auch Doppelöfen nennt. An Lohn für die Arbeiter wird bei dieser Einrichtung nicht erspart, weil die Ofen auch eine doppelte Anzahl von Arbeitern erfordern, indem die bei den Hülfsarbeitern zur Bedienung des Ofens etwa zu bewirkende Lohnersparung dadurch wieder absorbiert wird, daß ein Doppelofen niemals so viel leistet als zwei einfache Ofen. Die Vortheile der Doppelöfen würden daher nur in der Verminderung der Baukosten und in der Ersparung an Brennmaterial zu suchen seyn. Dieser letzte Vortheil wird jedoch durch die zu erhaltenden größeren Räume und durch die Verzögerung der Arbeit in den Doppelöfen zum größten Theil wieder absorbiert. Die Ersparung an Baukosten würde daher der eigentliche Vortheil seyn, worauf sich die Anwendung der Doppelöfen beschränkt. Berücksichtigt man indeß, daß die Luppen um so ungleichartiger ausfallen, je größer das Quantum Roheisen ist, welches zu einer jeden Besetzung angewendet wird, so ist darin der Grund zu suchen, weshalb die Doppelöfen wenig in Anwendung kommen. Die Arbeit in den Doppelöfen wird durch die Störungen, welche größere Massen, besonders beim Gaarfrischen, bei dem Zusammenbringen und bei dem Heraus-

nehmen der Luppen veranlassen, so sehr verzögert, daß die Leistungen von 3 Doppelöfen nicht größer sind als die von 4 einfachen Öfen. Auch bei vorkommenden Reparaturen der Öfen und der Essen, wird der Betrieb des Etablissements in einem höheren Grade gestört als bei einfachen Öfen, weshalb den Doppelöfen ein Vorzug vor den einfachen nicht eingeräumt werden kann.

Sogar die Einrichtung des Flammenofenheerdes zum vorläufigen Anwärmen des Roheisens für den nächstfolgenden Einsatz, gewährt nicht ganz die Vortheile, welche man sich davon versprochen hat, weil sich die Wirkung des Brennmaterials über größere Räume verbreiten muß. Die Einschmelzarbeit wird jedoch offenbar dadurch befördert und daher an Zeit gewonnen.

§. 975

Wie bei den Flammenöfen zum Umschmelzen des Roheisens, so hat man auch bei den Frisch- und Schweißöfen, Einrichtungen in Vorschlag gebracht um die kostbaren Essen zu ersparen. Diese Einrichtungen sind entweder Gebläse, durch welche verdichtete Luft, bei ganz geschlossenem Aschenfall, unter den Rost gebracht wird; oder Exhaustoren (Ventilatoren, Ventilatorgebläse), welche die glühenden Gase, nachdem sie im Ofenraum ihre Dienste geleistet haben, aus der niedrigen Abzugseffe ansaugen und in die Atmosphäre senden. Es ist nicht zu bezweifeln, daß sowohl auf die eine als auf die andere Weise eine Esse entbehrlich gemacht werden kann, daß sich, besonders durch einen unter den Rost geführten Windstrom, der Luftzug besser als durch eine Esse reguliren läßt, und daß die strahlende Hitze im Ofen, welche in gewissen Perioden der Frischarbeit besonders benutzt werden muß, ungleich länger durch solche Vorrichtungen als durch eine Esse, in dem Ofen zurückhalten läßt. Dennoch ist bis jetzt von diesen Einrichtungen noch kaum ein Gebrauch gemacht worden, wovon der Grund wohl mehr in der Beibehaltung der vorhandenen und in ihrer Wirkung er-

proben Einrichtungen, als darin zu suchen ist, daß die Gebläse, — sie mögen Wind zuführen, oder die glühenden Gase auffangen, — bewegende Kräfte erfordern, welche durch die Wirkungsart der Oeffen entbehrlich sind.

§. 976.

Obgleich die Steinkohle das eigentliche Brennmaterial ist, dessen man sich bei den Puddlings- und Schweiß-Defen bedient, so macht man doch in Gegenden, welche sich mit Steinkohlen vortheilhaft nicht versorgen können, auch von Holz und Torf Gebrauch. Die Construction der Defen bei Holzfeuerung ist aus den Zeichnungen Taf. XLV. Fig. 6. 7. zu ersehen. Diese Defen unterscheiden sich von denen die mit Steinkohlen befeuert werden, nur durch das größere Verhältniß des Koftes zur Herdfläche und durch ein flacheres Gewölbe. Man hat den Versuch gemacht, den Kofst wegzulassen und dem Brennmaterial die Luft durch einzelne Oeffnungen im Niveau der Kofstfläche zuzuführen, indem man glaubt, die Luftzuströmung dadurch besser abstimmen zu können. Das Holz wird in einem vollkommen lufttrocknen Zustande angewendet. Von gespaltenem, gutem Fichtenholz sind 9 bis 10 Kubikfuß, oder etwa 220 bis 240 Pfund, zum Frischen, bis zur Darstellung der Rohschienen, für 100 Pfund Luppeneisen, und wenigstens eben so viel zum Schweißen des Luppeneisens, also zur Darstellung von 100 Pfund Stabeisen Nr. 1 erforderlich. Bei den Flammendfen zum Frischen und Schweißen des Eisens würde sich also der Effect der Steinkohlen zum Holz, dem Volumen nach mindestens wie 3 : 18, oder wie 1 zu 6, und dem Gewicht nach wie 150 : 450, oder wie 1 zu 3 verhalten.

Die Construction der Defen bei Torffeuerung ergibt sich aus den Zeichnungen Taf. XLV. Fig. 8. 9 und 10. 11. Der Torf wird in einem vollkommen lufttrocknen Zustande angewendet und darf nicht zu locker seyn, also nicht aus vielen noch wenig zersetzten Pflanzenfasern bestehen. Man rechnet, daß

zu 100 Pfund Stabelfen Nr. 1 gegen 25 Kubikfuß Lorf in den Puddling- und Schweißöfen verbraucht werden.

Die Puddlingfrischarbeit bei Braunkohlen hat bis jetzt noch keinen günstigen Erfolg gehabt, vermuthlich weil die lufttrockene Braunkohle noch zu viel Wasser enthält. Gedörrte Braunkohle ist, so viel mir bekannt, noch nicht angewendet worden, obgleich der Anwendbarkeit dieses Brennmaterials nur allein ökonomische Rücksichten entgegenstehen würden.

Die anthracitartige Steinkohle ist zu schwer entzündbar, und brennt mit zu schwacher Flamme, um in gewissen Perioden der Frischarbeit augenblicklich eine starke Hitze hervorbringen zu können, weshalb dies Brennmaterial bei der Puddlingfrischarbeit nicht anwendbar zu seyn scheint (Robin, in den Ann. des mines. 2 Série. VI. 109).

§. 977.

Ein ganz vorzügliches und mit den größten ökonomischen Vortheilen anzuwendendes Brennmaterial bei der Frischarbeit ist das Hohofengas, dessen Anwendung zu diesem Zweck man den Bemühungen des Hrn. Fa ber du Faur zu Wasseralfingen verdankt. Die aus einer gewissen Höhe im Ofenschacht abgeleiteten und in diesem Zustande mit kohlensaurem Gas am wenigsten verunreinigten glühenden Gase, werden unmittelbar über der Feuerbrücke des Flammenofens auf den Frischheerd geleitet und mittelst erhitzter Gebläseluft, welche erst über der verlängerten Feuerbrücke mit den Ofengasen gemengt wird, entzündet. Das Verhältniß der heißen Luft zu den heißen Ofengasen kann so abgestimmt werden, daß die Flamme reducirende, oxydirende und ganz neutrale Wirkungen hervorzubringen vermag, Dieser Frischprozeß ist offenbar unter allen der vollkommenste. Bei der Neuheit des Gegenstandes, werde ich, aus Rücksichten gegen den höchst verdienten Erfinder, welcher sein Verfahren noch nicht öffentlich bekannt gemacht hat, verhindert, auf ein näheres Detail einzugehen. Die Construction des Flammenofens, der nur

einer sehr niedrigen Gasse bedarf, ist wesentlich von derjenigen der gewöhnlichen Puddlingöfen nicht abweichend. Hr. Faber du Faur beschränkt die Anwendung der Ofengase aber nicht bloß auf die Benutzung im Frischofen, sondern er bedient sich derselben auch zur Vorbereitung des Roheisens, oder zum Welsmachen desselben in Flammendfen (§§. 946, 953), so wie zum Raffiniren und Schmelzen des Ruppeneisens in den Schweißöfen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß man bald dahin gelangen wird, solche Brennmaterialien, welche wegen ihrer geringen Brennkraft, oder wegen ihres mechanischen Aggregatzustandes, zur Flammofenfrischarbeit nicht anwendbar sind, in besonderen Vorrichtungen zu verbrennen, um das dabei erzeugte Kohlenoxydgas zum Welsmachen und Frischen des Roheisens, so wie zu den Schweißarbeiten für das gefröchte Eisen anzuwenden. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß dies Gas bessere Dienste leisten wird als die Hochofengase, die nicht allein mehr Wasserdämpfe, sondern auch mehr Kohlensäure enthalten, welche theils aus den Erzen, theils aus den Zuschlägen (Kalkstein) entwickelt werden. Ueberhaupt gewährt die Anwendung des Kohlenoxydgases zur Flammofenfrischarbeit, nach den bis jetzt schon bekannt gewordenen Resultaten, so große Vortheile und trägt zur Verminderung des Eisenverlustes, so wie zur Verbesserung der Beschaffenheit des Eisens so wesentlich bei, daß man sich bald nicht mehr auf die immer nur zufällige Benutzung des aus den Hochofen zu entnehmenden Kohlenoxydgases beschränken, sondern ganz allgemein den Frischprozeß durch absichtlich erzeugtes Kohlenoxydgas einführen wird. Durch das Verbrennen des Brennmaterials auf dem Roß wird ja auch nur derselbe Zweck, nämlich die Erzeugung des mit Flammen zu Kohlensäure verbrennenden Kohlenoxydgases beabsichtigt; ein Zweck, der sich mit einer vollständigeren Benutzung des Brennmaterials und mit einer leichteren und vollkommneren Anwendung der hervorgerufenen Temperaturen für jede einzelne Periode des Prozesses

erreichen lassen wird, wenn man nicht allein die Quantitäten der in einem gewissen Zeitraum zu verbrennenden Gase, sondern auch ihre Verhältnisse und die dadurch sich bestimmenden oxydierenden, reducirenden und neutralen Wirkungen derselben, mit Genauigkeit und mit der größten Zuverlässigkeit zu bestimmen im Stande ist. Diese, mit Gewißheit vorauszu sehende Veränderung, welche bei der Flammenofenfrischarbeit eintreten wird, ist nur eine einfache und aus der Methode des Hrn. Faber du Faur von selbst hervorgehende weitere Ausführung seines Verfahrens (§. 747).

Die von Hrn. Faber du Faur mitgetheilten Resultate bestehen darin, daß 100 Theile graues, bei Holzkohlen erblasenes Roheisen, beim Weißmachen im Flammenofen, durch Behandlung mit gaarenden Zuschlägen und durch Zuleitung eines heißen Windstroms auf das eingeschmolzene Eisen, einen Abgang von 2,3 bis 2,5 Procent erleiden. In den Puddlingsöfen ist der Abgang vom Weißeisen zum Luppeneisen nicht größer als 0,8 Procent, und der Abgang vom Luppeneisen zu Stabeisen Nr. 1 (welches aber die Güte des Stabeisens Nr. 2 besitzt) im Schweißofen beträgt nur 10 bis 11 Procent. Der ganze Verlust bei der Umänderung des grauen Roheisens zu Stabeisen von vorzüglicher Güte, würde folglich nur 14 bis 15 Procent betragen. Für das Brennmaterial sind keine Kosten zu berechnen, wenn die Gase aus dem Hohofen genommen werden, außer den Kosten welche der Betrieb des Gebläses und die Instandhaltung der Winderhitzungsvorrichtung erfordern, um die zum Verbrennen des Kohlenoxydgases erforderliche heiße Luft herbeizuführen. Wenn Hohofengase nicht benutzt werden können, so würden die Vortheile der Anwendung des absichtlich erzeugten Kohlenoxydgases auch dann noch sehr bedeutend bleiben, wenn zur Erzeugung des Kohlenoxydgases eben so viel Brennmaterial erforderlich seyn sollte, als jetzt bei dem unmittelbaren Verbrennen desselben auf dem Roßt des Flammenofens

erwendet wird. Sollte also durch die absichtliche Erzeugung und Anwendung des Kohlenoxydgases keine Ersparung an Brennmaterial entstehen, obgleich eine solche allerdings zu erwarten ist; so werden die großen Vortheile der absichtlichen Gaserzeugung für die verschiedenen Operationen der Frischarbeit, immer noch in der Verminderung des Eisenverlustes und in der Gewinnung von vorzüglicherem Eisen bestehen.

§. 978.

Einen allgemeinen Begriff von dem Umfange und von der Einrichtung einer Puddlingsfrischhütte giebt die Zeichnung auf Taf. LV., welche den Grundriß der Alvenslebener Frischhütte auf der Königshütte in Oberschlesien darstellt. Dieses Etablissement verfrischt bei Roark erblasenes graues Roheisen, welches in gewöhnlichen Feineisenherden weiß gemacht wird. Nach den, auf der Königshütte stattfindenden örtlichen Verhältnissen, bestimmt sich die Feineisenfeuer nicht in der Frischhütte, sondern in der Nähe der Hochofen, indem dasselbe Gebläse die Feuer und die Ofen mit Wind versorgt. Die Luppen werden unter dem schweren Hammer gezängt, unter den Luppenwalzen zu Rohlingen ausgestreckt und dann zu Platinen zerschnitten. Diese werden in der Schweißhütte raffinirt und unter dem Grobeisenwalzwerk zu Stabeisen Nr. 1 ausgewalzt. Ob die weitere Verarbeitung des Stabeisens Nr. 1 zu feineren Eisensorten mit einer Raffinirarbeit zu verbinden ist, oder ob sie auf ein bloßes Ausheizen der Quadratstäbe von der Stabeisensorte Nr. 1 beschränkt wird, bleibt von der Beschaffenheit des Materialeisens abhängig. Es ist bei der Anlage der Hütte zugleich berücksichtigt worden, Schienen zu Eisenbahnen und schwere Maschinenbleche anzufertigen.

§. 979.

Ueberall hat die Erfahrung gelehrt, daß das Silicium und der Phosphor, beim Verfrischen des Roheisens und bei der darauf folgenden Raffinirarbeit in Flammenöfen, vollständiger

abgesondert werden als bei der Heerdfrischerei. Daraus ist es erklärbar, weshalb aus gutartigem Roheisen, welches wenig Silicium und noch weniger Phosphor enthält, durch Frischprozeß im Flammenofen ein minder gutes, — nämlich ein ungleichartigeres — Stabeisen erfolgt als durch das Frischen in Heerden, in welchen nicht allein der Schwefel vollkommen abgesondert, sondern auch eine gleichartigere Absonderung der Kohle und der übrigen Beimischungen des Eisens bewirkt wird; auch erklärt sich aus jenem Verhalten, warum Roheisen von mittlerer oder geringer Güte, welches viel Silicium und Phosphor enthält, durch das Verfrischen in Flammenöfen ein mittelmäßig gutes Stabeisen liefern kann, und durch das Verfrischen in Heerden nur ein sehr brüchiges schlechtes Stabeisen daraus gewonnen werden würde. Ich kann daher mit Recht sagen, daß gutes Eisen durch Flammenofenfrischarbeit im Vergleich zur Heerdfrischerei an Güte verliert, nicht gutartiges Roheisen aber durch jene Frischmethode verbessert wird. Selbst das Schlackenfrischen, welches am wenigsten geeignet die Güte des Eisens zu verbessern, bewirkt mit geringem Eisenverlust eine vollkommnere Absonderung des Silicium und Phosphor als die Heerdfrischarbeit. Es versteht sich übrigens von selbst, daß durch die Flammenofenfrischarbeit, vorzüglich gutem Roheisen, eben sowohl als durch die Heerdfrischerei, das vorzüglichste und festeste Stabeisen dargestellt werden kann, daß aber bei jener Verfahrensart die Gleichartigkeit des Produktes durch wiederholte Schweißarbeiten bewirkt werden muß.

§. 980.

Die Wahl der Frischmethode wird im Allgemeinen von der Beschaffenheit des Brennmaterials bestimmt, und der Regel können auch ökonomische Rücksichten seyn, wodurch darüber entschieden werden muß, welche Methode der Heerdfrischerei vorzuziehen ist.

eine bedeutende und ausgedehnte Eisenfabrikation nicht, so hat man selbst in solchen Fällen, wo die Heerdeisenschmelze bei Holzkohlen ein wohlfeileres Produkt liefern würde, die Anwendung der Steinkohlen, schon angefangen, sich theilweise der Steinkohlen zu bedienen, um durch einen größeren Gewinn bei stärkerer Fabrikation einen größeren Vortheil zu erlangen, als es durch einen größeren Gewinn bei eingeschränkterer Fabrikation geschehen würde. — Ueberhaupt an die Eisenbereitung bei Holzkohlen und bei Steinkohlen in ihrer verschiednen Weise mit einander in Verbindung zu gesuchet, bald indem man die Holzkohlen zur Darstellung von Roheisen in den Hochofen benutzt und sich zum Prozeß der Verfrischung ganz oder theilweise der Steinkohlen bedient; indem man das Roheisen bei Roaks erzeugt und das Roheisen in Heerden bei Holzkohlen verfrischt, oder auch den Frischprozeß theilweise bei Holzkohlen und theilweise bei Steinkohlen ausführt. Auf solche Weise sind schon jetzt verschiedene Modifikationen des Frischprozesses eingetreten, deren Einrichtung zwar größtentheils ökonomische Rücksichten zum Grunde liegen, bei welchen man aber auch theilweise eine Verbesserung der Güte des Eisens zu bewirken die Absicht gehabt hat. Von den schon bekannten und in Ausführung gebrachten Modifikationen, lassen sich noch mehr erfinden, und da sie immer Combinationen derselben Verfahrensarten sind, so werden sie indessammt unter dem allgemeinen Namen der Frischmethoden hier angeführt werden. Als die besten Frischmethoden können übrigens diejenigen Verfahrensarten nicht betrachtet werden, bei welchen man sich eines andern Brennmaterials als dessen bedient, bei welchem die Erzeugung des Roheisens in den Hochofen stattgefunden hat. Ob die deutsche Frischmethode sich des bei Roaks oder bei Steinkohlen erblasenen Roheisens bedient, ist für die Methode gleichgültig. Und eben so wenig kann die Flammenofenfrisch-

methode aus dem Grunde eine eigenthümliche und be-
 Frischmethode genannt werden, wenn sie Holzkohlenroheise
 des Roakstroheisens anwendet. Die englischen Frischhütten
 den dem Holzkohlenroheisen, wenn es dort zu erhalten
 ebenfalls den Vorzug vor dem Roakstroheisen geben, ob-
 man veranlaßt wäre, diesem Verfahren einen besonderen
 beizulegen.

Eine gemischte Frischmethode ist aber die Südr
 (§. 937), weil bei derselben die Roak für die Vorberei-
 arbeiten des Roheisens und für das Ausschweißen der g-
 ten Masse, und die Holzkohlen für die eigentliche Frisch
 in Heerden in Anwendung kommen. Ob man sich das
 bei Roak oder bei Holzkohlen erblasenen Roheisens bedien-
 an sich gleichgültig. Dieses Frischverfahren wird, weil e-
 zusammengesetzt ist, ohne dabei eine starke Fabrikation im-
 gleich zu den erforderlichen Vorrichtungen zu gestatten, nu-
 nig Anwendung finden und ohne Zweifel nur auf den
 deren Zweck der Darstellung des Materialeisens zu Eisen
 beschränkt bleiben. Die gerühmte feste und dabei zackige,
 sehnige oder sabige Beschaffenheit des Eisens, dürfte w-
 eine Folge der Frischarbeit bei Holzkohlen, als des Verfe-
 beim Ausschweißen des gaaren Eisens seyn. Die Frisch-
 in den Holzkohlenheerden vertritt, — nicht unwahrscheinlich
 einem sehr günstigen Einfluß auf die Güte des Eisens, —
 Stelle der Roh- und Gaarfrischarbeit in den Flamme
 Man würde indeß vielleicht ein eben so gutes Produkt
 ten, wenn man den gewöhnlichen Puddlingfrischprozeß mit
 tem Feineisen bis zur Beendigung der Gaarfrischarbeit fort-
 und die gaaren Eisenbrocken in derselben Art ausschweißte
 völlig zur Gaare brächte, wie es bei der Südwalliser Me-
 geschieht.

Das in der Champagne übliche Verfahren, dem man
 besonderen Namen (*méthode champenoise*) beigelegt hat, r

on der gewöhnlichen Frischmethode in Flammenöfen nur darin, daß die Luppen nicht in Schweißöfen, sondern in Heerden ausgeschweißt werden. Da man sich zu dieser Ausschweißarbeit aber ebenfalls der Steinkohlen bedient, so ist die sogenannte Methode der Champagne nicht einmal eine gemischte Frischmethode zu nennen, sondern sie ist nur eine Modification der gewöhnlichen Heerdfrischerei. Die Eisenerze welche in der Champagne verschmolzen werden, enthalten so viel Phosphorsäure, daß sie ein kalibrüchiges Eisen von sehr mittelmäßiger Güte liefern. Die Verschmelzung findet bei Holzkohlen statt und man richtet den Gang des Ofens so viel als möglich so ein, daß mehr ein weißes überhartes, als ein halbirtes Roheisen dargestellt wird. Zur Heerdfrischerei würde dies Roheisen bei seinem Phosphorgehalt nicht geeignet seyn, oder wenigstens sehr kalibrüchiges Eisen liefern. Es wird daher in Flammenöfen verfrischt. Ungeachtet es nicht als graues Roheisen angewendet wird, so besitzt es doch wegen des Phosphorgehaltes eine so große Leicht- und Dünnflüßigkeit, daß eine Weißeisensfrischarbeit dabei nicht stattfinden kann, sondern die Schlackenfrischerei mit starken Zusätzen von Gaarschlacke, von Eisenerzen u. s. f. in Anwendung kommen muß. Die Eigenthümlichkeit der Methode besteht daher nur allein in dem Verfahren beim Ausschweißen und Ausschmieden der Luppen. Diese werden, so wie sie aus dem Frischofen kommen, unter einem 10—11 Centner schweren Hammer gezängt, zu den vierkantigen Kolben zusammengeschlagen und in das Wärmefeuhr gebracht. Jeder Frischofen ist mit einem Wärmefeuhr versehen. Dieses besteht aus einem gewöhnlichen Frischheerd, der mit Steinkohlen angefüllt und oberhalb der Form mit einer horizontal stehenden eisernen gitterförmigen Vorrichtung versehen ist, welche den Kolben als Unterlage dient und auf welcher sie durch die aus der Heerde sich erhebenden glühenden und brennenden Gase die Ausschweißarbeit erhalten. Das Ausschmieden der Kolben unter dem Hammer geschieht in derselben Art wie bei der deutschen

Frishschmiede, nur mit dem Unterschiebe, daß bei dieser auch feinere Eisensorten geschmiedet werden, wogegen bei der Methode der Champagne nur starkes Materialeisen erfolgt. Ein Frishofen und der zu demselben gehörende Frishheerd, sollen wöchentlich gegen 300 Centner Stabeisen in starken Dimensionen liefern; der Eisenverlust in den Frishöfen soll nur 8 bis 10 Procent (?) und der in den Schweißheerden 16 bis 17 Procent betragen. Das Eisen ist von sehr mittelmäßiger Güte, obgleich besser als es bei der Heerdfrisharbeit zu erhalten seyn würde. Es ist nicht wahrscheinlich, daß das Ausschweißen in oder über den Frishheerden, mit einer größeren Kohlenersparung verbunden sey, oder die Erzeugung von besserem Stabeisen zur Folge habe, als das Raffiniren und Ausschweißen in den Schweißöfen, weshalb man auf mehreren Etablissements auch schon angefangen hat, sich der Schweißöfen zu bedienen und Walzwerke einzuführen (Coffe, in den *Annales des mines* 2 Série. VI. 290).

Die Methode der Champagne wird auf einigen Hüttenwerken im Moseldepartement mit einer Modifikation angewendet, durch welche sie wirklich auf den Namen der gemischten Frishmethode Anspruch machen kann. Die Betriebsverhältnisse sind hier dieselben wie in der Champagne, obgleich zum Theil auch graues Roheisen, bei Holzkohlen mit einem Zusatz von Koaks erblasen, in Anwendung kommt. Der letzte Theil der Frisharbeit, das Ausschweißen und Ausschmieden der Luppen, wird ebenfalls in gewöhnlichen Heerden vor dem Gebläse vorgenommen, aber man wendet dabei Holzkohlen, und nicht Stielkohlen an. Die Absicht bei diesem Verfahren ist eigentlich, sich die Vortheile des Heerdfrishens bei Holzkohlen, hinsichtlich der Güte des darzustellenden Produktes, mit einem möglichst geringen Aufwande von diesem Brennmaterial, anzueignen, und wirklich scheint dies Verfahren wenigstens mehr geeignet zu seyn, die Güte des Eisens zu verbessern, als die eigentliche Methode der

campagne. Ob es ökonomisch vortheilhafter ist, den Frischprozeß bei Holzkohlen zu beendigen, bleibt dabei von den Preisen des Holzes und der Steinkohlen abhängig. Daß durch die Ausschweißarbeit in Herden der Eisenverlust vermindert wird, sehr wahrscheinlich, obgleich es eben so wahrscheinlich ist, daß ein zweimal wiederholtes Raffiniren bei der Schweißarbeit in Schweißöfen, die Güte des Eisens in einem noch höheren Grade befördern würde. — Eine andere Modifikation dieser Frischarbeit würde darin bestehen, das Frischen im Flammen nur bis zum anfangenden Gaarwerden des Eisens fortzusetzen, und das eigentliche Gaarfrischen (statt des Gaarausbrechens in der deutschen Herdfrischerei) und das demnächstige Auskühlen der Luppe zu Kolben, in Herden bei Holzkohlen stattfinden zu lassen.

Auch bei der Wallonenschmiede, bei welcher bekanntlich große Luppen, sondern nur kleine Kolben angefertigt und diese in besonderen Holzkohlenherden ausgeschweißt und ausgemiedet werden, hat man schon eine gemischte Frischarbeit in Anwendung gebracht. Im Departement Jure und Vraine werden die aus dem Wallonenheerd erhaltenen Kolben in Schweißöfen bei Steinkohlen ausgeschweißt und dann unter Hämmern der Walzen ausgestreckt. Zu Larrau, im Depart. der Niederpyrenäen bedient man sich, in Ermangelung der Steinkohlen, des Holzes und des Torfes zur Feuerung in den Schweißöfen, und streckt die vom Wallonenheerd erhaltenen und im Schweißöfen schweißwarm gemachten Kolben unter einem Walzwerk zu Kolben aus.

In Schlessen und in einigen östlichen Provinzen der Preuss. Monarchie wird, in gewöhnlichen deutschen Frischherden, bald das bei Holzkohlen, bald das bei Roark erblasene Roh Eisen, oder ein Gemenge von beiden, in der gewöhnlichen Art gefrischt und ausgemiedet. Man hat theilweise den Frischprozeß aber in der Art modifizirt, daß in den Herden nur die Frischarbeit

bei Holzkohlen bis zum Zertheilen der Luppe zu Kolben vorgenommen wird, und daß die Kolben in den Schweißöfen erhitzt und unter Walzwerken zu den verschiedensten größeren und feineren Eisensorten ausgestreckt werden. Obgleich die Kolben bei dem Verfrischen in Heerden schon eine so gleichartige Beschaffenheit erhalten haben, daß es in den Schweißöfen einer Raffinirarbeit nicht mehr bedarf, sondern daß die Kolben nur schweißwarm unter dem Grobeisenwalzwerk ausgestreckt werden; so veranlaßt doch dieser combinirte Prozeß noch immer einen größeren Eisenverlust und einen größeren Aufwand an Brennmaterial, als die reine deutsche Heerdfrischarbeit; aber es liegt diesem Verfahren die Absicht zu Grunde, größere Quantitäten Eisen, von gleicher Güte wie in den gewöhnlichen Holzkohlenheerden, und mit Ersatz eines Theils der Holzkohlen durch Steinkohlen anzufertigen. Diese Frischmethode ist gewissermaßen die umgekehrte von derjenigen, deren bei dem Frischverfahren im Moseldepartement gedacht worden ist, indem hier der letzte Theil und in Schlessen der erste Theil der Frischarbeit mit Holzkohlen vorgenommen wird. Bei der in Schlessen angewendeten Methode, werden in den Frischheerden, gegen die gewöhnliche deutsche Heerdfrischerei, etwa 3 bis 4 Procent Eisen, und 4 bis 5 Kubikfuß Holzkohlen für 100 Pfund Kolben weniger verbraucht. Da die deutsche Frischschmiede aber ein fertiges Produkt, und das modificirte Verfahren nur Kolben liefert, welche im Schweißofen und unter Walzwerken zu Stabeisen umgeändert werden, welches ohne einen Eisenverlust von 8 Procent und ohne einen Steinkohlenverbrauch von beinahe 1 Kubikfuß, oder von etwa 50 Pfd. für 100 Pfd. fertiges Stabeisen, nicht geschehen kann; so hat dieser gemischte Frischprozeß einen größeren Eisenverlust von etwa 5 Procent zur Folge und es werden dabei nur 4 bis 5 Kubikfuß Holzkohlen durch einen Kubikfuß Steinkohlen ersetzt. In ökonomischer Rücksicht steht dies Verfahren also gegen den einfachen deutschen Frischprozeß zu-

rück, aber es gestattet eine bedeutende Verstärkung der Produktionsmenge und gewährt daher, bei geringerem Vortheil für eine einzelne Produktionsgröße, doch einen größeren allgemeinen Gewinn. Die Vortheile welche dieser Methode durch die Anwendung eines zweckmäßig vorbereiteten Roheisens (§. 953) noch zu Theil werden könnten, würden nicht der Methode zuzurechnen seyn, sondern in gleicher Art der deutschen Heerdeisearbeit ebenfalls zu gute kommen.

Coste et Perdonnet, in den Ann. des mines. 2 Série. VI. 29. — Dufrénoy et Elie de Beaumont, ebendaf. II. 3. 177.

II. Von der Rennarbeit.

§. 981.

Die Rennarbeit ist der Prozeß, bei welchem aus den Eisenerzen unmittelbar zähes und geschmeidiges Stabeisen dargestellt wird. Dies kann entweder in niedrigen Defen oder in Herden geschehen, immer muß aber eine Reduktion des Erzes durch die Kohle vorhergehen, und das ausgebrachte Eisen dann der Einwirkung des Sauerstoffes, sey es des freien und ungebundenen, oder des an dem Eisen in den Erzen gebundenen, ausgesetzt werden.

Die Rennarbeit ist das älteste Verfahren bei der Eisengewinnung; sie findet noch jetzt in manchen Gegenden statt, und würde auch vielleicht nicht überall mit Erfolg durch den doppelten Schmelzprozeß der Roheisenerzeugung und der Frischarbeit ersetzt werden können.

Die Rennarbeit steht in dem Ruf, daß sie vorzüglich reines und zähes Stabeisen liefert. Dies Lob verdient sie auch in der That: theils weil das Eisen einer wiederholten Behandlung vor dem Winde ausgesetzt wird, theils weil die Erze mehr ausgefagert als ausgeschmolzen werden, wodurch die Bestandtheile der Erze, welche nicht oxydirtes Eisen sind, nicht erst zur

Reduktion gelangen, sondern sich in der niedrigen Temperatur verschlacken, und daher mit dem Eisen nicht in Verbindung treten können. Dagegen hat man es bei der Rennarbeit selten in der Gewalt, mit gleichem Vortheil Stabeisen oder Stahl zu erzeugen, weil man gewöhnlich Weibes erhält, und daher dem ausgebrachten Eisen die Härte oft durch wiederholtes Ausschweißen, welches häufig ein Umschmelzen ist, entziehen muß.

Moisson-Desroches, sur le traitement direct des minerais de fer; in den Ann. des mines. 2 Série. VI. 125.

§. 982.

Bei einigen Feuern, in denen Eisenerze zerrennt, oder auf Stabeisen verarbeitet werden, findet dasselbe Verfahren wie bei den niedrigen Defen statt, indem die Erze ebenfalls mit Kohlen geschichtet niedergeschmolzen werden. - Man würde diese Feuer daher richtiger Defen als Feuer nennen, welches auch an einigen Orten (in Schweden u. s. f.) wirklich geschieht. Ueberhaupt besteht der Unterschied zwischen Defen und Feuern bei der Rennarbeit nur darin, daß man die Herde gewöhnlich schon Defen zu nennen pflegt, bei denen das Erz mit Kohlen geschichtet vor der Form niedergeschmolzen wird, und bei denen die Form eine solche Lage hat, daß ihre Entfernung vom Boden höchstens die Hälfte der Entfernung von der Sticht oder von dem Aufgeberaum beträgt. Schon oben (§. 850) ist der theoretische Grund dieses Unterschiedes zwischen Defen und Herden auseinander gesetzt worden.

Bei allen Defen und Herden, in denen Eisenerze mit Kohlen geschichtet niedergeschmolzen werden, um auf Stabeisen benutzt zu werden, wird ein weiter Schmelzraum und Wind von geringer Geschwindigkeit erfordert. Nur bei sehr stark geneigten Formen kann der Wind mit mehr Geschwindigkeit in den Herd gehen.

Die Vorrichtungen zum Zerrennen der Eisenerze nennt man Stücköfen, Blaseöfen oder Luppenfeuer, je nachdem

man einen gemauerten Schacht anwendet, in welchem die Schmelzung geschieht, und je nachdem die Entfernung von der Licht zur Form größer oder geringer ist, als von der Form zum Boden.

1. Die Stüdofenwirthschaft.

§. 983.

Der Stüdofen ist schon oben (§. 630) erwähnt, weshalb es hier nur auf die weitere Behandlung des durch die Stüdofenarbeit erhaltenen Eisens ankommt. Dies Eisen (Stück oder Gussstück) ist keinesweges ein reines, sondern ein kohlehaltendes Eisen, welches zwischen dem Roheisen und dem Stahl in der Mitte steht, und sich zuweilen sogar dem lüftigen Floß nähert, obgleich einzelne Stellen aus vollkommen geschmeidigem Eisen bestehen können. Deshalb muß das zerschrotene Eisen noch einer neuen Umarbeitung vor dem Winde ausgesetzt werden. Wie dies in der Löschfeuerschmelze geschieht, ist schon vorhin (§. 919) bemerkt worden. Diese Art der Benützung fand aber nicht überall auf dieselbe Weise statt, sondern die zerschroteten Stücke wurden in Kärnten und Steyermark sonst einem sehr niedrigen Feuer mit flachem Winde, welches bloß mit Löschholz ausgeschlagen war, der sogenannte Halmes oder dem Halbmaßfeuer, übergeben, und in diesen Feuern mit gaaren Zuschlägen ausgeheizt. Dies Ausheizen war aber mehr ein Schmelzen als ein Wärmen, indem die Stücke mit Zangen eingehalten wurden, und zum großen Theil abschmelzen mußten. Was in der Zange zurückblieb, ward in der Regel als Stahl benutzt und nach den vorgeschriebenen Dimensionen ausgeschmiedet. Was aber abschmolz, frischte sich im Heerde zu einer Luppe an, die ausgebrochen und als Stabeisen angewendet ward.

Es sind in neueren Zeiten Vertheidiger dieses Processes aufgetreten, welche zu beweisen gesucht haben, daß diese Stüdofenwirthschaft, verbunden mit dem Löschfeuer, weniger Eisen-

verlust und weniger Kohlenaufwand veranlasse, als das Verschmelzen der Erze in hohen Blausen und das Verfrischen des erhaltenen Roheisens in Frischheerden. Obgleich nicht zu läugnen ist, daß durch eine Verbesserung des Stückofenbetriebes, und durch eine zweckmäßige Einrichtung der Röstfeuer, manche Ersparung an Holz und Kohlen möglich gemacht werden kann, so bleibt der Prozeß an sich doch immer sehr mangelhaft und unvollkommen, weil er nur eine äußerst beschränkte Fabrikation zuläßt und daher nur noch in solchen Gegenden ausgeübt werden kann, wo die Anwendung des Eisens zu allen bürgerlichen Gewerben noch keine Ausdehnung und Bedeutsamkeit erlangt hat. Auch ist es, bei der großen Menge von Eisen, welche sowohl beim Schmelzen im Stückofen, als beim Umschmelzen im Röstfeuer verschlackt wird, so wie bei dem großen Zeitaufwand, welcher immer die Größe des Arbeitslohns bestimmt, nicht wahrscheinlich, daß diese Hüttenwirthschaft in ökonomischer Rücksicht dem verbesserten Blausen- und Frischprozeß vorgezogen werden könne. — Eine solche Vergleichung kann überhaupt nur bei Erzen, die bei der Reduktion wenig Schlacke geben, stattfinden. Erze, die viel Schlacke geben und dabei zugleich strengflüssig sind, lassen sich in Stücköfen nicht verarbeiten, weil die Schlacke auf Kosten des Eisens flüssig gemacht werden muß, dann aber dasselbe so umgiebt, daß es der Einwirkung der Gebläseluft zu sehr entzogen wird, so daß kein Stück Eisen, sondern lückiges Kloss gebildet wird. Durch öfteres Abstechen der Schlacke läßt sich dem Hinderniß zwar abhelfen, dann wird aber so viel Eisen mit verschlackt, daß die Vergleichung sehr zum Nachtheil der Stück- oder Blaseöfen ausfallen muß.

2. Die Blaseöfen.

§. 984.

Blaseöfen sind eigentlich sehr niedrige Stüchöfen, bei denen die gaare Kuppe oder das Frischstück oft, wie bei den Feuerherden, oben aus der Gicht gehoben wird. Eine Eigenthümlichkeit findet bei dem Verfahren des Schmelzens in Blaseöfen nicht statt, sondern der Erfolg hängt von der Stärke des Einsatzes und von der Windführung ab. Die Beschaffenheit des Eisens ist sehr verschieden, zuweilen ist es sehr gaar und gemetzig, zuweilen hart und stahlartig, zuweilen spröde und heisenartig; fast immer sind alle diese Eigenschaften in einer Kuppe vereinigt, so daß sie in einer Art von Röhrenfeuer wiedergeschmolzen werden muß, wobei ein starker Eisenabgang und ein großer Kohlenaufwand unvermeidlich sind. In Fällen, wo eine eigentliche Umschmelzung stattfindet, muß das erhaltene Frischstück doch so stark ausgeheizt werden, daß es dabei eine Veränderung in seiner Mischung erleidet, weil das bloße Wärmen unzureichend seyn würde.

In den schwedischen und norwegischen Dalorten wird in sogenannten Bauer- oder Blaseöfen auf eine besondere Art geschmolzen, indem das Holz erst vor dem Angange des Schmelzens in dem Ofen selbst verkohlt wird. Man verarbeitet dort Eisenerz (unter dem Namen Yrke oder Oerke), welches vor dem Verschmelzen auf offenen Roßflätten in großen Haufen erstet, gepocht und unter Bedachung bis zur weiteren Verarbeitung aufbewahrt wird. Die Öfen haben einen gemauerten Schacht; auch besteht der Boden aus Sandstein oder Grauwacke. Das Gestell, oder der Raum unter der Form ist 24 Zoll tief, 30 Zoll lang, 18 Zoll breit, und hat eine ovale Gestalt. Der auf diesem Gestell aufgesetzte Schacht erweitert sich kreisförmig immer mehr und mehr, so daß er bei einer Höhe von 7 Fuß, oben auf der Gicht eine Weite von 5 Fuß im Durchmesser erhält. Nicht alle Blaseöfen haben diese Höhe,

indem einige nur $3\frac{1}{2}$ bis 4 Fuß hoch sind, alsdann aber auch ein verhältnißmäßig niedriges Gestell erhalten. Bei den niedrigen Blaseöfen wird die geschmolzene Masse mit Zangen oben aus der Gicht gehoben, bei größeren bleibt unten eine Oeffnung zum Ausbrechen des Eisenklumpens, wie bei den Stücköfen. Die Schächte der größeren Defen umgiebt man zur mehrern Haltbarkeit auch wohl mit Erdzimmerung, und bringt eine zur Gicht führende hölzerne Brücke an, um Erz und Holz hinaufzubringen. Zuweilen stehen zwei solche Defen neben einander, weshalb man Einbläser und Doppelbläser (En-källing, Twä-källingar) unterscheidet.

Der Ofenschacht wird mit fein gespaltenem Holz möglichst dicht angefüllt, so daß die gespaltenen Holztheile noch etwas über den Gichtfranz hervorragen. Alsdann wird das Holz angezündet, weshalb man beim Anfüllen des Ofens mit Holz auf das Hineinstellen einer Quandelstange bedacht seyn muß. Wenn nach einer halben Stunde die Verkohlung des Holzes größtentheils geschehen ist, wird mit dem Aufgeben des gerösteten Erzes der Anfang gemacht, das Gebläse aber noch immer nicht angelassen. Dies geschieht erst nach dem dritten oder vierten Aufgeben, wobei jedesmal 1 bis $1\frac{1}{2}$ Schaufel dann gesetzt wird, wenn das früher aufgegebene Erz niedergesunken ist. Das Gebläse geht sehr langsam, und die Menge des Erzes, welche von Zeit zu Zeit nachgesetzt wird, bleibt der Beurtheilung des Schmelzers überlassen; er darf aber nie eher Erz aufgeben, als bis das vorher aufgegebene niedergeschmolzen ist. Die Schlack muß oft abgelassen und die Form beständig rein erhalten werden. Wenn die Eisenmasse bis an die Form in die Höhe zu steigen anfängt, wird mit dem Aufgeben des Erzes eingehalten, der Ofen niedergeblasen und das Eisen ausgebrochen. Dies ist oft mehr Roheisen als gefrischtes Eisen, und bekommt seine Vollendung erst durch Umschmelzen. Jedes Niederblasen nennt man einen Rohgang, und schreitet zum folgenden Rohgange,

sobald die Temperatur des Ofens es nur irgend gestattet. Wie höchst unvollkommen diese Methode ist, leuchtet aus der Beschreibung derselben von selbst ein.

Kitman a. a. O. I. 547—552. — Die Evenstad's Abh. v. d. Sumpfs- und Morastseisensteinen in Norwegen, und von der Methode, solche in sogenannten Bauer- oder Blaseöfen in Eisen und Stahl zu verwandeln. Aus dem Dän. v. Blumhof. — Norberg über die Stürzöfen u. f. f. 28 u. f.

3. Die deutsche Luppenfrischarbeit.

§. 985.

Die deutsche Renschmiede oder Luppenfrischarbeit ist ebenfalls ein wirkliches Niederschmelzen des Eisenerzes zwischen Kohlen, und unterscheidet sich von der Stückerfenschmelzerei nur dadurch, daß die Luppenfeuer keinen gemauerten Schacht über der Form haben. Der Herd oder das Feuer selbst, ist entweder aus eiserne Platten zusammengesetzt, oder es ist ein gemauerter Kessel, oder irgend ein metallenes oder thönerne Gefäß, welches mit Kohlenlöcher ausge schlagen werden kann, und auf solche Art einen Kohlentigel bildet, in welchem die Schmelzung vorgenommen wird.

Die Tiefe des Herdes, nämlich die Entfernung der Form vom Boden, ist sehr unbestimmt, und beträgt 12 bis 20 Zoll. Auch der Durchmesser der kesselförmigen Schmelzgrube ist verschieden, und richtet sich theils nach der Beschaffenheit der Erze, theils nach dem Winde, theils nach den Kohlen. Leichtflüssigere Erze, schwerer entzündbare Kohlen und stärkerer Wind verlangen weitere Feuer, weil das Eisen sonst im Zustande des Roheisens niederschmelzen würde. Die Form liegt bei den deutschen Luppenfeuern vollkommen horizontal.

Beim Anlassen des Luppenfeuers wird der Schmelzraum häufig mit Lehm bekleidet, und dann mit Kohlenlöcher ausgefüllt. Oft fällt aber auch die Lehmauskleidung weg. Nach-

dem das Feuer sorgfältig abgewärmt ist, wird es mit neuen Kohlen gefüllt, und dann sucht man zuerst durch sehr leichtflüssiges (oder durch einen Kalkzusatz leichtflüssig gemachtes) Erz, die Wände des eigentlichen Schmelzheerdes aus verkalktem und verschlacktem Erz zu bilden, welches an den aus Löschte bestehenden Wänden des Heerdraums niederschmilzt. Man nennt dies das Ausbrennen des Heerdes, weil der Gestrübbeherd gewissermaßen ausgebrannt, und durch einen aus reducirten Erztheilen bestehenden Ueberzug ersetzt wird. Das Eingehenlassen der Erze wird an einigen Orten das Zutreiben des Steins genannt. Das Erz wird nämlich schaufelweise auf den über dem Feuer aufgehäuften konischen Kohlenhaufen geworfen, durch welchen es sich nach und nach durchziehen oder durchschmelzen muß. Frisches Erz wird nicht eher aufgegeben, als bis sich die vorige Gicht gesenkt hat. Der Kohlenhaufen wird von Zeit zu Zeit erneuert, bis sich so viel Eisen im Feuer angehäuft hat, daß das Herausnehmen der Luppe notwendig wird. Die Beschaffenheit des Eisens hängt nun ganz von dem schnelleren oder langsameren Senken des Erzes ab: je schneller man es zum Senken bringt, desto roher wird die Luppe; bei einem zu langsamen Senken wird aber zu viel Erz verbrannt und verschlackt, obgleich die Luppe um so gaarer ausfällt. Dem zu schnellen Senken hilft man durch Verstärkung des Erzsatzes, besonders durch den Zusatz von gaaren Zuschlägen ab. Bei einem zu kalten oder zu langsamen Gange, wobei sich die Luppe häufig an den Seiten anlegt, hat der Arbeiter dahin zu sehen, den Heerd enger auszufüttern und das Gebläse zu verstärken, zugleich aber vom Satz abzubrechen, und nöthigenfalls rohe Schlacke mit aufzugeben. Bei einem sehr matten Gange kann wohl der Fall eintreten, daß man durchaus keine Luppe, sondern bloß gaare Schlacke (Frischlech) erhält, wogegen bei einem zu rohen Gange nur sehr wenig Roheisen und sehr viel mattes Lech oder Rostschlacke entstehen

nn. Das richtige Verhältniß des Erzes zu treffen, muß der Arbeiter sich daher sehr angelegen seyn lassen, und die Roßplatte von Zeit zu Zeit abstechen, aber das Eisen nicht ganz von entblößen. Wenn der letzte Stein aufgegeben ist, werden sie an den Wänden des Schmelzraums etwa angeschmolzenen Klüften abgestoßen und mit niedergeschmolzen.

Das fertige Frischstück wird nach dem Abräumen des Herdes ausgebrochen, und nach der Beschaffenheit desselben entweder im Löschfeuer umgeschmolzen, wobei es oft noch einen Abgang von 30 Procent erleidet, oder es wird zerhauen und in der folgenden Luppe mit ausgeschmiedet. Die mehr oder weniger gaare Eigenschaft des Eisens hängt nämlich, wie aus der Beschreibung des Verfahrens hervorgeht, bloß von dem Verhältniß des Erzes zu den Kohlen ab. Ein gewandter Arbeiter kann daher sogleich völlig gaares Eisen darstellen, obgleich das Ausbringen dann weit geringer seyn wird, als wenn nur eine halbgaare Luppe erzeugt wird, welche im Löschfeuer wieder umgeschmolzen werden muß. Gewohnheit und einmal eingeübte Verfahrensgarten entscheiden hierbei, obgleich es in Rücksicht des Kohlenverbrauchs, wenn auch nicht des Eisenausbringens, vortheilhafter seyn wird, die vormalige Schlesi'sche Verfahrensgart zu befolgen, und sogleich völlig gaares Eisen darstellen, als halbgaare Luppen zu erblasen, welche in einem zweiten Feuer wieder umgeschmolzen werden müssen, wie dies in den Bälzischen Herrenheerden geschah.

§. 986

Die eben erwähnte Verfahrensgart wird indeß bei der eisernen Luppenfrischarbeit nicht allgemein angewendet. In einigen Rennheerden — deren Tiefe ebenfalls 12 bis 15 Zoll trägt — wird das Erz mit den Kohlen geschichtet niedergeschmolzen, wobei man eine sehr stechende Form anwendet. Die Kohlen dürfen (so wie auch bei der vorigen Arbeit) nicht zu roß seyn, damit das Erz nicht durchrollt. Um dieses noch

noch mehr zu verhüten, und die Erzsichten mit den Rotschichten zugleich niedergehen zu lassen, werden die Erz Wasser befeuchtet, und an anderen Orten wohl sogar mit I zu einer breiartigen Masse gemacht, welche über die Kohle schüttet wird. Nach dem Gange des Schmelzens bestimmt die Menge des zuzusetzenden Erzes, indem die Kohlen immer dieselbe Größe — 3 bis 4 rheinl. Kubikf. — behält. Das Sehen des Erzes fängt erst an, wenn das Feuer wärmt und mit frischen Kohlen wieder angefüllt ist. Das Eisen setzt sich als ein Frischstück auf dem Boden, und wird einem stark geneigten Windstrom zur Gahre gebracht. Je niger es zum Gaarwerden geneigt ist, desto öfter muß Rohschlacke gestochen werden, und desto mehr muß der Arbeiter das Eisen vor den Wind zu bringen suchen.

Diese Art der Luppen schmiederei war vormals in Schlesien allgemein eingeführt, ist aber jetzt (seit 1798) die Hohöfen gänzlich verdrängt worden. Der Herd des Pfensfeuers war aus feuerfestem Thon oder aus Ziegeln aufgeführt. Alle 6 Stunden war eine Luppe von 1½ bis 2 Centner fertig, so daß in 6 Arbeitstagen wöchentlich 3 bis 35 Centner Stabeisen geschmiedet werden konnten. In Galicien findet diese Luppenarbeit noch jetzt statt.

§. 987.

Bei der Vergleichung der deutschen Luppenfrischarbeit dem Hohöfen- und Verfrischungsprozeß, kommt es vorzuziehend auf den Kohlenverbrauch und auf das Ausbringen des Eisens an. Sehr selten können diese Vergleichungen genau angestellt werden, weil die Verarbeitung von dem Material vorausgesetzt wird.

Man hat zum Lobe und als einen Vorzug der Luppenfrischarbeit angeführt, daß die Kosten der Anlage unbedeutend seien in Vergleich mit den Anlagekosten eines Hohöfens und der gehörigen Frischfeuer. Dies ist allerdings gegründet, beso-

wenn die Produktion der Frischfeuer die der Luppenfeuer nicht sehr übertrifft, um durch einen Gewinn an Zeit, die Anlagekosten, bei einem gleich starken Materialverbrauch für beide Methoden, wieder bezahlt zu erhalten. Bei der gewöhnlichen deutschen Frischmethode ist dies aber sehr wenig der Fall, und die ganze Vergleichung muß daher auf den Materialienverbrauch bei beiden Methoden beschränkt werden.

In Oberschlesien sind Larnowitzer Erze (mit sehr viel Kieselstein gemengte Braun-Eisensteine) verluppt worden, und eben diese Erze werden noch jetzt in Hoöföfen verschmolzen. Im Luppenfeuer verbrauchte man zu $1\frac{1}{2}$ Centner Preuß. Stabeisen 90 Kubiff. Preuß. Holzkohlen, also zu 1 Centner Stabeisen 60 Kubiff. Kohlen, und erzeugte im großen Durchschnitt aus 8 Centner Erz einen Centner Stabeisen, hatte also ein Ausbringen von $12\frac{1}{2}$ Procent Stabeisen aus den Erzen.

Nach mehreren Durchschnittten werden aus jenen Erzen zur Darstellung von 1 Ctr. Roöeisen 16,74 Kubiff. Preuß. Kohlen erfordert. Rechnet man dazu $\frac{2}{3}$, als den gewöhnlichen Abgang, den das Roöeisen beim Verfrischen erleidet, so sind zu 1 Ctr. Stabeisen $1\frac{2}{3}$ Ctr. Roöeisen erforderlich und man erhält daher $16,74 + \frac{16,74 \cdot 2}{5} = 23,44$ rheinl. Kubiff. Holz-

kohlen, als den Bedarf zu so viel Roöeisen, als zu 1 Centner Stabeisen erforderlich ist. Der Kohlenverbrauch im Frischfeuer beträgt zu 1 Centner Stabeisen höchstens 22,9 rheinl. Kubiffuß, folglich würden zu 1 Centner Stabeisen auf dem Wege der Roöeisenerzeugung und Verfrischung $23,44 + 22,9 = 46,34$ rheinl. Kubiff. Holzkohlen, bei den Larnowitzer Oberschlesischen Erzen erforderlich seyn. — Das mittlere Roöeisenausbringen aus den Larnowitzer Erzen ist 24 Procent, und da das Roöeisen beim Verfrischen einen Abgang von $\frac{2}{3}$ erleidet, so würde das Stabeisenausbringen auf dem Wege der Roöeisenerzeugung noch immer über 17 Procent betragen.

Aus dieser Vergleichung beider Methoden geht also hervor, daß die Luppenfeuer weit unvorthellhafter arbeiten, indem sie $4\frac{1}{2}$ Procent Stabeisen weniger aus den Erzen geben, und zu jedem Centner Stabeisen 13,66 Kubiffuß Holzkohlen mehr verbrauchen. Es ist indeß nicht unwahrscheinlich, daß bei reicheren Erzen das Verhältniß für die Luppenfeuer günstiger ausfällt.

- v. Voith, über die Oberpfälzischen Zerrennheerde oder Luppenfeuer in Rücksicht der Hüttenwirthschaft; im Neuen bergmännischen Journal. II. 357 u. f. — Norberg a. a. D. 28. — Rinman a. a. D. I. 533 u. f.

4. Die französische Luppenfrischarbeit.

§. 988.

Abweichend von der deutschen ist die französische Luppenfrischarbeit, die in der Hauptsache darin besteht, daß die Erze unter einer Decke von Kohlenstaub zuerst stark gebraten und dabei schon reductirt werden, ehe sie zum Schmelzen kommen. Das Braten geht dem Schmelzen voran, indeß folgt das letztere unmittelbar nach dem Braten der Erze, und diese werden nicht vorher wieder aus dem Feuer genommen. Die Erze (Spath-eisenstein) haben aber schon vorher, ehe sie an die Luppenfeuer abgegeben werden, die gewöhnliche Vorbereitung durch das Rösten erhalten. Das Rösten geschieht gewöhnlich in Stadeln (in runden, von einer Mauer umgebenen Räumen). — Diese Frischmethode findet vorzüglich in den Pyrenäenländern statt, woselbst man sich in den verschiedenen Provinzen größerer und kleinerer Feuer bedient. Die Herde oder die eigentlichen Schmelzräume werden aus steinernen Platten, wozu in der Regel Glimmerschiefer genommen wird, zusammengesetzt; häufig bedient man sich aber auch, wenigstens auf der Form- und auf der Windseite, gegoffener eiserner Platten. Der Sohlstein ist zuweilen ein eiserner Boden, zuweilen eine steinerne Platte.

Die kleinsten Feuer, welche man die Katalonischen nennt, welche in der Mitte der Pyrenäenländer und in den östlichen Theilen derselben gebräuchlich sind, sind 20 Zoll lang und breit, und 16 Zoll tief; die Form steht etwa 9 Zoll über dem Boden. Die Zeichnungen Taf. XLV. Fig. 12—16. stellen ein Katalonisches Rennfeuer und die Dispositionen, welche bei deren Anlage gewöhnlich getroffen werden, dar.

Im französischen und spanischen Navarra und in Guipuscoa sind die Feuer etwas größer. Man nennt sie Navarrische Kuppenfeuer. Ihre Länge beträgt 30 Zoll, die Breite 23 bis 24 Zoll, und die Tiefe ebenfalls 24 Zoll. Die Form steht 14 bis 16 Zoll über dem Boden.

Die Biscayischen Feuer, welche in Biscaya und in einem großen Theile von Navarra angewendet werden, sind die größten, indem sie eine Länge von 40 Zoll, eine Breite von 30 bis 32 Zoll, und eine Tiefe von 27 Zoll haben. Die Form befindet sich 16 Zoll über dem Boden des Feuers.

Alle diese Feuer sind bloß in ihren Dimensionen verschieden, und müssen daher um so größere Gebläse haben, je größer sie selbst sind. Das Verfahren bei der Arbeit ist ganz dasselbe.

In den katalonischen Feuern werden zu einem Schmelzen 3 bis 4 Preuß. Centner Erze genommen. Die Navarrischen Feuer verarbeiten 5 bis 6 Centner, und die Biscayischen 7 bis 8 Centner vorher aufs beste gerösteter Erze. Oft werden die gerösteten Erze vor der Verarbeitung mehrere Monate lang der Witterung ausgesetzt, auf einem freien Plage ausgebreitet, von Zeit zu Zeit mit Wasser begossen und umgewendet, damit die aus dem Schwefelfies der Erze gebildete Säure auswittert und ausgewaschen werde.

Die Form hat bei den französischen Rennherden eine so starke Neigung, daß der Windstrom fast die Mitte des Bodens trifft.

Peirouse, Muthuon, Gueymard, Combes, Marrot, François, und besonders Richard, haben die Rennarbeit sehr genau beschrieben; sie stimmen im Wesentlichen überein. Wenn mit der Schmelzung angefangen werden soll, muß der Herd mit feuchter Kohlenlösch e einige Zoll stark ausgefüllt und dann bis über der Form ganz mit Kohle angefüllt werden. Das zu einer Luppe bestimmte geröstete Erz wird herbeigebracht; es besteht aus $\frac{2}{3}$ gröberen Erzstücken und $\frac{1}{3}$ Erzstaub, welcher durch ein nicht zu feines Sieb gegangen ist. Das feine Erz wird erst beim Schmelzen selbst zugelegt, das gröbere aber sogleich in den Herd gebracht. Es werden nämlich $\frac{2}{3}$, auch wohl die Hälfte von der Breite des Herdes mit Kohlen, und das dritte Drittel oder die andere Hälfte, und zwar der Theil des Herdes, welcher zunächst der Gichtseite befindlich ist, mit dem gröberen Erz angefüllt, bis das Erz im Herde einer Mauer gleich aufgeführt ist, worauf es mit Kohlen und dann mit einem Gemenge von Kohlenstaub und von angefeuchtetem, durchgeseibtem Erzstaub bedeckt wird. Diese Mauer geht oben in einer Schärfe zu, so daß eine ihrer Böschungsebenen gegen die Windseite, die andere gegen die Form geneigt ist. Ihre größte Höhe ist an der Rückseite; ihre kleinste bei der Schlackenplatte. Der Raum zwischen der Erzmauer und der Form ist also nur mit Kohlen ausgefüllt, welche die zum Reduciren und Schmelzen erforderliche Hitze hergeben müssen; auch werden hier die Schirbel oder Kolben von der vorigen Luppe vor der Form zum Auschmieben gewärmt. Die Erzmauer darf sich nicht verrücken, und wird daher mit angefeuchteter Kohlenlösch unterstützt. Jedesmal wenn die Flamme oben durch den Erzhaufen durchbrennen will, wird frischer, angefeuchteter und durchgeseibter Erzstaub aufgetragen, um die Hitze mehr im unteren Theile des Herdes zu concentriren und das zu schnelle Niedergehen der Erzmauer zu verhindern. Das Gebläse muß in den ersten zwei Stunden sehr schwach gehen, wo-

bei mit einem Eisen immer in dem Kohlenschacht gerührt wird, damit die Kohlen die Lücken wieder ausfüllen, die beim Verbrennen entstehen, und dadurch zugleich das Herunterfallen des Erzes verhindern, welches noch nicht geschmolzen, sondern nur reducirt werden soll. Schwacher Wind ist auch deshalb nöthwendig, damit die Schmelzung nicht zu früh eintritt, und nur glühende Kohlen, aber kein Wind, mit dem Erz in Berührung kommen.

Etwa nach 2 Stunden fängt man an, mit vollem Winde zu arbeiten. Man sticht vorher die im Heerd befindliche flüssige Schlacke ab, welche dem in das Feuer gebrachten Erzstaub vorzüglich ihre Entstehung verdankt, und sucht, sobald die Schlacke abgelassen ist, das Erz dadurch näher gegen die Form zu rücken, daß eine Brechstange zwischen dem Erzhaufen und der Gichtwand übergestoßen, und mittelst derselben die ganze Erzmasse der Form genähert wird. Alsdann wird das untere, mußig gewordene Erz allmählig losgebrochen und gegen die Form gebracht, wodurch das obere Erz, ohne herabzurollen, nach und nach zum Niedersenken veranlaßt wird. Diese Arbeit geht langsam, und wird so lange fortgesetzt, bis alles Erz niedergegangen ist. So oft im Lauf des Processes das Erz näher an die Form gerückt wird, muß jedesmal vorher nach der Schlacke gestochen werden, welches außerdem auch dann geschieht, wenn sich viel flüssige Schlacke im Heerde anhäuft, welche die Einwirkung des Windes auf das reducirte Erz verhindern würde. Das Anrücken des Erzes gegen die Form richtet sich nach der Beschaffenheit der Schlacke im Heerde. Je flüssiger sie ist, desto mehr hält man das Erz von der Form entfernt, und umgekehrt. Ist sie zu steif, so bringt man noch wohl etwas Erzstaub ins Feuer, aber ungleich weniger als zu Anfang der Arbeit. Das Feuer wird während dieser Arbeiten immer voll Kohlen gehalten. Das Stauberz dient weniger dazu, das Schmelzprodukt zu vermehren, sondern es soll vorzüglich der

Schlacke die gehörige Beschaffenheit geben. Mit dem Sehen des Stauberzes wird schon in der ersten Viertelstunde nach dem Angange des Schmelzens der Anfang gemacht, weshalb dasselbe auch schon verbraucht ist, wenn noch nicht zum Anrücken des größeren Erzes gegen die Form geschritten worden ist. Bei stärkerem Winde und härteren Kohlen wird weniger Stauberz verbraucht, und umgekehrt.

Wann es die rechte Zeit ist, das Schmelzen der Erzmauer vorzunehmen, ergibt sich aus dem musigen Zustande des Erzes selbst, der zuerst unten im Heerde anfängt. Der Kohlenschacht muß dann nur immer voll Kohlen gehalten, und das Umfallen der Erzwand dadurch verhindert werden. Von dieser wird, wie bereits bemerkt, so oft sie der Form näher gerückt und vorher die Schlacke abgelassen worden ist, nur der untere musig gewordene Theil mit der Brechstange abgestoßen und vor den Wind geführt, welche Arbeit nicht übereilt und erzwungen werden muß. Sobald die ganze Erzmauer niedergeschmolzen ist, werden alle im Heerd zerstreuten Erztheile noch zusammengebracht und dem Winde ausgesetzt, alsdann das Gebläse in Stillstand gesetzt und die Luppe ausgebrochen. Diese wird unter dem Hammer zerschrotet, und die Schirbel werden beim nächsten Schmelzen ausgeheizt und ausgeschmiedet.

Die Arbeit in den Luppenfeuern zerfällt folglich in zwei Theile. In der ersten Periode, die $1\frac{1}{2}$ bis 2 Stunden dauert, wird das oxydirte Eisen im Erz reducirt; in der zweiten Periode wird das reducirtes Erz geschmolzen. Dies kann aber bei der Temperatur im Heerde nur dadurch geschehen, daß sich Silikate und zum Theil Subsilikate bilden, an deren Zusammensetzung das oxydirte Eisen einen großen Antheil nehmen muß, weil die Schlacke sonst nicht flüssig genug seyn und sich nicht von dem Eisen scheiden würde.

Bei der ersten Reduktion des Erzes nimmt das dem Kohlenhaufen zunächst liegende reducirtes Eisen im Erz auch schon

irrtlich etwas Kohle auf und wird stahlartig. Dies Kohlen wird dann theils durch den Windstrom aus dem Gebläse, theils durch die Einwirkung des Erzstaubes oder auch des noch nicht zur Reduktion gelangten Erzes, wieder zerlegt.

Hr. Berthier hat verschiedene Luppenschlacken analysirt und dabei gefunden, daß sie größtentheils Gemenge von Silikaten und Subsilikaten sind, sich jedoch dem Silikatzustande am nächsten nähern, folglich mit den Rohfrischschlacken am meisten übereinstimmen. Dies ist also dieselbe Zusammensetzung, welche auch die Schlacke zeigt, die in den Stücköfen erhalten wird. Die von Hrn. Combes analysirte Luppenschlacke enthält in 100 Theilen:

Kieselerde	26,4
Manganorydul	11,6
Kalkerde	16,2
Bittererde	1,8
Eisenorydul	42,4
Thonerde	<u>Spur</u>
	98,4.

Hr. Berthier hat die Analyse von zwei Schlacken mittheilt, von denen die erste zu Anfange und die zweite in der Mitte der Operation gefallen ist (Ann. des mines. 3 Série. II. 512):

Kieselerde	31,1	28,7
Manganorydul	27,4	0,8
Kalkerde	3,2	2,6
Bittererde	2,4	0,2
Eisenorydul	31,4	63,6
Thonerde	<u>3,6</u>	<u>6,0</u>
	99,1	97,5.

Hr. Richard hat als eine mittlere Zusammensetzung aller bei dem Prozeß fallenden Schlacken, die folgende angegeben:

Kieselerde	33,542
Manganoxydul	12,310
Kalkerde	8,541
Bittererde	1,321
Eisenoxydul (nebst regulinischen Eisenkörnern)	41,771
Thonerde	1,905.

Ein Luppenfeuer ist mit 8 Arbeitern, einem Heerdmeister (Foyer), einem Hammermeister (Maillet), zwei Schmelzern (Escolas), zwei Gehülften (Miaillous) und zwei Erzpochen (Pique-mines) besetzt. Kleinere Feuer haben nur eine Besetzung von 6 Arbeitern, einem Meister (Heerd- und Hammermeister) zwei Schmelzern, zwei Schmieden und einem Erzpocher. — Die Erze werden etwa zu 33 Procent ausgebracht, so daß man alle 4 bis 6 Stunden (denn so lange dauert jede Schmelzung, je nachdem kleinere oder größere Heerde angewendet werden) 1 bis 3 Centner Stabeisen erzeugen, und in den größeren Feuern wöchentlich 70 bis 80 Centner Stabeisen darstellen kann.

Das Eisen soll von vorzüglicher Güte seyn, indeß ist es gewöhnlich in der Mitte der Luppe am weichsten, und an den Oberflächen hart und stahlartig. Wenn der Schmelzer überhaupt Stahl machen soll, so wird er, nach Peirouse und Combes, weniger Stauberz über die Kohlen schütten (also das gebildete Kohleisen weniger durch oxydirtes Eisen zersetzen), das Erz häufiger und mit weniger Gewalt gegen die Form stoßen (also die Schmelzung befördern, ohne das reducirte Erz lange dem Winde auszusetzen), weniger Erz aufgeben (damit sich das Eisen beim Reduciren, vor dem Schmelzen, mit Kohle verbindet), die Schlacke öfter abstechen (um das völlige Gaaren durch die Gaarschlacke zu verhindern), und vor allen Dingen mehr Zeit auf Verfertigung der Masse anwenden, um das Eisen nicht mit Schlacke, sondern mit Kohlen möglichst lange vor dem Winde zu cementiren. Der Form giebt man übrigens,

man Stahl machen will, eine fast noch größere Neigung als den Herd als beim Bereiten des Stabeisens.

Die Herren Peirouse, du Coudray und Muthuon haben der französischen Luppenfeuerarbeit vor dem Verschmelzen der Erze in Hohöfen und vor dem Verfeischen des Roheisens, nicht allein deshalb den Vorzug, weil man durch die Luppenarbeit ein besseres Stabeisen erhält, sondern auch weil man dabei sehr bedeutend an Kohlen gewinnen soll. Daß das Eisen von vorzüglicher Güte ausfallen kann, ist keinem Zweifel unterworfen, weil die Reduktion des Eisens vollständig erfolgt ist, das Erz flüssig ward, und weil die Verschlackung der übrigen Bestandtheile des Erzes, welche in jener Temperatur noch nicht zur Reduktion gelangen, sogar durch das sich beim Schmelzen wieder bildende Eisenorydul bewirkt werden muß. Deshalb wird auch überhaupt bei allen denjenigen Prozessen zur Darstellung des Eisens, welche in den niedrigsten Temperaturen geschehen und bei welchen selbst das Eisenorydul nicht einmal vollständig reducirt wird, auch ein großer Theil des reducirten Eisens verschlackt werden muß, das festeste und beste Eisen erzeugt werden.

Eine Vergleichung des Eisenausbringens aus den Erzen mit dem Kohlenverbrauch zu dem erzeugten Stabeisen, bei der französischen Luppenfeuerarbeit, mit dem Ausbringen und dem Kohlenverbrauch beim Hohofenbetrieb und Frischfeuerprozeß, ist deshalb schwierig, weil der Gehalt der Erze unbestimmt angegeben ist. Ein großer Eisenverlust beim Luppenfeuerbetriebe ist nicht zu bezweifeln, indem derselbe schon aus der Menge der entstehenden Schlacke und aus der Zusammensetzung derselben hervorgeht. Den Kohlenaufwand giebt Hr. du Coudray höchstens zu $3\frac{1}{2}$ Pfd. Kohlen aus hartem Holz auf 1 Pfd. Stabeisen an; dieser Angabe sind die Herren Peirouse und Muthuon gefolgt, und Hr. Richard hat sie bestätigt. — Bei weit ärmeren Erzen waren bei dem vereinigten Hohofen-

und Frischhüttenbetrieb nach der oben (§. 987) gegebenen Ausmittelung $46\frac{1}{2}$ Preuß. Kubikf. Kohlen zu 110 Preuß. Pfunden Stabeisen erforderlich. Nimmt man an, daß diese zum Theil aus Kiefern-, zum Theil aus Eichenkohlen bestanden, so wie der Kubikfuß höchstens 10 Preuß. Pfund wiegen, folglich würden zu 1 Pfund Eisen 4 Pfund Kohlen nöthig seyn. Dieser Kohlenverbrauch, welcher bei Erzen stattfindet, welche im Hochofen nur zu 24 Procent Roheisen ausgebracht werden, wie sich bei Erzen, welche in Luppenfeuern 33 Procent Stabeisen geben, gewiß so bedeutend vermindern, daß sich eine Kohlenersparung für den Hochofen- und Frischhüttenbetrieb ergeben dürfte.

Man hat wiederholte Versuche gemacht, Roaks statt der Holzkohlen beim Luppenfrischen anzuwenden, allein das Feuer ist dabei entweder zu kalt geblieben, oder zu heiß geworden. Sehr viel, aber nicht zu sehr gepreßter Wind würde vielleicht zum Zweck führen, obgleich der Aschegehalt der Steinkohlen, dessen Bestandtheil größtentheils Kiesel- und Thonerde ist, immer zu einem großen Eisenverlust Veranlassung geben wird.

Erson du Coudray, Beschreibung der Eisenmanipulation auf der Insel Corsica; a. d. Franz. v. Wille. — Petronse, Abhandl. über die Eisenbergwerke u. Eisenhütten in der Grafschaft Foix. A. d. Franz. v. D. L. G. Karsten. — Rinman a. a. D. I. 543 u. f. — Muthuon, traité des forges dites catalanes etc. Turin 1808. — Bemerkungen über einige Katalonische Feuer in den Departements du Lot und du Tarn befinden sich im Journ. des mines No. 11. (p. 1.) 127. (p. 12.) 129. (p. 241.) 151. (p. 7.) 159. (p. 181.). — Ueber die Anwendung der Roaks beim Katalonischen Frischprozeß ist nachzusehen Journ. des mines. No. 110. 115. — Mémoire sur les forges catalanes de Pinsot, situées dans l'arrondissement de Grenoble. Par E. Gueymard. Annales des mines. I. 385—397. — Verthier, Untersuchung der Erze, welche in den Luppenfeuern von des Arques verarbeitet und der Schlacken, welche dabei erzeugt werden. Archiv f. Bergbau VII. 323 u. f. —

Derſelbe, über die Natur der Luppenſchlacken und der Eiſenfrifchſchlacken. Ebenb. 356. — Combes, über die Cataloniſchen Frifchhütten zu Gincla und Sahorre. Ebenb. IX. 465. — Marrot, sur le traitement de fer dans les forges catalanes du Départ de l'Ariège; in den Annales des mines. 3 Série. VIII. 461. — François, sur l'élaboration du minerai de fer dans le traitement à la catalane. Ebenbaf. XIII. 535. und XIV. 95. 425. — T. Richard, études sur l'art d'extraire immédiatement le fer de ses minerais, sans convertir le metal en fonte. Paris 1838.

5. Die italieniſche Luppenfrifcharbeit.

§. 989.

Mit der franzöſiſchen Luppenfrifcharbeit ſtimmt eine andere zuſammenarbeit, welche auf der Inſel Korſika, zum Theil auch in Italien ausgeübt wird, ziemlich überein, indem bei der italieniſchen Luppenfrifcharbeit das Erz vorher ebenfalls gebraten oder ſämmtlich reducirt, dann aber aus dem Feuer genommen und wieder eingeſchmolzen wird. Jedesmal wird ſo viel Erz reducirt, als zum viermaligen Schmelzen oder Frifchen erforderlich iſt, ſo daß dieſe vier Schmelzungen und die vorhergehende erſte Reductionsarbeit jedesmal ein Tagewerk ausmachen. Die Arbeiten des Reducirens und Schmelzens, welche bei der franzöſiſchen Luppenarbeit unmittelbar nach einander folgten, ſind bei der italieniſchen Luppenarbeit in zwei Abtheilungen gebracht, wodurch Kohlen- und Zeitaufwand vergrößert werden, weßhalb die franzöſiſche Luppenarbeit vor der italieniſchen den Vorzug verdient. In 24 Stunden werden 7 bis 8 Centner Erze (Eiſenglanz von Elba) geröſtet, gepocht, gebraten und geſchmolzen. Das erſte Röſten, durch welches nur ein Mürbebrennen des Erzes bezweckt wird, geſchieht nämlich gelegentlich beim Drahten der Erze, und die geröſteten Erze werden alsdann für den folgenden Tag gepocht, um dann gebraten und geſchmolzen zu werden.

Zeit zu Zeit abgestochen werden müssen. Nach 4 bis 5 Stunden ist das zu einem Frischstück erforderliche reducirte Erz niedergeschmolzen, worauf die Schlacken rein abgelassen werden, das Gebläse in Stillstand gesetzt, das Feuer ausgeräumt und das Frischstück ausgebrochen wird. Dieses kommt unter den Hammer, und wird zu einem Kolben geformt, der beim folgenden Frischen zu einem Stabe ausgezogen wird. Das Eisen soll von vorzüglicher Güte seyn.

In 24 Stunden können aus den 8 Centnern Erz höchstens 4 Centner, also wöchentlich 24 Centner Stabeisen erfolgen. Wegen dieser geringeren Fabrikation und des größeren Kohlen- und aufwandes ist die französische Luppenfrischarbeit der italienischen vorzuziehen.

Rinman a. a. O. I. 537—543. — Tronson du Condray a. a. O. 13—29. — Sagey, sur la fabrication du fer en Corse; in den Ann. des mines. 2 Série. IV. 121.

Vom Zugutemachen der Stabeisenabgänge und des alten Stabeisens.

§. 990.

Es fallen bei der Verarbeitung des Stabeisens zu Blechen, Drath, Nägeln, Schaufeln und anderen Fabrikartikeln viele Abgänge, welche für sich nicht benutzt werden können, sondern wieder zu einer Stabeisenmasse vereinigt werden müssen, um diese wieder zu Stäben ausrecken zu können. An mehreren Orten wird das alte Stabeisen gesammelt und von den Fabrikbesitzern angekauft, um es zu Stäben umzuarbeiten. Nach Swedenborg waren ganz in der Nähe von Rom schon zu Anfang des 17ten Jahrhunderts mehrere Hütten vorhanden, welche sich bloß mit der Zugutemachung des angekauften alten Eisens beschäftigten. Am ausgebrehtesten ist diese Fabrikation zu London, woselbst eine einzige Anlage fünf Walzwerke in Thätigkeit setz. In der Nähe von Paris sind ebenfalls bedeutende Etablissements

vorhanden, welche sich mit der Vorbereitung des alten geschmiedeten Eisens beschäftigen. Daß solche Anlagen in der Nähe großer Städte am besten gedeihen müssen, ist einleuchtend. In den Preussischen Staaten, besonders in den Provinzen zwischen der Weichsel und der russischen Gränze, in der Nähe der Ostsee, so wie in Hinterpommern, werden sehr bedeutende Quantitäten von altem geschmiedetem Eisen umgearbeitet.

Swedenborg, de ferro. p. 151.

§. 991.

Die Zugutemachung der Stabeisenabgänge und des alten Eisens geschieht entweder in Herden oder in Flammenöfen. Im ersten Fall wird das Stabeisen gewöhnlich wieder geschmolzen, im letzten Fall erhält es eine starke Schweißhitz und wird unter dem Walzwerk oder unter dem Hammer ausgereckt. Das aus altem Eisen und aus Eisenabgängen bereitete Eisen steht in dem Ruf vorzüglicher Güte, indem es ein besonders hartes und festes Eisen giebt.

Die Verarbeitung der Stabeisenabgänge durch Zusammenschweißen findet entweder in gewöhnlichen Schweißöfen bei Steintohlen und Flammenfeuer, oder in eigenthümlichen Defen bei Loats mittelst eines Gebläses statt.

Das aus alten Nägeln, Beschlügen, eisernen Abfällen und Eisenbrocken aller Art bestehende Brucheisen, wird in Haufen von 8 bis 10 Zoll Höhe und 10 Zoll Länge und Breite fest zusammengelegt, welches durch Kinder und alte Leute geschieht, die das Eisen so fest in einander zu verwickeln verstehen, daß die Haufen stark angegriffen werden können, ohne daß aus denselben etwas herausfällt. Große Zwischenräume müssen dabei sorgfältig vermieden werden, auch wird das stark verrostete Eisen durch Umbrehen in einer Trommel vorher von dem größten Theil des Rostes befreit. Man nennt diese Paquete in Frankreich „ramasse“ und das daraus durch Zusammenschweißen erhaltene Eisen führt auch in Deutschland den Namen Ramass-

beständigen Eisens, ist aus feuerfesten Ziegeln zusammengesetzt. Wegen der Construction der größern und kleinern Schweißöfen dieser Art, wird auf die Zeichnungen Taf. XLII. Fig. 8—10, und XLVII. Fig. 1—4. Bezug genommen. Das Eisen wird zuerst in die Räume zum Anwärmen und aus diesen in den eigentlichen Schweißraum gebracht. In diesen gelangen die angestrichelten Paquete einzeln mittelst langer und breiter Stabeisenstangen, mit welchen sie in den Schweißöfen geschoben und worauf die Vorsethüren geschlossen werden. Die schweißwarmer Paquete werden zuerst unter den schweren Hämmern zusammengeschlagen und dann unter den Walzen ausgestreckt. Der Abgang an Eisen richtet sich zum Theil nach der Beschaffenheit des alten Eisens und soll zwischen 10 und 25 Procent veränderlich sein. Wenn das erhaltene Ramaseisen zum zweiten Mal geschweißt und dabei raffinirt, — also nicht bloß ausgestreckt wird, — so beträgt der Eisenabgang etwa 7—8 Procent und das Eisen ist dann von ausgezeichnete Güte.

Svedenstjerna's Reise durch England und Schottland. 143.

§. 992.

An einigen Orten benutzt man das alte Eisen und die Blechabschnitte auf die Weise, daß man sie in dem Augenblicke, wenn die Luppe im Frischheerd gaar eingegangen ist, an demselben anzuschweißen sucht. Dies Verfahren ist sehr lobenswerth, wenn man nur sehr wenig Abfälle zu verarbeiten hat, weil Eisenabgang und Kohlenverbrauch dann sehr gering sind. Wo aber so viele Abfälle vorhanden sind, daß man das Anschweißen erzwingen muß, ist ein großer Eisenverlust unvermeidlich, weil das schon gaare Eisen in dem mit Eisen bereits angefüllten Feuer dem Windstrom gänzlich ausgesetzt wird. Durch den Zusatz von vielen Kohlen kann dem Uebel wenig abgeholfen werden, sondern das Eisen wird sich theils verkalken, theils wird es wieder roh werden, und zwar um so schneller, je mehr sich das Feuer durch Anwachsen des Deuls anfüllt. Zwed-

mäßiger wäre es daher, das alte Eisen und die Abgänge beim Rohaufbrechen mit zuzusetzen, wenn man nicht häufig (bei nicht gutartigem Roheisen) das zu schnelle Gaarwerden des Roheisens befürchten müßte.

Auch bei der Flammenofenfrischerei sucht man wohl die Eisenbrocken und Abfälle dadurch zu gute zu machen, daß man sie in dem Augenblick auf den Herd bringt, wo das Roheisen erwelchen will, worauf dann eine starke Hitze gegeben und sodann die Frischarbeit in gewöhnlicher Art fortgesetzt wird. Auf solche Weise lassen sich zwar die gewöhnlich vorkommenden Eisenabfälle wieder benutzen, aber dies Verfahren ist nicht anwendbar, wenn größere Quantitäten von angekauftem altem Eisen verarbeitet werden sollen.

• Rinnman a. a. D. I. 474.

§. 993.

• Wenn die Stabeisenabgänge durch Umschmelzen in Frischherden zu gute gemacht werden müssen, so ist es am besten, gaare Zuschläge anzuwenden, und zugleich durch einen Zusatz von etwas Roheisen für einige Schlacke im Herde zu sorgen, damit das eingehende Eisen eine Decke erhält. Dies Verfahren ist nach Swedenborg auch in den Hütten bei Rom angewendet worden, nur daß man in zwei Feuern oder Herden arbeitete, nämlich in dem einen das Luppenmachen, und in dem zweiten das Aus Schmieden verrichtete, welches nicht nöthig ist, und einen großen Kohlenaufwand verursacht.

• Man wendet zu dieser Arbeit tiefe Feuer und flachen Wind an. Die Entfernung der Form vom Boden kann 14 bis 15 Zoll betragen, und das Feuer kann 30 Zoll lang und 24 Zoll breit seyn. Nachdem das Feuer mit Löschte umstellt und mit Kohlen angefüllt ist, wird der von der vorigen Luppe im Feuer zurückgebliebene Schwahl, welcher in kleine Stücke zer schlagen seyn muß, mit Roheisen, welches den zehnten oder den zwölften Theil von dem einzuschmelzenden alten Eisen beträgt, auf

die Kohlen gelegt, mit neuen Kohlen beschüttet und eingeschmolzen. Während dieser Zeit werden die Kolben vom vorigen Deul ausgeschmiedet. Durch die Stärke des Windes hat man es in der Gewalt, die niederschmelzende Masse schneller oder langsamer gaar werden zu lassen. Ist das Roheisen gaarschmelzend, so kann man stärkeren Wind geben, und umgekehrt. Bei rothschmelzendem Roheisen muß auch die Quantität des Zusatzes von altem Eisen vermindert werden. Am besten ist es, wenn die Masse beim ersten Einschmelzen schon völlig gaar eingeht. Sollte dies nicht der Fall seyn, so muß sie durch mehre gaare Zuschläge zum Gaarwerden gezwungen, auch nach erfolgtem Aus Schmieden wohl sogar aufgebrochen und wieder langsam eingeschmolzen werden. Alsdann bringt man wieder einige frische Kohlen aufs Feuer, und setzt auf diese etwa die Hälfte der einzuschmelzenden Abgänge, welche man, sobald sie rothwarm sind, zusammenschlägt und dann die zweite Hälfte ins Feuer bringt. Sobald man merkt, daß das Eisen zu schmelzen anfängt, wird der Wind aufs heftigste verstärkt, um das Niedergehen zu beschleunigen. Beim Niederschmelzen muß der Wind überall durchstreichen können, weshalb die Masse nöthigenfalls von Zeit zu Zeit mit der Brechstange gelüftet werden muß. Eben so ist dahin zu sehen, daß sich das niedergehende Eisen nicht an den Boden des Feuers an Schweißt, weil dadurch das Eingehen in den Herd verhindert, und das Rothwerden der Masse veranlaßt wird. Ein Anlaufnehmen kann nicht stattfinden, weil das Niedergehen des Eisens in den Herd zu schnell erfolgt; auch soll das eingehende Eisen eigentlich erst im Herd den völligen Grad der Glare erhalten. Gewöhnlich läßt man $1\frac{1}{2}$, höchstens 2 Centner Abgänge zu einer Luppe eingehen, welche, sobald die letzten Stücken niedergeschmolzen sind, ausgebrochen, gezängt und zerschroten wird, während welcher Zeit das Feuer zum nächsten Schmelzen vorgerichtet wird.

Der Eisenabgang bei diesem Verfahren beträgt 11 bis 12

Procent; wenn die Arbeit gut geht und mit Vorsicht und Geschicklichkeit verrichtet wird, so steigt der Eisenverlust nicht über 10 Procent. Der Kohlenaufwand ist indeß sehr bedeutend, und beträgt 16 bis 18 Preuß. Kubikfuß auf 100 Pfund Preuß. fertiges Produkt.

Viel größer ist der Eisenabgang, wenn sehr fein zerkleinerte Sachen, z. B. feine Dreh- und Bohrspäne von geschmiedetem Eisen auf diese Art zu gute gemacht werden sollen. Diese sind dem Verbrennen und zum Theil dem Zerstäuben so sehr ausgesetzt, daß häufig 30 bis 40 Procent Verlust entstehen.

Von der Benutzung der Frischschlacken.

§. 994.

Die Frischschlacken enthalten, wenn sie nicht zu roh sind, 40 bis 50 Procent Eisen, und sind also reicher als die meisten Eisenerze. In Gegenden, wo nur gaarschmelzendes Roheisen aufbereitet wird, und wo daher mehr Gaar- als Rohschlacken fallen, ist die Benutzung der Gaarschlacken noch nothwendiger, weil sie noch reicher sind als die Rohschlacken, und häufig einige 60 Procent Eisen enthalten. Wo man aber graues Roheisen verarbeitet, werden die Gaarschlacken von den Frischern selbst sorgfältig ausgehalten, um in vorkommenden Fällen den weichen Gang im Feuer zu verbessern. Für diese Gegenden bleibt also nur die Benutzung der Rohschlacke übrig, von denen indeß die vom ersten Abstecken beim Einschmelzen des Roheisens fallenden Schlacken häufig zu roh, und daher nicht werth sind, benutzt werden.

Dennoch kann man annehmen, daß bei der Verarbeitung von 100 Theilen Roheisen, in den gewöhnlichen deutschen Frischherden wohl 20 Gewichtstheile Frischschlacke abfallen, welche, wenn ihr durch den Hochofenprozeß darstellbarer Eisengehalt auch nur zu einigen 30 Procenten in Anschlag gebracht wird, doch über 7 Centner Roheisen liefern würden, woraus sich die höchst

beträchtliche Menge Eisen ergiebt, welche jährlich dadurch verloren geht, daß die Schlacken nicht zur Benutzung kommen.

Die gaaren Schlacken geben ihren Eisengehalt um so leichter her, je weniger sie in einen wirklich verglaseten Zustand übergegangen sind. Viel schwerer ist die Reduction der Roßschlacke und der Luppenschlacke, welche mit der Roßschlacke fast einlei Verhalten zeigt. Die Gründe dieses Verhaltens der verschiedenen Schlackenarten im Schmelz- und Reductionsfeuer sind schon bei mehreren Gelegenheiten erwähnt worden. Die Frischschlacke, welche der Zusammensetzung eines Silikates sehr nahe kommt, ist wegen des größeren Gehaltes an Kieselerde leichtflüssiger und schwerer reducirbar als die Gaarschlacke, die sich häufig nicht einmal im Zustande eines Subsilikates befindet, sondern noch ungleich weniger Kieselerde enthält, als diese. Welche Temperatur erforderlich ist, um das Eisenorydulsilikat durch reine Kohle zu reduciren, d. h. in Roßeisen und in das Eisenorydulsilikat zu verwandeln, bedarf noch einer näheren Bestimmung. Es scheint daß diese Umänderung selbst in der stärksten Hitze, die sich im Hohofen hervorbringen läßt, nicht erfolgen kann. Anders wird aber der Erfolg seyn, wenn in der Reductionshitze zugleich eine andere Basis als das Drydul des Eisens zur Sättigung der Kieselerde vorhanden ist. Alsdann entscheiden lediglich die Temperatur und die Schmelzbarkeit der neu entstehenden Silikatverbindung, ob eine so große Menge von der anderen Basis, daß sich nur ein Silikat bilden kann, die vollständige Zerlegung des Eisenorydulsilikates zu bewirken vermag; oder ob von jener Basis so viel angewendet werden muß, daß sich ein Silikat bildet u. s. f. — Werden daher Frischschlacken im Hohofen ohne Zuschläge verschmolzen, so kann nur so viel Eisenorydul zur Reduction gelangen, als die Schlacke abgeben kann, um die Zusammensetzung eines Silikates zu behalten. Fast derselbe Erfolg wird eintreten müssen, wenn man der, für die Temperatur des Ofens, durch Ersatz

zung ausgemittelten Erzbeschickung, in demselben Verhältniß Frischschlacke zusetzt, als man von der Erzbeschickung abbricht. Diese allgemeine Betrachtung in Verbindung mit demjenigen, was im zweiten und vierten Abschnitt über die Reduction der Eisenerze vorgetragen worden ist, wird vollkommen genügend seyn, um sich das Verhalten der Frischschlacke beim Verschmelzen im Reductionsfeuer genügend zu erklären.

§. 995.

Erst seit nicht langer Zeit ist man auf die Benützung der Frischschlacken aufmerkamer gemacht worden. Anfänglich wurden sie in gewöhnlichen Rennheerden eingerennt, und die erhaltene halbgaare Luppe ward in einem besondern Löschfeuer wieder ausgeschweißt, oder vielmehr durchgeschmolzen, wobei häufig noch ein Abgang von 30 Procent stattfand. Die fein gepöchte Schlacke ward schaufelweise aufgegeben. Man wendete zu Uslar, wo dies Verfahren zuerst in Anwendung kam, 12 Zoll tiefe, 21 Zoll breite und 26 Zoll lange Feuer, einen sehr geneigten Wind, und beim ersten Niederschmelzen ein sehr schwaches Gebläse an, welches man zu Ende der Arbeit verstärkte. Zu jeder Luppe, welche etwa 1 Centr. wog, wurden 4 Centr. Schlacke in einer Zeit von 4 Stunden durchgeschmolzen, und die Luppe demnächst im Löschfeuer umgearbeitet.

In Schweden suchte man diese Methode dadurch zu vervollkommen, daß man auf den Zerrennheerd einen kleinen gemauerten Schacht von 6 Fuß Höhe setzte, welcher oben rund, und mit einer 10 bis 12 Zoll weiten Oeffnung versehen, unten aber bis 18 Zoll weit war. Der Heerd wird mit Löschzungen zugemacht, und auf der Schlackenseite die Einrichtung getroffen, daß das fertige Frischstück vorn ausgebrochen werden kann. Das Aufsetzen der feingepöchten Schlacke geschieht mit Trögen, von denen jeder etwa $\frac{1}{2}$ Centr. Schlacke enthält. Von Zeit zu Zeit muß die Schlacke abgelassen werden. 6 bis 7 Gichten geben eine Luppe, die in einer Zeit von etwa 2 Stunden erfolgt und

ziemlich $\frac{1}{4}$ Centr. wiegt. Täglich werden 5 bis 6 Centr., oder wöchentlich 20 Centr. fertig. Die Luppe wird nach dem Ausbrechen unter den Hammer gebracht, ist aber mehrentheils noch zu spröde, und muß vorher im Löschfeuer durchgelassen werden. Nach den von Hrn. Blumhof mitgetheilten Nachrichten sollen zu Söderfors auf diese Art in 24 Stunden 3 Schmelzungen gemacht, und jedesmal eine Luppe von 2 Centr. schwer ausgebrochen werden. Das Ausbringen soll 15 bis 19 Procent betragen, und zu 1 Centr. Eisen sollen nur etwa 40 Kubikfuß Holzkohlen verwendet werden. Bei diesen Angaben liegt ohne Zweifel ein Irrthum zum Grunde, indem das Ausbringen und der Kohlenverbrauch nicht auf Stabeisen, sondern auf das aus diesen Ofen erhaltene Frisch Eisen berechnet werden müssen, welches häufig noch 40 Procent Abgang im Lösch- oder Frischfeuer erleidet.

Die in Schweden eingeführte Erhöhung des Rennherdes scheint auf das größere Ausbringen aus den Schlacken und auf den geringeren Kohlenverbrauch keinen günstigen Einfluß gehabt zu haben. Weil die Schlacken nämlich schneller schmelzen als sie reducirt werden, so ist die Erhöhung ohne Zweifel zu gering gewesen, als daß sich das Eisen als Roheisen hätte reduciren können; sie war aber hoch genug, um die Schlacke zum Schmelzen zu bringen, und der Wirkung des Luftstroms schnell zu entziehen. Ein sehr langsamer Wind und weites Feuer waren deshalb auch nothwendige Bedingungen, um das Ausbringen zu vermehren. Eben dies ist auch bei der Verarbeitung der Schlacken in den gewöhnlichen Rennherden nothwendig.

Die große Schmelzbarkeit und die Schwierigkeit, mit welcher das einmal verglasete Eisen aus den Roßschlacken reducirt wird, sind es auch, wodurch sie zur Reduction in niedrigen Herden wenig geschikt werden. Vortheilhafter wird ihre Verschmelzung in Blauöfen — Sinteröfen — geschehen, und mit noch größerem Vortheile werden sie im Hohofen selbst ver-

schmolzen. Auf dem Hüttenwerk zu Jedlitz in Oberschlesien sind die Zerrennungsversuche der Roßschlacke in den nach Schwedischer Methode erhöhten und verbesserten Rennherden ein ganzes Jahr hindurch fortgesetzt worden, und man hat die Windführung dabei auf verschiedene Art abgeändert. Die Resultate waren aber sehr unvorteilhaft, indem aus der Roßschlacke nur 19 Procent Frisch Eisen erfolgten, welches theils in einem besondern Löschfeuer, theils mit Zusatz von Roßeisen im Frischfeuer wieder verarbeitet werden mußte, und dabei noch einen Abgang von 47 Procent erlitt, so daß die Frischschlacke nur zu 10½ Procent Stabeisen ausgebracht ward. Zu 1 Preuß. Centr. Frisch Eisen wurden 44,5 Kubiff. Preuß. Holzkohlen, und zu 1 Centr. Stabeisen aus dem Frisch Eisen 10½ Kubiff., also zu 1 Centr. Stabeisen aus den Frischschlacken 106 Kubf. Holzkohlen verbraucht.

Eben diese Frischschlacken gaben beim Verschmelzen im Hohofen 36 Procent Roßeisen, welches mit dem gewöhnlichen Abgang von ¾ beim Verfrischen im Frischfeuer beinahe 26 Procent Stabeisen, also 15½ Procent mehr als beim Zerrennen gegeben haben würde. Zu 1 Centr. Roßeisen aus diesen Frischschlacken wurden im Hohofen beinahe 31 Kubiffuß Holzkohlen verwendet; also würde das zu 1 Centr. Stabeisen erforderliche Roßeisen im Hohofen fast 40 Kubiffuß nöthig gemacht haben. Jener außerordentlich große Kohlenverbrauch beim Schmelzen der Frischschlacken im Hohofen erklärt sich nur dadurch, daß bei den damals angestellten Versuchen eine fehlerhafte Beschickung gewählt worden ist, indem man den Kalkzusatz nicht gehörig erhöhte; wodurch die Frischschlacke zu leichtflüssig blieb, und daher nur in geringer Quantität auf die Kohlen gesetzt werden konnte, um die Reduction vollständiger zu bewirken. Wäre die Beschickung durch größeren Kalkzusatz strengflüssiger eingerichtet worden, so würde man das Schmelzen der Schlacke im unveränderten Zustande, bei einem reichlicheren Verhältniß zu den

Kohlen, vermieden haben. Ferner sind zur Darstellung von 1 Centr. Stabeisen aus Roheisen im Frischheerd etwa 23 Kubikfuß Kohlen erforderlich: also würden zu 1 Centr. aus Frischschlacken, auf dem Wege der Roheisenerzeugung und des Frischprozesses, 63 Kubikf. Holzkohlen, oder 43 Kubikf. weniger als beim Zerrennungsprozeß, gekostet haben.

Auch die von Hrn. v. Marcher angeführten, in besonderen Sinteröfen (18 Fuß hohen Blaudöfen) angestellten Versuche, und die Gegenversuche in Zerrennheerden, beweisen zur Genüge, daß die Zugutemachung der Frischschlacken in Heerden mit einem großen Kohlenaufwand und mit einem starken Eisenverlust verbunden ist, wegen der Benutzung der Schlacken auf Roheisen vorthellhaftere Resultate gewährt.

Der Zusatz der Frischschlacken zur Hohofenbeschickung erfordert indeß einige Vorsicht. Bei einem zu starken Zusatz hat man ein Durchlaufen der Schlacken, und dabei zugleich ein Weißwerden des Roheisens zu befürchten, wenn man die Beschickung durch erhöhten Kalkzuschlag nicht strengflüssiger macht. Die Entstehung des weißen Roheisens erklärt sich hier durch die Einwirkung der geschmolzenen und nicht reducirten Frischschlacke auf das ausgebrachte Roheisen. Wird die Beschickung strengflüssiger gemacht, so läßt sich der Erzsatz erhöhen und doch zugleich graues Roheisen erzeugen. Hr. Ström hat darüber interessante Versuche im Großen angestellt und gezeigt, daß bei einer zweckmäßigen Beschickung, der ganze Eisengehalt der Frischschlacken als graues Roheisen dargestellt werden kann. Die mehr theoretischen Untersuchungen des Hrn. Berthier führen zu demselben Resultat.

Ein Umstand welcher indeß bei der Benutzung der Frischschlacken auf Roheisen in Hohöfen besonders berücksichtigt werden muß, ist der Gehalt an Phosphorsäure, von welchem die Frischschlacken selten frei sind. Dieser Gehalt wird oft sehr beträchtlich und weil sich das basische phosphorsaure Eisenorydul

meist leicht zu Phosphoreisen reducirt, so wird der ganze Phosphorgehalt der Frischschlacken als Phosphoreisen in Roheisen concentrirt. Insofern das Roheisen grau erblasen, läßt es sich zu vielen Gußwaaren süglich anwenden, aber Stabeisenerzeugung würde es ganz unbrauchbar sehn, wenn Frischschlacken von Roheisen herrühren, welches schon Phosphor enthält. Defen, welche nur auf Roheisen zum Verfrischen leben werden, können durch diesen Umstand in den Fällen, gar keine Frischschlacken anwenden zu dürfen.

Bei der Gaarschlacke, und noch weniger bei dem Schwabl, den gaaren Hammerbroden und bei dem Glühspan (welche Theil in den Sinteröfen verschmolzen werden) ist ein starker Schlag zur Hohofenbeschickung nicht nachtheilig. Bei einer leichtigen Beschickung kann dabei aber wohl der Fall eintreten, daß ein graues Roheisen und eine Hohofenschlacke erhält, welche Ansehen einer Schlacke vom Rohgange bekommt.

Linman a. a. O. I. 368—374. — Quanz, über die Benützung der Frischschlacken durch das Verschmelzen im Rennherde; in v. Grell's Annalen für 1803. I. 77—87 und 161—175. — Stünkel, Beschreib. der Eisenhütten am Harz. 164. 388. — Blumhof, über das Zugutemachen und Schmelzen der Frisch- oder Hammereschlacken im sogenannten Blaufen, nach Hrn. v. Stockenström's Erfindung; Journ. f. Fabriken, Manufact., Handlung und Mode. 1805. März. 197. — v. Marcher, Notizen und Bemerkungen über den Betrieb der Hohöfen und Rennwerke. I. 2tes Heft. 78—103. — Frischschlackenverschmelzen im Hohofen in Sibirien, in Norberg: über die Stürzöfen. 23. — Jordan, Betrachtungen über die Natur der Eisenfrischschlacken, besonders in Hinsicht ihrer Benützung auf Eisen, mit der Anzeige, was deswegen geschehen, und einer Beschreibung der Frischschlackenverschmelzung zu Desterby in England; in Jordan's und Hesse's Magazin f. Eisenberg- und Hüttenkunde. I. 3tes Heft. 197—230. — Sefström (Ström) über die Zugutemachung der Frischschlacken in Hohöfen, und über die Menge von Schlacken, welche jährlich bei einem

nicht, schon bei der Roheisenerzeugung den Schwefel in die Schlacken zu führen, so hat man beim Herdfrischen immer ein rothbrüchiges Eisen zu erwarten, indem schon höchst unbedeutende Quantitäten Schwefel den Rothbruch veranlassen.

Erze, welche kaltbrüchiges Eisen liefern, müssen zuweilen (bei Wiesenerzen) durch Waschen (welches indeß keinen andern Zweck hat als den Sand fortzuschaffen) vorbereitet, dann an der Luft getrocknet und durchgeseiht werden, ehe sie zur Verschmelzung kommen. Die Erze durch Rösten aufzuschließen, und im gepochten Zustande einige Zeit an der Luft liegen zu lassen, mag recht gut seyn, wenn Erze verschmolzen werden müssen, die außer der Phosphorsäure, noch Wasser, Kohlen- säure, Schwefelkies u. s. f. enthalten, aber zur Verminderung des Phosphorsäuregehaltes können diese Maaßregeln nicht führen.

Das Verschmelzen des grauen, Phosphor haltenden Roheisens vor dem Gebläse in gewöhnlichen Frischherden, mit Vermeidung aller gaarenden Zuschläge, ist ein vortreffliches, aber kostbares Mittel, den Phosphorgehalt des Roheisens zu vermindern und zum großen Theil als Phosphorsäure in die Schlacken zu bringen. Man sucht diesen Zweck im Frischherd durch einen sehr rohen Gang und durch oft wiederholtes Rohaufbrechen zu erreichen. Vorzügliche Dienste leistet dabei ein Zusatz von 3 bis 10 Procent von dem reinsten Kalkstein, welcher in pulverartiger Gestalt über das Eisen, sogleich nach dem ersten Rohaufbrechen gestreut wird. Mit diesen Zusätzen muß dann bis zum dritten, auch wohl bis zum vierten Aufbrechen, nämlich bis zum Gaaraufbrechen, fortgefahren werden. Den Fehler des Kaltbruchs völlig zu heben, wird sich indeß bei Erzen, die viel Phosphorsäure enthalten, kaum bewirken lassen, obgleich es möglich ist, ein ziemlich gutes und zu manchen Anwendungen recht brauchbares Stabeisen zu erzeugen. Da sich das kaltbrüchige Eisen, wegen seiner Leicht-

und Dünnsflüssigkeit zu verschiedenen Gußwaaren besonders eignet, so kann man von Erzen, die kaltbrüchiges Eisen geben, einen sehr guten Gebrauch machen, wenn man das Roheisen nicht zu Stabeisen benutzen darf, sondern Gelegenheit hat, es zur Gußwaarenfabrikation zu verwenden.

§. 997.

Ungleich vollständiger und mit einem geringeren Verlust an Eisen, Zeit und Brennmaterial, als es durch die Herdfrischarbeit geschehen kann, wird der Schwefel- und Phosphorgehalt des Roheisens bei dem Verfrischen in Flammenöfen abgefordert, weil das Eisen dabei nicht mit Kohle in Berührung kommt, durch welche die schon oxydirten Beimischungen aus der Schlacke wieder reducirt werden, und von Neuem mit dem Eisen in Verbindung treten (§. 979). Die Vorbereitung des Roheisens durch Weißmachen, ist für Phosphor haltendes Roheisen ein vorzügliches Mittel, den Phosphorgehalt schon vor der Frischarbeit beträchtlich zu vermindern. Findet das Weißmachen nicht in Feineisenseuern bei Roaks, sondern auf dem Herd eines Flammenofens, mit einem hinzugeführten heißen Windstrom statt, so wird auch ein großer Theil des Schwefelgehaltes abgefordert werden. Die Umänderung des grauen Roheisens in weißes sollte daher bei allem Roheisen, welches Schwefel und Phosphor enthält, nothwendig vorgenommen werden, um die Güte des Stabeisens zu verbessern. Indes wird das bei Holzkohlen erblasene graue Roheisen durch die Schlackenfrischarbeit in Flammenöfen ebenfalls schon ein mittelmäßig gutes Stabeisen geben, wenn bei der Raffinir- und Schweißarbeit mit Vorsicht verfahren wird. Man hat verschiedene Mittel in Vorschlag gebracht, durch deren Zusatz eine Verbesserung des Eisens, durch vollständigere Absonderung des Schwefels und des Phosphors verheißen ward. Diese Mittel sind Alkalien, Kalk, Braunkstein, Kochsalz, Salpeter und ähnliche Substanzen. Wirklich hat man von solchen Zusätzen recht gute Wirkungen erfahren.

Aber die Wirkungsart dieser Mittel besteht nicht darin, daß sie dem Eisen den Schwefel- und Phosphorgehalt unmittelbar entziehen und sich mit diesen beiden Substanzen verschlacken, oder auch sich mit ihnen verflüchtigen; sondern darin, daß sie eine starke Luftentwicklung veranlassen, und die Absonderung der Schlacke vom Eisen befördern. Das von den Herren Böhlm und Schafhäütl vorgeschlagene Mittel bei der Schlackenfrischarbeit besteht aus einem Gemenge von $1\frac{1}{2}$ Pfund Braunstein, $3\frac{1}{2}$ Pfund Kochsalz und 10 Unzen trockenem Thon, welches in 8 bis 10 Portionen vertheilt, zu einer Quantität von 4 bis 500 Pfund Roheisen, nach dem erfolgten Einschmelzen und bei dem angehenden Gaarwerden desselben, in Zwischenräumen von 1—2 Minuten, in den Frischöfen gebracht und jedesmal mit der flüssigen Eisen- und Schlackenmasse schnell durchgerührt wird. Dies Mittel ist wirklich sehr empfehlenswerth und trägt zur Beschleunigung des Frischprozesses durch die Beförderung der Absonderung der Schlacke vom Eisen eben sowohl bei, als die Güte des Eisens dadurch verbessert wird; allein es leistet nicht mehr, als andere Mittel welche gerade nicht diese Zusammensetzung haben. Die Erfinder glauben, daß die Wirkungsart ihres Mittels in einer Entwicklung von Chlor bestehe, welches sich mit dem Schwefel und mit dem Phosphor des Eisens verbinde und eine flüchtige Verbindung veranlasse. Aber es entwickelt sich kein Chlor, sondern nur Salzsäure, die den zu ihrer Bildung erforderlichen Wasserstoff aus dem zufälligen Wassergehalt des Braunsteins und besonders aus dem Thon erhält. Wäre also auch die Erklärungsart nicht richtig, so würde doch dadurch der Werth des Mittels, der durch vielfache Erfahrungen erprobt worden ist, nicht vermindert werden.

Kinman a. a. O. I. 646—676. — Brandt, Versuche u. Bemerkungen über das roth- und kaltbrüchige Eisen; in den Abh. Schwed. Akademie. XIII. 212., und in v. Crell's N. chem. Archiv. V. 91—93. — Quanz, vom rothbrüchigen Eisen;

v. Crell's chem. Annalen. I. 240—250 und 297—305, so wie 369—377. Ueber das roth- und kaltbrüchige Eisen, und über die Mittel, es zu verbessern; Annales des arts et manufactures. XXXVI. 210. XXXVIII. 225 u. f. XXXIX. 85 u. f. — Verglichen Journal des mines, No. 63. 75. 79. 100. — Karsten, über die Erzeugung und Verarbeitung des Roheisens aus Wiefenerzen. Archiv f. Bergbau. XV. 3—66. — Lampadius, über die Verbesserung des Eisens durch Kochsalz; in Erdmann's Journal für praktische Chemie. IX. 324. — Ueber das Schaffhäutl'sche Verbesserungsmittel des Eisens; ebenbas. VII. 247.

Zweite Abtheilung.

Von der Verfeinerung des Stabeisens.

§. 998.

Das bei der Heerdfrischarbeit zu Stäben geschmiedete Eisen zwar fertige Kaufmannswaare, und die weitere Verarbeitung selber ein Gegenstand für den Künstler und Handwerker; kein nicht zu allen Anwendungen ist das Stabeisen in der Form, wie es gewöhnlich vom Stabeisenhammer geliefert wird, geeignet, indem es durch den Handwerker erst zu kleineren Dimensionen zurückgeführt werden müßte, um für seine Zwecke nwendbar zu seyn. Deshalb wird die Darstellung des Stabeisens in kleineren Dimensionen schon auf den Hüttenwerken ist vorgenommen, wo diese Verfeinerung im Großen, mit ngeren Kosten als in den kleinen Werkstätten des Schmieds und des Handwerkers, geschehen kann.

Die Dimensionen, nach welchen das Stabeisen aus den Frischhütten abgeliefert wird, sind in verschiedenen Ländern verschieden. Die deutsche Frischschmelze ist diejenige Heerdfrischarbeit, bei welcher das geschmiedete Eisen in Dimensionen dar-

gestellt wird, welche dasselbe bei anderen Heerdfrischmethoden erst durch eine spätere Bearbeitung in besonderen Feuern erhält. Die deutsche Frischschmiede und die Wallonenschmiede sind die einzigen Heerdfrischschmieden, welche sich nicht auf die Anfertigung von sogenanntem Grobeisen beschränken, sondern Stabeisen liefern, welches bei den anderen Heerdfrischmethoden schon in den sogenannten Kleiseisenfeuern bereitet werden muß.

Wird die Streckarbeit nicht unter Hämmern, sondern unter Walzwerken verrichtet, so trennt man die Bereitung des Eisens nach gröberen und nach feineren Dimensionen, weil die feinen Eisensorten eine andere Behandlung unter den Walzwerken verlangen, und weil es bei der Flammenofenfrischerei theils nicht rathsam, theils nicht ausführbar seyn würde, die Rohschienen in einer Hitze zu raffiniren und zu den feinsten Dimensionen auszustrecken.

Die Bereitung des Kleiseisens unter den Kleinhämmern bei der Einmalschmelzarbeit in Heerden, fällt häufig mit der Bereitung des Feiseisens zusammen, indem das Grobeisen aus den Frischhütten bald zu Stabeisen von kleineren Dimensionen, wie es die deutsche Frischschmiede und die Wallonenschmiede unmittelbar liefern, bald zu ganz feinen Eisensorten ausgestreckt wird. Diese Eisensorten sind es aber nur allein, welche in den Gegenden, wo die deutsche oder die Wallonenfrischschmiede eingeführt sind, in den Kleiseisenfeuern bereitet werden.

Die Bereitung des Klein- und des Feiseisens mag unter Hämmern oder unter Walzwerken geschehen, so unterscheidet man doch immer Quadrateisen, flaches Eisen, Rundeisen und Façoneisen. Was unter den 3 ersten Eisensorten zu verstehen ist, geht schon aus der Benennung hervor. Das Façoneisen kann im Querschnitt sehr verschiedenartige Flächen zeigen, wie es der Bestimmung, die das Eisen erhalten soll, angemessen ist. Solches Eisen wird gewöhnlich nur auf besondere Bestellungen angefertigt.

In den Königl. Preuß. Staaten sind die Dimensionen, nach welchen die Eisenstäbe aus den Frischhütten, von den Frischern, unter dem Hammer geschmiedet, abgeliefert werden müssen, folgende:

Für das Quadrateisen: 4 Zoll, $3\frac{1}{2}$, 3, $2\frac{7}{8}$, $2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, 2, $1\frac{7}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{8}$, 1, $\frac{7}{8}$, $\frac{3}{4}$ und $\frac{5}{8}$ Zoll. Schwächeres Quadrateisen als das von $\frac{5}{8}$ Zoll, sind die Frischer nicht verpflichtet abzuliefern, und die feineren Sorten werden unter stärkeren Hämmern ausgereicht.

Für das flache Eisen: 6 Zoll breit und $\frac{1}{2}$ Zoll stark, $\frac{1}{2}$ br. u. $\frac{1}{2}$ ft., 5 br. u. $\frac{1}{2}$ ft., 4 br. u. $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., $3\frac{1}{2}$ br. $\frac{1}{2}$ ft., 3 br. u. $\frac{3}{8}$ ft., $2\frac{7}{8}$ br. u. $\frac{3}{4}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., $2\frac{1}{2}$ br. u. $\frac{5}{8}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., $2\frac{1}{2}$ br. u. $\frac{3}{4}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., $2\frac{1}{4}$ br. u. $\frac{5}{8}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., $2\frac{1}{8}$ br. u. $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., 2 br. u. $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., $1\frac{7}{8}$ br. u. $\frac{5}{8}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., $1\frac{1}{2}$ br. u. $\frac{5}{8}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., $1\frac{5}{8}$ br. u. $\frac{3}{8}$ ft., $1\frac{1}{4}$ br. u. $\frac{5}{8}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., $1\frac{3}{8}$ br. u. $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{8}$ ft., und $1\frac{1}{8}$ Zoll breit und $\frac{3}{8}$ Zoll stark. Ferner 3" bis $1\frac{1}{2}$ " br. u. $\frac{3}{16}$ " ft. (Reiseneisen) u. endlich $1\frac{3}{8}$ " bis 1" breite und $\frac{3}{16}$ " starke, so wie auch $\frac{7}{8}$ " bis $\frac{3}{4}$ " breite und $\frac{1}{4}$ " starke Stäbe. Diese letzten Sorten führen den Namen Hufstabeisen.

Je feiner die Sorten sind, welche von dem Frischer verlangt werden, desto größer ist nicht allein der zum Schmieden nöthige Zeitaufwand, folglich desto geringer die wöchentliche Produktion, weil das Einschmelzen des Roheisens durch die an Aus Schmieden erforderliche längere Zeit verzögert wird; sondern auch der Aufwand an Eisen und Kohlen, weil die feineren Eisensorten ein öfteres Wärmen der Kolben nothwendig haben.

§. 999.

Soll das Eisen geringere als die angegebenen oder die für den Frischer vorgeschriebenen Dimensionen erhalten, so wird es immer aus größeren Eisensorten dargestellt, weil es einen unnöthigen Aufwand an Zeit, Eisen und Kohlen veran-

lassen würde, wenn man das Material schon in feineren Dimensionen ausgestreckt anwenden wollte. Die auszustreckenden Stäbe müssen in besondern Hütten geglühet und ausgestreckt werden. Nach der Form, welche die feinen Eisenstäbchen durch die Bearbeitung bekommen, erhält das Eisen verschiedene Namen. Wird es zu feinen Quadratstäben oder zu Rundeisen (bis zu einer Stärk von 3 Linien) ausgezogen, so nennt man es Reckeisen, das flache Eisen (welches oft nur $\frac{1}{2}$ Zoll breit und 1 bis 2 Linien dick seyn kann) wird Bandeisen, und das feine Quadrat-eisen mit eingekerbten Kanten Krauseisen oder Zaineisen genannt.

Die Verfeinerung des Eisens in den Hüttenmännischen Werkstätten erstreckt sich aber nicht bloß auf die Verminderung der Dimensionen der Stäbe, sondern auch auf das Ausziehen des Eisens zu Drath und auf das Ausbreiten zu Blechen. Dagegen ist die Anfertigung von Schaufeln, Sägen, Sensen, Esheln, Nadeln, Messern, Feilen, Nägeln, Hufeisen, Ankern, verstaften Blecharbeiten, und überhaupt von allen fertigen Eisen- und Stahlfabrikaten, ein Gegenstand für den Fabrikanten, weil es dabei vorzüglich auf technische Handgriffe ankommt, und weil der Hüttenmann dem Fabrikanten nur das fertige Material zu seinen Arbeiten zu liefern hat. Die Schaufel-, Sägen-, Sensen-, Nagel-, Hammer, die Nadel- und Messerfabrik, die Feilenhauerei, die Amboss- und Ankerschmiede und die Zeughämmer sind daher von den folgenden Betrachtungen, welche sich nur auf die Darstellung der feinen Eisensorten, des Drathes und der Bleche, als Material für die Fabrikanten und Handwerker erstrecken, gänzlich ausgeschlossen.

A. Die Anfertigung der feineren Eisensorten.

§. 1000.

Das Ausrecken des Stabeisens zu feinen Stäben geschieht entweder unter leichten Hämmern, welche gewöhnlich Schwanzhämmer sind, oder unter Walz- und Schneidewerken.

a. Die Anfertigung der feineren Eisensorten unter Hämmern.

§. 1001.

Den Schwanzhämmern, oder den leichten Hämmern zum Ausrecken des Eisens, giebt man, nach der Sorte von Eisen welche darunter geschmiedet wird, den Namen Reckhammer, Bandhammer, Bainhammer. Die Construction dieser Hämmer und Hammergerüste ist von derjenigen der gewöhnlichen Schwanzhämmer für Grobeisen (§. 857) nicht abweichend, nur sind sie, weil die Hämmer leichter sind und mehr Hiebe in einer gewissen Zeit verrichten, leichter gebaut. Die Zeichnungen Taf. XXXV. stellen zwei Reckhammergerüste dar. Weil bei diesen Hämmern die Einrichtung getroffen ist, daß die Bahnen im Hammer und im Amboss, zwischen denen das Schmieden geschieht, durch Gesenke eingelassen sind, also jederzeit schnell eingesetzt und wieder herausgeschoben werden können, so läßt sich dem Eisen, unter einem und demselben Hammer, eine sehr verschiedenartige Gestalt geben, je nachdem man die Gesenke im Hammer und im Amboss verändert. Cylindrische Eisenstäbchen würden z. B. eine cylindrische Ausbuchtung der Gesenke, im Hammer und im Amboss; halbrundes Eisen eine cylindrische Ausbuchtung des einen von beiden Gesenken; kugelförmig gestaltetes Eisen (Kartätschkugeln) eine halbkugelförmige Ausbuchtung beider Gesenke verlangen u. s. f. Die Zeichnungen auf Taf. XXXIII. und XXXVII. geben Andeutungen über die Art des Schmiedens in Gesenken.

Je schmaler die Bahnen des Ambosses und des Hammers sind, desto stärker recht über streckt der Hammer das darunter zu verarbeitende Eisen, desto mehr wird folglich die Arbeit gefördert. Ein geschickter Reck- und Zainschmied wendet daher möglichst schmale Bahnen an; indeß dürfen diese natürlich nicht schmaler seyn, als die Stärke des Reckeisens selbst ist, weil sich die dünnen Stäbchen sonst nicht sauber abschlichten lassen würden. Der Zainschmied kann eine etwas schmalere Bahn anwenden; bei der Anfertigung des Bandeisens werden aber etwas breitere Bahnen erfordert. Beim Band- und Reckeisen müssen die Flächen der Stäbe möglichst scharfe und vollkommen rechte Winkel mit einander bilden, indem darauf nicht allein die Schönheit, sondern oft auch die größere Brauchbarkeit des Eisens beruht. Beim Zaineisen müssen die Einschnitte oder die Einkerbungen, Winkel von gleicher Größe gegen einander erhalten, weil nur dadurch eine gleiche Stärke des Stabes und ein schönes Ansehen desselben bewirkt werden kann. Der Zainschmied muß daher eine große Gewandtheit im Drehen und Wenden des Stabes besitzen. Durch die Anfertigung des geschnittenen Eisens unter den Schneidewerken ist das Zaineisen schon ziemlich allgemein verdrängt. Die unbequeme Gestalt des Zaineisens hat sich nur durch Gewohnheit und Herkommen so lange im Gebrauch erhalten können.

Die Anfertigung der Hammer- und Ambosbahnen muß mit großer Sorgfalt aus gutem, nicht zu hartem, aber gut gehärtetem Stahl geschehen, und die gegen einander wirkenden Flächen müssen gut abgeschliffen seyn.

Je mehr Schläge der Hammer in einer gewissen Zeit thun kann, desto mehr wird die Arbeit beschleunigt, und desto länger Enden kann der Schmidt bei einer Hitze ausrecken, desto weniger bedürfen die Stäbe des wiederholten Wärmens, desto geringer sind also Eisenverbrauch, Zeit- und Kohlenaufwand. Die Hülfsen des Hammers dürfen nicht zu kurz seyn, um die Bahn

desselben recht genau auf die Bahn des Ambosses stellen zu können, worauf sehr viel ankommt, wenn das Eisen schön und gleichförmig geschmiedet seyn soll. Das Verhältniß der beiden Hebelarme macht man nicht gern größer als 6 zu 1, weil man dem Hammer sonst keine genaue Stellung geben kann; die nöthige Geschwindigkeit sucht man deshalb lieber durch größere Kränze auf der Hammerradwelle, in welcher sich die Hebelarmen befinden, zu erhalten.

§. 1002.

Die Arbeit des Schmiedens unter dem Hammer, auch beim besten Gange desselben, geht noch immer zu langsam, als daß man sich mit Vortheil der Flammenöfen zum Glühen des auszureichenden Stabeisens bedienen könnte. Das Wärmen des Eisens geschieht daher in einer gewöhnlichen Schmiedeeffe, entweder bei Holzkohlen oder bei Steinkohlen. Auch die Torfkohle leistet, wenn sie nicht zu viele Asche hinterläßt, gute Dienste. Eine sehr gewöhnliche Einrichtung solcher Glühessen zeigen die Zeichnungen Taf. XLVII. Fig. 5—8., welche eine doppelte Esse (Doppelseffe) darstellen. Man führt den Wind lieber durch zwei Düsen als durch eine in den Heerd, um eine größere Länge der Eisenstäbe erhitzen zu können. Aus diesem Grunde sind zuweilen auch wohl drei Formen neben einander angebracht. Erhitzter Wind ist bei dieser Glüharbeit besonders zu empfehlen. Der Raum unter der Form dient als Reservoir für die Kohlen, indem das Eisen niemals unter oder vor, sondern stets über der Form die Glühhitze erhält. Der Raum für die Kohlen wird außerdem durch die der Form gegenüber aufgeführte Mauer, welche man der Reinlichkeit wegen mit einer eisernen Platte bedeckt, möglichst begrenzt. Eine Oeffnung in der Rückwand der Esse dient dazu, um Raum für lange Stäbe zu erhalten, von welchen nur der jedesmal zu erhitzende Theil über der Form liegt. Diese Oeffnung kann wegfallen, wenn nur kurze Stäbe erhitzt und weniger der Richtung der

Länge, als der Richtung der Länge und der Breite nach erhitzt werden sollen. Den Eisenstäben giebt man eine Unterlage von gegossenen eisernen Platten. Zur Ersparung an Kohlen trägt es sehr bei, wenn die Feuer, oder der ganze Glühraum über den Formen, mit einem gemauerten Gewölbe geschlossen ist. Wo man sich der brennenden Steinkohlen bedient, die beim Verbrennen ein natürliches Gewölbe bilden, würde ein solches künstliches Gewölbe nur hinderlich seyn. Die Einrichtung der Esse zum Abziehen des Rauchs und der glühenden Gase, stimmt mit der einer gewöhnlichen Schmiede-esse, oder eines gewöhnlichen Friescheerdes überein. Bei vorsichtigem Wärmen darf kein Eisen verschlackt werden, sondern der ganze Gewichtsverlust, den das Eisen bei diesem Aus Schmieden zu dünneren Stäben erleidet, muß bloß durch den Glühspan, welcher während der Arbeit entsteht, veranlaßt werden. Das Eisen wird nämlich nicht bis zur Schweißhize erhitzt, folglich kann auch keine eigentliche Verschlackung stattfinden; nur ungeschickte Schmiede sind genöthigt, den Abbrand durch Bestreuen mit Schlacke oder fettem Sande (Schweißsand) zuweilen zu vermindern.

Statt die Kohlen mit einem Gebläse anzufachen, ist es, auch bei der Anwendung der Hämmer zum Ausrecken des Stabeisens zu feineren Eisensorten, vorthellhaft, sich der haufenartigen Glühöfen, welche nicht selten bei der Vereitung der Eisenbleche angewendet werden (in der Art, wie die Zeichnungen Taf. XLVII. Fig. 9 — 11. zeigen), zu bedienen. Diese Öfen sind mit einem Kofst versehen, auf welchem die Kohlen durch schwachen natürlichen Luftzug in Gluth erhalten werden. Das Eisen, welches eine starke Rothglühhize erhalten soll, liegt unmittelbar auf den Kohlen. Die vordere Arbeitsöffnung, durch welche die Kohlen und das Eisen in den Glühraum gebracht werden, und aus welcher das glühende Eisen wieder herausgenommen wird, läßt sich durch eine vor derselben angebrachte Hängethüre, nach Umständen mehr oder weniger verschließen.

Bei der Anwendung von Steinkohlen läßt man diese erst abflammen, ehe man das Materialeisen einträgt.

§. 1003.

Ein einfach besetzter Hammer erfordert zwei Arbeiter, den Meister und den Auswärmer. Jener schmiedet die glühenden Stäbe, welche der Gehülfe ihm zureicht, ununterbrochen aus. Das Wärmen, welches häufig zu wenig erfahren Arbeitern überlassen wird, erfordert große Aufmerksamkeit und Vorsicht, um die Stäbe weder übermäßig zu erhitzen und sie dem Winde dabei zu sehr auszusetzen, noch das Eisen zu kalt werden und den Hammer zu lange warten zu lassen. Die Kohlen müssen daher weder zu fest oder zu dicht liegen und dem Winde den Durchgang hemmen, noch zu sehr aufgelockert seyn, um das Eisen vom Winde nicht angreifen zu lassen. Vorzüglich ist es nothwendig, nicht zu viel Stäbe zu gleicher Zeit zu stark zu erhitzen, sondern immer nur einen Stab in dem Zustande der Temperatur zu erhalten, daß er ausgereckt werden kann, die übrigen Stäbe aber während der Zeit anzuwärmen, und nach und nach einer größeren Hitze auszusetzen. Der zum Ausrecken erforderliche Grad der Temperatur liegt in der Mitte zwischen der Roth- und Weißglühhitze, und läßt sich nur durch ein geübtes Auge genau treffen.

Bei doppelter Besetzung wechseln 2 Meister mit ihren Gehülfen in 12 stündigen Schichten ab.

Das Materialeisen für den Rect-, Wand- oder Rainhammer besteht gewöhnlich aus 3 Fuß langen und $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{4}$ Zoll dicken Quadratstäben, — Prügeleisen, Bagel-, Knopvereisen, — welche zuerst in der Mitte geglüht und ausgereckt werden, worauf das Ausrecken der beiden Enden (Kolben) folgt. Jeder Stab erhält daher wenigstens drei Hizen, oft müssen aber auch mehre gegeben werden. Der Meister sitzt auf einer beweglichen Bank quer gegen den Hammer, und faßt das auszureckende Eisen zuerst mit einer Zange, demnächst aber mit

bloßen Händen. 5 bis 6 Stäbe oder Kolben befinden sich immer zugleich im Feuer, um nach und nach angewärmt zu werden. Der Gehülfe hat auch das Richten der fertig geschmiedeten Stäbe über einem Amboss zu besorgen, und nach einem ununterbrochenen Schmieden von 2 Stunden, oder noch längerer Zeit, wird eine Pause gemacht, welche zur genauen Untersuchung der geschmiedeten Stäbe angewendet wird, um die schleifigen auszusuchen und zu verbessern.

Man unterscheidet gewöhnlich drei Sorten, nämlich feines und ordinaires Zain-, Band- und Reckeisen. Auf den Königl. Preuß. Eisenhütten finden dabei folgende Dimensionen statt:

Ordinaires Band Eisen. Das flache Eisen von $\frac{7}{8}$ " bis $\frac{3}{4}$ " breit und $\frac{1}{4}$ " bis $\frac{1}{8}$ " stark; so wie von 3" bis $\frac{7}{8}$ " breit und $\frac{1}{8}$ " stark.

Feines Band Eisen. Von 3" bis $\frac{1}{2}$ " breit und $\frac{1}{16}$ " bis $\frac{1}{8}$ " stark.

Ordinaires Reckeisen. Das $\frac{1}{2}$ öllige Quadratischeisen und das Runden Eisen von $\frac{3}{8}$ " bis $\frac{1}{2}$ " im Durchmesser.

Feines Reckeisen. Quadratstäbe von $\frac{7}{16}$ " bis $\frac{1}{4}$ Zoll. Runden Eisen von $\frac{7}{16}$ " bis $\frac{1}{4}$ " im Durchmesser.

Diese Dimensionen gelten sowohl für das unter dem Hammer geschmiedete, als für das unter den Feineisenwalzwerken ausgestreckte Eisen.

Alle feineren Eisenforten werden in Gebunden eingebunden, das zum Bande dienende Eisen aber mit gewogen. Mit dem Gewicht eines solchen Gebundes richtet man sich nach dem Gebrauch und nach der Sitte des Landes.

Ein geschickter Auswärmer kann zur Ersparung des Brennmaterials und zur Verminderung des Eisenabgangs viel beitragen. Bei der Anwendung von Holzkohlen rechnet man acht Preuß. Kubikfuß zu einem Centner Reckeisen; bei der Anwendung von Steinkohlen sollten höchstens 0,9 Kubikf. verbraucht werden. Bei diesen Verbrauchssätzen können Ersparungen ge-

nacht werden, wenn nicht sehr feine Eisensorten anzufertigen sind. Der Abgang vom Materialeisen (Prügeleisen) zu Reckeisen sollte niemals 5 Procent übersteigen, womit auch bei den dünnsten Sorten auszureichen ist. Bei größeren Reckeisensorten trägt der Verlust durch den Abbrand $2\frac{1}{2}$, oft nur $1\frac{1}{2}$ Procent. Die Größe der wöchentlichen Produktion richtet sich sehr nach der Sorte des Reckeisens und nach der Beschaffenheit des Materials. Unter günstigen Umständen kann ein einfach besetzter Hammer wöchentlich 36 Centner von dem feinsten Reckeisen, ein doppelt besetzter gegen 60 Centner abliefern. Von einer guten Kokssohle, welche, wie schon erwähnt, beim Glühen im Herde sehr anwendbar ist, müssen zu 1 Centner Reckeisen ebenfalls nicht mehr als höchstens 8 Kubikfuß verbraucht werden.

b. Die Anfertigung der feineren Eisensorten
unter Walzwerken.

§. 1004.

Je langsamer die Arbeit des Ausreckens unter dem Hammer verrichtet wird, desto größer ist der Kohlenverbrauch, und desto größer in der Regel auch der Eisenabgang. Beim besten Lauge leistet der Hammer indeß wenig, und das Eisen muß länger in dem Zustande der zum Ausrecken erforderlichen Temperatur erhalten werden, als nöthig gewesen seyn würde, wenn es Ausrecken unter dem Hammer in kürzerer Zeit erfolgen könnte. Dazu kommt noch, daß ein Stab mit einer Hitze nie ganz ausgereckt werden kann, sondern daß er mehrere Mal ins Bärnfeuer gebracht werden muß, wodurch sich der Kohlenaufwand und Eisenverbrauch erhöhen. Diese Hindernisse, verbunden mit der Schwierigkeit, feines Reckeisen unter dem Hammer recht schön und von ganz gleicher Stärke rechtwinklig, oder auch von ganz gleichem Durchmesser in der Länge des ganzen Stabes zu hiebten, gaben schon frühe Veranlassung, das zu feinen Stäben auszureckende Eisen unter einem Walzwerk bis zur vorge-

in der Regel schon mit so großen Kalibern versehen sind, daß die Vorbereitung der Baquette darunter geschehen kann.

Die Klein- und Feineisenwalzgerüste unterscheiden sich von den Grobeisenwalzgerüsten nur durch eine sorgfältigere Ausführung und Stellung der Kaliber, durch geringere Dimensionen der Walzen (10 bis 12 Zoll im Durchmesser), durch eine bewegliche Kappe bei den Walzwerkgerüsten, durch sorgfältig angebrachte Leitungen zum Durchführen der Stäbe, durch gute Abstreifvorrichtungen und besonders durch eine bedeutend größere Geschwindigkeit der Walzen. Auch wendet man sehr häufig drei über einander liegende Walzen an, um den Stab, nachdem er von der vorherigen Seite des Walzwerkes durch die Kaliber gegangen ist, nicht wieder zurückgeben zu dürfen, sondern ihn auch beim Zurückgehen durch die Kaliber gehen lassen zu können. Dieses Ausstrecken bei dem Hin- und Rückgange des Stabes wird indeß bei dem Flachisen nicht, sondern nur bei dem Rotheisen angewendet. Die Umlaufgeschwindigkeit der Walzen beträgt 130 — 200 Umdrehungen in der Minute.

Soll flaches Feineisen, sey es aus Kolben oder aus Baquetten, dargestellt werden, so wird das in voller Weißglühhitze befindliche Eisen aus dem Glühofen zuerst, wie gewöhnlich, unter die Vorbereitungswalzen gebracht, und unter denselben durch die verschiedenen Kaliber bis zu der Stärke der Quadrastäbe ausgestreckt, welche der Dimension der Breite des flachen Stabes entspricht. Hat der Stab diese Stärke erlangt, so wird er durch die verschiedenen flachen Kaliber von der entsprechenden Breite geführt, bis er die verlangte Stärke erhalten hat.

Bei der Anfertigung des feinen Quadratischeisens und des Bierkant-Nezeisens muß man, wenn sehr feine Dimensionen verlangt werden, die Kaliber in 2 Walzenkörper vertheilen, also 2 Walzwerkgerüste anwenden, von denen das erste die gröberen (vorbereitenden) und das zweite die feineren (vollendenden) Kaliber enthält.

Für die Anfertigung des Rundeisens befolgt man zwei verschiedene Methoden. Die eine besteht darin, daß man das weißwarne Eisen durch Quadratkaliber von abnehmender Größe so lange hindurchführt, bis die Diagonale des Quadratstabes die Dimension des Durchmessers des Rundstabes erhalten hat, worauf man den vorbereiteten Quadratstab zuerst durch ein ovales Kaliber und dann durch das Rundkaliber von dem verlangten Durchmesser gehen läßt. Diese Methode ist die schnellste und giebt vorzüglich gute Rundstäbe, wenn das Verhältniß des ovalen zum freisrunden Kaliber gut getroffen ist. Dies verursacht jedoch einige Schwierigkeiten, indem selbst die verschiedenartige Beschaffenheit des Stabeisens ein etwas verschiedenes Verhältniß des elliptischen zum freisrunden Kaliber zu erfordern scheint. Nach der zweiten Methode wird das vorbereitete (Quadrat-) Eisen durch freisrunde Kaliber von abnehmender Größe so lange geführt, bis es den verlangten Durchmesser erhalten hat. Dies Verfahren liefert in der Regel keine sauberen und von Rätzen ganz freien Rundstäbe, auch findet dabei ein viel größerer Aufwand an Zeit (also auch an Eisen und Brennmaterial) statt, und es ist daher dabei eine geringere wöchentliche Produktion zu erwarten, als bei dem ersten Verfahren.

Sechskant- und Achtkant-Eisenforten werden in Quadratkalibern vorgewalzt, und dann in die entsprechenden Kaliber von abnehmender Dimension geführt. Die Kaliber zu diesen kantigen Eisenforten müssen, eben so wie die Kaliber zu dem Quadrat- und zu dem Rundeisen, zur Hälfte in der unteren und zur Hälfte in der oberen Walze eingedreht seyn, so daß die Linie, in welcher sich beide Walzen berühren, einen von den großen Durchmessern des Polygons bildet.

Man wendet bei der Feineisenbereitung dieselben Glühöfen an, welche bei der Darstellung der gröberen Eisenforten unter den Walzwerken gebräuchlich sind. Nur wenn man sich der Rollen bedient und eine einfache Ausstreckarbeit stattfinden läßt,

hige und keine Schweißhige erforderlich ist, eine kleinere Koffläche als die Schweißöfen, eine engere Fuchsoffnung und eine höhere Feuerbrücke erhalten. Die Herdsohle besteht aus feuerfesten Thonziegeln. Man besetzt den Herd nicht weiter als etwa bis zur Hälfte seiner Länge von der Feuerbrücke an gerechnet, weil das Eisen auf der zweiten Hälfte des Herdes, zunächst der Fuchsoffnung, dem Luftstrom zu sehr ausgegesetzt sehn würde. Die Thüre zum Einsetzen des kalten und zum Herausnehmen des heißen Eisens wird zweckmäßiger der Brück gegenüber, als in der Seitenwand des Glühofens angebracht. — Statt dieser Glühöfen wendet man aber auch der schon oben (§. 1002) erwähnten Glühöfen an, bei welchen das Materialeisen unmittelbar auf glühenden Kohlen liegt. Diese Ofen sind bei der Anfertigung des Bandeisens ganz zweckmäßig.

Die fertigen, 18 bis 20 Fuß langen Stäbe werden gewöhnlich einmal umgebogen, und in Bündeln von $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Centner gebunden. Die Bündel bestehen aus denselben Eisensorten, indem man die schadhaften (schiefrigen oder mit Langrissen versehenen) Stäbe unter der Scheere in der zu den Bündeln erforderlichen Länge zerschneidet.

Der Eisenverlust beträgt selten unter 5 Procent; er steigt aber bei mangelhaften Glüheinrichtungen, oder bei einer nicht gehörig aufmerksamen Behandlung im Glühofen, bis zu 8 Procent. — Der Steinkohlenverbrauch ist zu 0,5 bis 0,6 Kubfuß, zuweilen auch noch etwas höher anzunehmen. Er ist größer, wenn vierkantige Kolben und nicht schon fertiges Flach-eisen, als Material angewendet wird.

Die allgemeine Regel, daß das zu erhitzende Eisen niemals in einen kalten Ofen gebracht werden darf, sondern sich der Ofen bei dem ersten Besetzen schon in voller Glühhige befinden muß, darf auch bei der Bandelsenbereitung nicht vernachlässigt werden.

B. Die Anfertigung des geschnittenen Eisens unter Schneidewerken.

§. 1007.

Die Schneidewerke scheinen in der Mitte des 17ten Jahrhunderts zuerst in Lothringen aufgefunden zu seyn. Zur Verarbeitung unter den Walz- und Schneidewerken wird nur flaches Eisen angewendet, weil man bei der Anwendung von Quadratstäben genöthigt seyn würde, eine Vorbereitung des Material Eisens durch Quadrat- und Flachwalzen vorzunehmen, wodurch die zu zerschneidenden Platinen zu sehr abgekühlt werden würden. Das flache Eisen hat in der Regel schon beinahe die Breite, mit welcher die Platinen unter das Schneidewerk kommen, allein es ist dicker und wird unter den Flachwalzen bis zu der Stärke ausgestreckt, welche das darzustellende geschnittene Eisen erhalten soll. Ein Schneidewerk besteht daher aus einem Ausstreckwerk und dem eigentlichen Schneidewerkgerüst. Das Ausstreckwerk (Espatard) ist ein einfaches, aus zwei glatten Walzen bestehendes Gerüst, welches ganz wie ein Bandisenwalzwerk construiert ist, aber weder der Durchführ- noch der Abschabevorrichtungen bedarf. Das Ausstreckwerk ist mit dem Schneidewerk an einer und derselben Welle gekuppelt; man kann sich auch des Bandisenwalzwerks bedienen, um die Platinen für das Schneidewerk vorzubereiten und ihnen die verlangte Stärke zu geben. Die Vorbereitungswalzen und die Schneidescheiben erhalten eine und dieselbe Geschwindigkeit, nämlich eine gleiche Anzahl Umdrehungen (45 bis höchstens 80) in der Minute. Der Durchmesser der Walzen ist 10 bis 12 Zoll.

Wenn man Kolben zur Schneideisenfabrikation anwendet, muß das Schneidewerk mit einem Feineisenwalzwerk in Verbindung seyn und die gewalzten flachen Stäbe müssen unmittelbar vom Walzwerk unter das Schneidewerk gebracht werden. Je größer die Anzahl der Stäbe ist, in welche die ausgewalzte Platine

zerschnitten werden soll, desto breiter muß dieselbe natürlich seyn, und deshalb muß das zu verarbeitende Materialeisen auch eine um so größere Breite haben, aus je mehr Scheiben das Schneidewerk zusammengesetzt ist. Eine große Anzahl von Scheiben oder Schneiden ist indeß nicht zu empfehlen, weil sich die Schneiden dann nur schwierig ganz feststellen lassen. Man übergiebt dem Schneidewerken niemals das ganz fertige, nämlich das bis zur erforderlichen Stärke ausgerechte Materialeisen, um die Stärke der Platine genau einzuhalten, sondern man bewirkt dies durch das Hindurchführen des weißwarmen Eisens durch genau gestellte Blattwalzen, vor dem Zerschneiden auf dem Schneidewerk.

Ein Schneidewerk besteht aus einer Reihe von abwechselnd kleineren und größeren eisernen und verstählten Scheiben und Schneiden, welche auf geschmiedeten eisernen Spindeln oder Wellen so an einander gereiht sind, daß sie weder ausweichen, noch sich verschieben können. Die auf Wellen an einander gereihten und gehörig befestigten Schneiden und Scheiben, haben alsdann das Ansehen einer mit Einschnitten versehenen Walze, indem die Scheiben mit kleinerem Durchmesser als die Einschnitte, und die Scheiben mit größerem Durchmesser als die in die Einschnitte eingreifenden Rippen anzusehen sind, nur mit dem Unterschiede, daß sich bei dem Schneidewerke die Einschnitte und die Rippen sowohl unten als oben befinden, und daß die Rippen als wirkliche Schneiden wirken. Die Breite oder die Dicke der Schneiden bestimmt sich nach der Breite, welche das zu zerschneidende Eisen erhalten soll. Soll z. B. Schneideisen von $\frac{1}{2}$ Zoll breit und $\frac{1}{4}$ Zoll stark angefertigt werden, so müssen $\frac{1}{2}$ Zoll stark gewalzte Platinen unter ein Schneidewerk gebracht werden, dessen Schneiden eine Dicke von $\frac{1}{2}$ Zoll haben. Soll 3 Linien im Quadrat starkes Rotheisen geschnitten werden, so müssen die zu zerschneidenden Platinen 3 Linien dick seyn, und die Schneiden des Schneidewerks müssen ebenfalls eine Dicke von 3 Linien haben. Es versteht sich von selbst, daß die Scheiden

selbe Dicke erhalten wie die Schneiden, weil die letzteren genau die Zwischenräume passen sollen, welche durch die ersteren bildet werden.

Man giebt den Schneiden einen Durchmesser von 10 bis 12 Zollen, den Scheiben (Mittelscheiben) einen Durchmesser von 6 bis 8 Zollen, und läßt die Schneiden etwa $\frac{1}{4}$ Zoll in die von den Scheiben gebildeten Zwischenräume hineingreifen, so daß die Schneiden um eben so viel über einander greifen. Die Oberfläche der Schneiden bleibt von der der Scheiben alsdann noch etwa $1\frac{1}{2}$ Zoll entfernt, welcher Zwischenraum aber nöthig ist, weil in die, durch die Mittelscheiben gebildeten Kaliber, sowohl auf der oberen als auf der unteren Welle, noch Abstreifblätter (sogenannte Brillen) greifen müssen, um das geschnittene Eisen von den Mittelscheiben abzustreifen und das Anwinkeln desselben zu verhindern. Kleinere Scheiben lassen sich mit mehr Genauigkeit und in größerer Güte anfertigen; größere Scheiben haben den Vorzug, daß sich das geschnittene Eisen nicht krumm zieht, und daß die Arbeit schneller von Statten geht, allein sie lassen sich schwieriger anfertigen, indem sie sich nicht krumm ziehen.

Aus der Einrichtung des Schneidewerkes geht hervor, daß die Schneiden der oberen Welle genau in die durch die Mittelscheiben der unteren Welle gebildeten Zwischenräume passen müssen, und umgekehrt. Weil die Schneiden nur das Zerschneiden des Eisens bewirken und die Mittelscheiben bloß dazu dienen, die Zwischenräume zu bilden, so müssen die Schneiden auch mit der möglichsten Sorgfalt angefertigt werden. Zu den Mittelscheiben könnte man sich sauber gegoffener und glatt abgeschliffener Scheiben mit Vortheil bedienen.

Die Anzahl der Schneiden richtet sich, bei vorhandener Kraft, nach der Breite des zu schneidenden Eisens. Es müssen nämlich bei jedem Schneidewerk Säge von Schneiden und Scheiben von eben so verschiedener Stärke, als verschiedene Dimen-

sionen in der Breite des zu schneidenden Eisens üblich sind, vorhanden seyn. In einer größeren Breite als in der von 5 Zollen, werden die Platinen wohl schwerlich jemals unter das Schneidewerk gebracht, weil die aus sehr vielen Schneiden und Scheiben zusammengesetzten Schneidewerke, nicht mit der erforderlichen Genauigkeit auf die Spindeln oder Wellen befestigt werden können. Soll also die Breite des zu zerspaltenden Eisens (bei einer Breite der Platine von 5 Zoll) einen Zoll betragen, so muß die Platine zu fünf Stäben zerspalten werden. Dazu sind 3 Zwischenräume an der oberen und 2 Zwischenräume an der unteren armirten Welle erforderlich. Um die drei oberen Zwischenräume zu bilden, sind vier Schneiden und drei Mittelscheiben, eine jede von der Stärke eines Zolles, nöthig, und um die beiden unteren Zwischenräume zu bilden, werden drei Schneiden und zwei Mittelscheiben erfordert. Die Anzahl der Scheiben wird also immer unpaar seyn, und man theilt gewöhnlich der oberen Welle die Mehrzahl zu. Die obere Welle erhält alsdann eben so viele kleinere Scheiben, als die untere Welle größere, oder schneidende Scheiben hat. Man zertheilt oder zerspaltet die Platinen daher auch nicht in 6, 8, 10, 12 u. s. f., sondern in 5, 7, 9, 11, 13 u. s. f. Stäbchen. Zusammengehalten werden die Schneiden und Scheiben auf jeder Spindel durch ein paar Seitenscheiben, welche selbst ihre Befestigung auf der Welle oder Spindel, aber auf eine sehr verschiedene Weise erhalten können.

Die Zeichnungen Taf. LIX und LX. stellen ein paar Schneidewerke dar, welche vorzüglich gut construiert sind. Bei der Vollständigkeit der Zeichnungen wird hier auf die Erläuterung der Kupfertafeln verwiesen.

Die Schneiden sind von geschmiedetem Eisen, an den Rändern und verstäht, bis zur blauen Anlauffarbe angelassen, und sehr genau abgedreht. Auch die Brillen sind an der eigentlichen Arbeitskante verstäht.

So wie man beim Stabeisenwalzen eine Vorlage anbringt, nach welcher der auszuwalzende Stab jedesmal geführt wird, so ihm die gerade Richtung anzuweisen, so hat man eine ähnliche Vorlagenvorrichtung auch vor den Schneiden befestigt, um den Arbeitern es zu erleichtern, der glühenden Platine stets eine richtige Richtung zu geben.

§. 1008.

Die Arbeit unter dem Walz- und Schneidewerk ist einfach. Das fast bis zur Weißglühhitze erwärmte Materialeisen oder die Platten werden unter dem Streckwerk zu der verlangten Stärke ausgestreckt und die fertigen Platten alsdann in dem Augenblick, wenn sie aus dem Walzwerk kommen, also bei derselben Hitze, unter das Schneidewerk gebracht, und beim Durchgange nach die Schneiden zerspalten. Die zerspaltenen Stäbchen müssen dem Augenblick, wo sie zwischen den Schneiden zum Vorschein kommen, mit einem Haken aufgefangen und zusammengehalten werden. Man legt sie auf einen Haufen, sondert die ganzen Ruthen ab, schlägt die Ruthen mit einem Handhammer gerade, und bindet das geschnittene Eisen, nach dem Gewicht, in Bunde von $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ und 1 Centner. Die Länge der Ruthen beträgt 6 bis 7 Fuß, wenn sie nicht etwa nach einer längeren oder geringeren Länge bestellt werden.

Bei ununterbrochenem Gange der Arbeit kann ein Walz- und Schneidewerk wöchentlich 7 — 800 Centner geschnittenes Eisen liefern.

Das Ausstrecken der Platten erfolgt gewöhnlich zuerst unter einem Feineisenflachwalzwerk und dann unter den Hartwalzen mit einer Abstreifvorrichtung für den Glühspan, zuweilen aber auch nur unter einer von den genannten beiden Vorrichtungen.

§. 1009.

Das Glühen des Materialeisens geschieht entweder in Kammeröfen, oder in Glühöfen auf Kohlen. Die Flammen-

C. Die Drathfabrikation.

§. 1012.

Zur Anfertigung des Draths wird ein zähes, etwas hartes, aber festes Eisen erfordert. Alles Eisen, welches faulbrüchig ist, oder schlecht schweißt und sich stark schiefert, kann zur Drathfabrikation nie mit Vortheil angewendet werden. Ein geringer Grad von Rothbruch ist weniger nachtheilig als Kaltbruch, weil das im geringen Grade rothbrüchige Eisen oft sehr zähe und fest seyn kann. Das weiche und sehnige Eisen scheint zur Anfertigung des Draths weniger geschickt zu seyn, als das harte und dabei feste Eisen, weil die Sehnen leicht zum Spalten des Eisens und zum Abreißen des Fadens Anlaß geben. Das feste sehnige Eisen, dessen Sehnen eine sehr helle Farbe haben, ist auch ein gutes Material für allen Drath, von welchem keine große Elasticität verlangt wird. Aber das sehnige Eisen, dessen Sehnen eine dunkle Farbe haben, welche immer auf mürbes Eisen deutet, darf zur Drathfabrikation nicht gewählt werden. Sehr gutes und festes hartes Eisen, aus welchem sich ein sehr fester und elastischer Drath darstellen läßt, verlangt bei der Bearbeitung eine größere Aufmerksamkeit und ein öfteres Ausglühen als das feste, weiche und zur sehnigen Structur mehr geneigte Eisen, weil es beim Ziehen, wegen seiner Härte, schneller Sprödigkeit erlangt, und dadurch leichter zum Reißen Anlaß giebt.

§. 1013.

Guter Drath muß auf der Bruchfläche eine helle Farbe haben und zackig seyn. Eine dunkle Farbe und eine konische Höhlung auf der einen Bruchfläche, welcher eine konische Spitze auf der zugehörigen Bruchfläche des anderen Bruchstücks entspricht, sind immer ein Beweis von mürbem Eisen. Dies Eisen giebt beim Ausziehen zu Drath viel Stumpfen oder Bruchenden, und läßt sich mit Vortheil nicht anwenden. Guter Drath muß außerdem ungeglühet oft hin und her gebogen werden

men, ohne zu brechen; auch darf er sich nicht spalten. - Eisen, welches nicht gut schweißt, oder welches viele faule Adern beim Strecken bekommt, pflegt den Fehler zu besitzen, daß es, zu Rath gezogen, leicht spaltet; und solches Eisen ist daher ebenfalls unbrauchbar. Nur das weiche und zähe, aber nicht das harte und mürbe Eisen ist für die Drathhütte tauglich. Unweich, härtere und weichere Stellen im Drath sind immer ein Beweis von schlechtem Materialeisen. Der Drath muß aber auch vollkommen rund und glatt, und nicht gestreift seyn, welches auf unvollkommene Löcher in dem Ziehisen hindeuten würde. Alles mürbe Eisen giebt nicht allein einen weichen, nicht hinlänglich elastisch biegsamen, sondern auch einen mürben Rath, welcher zu den meisten Anwendungen unbrauchbar ist.

§. 1014.

Auf den Drathhütten von der alten Einrichtung wendete man das Materialeisen in der Gestalt von Zainisen an, obwohl diese Form die unpassendste ist, welche man wählen konnte, indem die vom Zainhammer gemachten Einkerbungen wieder abgenommen werden müssen, wodurch die Textur des Eisens ist gestört, und zu Schiefen oder zu unganzen Stellen Anlaß gegeben wird. Man bediente sich daher des geschnitten Eisens, welches möglichst geringe Dimensionen in der Dicke erhielt. Statt eines besseren Erfolgs, war die Vergrößerung des Auslaufes durch kurze Enden oder Stumpfen das Resultat, und man war genöthigt, zu dem unter dem Hammer bereiteten Reifeisen zurückzugehen. Die Ursache dieses Verhaltens erklärt sich auch das beim Auswalzen des Eisens gestörte Gefüge desselben, indem sich die Platten nicht bloß nach der Richtung der Länge, sondern auch nach der Breite ausdehnen mußten. Ward das geschnittene Eisen daher wieder unter den Hammer gebracht und nach der Richtung der Länge ausgereckt, so verhielt es sich zum Drathziehen weit besser, und dies Verfahren wird auch noch jetzt auf den Drathhütten angewendet, welche sich des ge-

geschnittenen Eisens als Material zu Drath bedienen. Um die doppelte Arbeit des Walzens und Schneidens und des Hämmerns zu vermeiden, ist es vorzuziehen, das zu Drath zu ziehende Eisen bloß nach der Richtung der Länge auszuwalzen, und kein geschnittenes, d. h. vorher unter den Streckwalzen gebreitetes Eisen, zu wählen. Zu diesem Ende wird flaches Vierkanteseisen zu schwachen runden Stäben und endlich zu grobem Drath unter kleinen Gerüsten, deren Walzen eine sehr große Umlaufgeschwindigkeit erhalten, ausgewalzt, ein Verfahren, welches auf den neueren Drathhütten überall befolgt wird.

§. 1015.

Der Mechanismus des Drathziehens auf den Drathhütten von der alten Einrichtung ist sehr einfach, und besteht darin, daß das zugespitzte dünne Materialeisen, oder der zugespitzte gröbere Drath, durch eine in einer harten stählernen Platte — Ziehseisen — befindliche, vollkommen kreisförmige Oeffnung, deren Durchmesser mit der Dicke des gewünschten Draths völlig übereinstimmt, gesteckt und mit Gewalt durchgezogen wird. Je leichter das Eisen nachgiebt, ohne zu reißen, desto weicher und zäher ist es.

Durch das Durchziehen erlangt das Eisen eben die Spröbzigkeit und Härte, wie durch lange fortgesetztes kaltes Hämmern. Diese müssen wieder weggenommen werden, um das Eisen zum Ausziehen zu feinerem Drath geschickt zu machen. Nur wenn der Drath schon bis zu einer gewissen geringen Stärke gezogen ist, kann man ihn, ohne vorhergehendes Ausglühen, öfter durch die Ziehseisen gehen lassen und zu dünnern Drathsorten ausziehen. Wie oft dies Ausglühen, auch bei der Anfertigung der feineren Drathsorten, erforderlich ist, richtet sich theils nach der Feinheit des Drathes, welche man verlangt, theils nach der Beschaffenheit des Eisens. Ein von Natur härteres Eisen kann nicht mit derselben Zahl der Ausglühungen zu dem feinsten Drath gezogen werden, wie das weiche und dabei feste Eisen.

Durch die Löcher in dem Zieheseisen, durch welche der Drath gezogen wird, bestimmt sich die Dicke des Draths. Die feinsten Drathsorten müssen erst durch alle die vorhergehenden größern Löcher gezogen worden seyn, deshalb erfordert der feinste Drath viel Arbeit und verursacht, theils durch das wiederholte Ausglühen, theils durch den bei jeder Drathsorte stets fallenden Auschuß an Stumpen und abgerissenen Drathenden, große Fabrikationskosten. Der feinste Klavierdrath und der größte Ketendrath sind, dem Gewicht nach, im Preise ungemein verschieden.

§. 1016.

Schon R i n m a n war bemüht, alle correspondirenden Drathsorten, welche in den verschiedenen Drathhütten angefertigt werden, auf ein mit ihrer Dicke im Verhältniß stehendes Gewicht zurückzuführen; allein er fand, daß selbst aus einer und derselben Fabrik, bei angeblich gleicher Stärke des Draths, die Längen und Gewichte desselben nicht gleichbleibend waren. Noch größer waren die Unterschiede der Gewichte bei gleichen Längen leicht stärker Dräthe aus verschiedenen Fabriken. Diese Differenz der Gewichte ist theils in der Verschiedenheit des specifischen Gewichts des Eisens selbst, theils in den Veränderungen des specifischen Gewichts durch das stärkere oder schwächere Ziehen und durch das stärkere oder geringere Glühen, theils und vorzüglich darin zu suchen, daß die Löcher in den Zieheseisen niemals vollkommen genau mit einander übereinstimmen, und sich auch beim Gebrauch erweitern, wodurch Ungleichheiten in der Dicke des Draths entstehen, welche dem Auge zwar kaum bemerkbar sind, aber doch bedeutende Gewichtsdivergenzen herbeiführen. Bei bekannten Längen und Gewichten des Draths wird sich daher mit großer Genauigkeit nicht auf die Dicke desselben schließen lassen.

R i n m a n, vom Drathmaße, a. a. O. I. 643.

§. 1017.

Fast jede Drathhütte hat für die verschiedenen Drathsorten, welche sie anfertigt, eigenthümliche Benennungen. Dadurch wird die Vergleichung der Dicke der Drathsorten aus den verschiedenen Drathfabriken ganz unmöglich; sie kann nicht anders als durch unmittelbares Nachmessen oder Kalibrieren ange stellt werden. Sehr wünschenswerth wäre es, die Drathsorten bloß mit fortlaufenden Nummern zu bezeichnen, und jeder Nummer auf allen Drathhütten eine gleiche Dicke zuzuthellen. Fabriken, die besseres und zäheres Eisen verarbeiten, würden dann zwar eine größere Anzahl von Drathnummern haben, weil sie feinere Dräthe liefern können, als die Hütten, welche mürberes Eisen zu verarbeiten genöthigt sind; allein die gleichnamigen Drathnummern würden dann wenigstens auf allen Fabriken eine gleiche Dicke haben. Die Benennungen: Ketten, Schläppen, Rinken, Malgen, Memel, Klink, Matel; oder Kupferschmiedendrath, Kesseldrath, Glaserdrath, Drechslerdrath, Riemerdrath, Leuchterdrath für die gröberen; ferner Mitteldrath, Schilling, Rigger oder Band; oder Hackendrath, Schleppdrath, Dorndrath, Mauseheldrath, Feuerzangendrath, Böhm, Schlingen drath für die mittleren, und Stahlen, Oaringe Hohl; oder ein, zwei, drei u. s. f. Blei für die feinsten Drathsorten, welche Benennungen in den verschiedenen Provinzen schon so sehr das Bürgerrecht erlangt haben, daß sie nicht füglich abgeschafft werden können, mögen immer beibehalten werden, allein durch die Bezeichnung mit fortlaufenden Nummern würde auch zugleich die Stärke oder die Dicke des Draths angegeben werden können, wenn jeder Nummer ein bestimmter Durchmesser, in Hunderttheilen eines rheinländischen Zolles ausgedrückt, zugetheilt würde.

Ein genauer Drathmesser ist für jede Drathhütte ein wesentliches Bedürfnis, um die Dicke des Draths, also die Richtigkeit der Löcher in den Ziehseisen, mit Genauigkeit bestimmen zu können. Auf den wenigsten Drathhütten wird dies sorg-

Itig genug beobachtet, und daher entstehen die oft sehr bedeutenden Abweichungen bei angeblich einer und derselben Drathsorte. Ein Drathmesser besteht aus einer sehr genau gearbeiteten Zange oder Scheere, zwischen deren kürzeren Schenkeln der zu messende Drath eingespannt ist, während die längeren Schenkel die Dicke des Draths an einer Skale, nach vergrößertem Maaßstabe angeben. Das Charnier, in welchem sich die Schenkel des Drathmessers bewegen, muß sehr genau gearbeitet seyn, damit leicht die geringste Verrückung entsteht. Das Verhältniß der Länge der kürzeren zu den längeren Schenkeln würde wenigstens die 1 zu 10 seyn müssen, damit ein $\frac{1}{10}$ Zoll dicker Drath an der Skale noch zu $\frac{1}{10}$ Zoll angegeben werden kann. — In den deutschen Drathhütten bedient man sich um die Stärke des Drathes zu messen, der sogenannten Drathklinken, nämlich eines breiten, etwa eine halbe Linie dicken Eisens, in dessen schmalen Seiten Kerben eingesägt oder eingeseilt worden sind, in welche der Drath genau einpassen muß. Bei jeder Kerbe ist die Nummer des Drathes eingeschlagen oder eingestempelt, dessen Dicke durch die Dimension der Einkerbungen bezeichnet wird. Diese Drathklinken gewähren den Drathziehern zwar ein Anhalten, gestatten aber keine Genauigkeit in der Bestimmung der Größe des Durchmesser des feineren Drathsorten.

§. 1018.

Außer von der Beschaffenheit des Eisens hängt die Schönheit und die Vollkommenheit des Draths von der Beschaffenheit der Ziehseisen sehr wesentlich ab. Je härter das Ziehseisen, und je vollkommener kreisrund das in demselben befindliche Loch ist, durch welches der Drath gezogen wird, desto gleichförmiger an der Dicke, und desto glatter wird der Drath ausfallen. Man giebt den Löchern in den Ziehseisen eine konische Gestalt, um das erste Durchstecken des zugespitzten und von der Zange zu ergreifenden Draths minder mühsam zu machen. Die Ziehseisen

mit der größten Schnelligkeit im rothglühenden Zustande der Ziehseisen, mit einem spitzen, stählernen, kegelförmigen, aber vollkommen concentrischen Stift geschehen, welcher nur gerade so weit durchgeschlagen wird, als nothwendig ist, um dem Loch das erforderliche Kaliber zu geben. Jede Drathsorte verlangt daher auch einen besonderen Stift, der vorn ganz spitz zuläuft, und sich dann in einem Cylinder endigt, welcher ganz genau das Kaliber des Draths erhalten muß. Häufig verläßt man sich aber mit Unrecht auf das Augenmaaß, und wendet einen und denselben Stift zu mehreren, wohl gar zu allen Drathsorten an, indem man ihn mehr oder weniger weit durchschlägt, und daher das Loch, wegen der konischen Beschaffenheit des Stifts, enger läßt oder mehr erweitert.

Auf die Güte der Ziehseisen und auf die vollkommene Concentricität, so wie auf die Richtigkeit des Kalibers der Oeffnungen, kann eine Drathhütte nicht Aufmerksamkeit genug verwenden, weil ihr guter Ruf zum großen Theil davon abhängt. Die zu große Härte der Ziehseisen ist ein Fehler, der sich sehr leicht verbessern läßt; dagegen muß man die zu geringe Härte sehr vermeiden. Bei einer guten Beschaffenheit der Masse würden Abweichungen im Kaliber, oder eine nicht vollkommene Kreisfläche der Oeffnungen, jedesmal einen Beweis von sehr nachlässiger Bearbeitung der Ziehseisen geben. — Aber auch selbst die aus dem besten und härtesten Stahl angefertigten Ziehseisen werden durch längeren Gebrauch so abgenutzt und erweitern sich so sehr, daß die Oeffnungen nicht mehr mit dem Hammer zusammengetrieben werden können, welches überhaupt ein sehr mangelhaftes Verfahren ist, um die aufgeweiteten Oeffnungen wieder zu verengen. Hr. Brookebon bemerkt daher, daß er sich statt der stählernen Ziehseisen, die überhaupt nur selten die Darstellung eines vollkommenen cylindrischen Draths gestatteten, der Diamanten, Saphire, Rubine oder anderer harter Steine zum Drathziehen mit dem besten Erfolge bedient.

Die Steine werden mit konischen Böchern versehen, und obgleich es gleichgültig seyn soll, ob der Drath durch die kleine oder durch die größere Grundfläche der konischen Oeffnung gesteckt wird, so sollen die Dräthe doch besser ausfallen, wenn man sie durch die kleine Grundfläche durchsteckt und auf der Seite, wo sich die größere befindet, auszieht.

Rinman a. a. O. II. 594 u. f. — Brookebon, Archiv VI. 427.

§. 1019.

Das Eisen wird beim Ausziehen zu Drath, und der gröbere Drath beim Ausziehen zu feinerem Drath hart und spröde, aber elastisch und brüchig zugleich. Durch das Ausglühen verliert sich die Elasticität um so mehr, je weicher das Eisen von Natur war; dagegen wird aber auch die Sprödigkeit zerstört, und das Eisen zum Ausziehen zu noch feinerem Drath geschikt gemacht. Nicht alles Eisen kann zu den feinsten Dräthen ausgezogen werden. Die größte Dehnbarkeit ohne ein öfteres Ausglühen anwenden zu dürfen, besitzt das weichste Eisen; indeß kann man auch dem härteren, aber dabei festem Eisen, eine eben so große Dehnbarkeit verschaffen, wenn man es mit Vorsicht behandelt und nach dem jedesmaligen Ausglühen nicht mit einem Mal zu stark ausdehnt. Je schneller der Uebergang aus den dickeren zu den dünneren Drathsorten stattfinden soll, desto größere Sprödigkeit wird das Eisen beim Drathziehen erlangen; eben so wird, bei gleichen Geschwindigkeiten, das schon von Natur harte Eisen spröder und mehr zum Reißen geneigt werden müssen, als das weiche. Die Geschwindigkeiten, welche für jede Nummer von Drath, bei einer und derselben Eisensorte, und die Verhältnisse der Geschwindigkeiten, welche bei verschiedenen Eisensorten, nothwendig stattfinden sollten und beobachtet werden müßten, sind noch zu wenig berücksichtigt, als daß sich darüber etwas bestimmen ließe. Unrecht würde es aber seyn, die Dräthe bei verschiedenen Eisensorten mit gleicher Geschwindigkeit ausziehen, weil man offenbar bei dem härteren Eisen

eine geringere Geschwindigkeit für die Zangen, Scheiben oder Leitern anwenden muß. Unrecht wäre es ferner, auf die Verschiedenheit der Geschwindigkeiten, mit welcher die Dräthe bei einem einzigen Zuge, nämlich durch eine stärkere oder durch eine kleinere Oeffnung des Zieh eisens, zu dickeren oder dünneren Drathsorten ausgezogen werden sollen, nicht Rücksicht zu nehmen. Ein stärkerer Drath muß mit einer geringeren Geschwindigkeit durch dieselbe Oeffnung gezogen werden, als ein schwächerer, wenn das Eisen durch die zu schnelle Ausdehnung nicht leiden soll, und bei Dräthen von gleicher Dichte muß eine geringere Geschwindigkeit angewendet werden, wenn sie durch eine kleinere Oeffnung des Zieh eisens gezogen werden, als wenn man sie durch eine Oeffnung gehen läßt, deren Durchmesser von dem ursprünglichen Durchmesser des Drahtes weniger verschieden ist. — Außerdem hat die Erfahrung aber gelehrt, daß Dräthe, die schon einige Male durch das Zieh eisen gezogen sind, nach vorhergegangenen Ausglühen mit einer größeren Geschwindigkeit durchgezogen werden können, als die Dräthe, welche zum erstenmal durch die Oeffnung eines Zieh eisens geführt worden sind. Die Ursache ist theils mechanisch, indem die Textur eines schon oft durchgezogenen Drahts der Ausdehnung nach einer Richtung besser folgt, theils ist sie darin zu suchen, daß der stärkere Drath eine größere Oberfläche, also auch mehr Reibung zu überwinden hat, wodurch mehr Sprödigkeit als bei feineren Dräthen veranlaßt wird. Zwar erleiden diese, im Verhältniß der Fläche ihres Querschnitts, dieselbe Reibung, allein die dadurch entstehende Erhitzung hebt bei der geringen Masse der feinen Dräthe einen großen Theil der erlangten Sprödigkeit wieder auf, welches sie bei dickeren Dräthen in dem Grade nicht zu bewirken vermag. Deshalb kann man die Geschwindigkeit bei abnehmenden Durchmessern der Dräthe immer vermehren, obgleich das Gesetz, nach welchem

n zu verfahren hat, noch nicht ausgemittelt ist, und es auch an den nöthigen Beobachtungen dazu gänzlich fehlt.

Karmarsch, Versuche und Bemerkungen über das Drathziehen; in Precht's Jahrbüchern des Wiener polytechnischen Institutes. XVII. 320. — Payen, de la puissance mécanique consommée par le tirage à froid des fils de fer dans les filières; in den Ann. des mines. 3. Série. VI. 3.

§. 1020.

Das Durchziehen der Dräthe durch die Zuglöcher wird zweierlei durch Zangen oder durch Scheiben (Reiern, Robinen) verrichtet. In beiden Fällen muß aber besonders darauf gesehen werden, daß bei einer vollkommen senkrechten Stellung des Ziehseisens, der Drath in völlig horizontaler Richtung durchgezogen wird, oder daß überhaupt die Linie, welche der durchgezogene Drath bildet, mit der Axe der konischen Oeffnung im Ziehseisen in eine Linie zusammen fällt, weil die Reibung sonst ungleich wird.

Die Zangen öffnen sich, indem sie sich gegen die Ziehseisen bewegen, und schließen sich in demselben Augenblick, wenn sie in der Oeffnung im Ziehseisen angelangt sind, ergreifen den durch die Oeffnung durchgesteckten Drath, und ziehen ihn bei rückgängiger Bewegung mit sich fort, worauf sie sich, sobald sie ihre Zuglänge zurückgelegt haben, wieder öffnen, den durchgezogenen Drath loslassen, und sich wieder gegen die Oeffnung des Ziehseisens bewegen, um den Drath von Neuem zu ergreifen u. s. f. Die Zuglänge würde bei einer gehörig regulirten Geschwindigkeit der Zangen sehr gleichgültig seyn, indeß beobachtet man den Zangen für die dickeren Dräthe eine geringere Zuglänge, als den Zangen für die feineren Dräthe, weil man bei den letzteren das öftere Abreißen der Dräthe weniger zu befürchten hat. Bei den größten Dräthen giebt man den Zangen oft nur eine Zuglänge von 8 — 9 Zoll, wogegen sie

bei den feinsten Dräthen, welche durch Zangen gezogen werden, wohl 36 — 40 Zoll betragen kann.

§. 1021.

Die Zangen erhalten nach der verschiedenen Dicke des Draths, den sie ziehen, verschiedene Namen. An einigen Orten heißen die Zangen, welche den größten Drath ziehen, Kumpelzangen, dann folgen Schumbank (Schindbank), Bantelzangen und Schockenzangen. An anderen Orten unterscheidet man bloß Zangenzug und Walzenzug, indem man die Zangen, welche die feineren Dräthe ziehen, den 1sten, 2ten, 3ten u. s. f. Walzenzug nennt.

Zur Verminderung der Friction schmiert man den durchzugehenden Drath wohl mit Talg oder mit einem fetten Öl, welches in die konische Oeffnung der Ziehseisen gebracht wird.

Aller Drath, welcher mit Zangen gezogen wird (in Frankreich nennt man die Drathziehereien mit Zangen *Tréfilerie*, und diejenigen, bei welchen der Drath auf Bobinen gezogen wird, *Tireries*), erhält auf den Punkten, wo die Zangen angreifen, mehr oder weniger starke Einbrüche oder Zangenbisse, wodurch der Drath unansehnlich wird. Bei den größeren Drathsorten, welche öfter reißen, lassen sich diese Einbrüche, so lange man sich nicht des Auswalzens des Drath Eisens bedient, nicht vermeiden, indem man kein anderes Mittel als die Zangen hat, um den Drath durchzugehen. Die Anwendung des geschnittenen Eisens macht indeß auch schon bei den größeren Drathsorten den Gebrauch der Zangen überflüssig, indem dieselben auf verschiedenen Drathhütten, auch für die stärksten Dräthe durch (eiserne) Leiern ersetzt worden sind. Bei den feineren Drathsorten wendet man niemals Zangen an, sondern bewirkt das Durchziehen des Draths durch eine ununterbrochene Bewegung mittelst der Scheiben oder Leiern (Bobinen), welches Walzen sind, um welche sich der Drath aufwickelt. Da die Geschwindigkeit der Scheiben, außer ihrer Umdrehzeit, auch durch den

Durchmesser bestimmt wird, dieser aber veränderlich ist, je nachdem sich mehr oder weniger Drath aufgewickelt hat, so ist die Geschwindigkeit niemals ganz gleich; indess hat man durch diese Verschiedenheiten bei den feinen Dräthen noch keine nachtheiligen Folgen erfahren.

Die Leiern werden entweder durch Maschinenkraft oder mit der Hand bewegt. Die ersteren pflegt man Wasserleiern, die letzteren Handleiern zu nennen, und auf diesen die feinsten Dräthe auszuziehen.

§. 1022.

Je geringer die Differenz der Durchmesser der Dräthe ist, desto weniger Ausschuss und abgebrochene Enden wird man, unter übrigens gleichen Umständen, beim Drathziehen erhalten. Die Vorsicht, keine sehr bedeutende Differenzen in den Drathstärken bei der Fabrikation eintreten zu lassen, ist um so mehr zu befolgen, je härter das Eisen ist, und je weniger Zähigkeit besitzt. Bei der Anfertigung des Stahlbraths darf man es doch weniger wagen, aus starken Dräthen mit einem Zuge feine Dräthe darzustellen. Billig sollte die Differenz des Kalibers von einer Drathnummer zur andern niemals über 0,01 rheinl. Linie betragen. Bei den stärkeren Drathsorten beträgt sie aber oft 0,03 bis 0,05 Zoll, und dies ist die Ursache, warum häufig so viele Stumpen und Enden fallen, und warum der Drath mehr spaltet und schiefert, als wenn man eine größere Mühe nicht scheute, und den Drath öfter durch die Ziehseifen ziehen ließe. Die mehrten Glüh- und Arbeitskosten würden durch die bessere Qualität des Braths und durch den geringeren Ausschuss ersetzt werden. Ein mürbes Eisen, und alles Eisen, welches zu einiger Härte geneigt ist, erfordern besonders eine große Vorsicht, und man darf das Verfahren nicht nachahmen, welches sich bei einem vorzüglich guten, weichen und reinen Eisen, z. B. bei dem Schmiedeeisen in der Grafschaft

Markt, mit Vortheil anwenden läßt, um sich die Mühe und die Kosten des öfteren Durchziehens zu ersparen.

§. 1023.

Wenn der Drath mehre Male durch ein neues, feineres Loch gezogen worden ist, muß er wieder geglühet werden, um nach dem Erkalten zu noch feinerem Drath ausgezogen werden zu können. Das Glühen geschieht hier aus keiner andern Absicht, als um die durch das Drathziehen entstandene Sprödigkeit des Eisens wieder aufzuheben, wogegen bei den Schmiedearbeiten der Zusammenhang der Theile durch das Glühen vermindert werden soll, weshalb das Eisen zu diesem Zweck auch im noch glühenden Zustande verarbeitet werden muß. Zur Aufhebung der Sprödigkeit reicht Rothglühhitze vollkommen hin.

Beim Ausglühen des Draths muß mit großer Vorsicht verfahren werden, um das Ansetzen des Glühspans möglichst zu vermeiden. Der Glühspan würde nämlich die Löcher in den Ziehseisen ausschleifen und sogleich erweitern, weshalb er, wenn er sich wirklich angesetzt hat, sorgfältig fortgeschafft werden muß, ehe der Drath zur weiteren Verarbeitung kommt. Man hat dazu verschiedene Mittel. Das älteste Verfahren ist, den Drath durch ein Brett zu ziehen, wodurch der Zweck nur unvollkommen erreicht wird. Eine zweite Methode, welche besonders in Deutschland allgemein angewendet wird, besteht darin, den ausgeglüheten und erkalteten ringförmig zusammengelegten Drath auf die sogenannten Polterbänke zu bringen, nämlich die Drathringe an einem Ende an einem Hebelarm zu befestigen und in die Höhe heben zu lassen, worauf sie, durch die rückgängige Bewegung des Hebelarms, gegen eine Unterlage, unter beständigem Zurinnen von Wasser, so lange geschlagen werden, bis sie von allem Glühspan befreit, und ganz blank geworden sind. Eine dritte Methode besteht darin, die Drathringe mit Kieselsteinen in eine durchlöcherzte, sich stets um ihre Axe bewegendes Tonne zu bringen, und während der drehenden Bewegung

ununterbrochen Wasser zurinnen zu lassen. Sehr groben Drath pflegte man sonst auch wohl einige Zeit in eine Weize aus Roggenstroh zu legen, welches Verfahren aber kostbar und Zeit erfordernd ist. — Feinere Dräthe, die auf den Leiern oder Bobinen gezogen werden, scheuert man in einer Trommel von Eisenblech, welche durch eine Maschinerie um ihre Are gedreht wird, um dadurch den Glühspan aufzulockern, worauf man denselben mit einem Stück Leder und mit feinem Sand völlig abreibt.

§. 1024.

Das Ausglühen geschieht entweder in der Esse, vor dem Gebläse, mit Holzkohlen, oder in einem Glühofen. Das Glühen vor dem Gebläse ist kostbar, und giebt zur Entstehung von vielem Glühspan Anlaß; die feinsten Drathsorten würden sogar in Gefahr gerathen, auf einzelnen Stellen geschmolzen oder verschlackt zu werden.

Die Glühöfen bestehen oft nur aus einem überwölbten Herde mit einer Thür zum Einsetzen und Ausnehmen der Drathringe, und mit einer Oeffnung im Gewölbe, aus welcher der Rauch abziehen kann. Die Drathringe liegen in solchen Glühöfen auf gemauerten oder eisernen Böden, und werden mit Holzkohlen ausgeglüht. Obgleich dabei etwas mehr Kohlen als beim Ausglühen vor dem Gebläse erspart werden, und obgleich sich dabei nicht so viel Glühspan an dem Drath ansetzt, so ist dies Verfahren doch immer noch mangelhaft. Statt der Holzkohlen läßt sich auch schnell brennendes Holz, Reisig u. s. f. anwenden, welches unter den Böden in Brand gesteckt wird. Ein solcher Ofen unterscheidet sich wenig von einem gewöhnlichen Backofen, und seine Gestalt und Größe sind ziemlich gleichgültig.

Ein anderes Verfahren besteht darin, daß man die Drathringe in runden, 2 bis 4 Fuß im Lichten weiten, 8 bis 10 Fuß hohen, cylindrischen, auf der einen Seite mit einer eisernen

wänden, angebracht und mit Aschenfäßen versehen sind. Um den cylindrischen Ofen oben zu schließen und die Hitze zusammen zu halten, versteht man ihn mit einem Gewölbe, wozu man in der Regel eine Haube von starkem Eisenblech wählt. Dies Gewölbe, oder diese Haube ist sehr flach, so daß ihr Mittelpunkt auch nur etwa 12 Zoll von dem Mittelpunkte des Cylinderdeckels entfernt ist. Die Haube hat in der Mitte ein Abzugsrohr für die Flamme und für die Dämpfe, von 1 Fuß im Durchmesser und von beliebiger Höhe, welche sich nach dem Grade der Höhe richtet, welche man dem Cylinder mittheilen will. Die Zeichnungen Taf. XLIX. Fig. 7—9. stellen einen solchen Glühofen dar. — Das Brennmaterial wird in gewöhnlicher Art, nämlich durch verschließbare Thüröffnungen, welche über den Rosten in der Ofenmauer angebracht sind, auf den Rost gebracht. Wenn man Steinkohlenfeuerung anwendet, so stellt man den Cylinder in dem Ofen auf eine so hohe massive Unterlage, daß die Cylinderflächen zunächst dem Boden, mit den Steinkohlen auf den gefüllten Rosten nicht in Berührung kommen. Ueberhaupt muß der Cylinder immer etwas höher stehen als die Rosthöhe beträgt, damit der Cylinderboden keine kalte Luft durch die Rostöffnung erhält.

Wie oft das Eisen von dem stärksten bis zum feinsten Drath geglühet werden muß, ist größtentheils von der Beschaffenheit des Eisens abhängig. Auf vielen Drathhütten läßt man den Drath 35 bis 40 Mal durch die Zieheisen mit immer abnehmender Größe der Oeffnungen gehen, und reicht mit einem 4 bis 5 maligen Ausglühen vollkommen aus.

§. 1026.

Das ältere Verfahren bei der Drathbereitung, nach welchem das Eisen unter dem Hammer zu schwächeren Dimensionen ausgestreckt, dann mit Zangen zu größeren Drathsorten ausgezogen und zuletzt auf den Bobinen zu den feinsten Dimensionen gebracht wird, ist immer sehr unvollkommen, indem der Drath

unansehnlich ausfällt und ein bedeutender Eisenverlust selbst dann nicht zu vermeiden ist, wenn das Materialeisen in runden Gesenken unter dem Hammer vorbereitet wird. Auch die Anwendung des geschnittenen Eisens, selbst wenn es durch die Behandlung unter einem Hammer mehr Nerv bekommen hat, giebt immer noch zu vielem Ausschußdrath und starken Abfällen Veranlassung.

Ungleich zweckmäßiger ist die Verfahrungsweise, die größeren Drathsorten unter kleinen Walzgerüsten anzufertigen, und die feineren aus jenen größeren, auf den Leiern, oder auf stehenden oder liegenden Rollen darzustellen. Bei dieser Verfahrungsart ist es vorzüglich nothwendig, den Walzen eine möglichst große Geschwindigkeit zu ertheilen, um den Drath, so weit er sich unter den Walzen anfertigen läßt, in einer und derselben Hitze darzustellen. Es ist deshalb nothwendig, durch Hülfe der Vorgelege eine solche Geschwindigkeit für die Walzen zu bewirken, daß diese in der Minute 225 bis 250 Umdrehungen machen. Bei dieser Geschwindigkeit und bei einer angemessenen Construction der Walzgerüste, läßt sich das Materialeisen von 1 Quadratzoll Stärke in einer Zeit von etwa $\frac{1}{4}$ Minuten zu Drath von 4 bis $4\frac{1}{2}$ Linien im Durchmesser ganz täglich ausstrecken. Drath von dieser Stärke scheint der stärkste zu seyn, der sich mit Erfolg schon auf den Rollen oder Bobinen verarbeiten läßt.

Die Eisenstäbe, welche auf dem Walzwerk zu Drath von dieser Stärke ausgezogen werden, erhalten die Glühhitze in einem Glühofen bei Flammenfeuer. Ein solcher Flammenofen hat ein sehr niedriges Gewölbe, um die Hitze durch Zurückstrahlen vom Gewölbe auf den Glühheerd zu leiten. Das Verhältniß des Rostes zum Glühheerd ist sehr groß, indem man z. B. einen 4 Fuß langen und bei der Feuerbrücke $3\frac{1}{2}$ Fuß breiten Heerd, mit einem Rost von der Länge, die der Heerdbreite gleich kommt, und von der Breite von 3 Fuß versieht.

Der Herd behält auf das erste Drittel seiner Länge ziemlich dieselbe Breite (von $3\frac{1}{2}$ Fuß), wird dann aber mit schnell abnehmender Verlängerung ovalförmig an den Fuchs herangezogen, welcher eine Länge von 12 Zoll und eine Höhe erhält, die der Beschaffenheit des Brennmaterials angemessen ist. Das Gewölbe ist bei der etwa 6 Zoll hohen Feuerbrücke nur 16 Zoll, und bei der Fuchsöffnung etwa 12 Zoll von der ganz horizontalen Sohle des Glühherdes entfernt.

Zu der eigentlichen Walzarbeit wendet man am zweckmäßigsten drei Walzgerüste an, welche neben einander stehen und so zusammengekuppelt sind, daß sie durch eine und dieselbe Kraft in Bewegung gesetzt werden. In dem ersten Walzgerüst befinden sich drei über einander liegende Walzen, welche als Vorbereitungsrollen dienen, indem unter ihnen das Materialeisen (Quadratstückchen) zu feinerem Quadrat-Redeisen ausgezogen wird. Dieses erste Walzgerüst ist also ein Feinreifeengerüst mit Quadratkalibern in den Walzen. An diesem Gerüst ist das zweite mit zwei Walzen, und an dem zweiten das dritte, ebenfalls mit zwei Walzen angekuppelt. Von diesen beiden Walzgerüsten enthält das erste die kleinen Vorbereitungsrollen mit Rundreifeinkalibern, und das zweite die ebenfalls mit Rundreifeinkalibern versehenen Vollendungsrollen. Statt der beiden letzten Gerüste würde eins ganz zureichend seyn, indeß zieht man es vor, kurze Walzen anzuwenden, die sich leichter auswechseln lassen, wenn sie schadhast geworden sind.

Bei Materialeisen, welches z. B. aus 1 Zoll starkem Quadratreife besteht, ist der Gang der Arbeit folgender:

Die Stäbe werden mit einer Wassertscheere zu Stücken von 2 Fuß Länge zerschnitten, und in dieser Länge auf dem Herde des Glühofens bis zum Weißglühen erhitzt. In dem weißglühenden Zustande werden sie unter die Walzen gebracht, welche in einer Minute 220 bis 250 Umdrehungen machen müssen.

Den drei Walzen im ersten Walzgerüst sind zwölf correspondirende Einschnitte zugetheilt, von denen der erste oval ist, die andern aber viereckig und von abnehmender Größe sind. Das erste Gerüst mit drei Walzen zu versehen, ist deshalb anzu-rathen, damit die zu walzenden Stäbe von beiden Seiten zwischen die Walzen gesteckt werden können, und nicht wieder rück gegeben werden dürfen, wenn sie durch die Walzen gegangen sind. Bei der großen Schnelligkeit, mit welcher die Arbeit betrieben werden muß, würde durch das Zurückreichen der Stäbe verloren gehen, und die Stäbe würden dabei sehr erhitzen. Dies ist zum Theil auch die Ursache, warum man noch ein drittes Walzgerüst anwendet, und die fast fertigen Dräthe zum letzten Mal durch die Walzen im dritten Walzgerüst gehen lassen, obgleich die Walzenkörper im zweiten Gerüst groß genug sind, um den Draht darunter zu vollenden. Von den Voranfertigungswalzen gelangt das Eisen zuerst in elliptische oder ovale Kaliber, welche sich in den Vorbereitungswalzen des zweiten Gerüsts befinden, und aus diesen zuletzt in die runden Kaliber des dritten Gerüsts, in welchem es als fertiger Draht seine Vollendung erhält. Von der Glühhitze, die das Eisen erhalten hat, so wie von der härteren oder weicheren Beschaffenheit des Eisens selbst, ist es abhängig, ob die Stäbe die Einschnitte nach der Reihe durchpassiren müssen, oder ob sie an einige überspringen kann, welches sich erst bei der Arbeit beurtheilen läßt. Oft ist es schon genügend, wenn man das Eisen nur durch acht Einschnitte gehen läßt.

Wenn der 2 Fuß lange Stab auf diese Art etwa zehnmal durch die Walzen gegangen ist, so hat er, bei einem Durchmesser von $4\frac{1}{2}$ bis $4\frac{1}{2}$ Linien, eine Länge von 32 bis 36 Fuß erhalten, zu welcher Streckarbeit etwa 36 bis 40 Sekunden Zeit erfordert werden. Der fertige Draht kommt dann zuletzt noch glühend aus der Walze.

§. 1027.

Sollen stärkere runde Eisensorten, oder starke Dräthe von einem größeren Durchmesser als von $4\frac{1}{2}$ Linien dargestellt werden, so müssen, wie sich von selbst versteht, die Rundkalliber im dritten Gerüst darnach eingerichtet seyn. Soll der unter dem Walzwerk bereite Drath aber zu feineren Drathsorten verarbeitet werden, so ist es gut, ihn wenigstens nicht stärker als von $4\frac{1}{2}$ Linien im Durchmesser zu lassen. Er wird dann sogleich auf eine, 2 Fuß im Durchmesser starke Trommel gewickelt und nach vorher erfolgtem Glühen an den Drathzug abgegeben. Dies weitere Ausziehen geschieht durch stehende Rollen, welche mittelst konischer Zahnräder mit der Welle in Verbindung stehen, an welcher die Betriebskraft wirkt. Für die gröbsten Drathsorten, mit Einschluß des unmittelbar aus dem Walzwerk kommenden Drahtes, haben diese Rollen einen Durchmesser von 15 Zoll; für die feineren und feinsten Drathsorten giebt man den Rollen einen Durchmesser von etwa 8 Zoll.

Weil das Eisen bei dieser Operation immer nur nach einer Richtung, nämlich nach der Richtung der Länge ausgebeugt wird, so hat man dabei den geringsten Abfall an Stumpen, Enden, Schiefen, Spalten u. s. f. zu befürchten, auch behält der Drath eine größere Festigkeit, als bei der Anfertigung aus geschmiedetem oder geschnittenem Eisen. — Das Ausglühen in den vorhin erwähnten gegossenen eisernen Cylindern geschieht zum ersten Mal bei dem dicken Drath, welcher von dem Walzwerk zum Drathzug abgegeben wird, und muß demnachst bis zur Anfertigung der feinsten Drathsorten noch 3 bis 4 Mal wiederholt werden.

§. 1028.

Der Materialienverbrauch bei der Drathfabrikation ist schwer zu bestimmen. Feinere Dräthe, welche öfter geglühet werden, müssen natürlich einen größeren Eisenverlust und Brennmaterialienaufwand veranlassen. Der eigentliche Abbrand sollte indess

ei den feinsten Drathsorten nicht über $12\frac{1}{2}$ Procent seyn, sonst würde die Glühanstalt schlecht genannt werden müssen. Die Menge des Abfalls, d. h. der Stumpen und abgerissenen Enden, richtet sich nach der Beschaffenheit des Eisens, so wie nach allen den vorhin bemerkten Umständen. Sind diese ungünstig, und ist das Eisen außerdem noch mürbe und wenig zähe, so kann der Abfall größer seyn als die Produktion von gutem Drath, wenigstens bei den feineren Drathsorten. Alsdann pflegt man eine Drathfabrik nicht mit Vortheil zu arbeiten.

Rinman, Anleitung zur Kenntniß der gröberen Eisen- u. Stahlveredlung, und deren Verbesserung. N. d. Schwed. Wien 1790. S. 199—229. — Evermann a. a. O. S. 266 u. f. — Du Hamel, die Kunst, das Eisen zu Drath zu ziehen. N. d. Franz. von Halle. — v. Moll, Jahrbücher der Berg- und Hüttenkunde. I. 55 u. f. — Extrait du mémoire de M. Mouchel, sur la fabrication du fil de fer et d'acier; in dem Journ. des mines No. 127. p. 63—80. — Polhem, vom Eisendrathziehen; in Schreber's Sammlungen. XII. 385.

D. Die Blechfabrikation.

§. 1029.

Um das Eisen zu Blechen, nämlich nach allen Richtungen in Länge und Breite auszudehnen, während es nach der Richtung der Stärke oder der Höhe zusammengedrückt wird, muß es in den Zustand des Glühens versetzt, und glühend durch die Schläge eines Hammers oder durch ein Walzwerk ausgebreitet werden. Durch eine einmalige Erhitzung des zur Blechbereitung bestimmten Eisens würde man nur in wenigen Fällen ein ganz fertiges Blech erhalten, weil das Eisen, besonders bei großen und starken Blechen, früher erkaltet seyn würde, als das ganze Blech fertig ist. Deshalb bringt man das Eisen, eben so wie bei der Drathfabrikation, zu verschiedenen Malen in die Arbeit, um es nach und nach zu den verlangten Dimensionen auszudehnen. Nach den Vorrichtungen zum Glühen, nach der

Hütten ist die Bahn über 4 Zoll, auf anderen nur $\frac{3}{4}$ Zoll breit. Eine breitere Bahn giebt glattere und schönere Bleche, verzögert aber die Arbeit.

Die verhaueenen Stäbe oder Stürze werden im Herde gewärmt, und dann zuerst an dem einen Ende bis auf das Doppelte ihrer anfänglichen Breite unter dem Hammer ausgebreitet, dann sogleich wieder gewärmt, um auch die zweite Hälfte auszubreiten. Ist dies geschehen, so wird der bearbeitete Sturz zur Hälfte umgebogen, und das umgebogene Ende, ober der Saum, durch einen Schlag des Hammers zusammengeschlagen. Zwei Arbeiter, von denen der eine die vordere, der andere die hintere Hälfte des Sturzes ausbreitet und zusammenschlägt, wechseln mit einander ab, so daß der Hammer so lange ununterbrochen fortgeht, bis alle Stürze ausgebreitet und zusammengeschlagen sind. Die bearbeiteten Stürze heißen Urwellstürze, so wie die Arbeit das Urwellen. Ein fertiger Urwellsturz besteht also aus zwei Hälften, von denen eine jede in der Folge ein Blech giebt. Große Bleche werden einzeln geurwellt, und nicht zu doppelten Urwellstürzen bearbeitet.

Die geurwellten Stürze werden dann sämmtlich wieder gewärmt, dann einzeln beim Saumende mit der Zange gefaßt, und das Vorderende bis zur doppelten Breite der Urwellstürze ausgebreitet, noch warm wieder ins Wärmfeuer gebracht, und dann auch beim Saumende ausgebreitet. Die fertigen Stürze werden so lange auf die Hüttensohle gelegt, bis das ganze Quantum bearbeitet ist. Man nennt diese Arbeit das Gleichen, oder auch das Stürzen, und die ausgebreiteten Urwellstürze nennt man im Allgemeinen Stürze. Bei dieser Arbeit ist große Aufmerksamkeit nöthig, um nicht zu viel Eisen in der Mitte stehen zu lassen, weil es sich sonst bei den folgenden Bearbeitungen umlegt und zu Falten in den Blechen Anlaß giebt. Die Hammerbahn muß genau die Mitte der Stürze treffen, und das Eisen nach und nach nach den Seiten treiben; umgekehrt

arf aber der Hammer nicht erst die Seiten ausbreiten und das Eisen in der Mitte stehen lassen.

Die Stürze erleiden nun die dritte Bearbeitung. Dazu st, weil immer mehr Stürze zugleich in Arbeit genommen und zusammengelegt werden, eine größere Hitze nothwendig, wobei die aus zwei zusammengebogenen Hälften bestehenden Stürze leicht an einander schweißen. Um dies zu verhindern, taucht man sie in eine wässerige Flüssigkeit, in welcher feiner Thon, Kreide und Kohlenstaub eingerührt sind. Die in dieser Flüssigkeit (Hahnenbrei) eingetauchten Stürze werden in Päck zusammengelegt. Zu jedem Haufen nimmt man etwa 1 Centner, oder 6 bis 20 Stürze, je nachdem die Bleche stärker oder feiner sind. Jeder Haufen heißt ein Paß oder eine Zange, und die Anzahl der Zangen, welche mit Einemal in der Arbeit sind, wird eine Zech genannt. Jede Zange wird einzeln gewärmt und unter den Hammer gebracht. Diese Arbeit ist sehr beschwerlich und erfordert Kraft und Gewandtheit, weshalb beim Schmieden oder Paßschmieden auch zwei Arbeiter nöthig sind, die sich einander helfen und das Paß gehörig auf dem Amboss drehen, damit der Hammer nicht zu oft auf eine und dieselbe Stelle trifft. Zur Unterstützung beim Schmieden, und um das Paß besser auf dem Amboss halten zu können, ist auf jeder Seite desselben ein Haken, in Gestalt eines rechten Winkels — ein sogenannter Knecht — im Hammerstock befestigt, worauf das Paß ruhen kann. Das Umwenden muß, obgleich es sehr beschwerlich ist, doch so oft als möglich geschehen, damit die eine Seite des PASSES nicht mehr ausgereckt wird als die andere. Dies Umwenden ist auch beim Urwellen und Bleichen nicht zu versäumen. Da das Schmieden die letzte Verarbeitung der Blechstäbe ist, so muß sorgfältig darauf gesehen werden, daß der Hammer in die ausgereckten Bleche nicht Beulen oder Löcher schlägt. Durch das einmalige Schmieden einer Zange haben die Stürze noch nicht die volle Ausdehnung

einander führen und die Stürze nicht durch diagonale Schläge des Hammers zugleich stark ausrecken; allein gänzlich lassen sich die Beulen niemals vermeiden. Außerdem ist die Unvollkommenheit der Methode nicht bloß in der mangelhaften Beschaffenheit des Produktes, sondern mehr noch in der Langsamkeit derselben und in dem großen Materialienaufwand zu suchen, den sie veranlaßt.

§. 1035.

Mit der zunehmenden Größe und Dicke der Bleche, steigt die Schwierigkeit der Anfertigung derselben unter den Hämmern. Große und schwere Maschinenbleche würden besondere Wärmevorrichtungen in den Herden erfordern und einen außerordentlich großen Kohlenverbrauch veranlassen, weil die großen Eisenmassen sich nur schwierig erhitzen lassen, und weil das Ausrecken unter den Hämmern, — selbst wenn diese ein bedeutendes Gewicht erhalten, — immer nur so langsam von statten geht, daß die starke Eisenmasse zu wiederholten Malen in das Wärmefeuhr zurückgebracht werden müßte. Die alte Methode der Blechbereitung ist daher für große und starke Maschinenbleche fast unanwendbar, sowohl wegen der Schwierigkeit der Behandlung im Wärmefeuhr und unter dem Hammer, als auch weil es fast nicht möglich seyn würde, dem Blech eine ganz gleiche Eisenstärke zu geben, worauf es doch bei der Darstellung der schweren Bleche zu den Dampfkesseln für Hochdruckmaschinen sehr wesentlich ankommt. Außerdem leidet die Güte des Eisens durch die häufigen trocknen Hitze zwischen Kohlen vor dem Gebläse. Große und schwere Bleche können daher mit Erfolg nur unter Walzwerken und mit Hülfe gut construirter Glühöfen angefertigt werden.

§. 1036.

Eisenbleche von geringen Dimensionen in der Länge und Breite und von geringer Stärke, welche gewöhnlich eine Verzinnung erhalten, oder die sogenannten verzinnnten Bleche (Weiß-

zur Hälfte gebreiteten Stürzen, beim Saumende, mit der Zange, und breitet auch das Vorderende, so daß die Stürze eine Länge von 10 bis 11, und eine Breite von 5 bis 6 Zoll erhalten. Diese Arbeit heißt das Gleichen. Es werden immer zwei Stürze mit einem Mal geglichen. Der Gehülfe hat dafür zu sorgen, daß immer eine gehörige Menge von gerichtreifteten Stürzen im Herde befindlich ist, damit bei der Arbeit kein Verzug entsteht: auch muß er die schon geglichenen Stürze sortiren, aus einander legen, und in Hahnebrei eintauchen, damit sie nicht an einander schweißen, und 50 solcher Stürze, welche eine Zange genannt werden, zusammenlegen. Vier Zangen machen gewöhnlich eine Zechе. Während des Anwärmens der Zechе wird der Urweßhammer aus dem Gerüst genommen, der Breihammer eingelegt und nun zum Schmieden geschritten.

Das Wärmen einer Zechе geschieht auf ein paar horizontal über dem Herd gelegten Stangen, auf welche die Zechе so gestellt wird, daß die Stürze mit der langen Kante auf den Stangen ruhen, worauf hinter der zu wärmenden Zechе eine eiserne Stange senkrecht aufgerichtet wird, um dadurch die Stürze nach der Seite der Form zusammenpressen zu können, damit keine Zwischenräume entstehen. Die Zechе wird mit Kohlen beschüttet, das Gebläse angelassen, und mit dem Verbrennen der Kohlen so lange fortgeföhren, bis alle Zangen glühend sind. Jede Zange wird drei bis vier Mal geschmiedet, und nach dem jedesmaligen Schmieden werden die Zangen aus einander genommen und anders geordnet, um alle Stürze gleich stark auszureden. Wenn die Bleche durch das Schmieden die gehörige Größe erhalten haben, werden die vom vorigen Schmieden erhaltenen und schon nach dem Hüttenmaaß beschnittenen Bleche zwischen die eben geschmiedeten Zangen gelegt, und erhalten langsameammerschläge, damit sie glatt und eben werden, welche Arbeit das Abrichten genannt wird. Die abgerichteten Bleche — gewöhnlich Dünneisen genannt — werden dann noch einmal

nach dem üblichen Maas, welches sie als verzinnete Bleche haben sollen, beschnitten.

In mehren Hütten hatte man schon angefangen, das Nichtheissen abzuschaffen, und das Urwellen und Nichtheissen mit einander zu verbinden, wodurch Zeit, Eisen und Brennmaterial erspart wurden.

Auf den Hüttenwerken, wo der Weißblechmeister die Abschnittel selbst wieder verarbeitete, mußte er aus 100 Centr. Weißblechstäben 73 bis 75 Centr. Dünneisen abblefern, so daß ein Abgang von 25 bis 27 Procent gestattet war. Der Verbrauch an Holzkohlen beträgt für den Centner Dünneisen 40 bis 48 Kubikfuß. — Es läßt sich im Durchschnitt annehmen, daß aus 100 Centr. Blechstäben höchstens 46 Centr. Dünneisen und eben so viel Abschnittel, Enden und Ausschuß erfolgten, und daß ein wirklicher Eisenabgang bei der eigentlichen Blechschmiedearbeit von 8 Procent stattfindet. Zu diesem Verlust muß natürlich noch derjenige hinzugerechnet werden, welcher durch das Zugutmachen der Abschnittel und der Abfälle entsteht.

§. 1037.

Das gewöhnliche, auf den alten Blechhütten noch übliche Verfahren beim Verzinnen der Bleche ist folgendes.

Die zu verzinnenden Bleche (Dünneisen) müssen zuerst geheizt werden, um sie vom Glühspan zu befreien, und ihnen eine reine metallische Eisenfläche zu geben, welche mit dem Zinn in Verbindung treten kann. Zur Beize bedient man sich der vegetabilischen Säure (Essigsäure), welche man durch Gährung des geschroteten Getreides (Roggens) erhält. Die Beize befindet sich in einem eigenen Gewölbe, dem Beizgewölbe, in Tonnen. Das Gewölbe muß stets eine warme Temperatur von einigen 30° Reaum. haben, theils um die Gährung zu befördern, theils um die Wirkung der Säure auf das Eisen über dessen Oxyd zu beschleunigen. Sechs Tonnen machen eine

ganze Weize aus, und nach der Stärke der Fabrication hat man 6, 12, 18, 24, oder auch 9, 15 u. s. f. Tonnen, indem man eine halbe Weize aus drei Tonnen bestehen läßt. Jede ganze Weize besteht aus 2 Tonnen neuer Weize, 2 Tonnen alter Weize und 2 Tonnen Hävel. Wird sie erst eingerichtet, so erhält die alte Weize 3 Scheffel, die neue Weize 4 Scheffel, und der Hävel 4 Scheffel Roggenschrot, welche mit Sauerteig und Wasser gähren. Das Nachtragen des Schrots geschieht gewöhnlich alle 8 Tage; es wird dann $\frac{1}{2}$ Scheffel zur neuen, $\frac{1}{2}$ zur alten Weize und $\frac{1}{2}$ zum Hävel gesetzt. Zuerst kommen die Bleche in die alte Weize, und zwar in jede Tonne 144 Blatt, oder ein Häufel, welche so gestellt werden, daß die Bleche wechselseitig auf der langen und auf der schmalen Seite stehen, damit die Weize überall angreifen kann. In der alten Weize bleiben die Dünneisen 24 Stunden liegen, und kommen dann eben so lange in die neue Weize, und endlich 48 Stunden in den Hävel, so daß sie im Ganzen 4 Tage in der Weize bleiben, worauf sie in eine mit reinem Wasser angefüllte Tonne gelegt werden, in welcher sie bis zum ferneren Gebrauch liegen bleiben, um keinen Rost anzusetzen. Alle 14 Tage wird die alte Weize, welche am meisten angegriffen wird, und die Bleche vom größten Glühspan, so wie vom Thon des Hahnebreies befreien muß, weggeschafft (an mehreren Orten als essigsaures Eisen an die Rattunwälder verkauft) und die neue Weize zur alten genommen, welche noch $\frac{1}{2}$ Scheffel Nachsatz an Schrot bekommt und wieder 14 Tage als alte Weize gebraucht wird, so daß sie 4 Wochen, nämlich 14 Tage als neue und 14 Tage als alte Weize dient. Wenn nach 14 Tagen die neue Weize wieder von neuem vorgerichtet wird, muß aus dem Hävel etwas Grund zum Gähren genommen werden, wogegen er $\frac{1}{2}$ Scheffel Nachsatz an Schrot erhält, und beständig gebraucht wird.

Nach dem Weizen kommen die Dünneisen zur Reibebank, wo sie mit fein gepochter Hohofenschlacke, oder besser mit scharfem

erhalten, indem das Eisen früher erkaltet, als die Bleche völlig ausgedehnt sind. Deshalb wird das Backschmieben oft drei bis vier Mal wiederholt, und die Bange eben so oft wieder gewärmt. Nach dem jedesmaligen Schmieden werden die Päckte auseinander genommen, um zu sehen, ob Stürze zusammengeschnitten sind, welche man alsdann zu trennen suchen muß. Ueberhaupt werden die Stürze in einer anderen Reihenfolge zusammengesetzt, als in welcher sie gelegen haben, weil sich die in der Mitte der Bange liegenden Stürze, welche am längsten glühend bleiben, am meisten ausdehnen. Wären einige Bleche von den vorigen Beuten zu kurz geblieben, so werden diese mit in das nächstfolgende Pack gelegt und wieder mit geschmiebet, damit sie stärker ausgedehnt werden.

Wenn die Stürze nach dem dritten Schmieden die gehörige Länge erhalten haben, so wird das Pack noch einmal etwas gewärmt, um die Unebenheiten und Beulen, welche beim Schmieden unter der schmalen Hammerbahn unvermeidlich sind, auszugleichen. Dies geschieht dadurch, daß jedes einzelne Pack auf einem breiten Amboss, oder auf einer vollkommen glatten Eisenplatte, unter einem Hammer mit einer breiten Bahn, durch langsame Schläge geebnet und geglättet wird. Der Hammer heißt der Britsch- oder Abriechhammer, und die Arbeit das Britschen oder Abriechen der Bleche. Die Abriechschale muß eine vollkommen horizontale Lage haben; auch muß der Hammer so gefellt werden, daß er die Päckte weder vorn noch hinten trifft. War beim Gleichen oder Schmieden ein Fehler begangen, so kann das Abriechen nicht viel helfen, weil die Unebenheiten dadurch nur etwas fortgeschafft werden können, aber nicht die Falten und andere Fehler, die durch mangelhafte Arbeit entstanden sind.

Nach dem Abriechen werden die Päckte noch mit einem hölzernen Hammer gepritscht, um alle Beulen auszugleichen.

Talg, welche sich nicht allein bei dieser, sondern auch bei den folgenden Arbeiten des Verzinnens in die Höhe heben, werden mit einem Schaumlöffel abgenommen, und der Abschaum, welcher noch Zinnförner enthält, in einen besonderen Napf gebracht. Die Arbeit heißt das Aufziehen oder das Abschäumen. Wenn alles zu verzinnende Dünneisen eingebrannt ist, wird das Einhaltblech in die Pfanne gesetzt und in den dadurch abgesonderten größeren Raum derselben, ein ganzer Satz von den eingebrannten Blechen, ebenfalls auf der hohen Kante, gebracht, welche, nachdem gehörig aufgezogen und abgeschäumt ist, eins nach dem andern herausgezogen werden. Diese Arbeit heißt das Abbrennen oder Einschlagen. Die herausgezogenen Bleche werden auf einem rosthförmigen Rahmen — Schragen — gesetzt, damit das überflüssige Zinn abläuft; indeß dürfen sich die Bleche auf dem Schragen nicht berühren. Von dem Schragen werden die Bleche einzeln auf der hohen Kante in den kleineren, abgesonderten Raum der Pfanne gebracht, oder durchgeführt, aber sogleich wieder herausgehoben und auf einen zweiten Schragen gestellt, worauf ein zweites Blech vom ersten Schragen genommen wird u. s. f. Die Bleche vom zweiten Schragen werden untersucht, ob sie noch schwarze, nicht verzinnnte Stellen haben. Diese Stellen werden befragt, und die Bleche noch einmal durch die Zinnpfanne gezogen, oder durchgeführt. Die verzinnten Bleche kommen in den Schwarzwischkasten, worin sie mit Sägespänen und alten Lumpen abgewischt werden, um den Talg von der Oberfläche wegzuschaffen. Die Sägespäne müssen von allen Sandkörnern frei seyn, um keine Schrammen und Ritzn auf der Oberfläche des Bleches zu verursachen.

Weil die Bleche durch das Stehen auf dem Schragen beim Verzinnen eine Tropfkante von Zinn erhalten, indem das überflüssige Zinn von der Kante, mit welcher die Bleche auf dem Schragen stehen, abtröpfelt, so muß diese weggeschafft werden.

An einigen Orten werden die Bleche nach der Richtung der Diagonale aus der Pfanne gezogen, so daß nicht eine ganze Kante, sondern nur eine Ecke zuletzt aus der Pfanne kommt; auch geschieht das Herausheben der durchgeführten Bleche sehr langsam, damit sich alles Zinn nach dieser Ecke ziehen kann, und die Bleche werden dann auch nach der Richtung der Diagonale auf den Schragen gestellt, wodurch sich alles Zinn in der Ecke sammelt und einen Knoten bildet. Auf andern Hütten stellt man die herausgehobenen Bleche auf eine mit einem niedrigen Rande versehene eiserne Platte, welche bei demselben Feuer erwärmt wird, welches zur Erhitzung der Zinnpfanne dient. Zwischen den Rändern dieser Platte befindet sich flüssiges Zinn, welches das von den Blechen abtropfende Zinn aufnehmen kann und es wieder in die Zinnpfanne zurückführt, so daß die Bleche keinen Saum oder Rand erhalten. Sonst wird die Zinnkante in einer besondern Abwerfspanne weggeschafft. Diese hat die Gestalt einer abgestumpften Pyramide, ist 16 oder 20 Zoll lang, oben $4\frac{1}{2}$, unten 3 Zoll breit und 4 Zoll tief, und ebenfalls aus Gußeisen angefertigt, so daß sie unmittelbar über die Flamme gehängt werden kann. Beim Abwerfen befindet sich unten in der Pfanne etwas Zinn, das stets flüssig erhalten wird, und in welches die Bleche mit der Tropfkante gestellt, dann sogleich wieder herausgenommen und mit Moos abgewischt werden, wodurch der sogenannte Rand oder Abwerfsaum der Bleche entsteht. Bei diesem Verfahren geht immer etwas Zinn verloren, welches beim Verbrennen des Mooßes nicht ganz gesammelt werden kann. Außerdem erhalten die Bleche auch durch den Saum ein ungeställiges Ansehen.

Nach dem Abwerfen — wo dieses stattfindet — kommen die Bleche gewöhnlich erst in den Trockenofen, damit sie durch eine gelinde Wärme alle Feuchtigkeit verlieren, und von da zum Weißwischkasten, worin sie mit einem Gemenge von sehr feiner Kreide- und Kleien abgewischt werden, damit sie eine reine

und glänzende Oberfläche erhalten. Sandkörnert und scharfe Körperchen müssen dabei sorgfältig vermieden werden. — Vom Weißwischkasten bringt man die Bleche zum Ueberfahren, oder zum Abwischen des Staubes, welches bloß mit Lumpen geschieht.

§. 1038.

Die fertigen Bleche werden sortirt und dann verpackt. An einigen Orten ist es noch gebräuchlich, die Bleche nicht in Kisten zu verpacken, sondern sie in runde Fässer einzuzwängen, wodurch sie leiden, indem sie krumm gebogen werden müssen. Die Verpackung in Fässern ist indeß jetzt wohl überall abgeschafft und statt derselben die Verpackung in Kisten eingeführt. Die Anzahl der Blätter oder Tafeln Weißblech, welche ein Faß oder eine Kiste enthält, ist in verschiedenen Ländern verschieden. In Frankreich enthält eine Kiste 300 Blatt. In England ist die Tafelzahl sehr unbestimmt; sie soll 110, 220 oder 440 seyn; indeß trifft man Kisten von 99 — 112, von 202 — 230, und von 430 — 450 Blatt. In Deutschland hat ein Faß 450, und eine Kiste 225 Tafeln. Von den schwächsten Blechen (Sentler) enthält aber eine Kiste oder ein halbes Faß herkömmlich 300 Blatt. Wird das nach dem Zinnmaaß beschnitte Dünneisen schwarz und unverzinkt verkauft, so enthält eine Kiste nur 150 Blatt.

Gutes Weißblech muß überall gleich stark, ohne Erhabenheiten und Beulen, und mit scharfen und gleichen Ranten versehen seyn. Die Verzinnung muß gleich, glatt, glänzend, ohne Streifen und ungleiche Stellen ausfallen. Der Abwerfbaum muß — wo er noch vorhanden ist — überall gleich breit seyn. Die Farbe der Verzinnung darf nicht ins Gelbliche, sondern sie muß mehr ins Silberweiße fallen. Unverzinnnte Stellen, Gruben, Risse und Blasen sind Fehler, wodurch ein Blech zu Ausschufß geeignet wird.

Die Dimensionen, welche die Bleche erhalten, richten sich

forderlich sind, um erst das Material zu den Blechen, durch Zusammenschweißen größerer Eisenmassen, oder auf eine andere Weise durch die Schweißarbeit darzustellen. Die Walzwerke für die größeren (Sturzbleche, Schwarzbleche) und für die kleineren Bleche (Weißbleche, Dünneisen) haben genau dieselbe Einrichtung und unterscheiden sich nur durch die Dimensionen, indem man, wenn es nur die Absicht ist Bleche von kleinen Dimensionen anzufertigen, den Walzen, — deren Preis mit dem zunehmenden Gewicht bedeutend steigt, — keine größere Länge giebt, als die Größe der Bleche es nothwendig macht.

Die Walzwerksgerüste für die Blechbereitung stimmen mit den Stabeisen-Walzwerksgerüsten überein (§. 860). Man bedient sich jedoch auch noch der Pilarengerüste, welche bei den Stabeisenwalzen ganz abgekommen sind. Die Pilarengerüste gestatten ein schnelleres und bequemerer Stellen der Walzen als die Ständergerüste, und das ist besonders der Grund, warum man sie bei der Blechwalzarbeit häufig noch anwendet. Seit einigen Jahren hat man indeß bei den Ständergerüsten das Stellen der Walzen durch Keile eingeführt, wodurch ebenfalls ein schnelles und leichtes Stellen der Walzen bewirkt werden kann, so daß die in der Anschaffung und Unterhaltung theureren Pilarengerüste mehr und mehr durch die Ständergerüste werden verdrängt werden. Ein schnelles und bequemes Stellen der Walzen ist für die Blechfabrikation von Wichtigkeit, indem die obere Walze fast nach jedem Durchgange der Blechstürze durch die Walzen, so festgestellt werden muß, daß sie sich von der unteren, stets in derselben Lage bleibenden Walze, weniger entfernen kann, oder daß sie weniger hoch gehoben wird. Bei den Stabeisenwalzen behält die obere Walze dieselbe Stellung unverändert bei, so lange Flacheisen von derselben Stärke angefertigt wird, und es findet daher kein Stellen der Walzen während der Arbeit statt. Daher ist es einleuchtend, daß Vorrichtungen zum schnellen und bequemen Stellen der

oberen Walze bei der Blechbereitung von Wichtigkeit sind, und daß die Einrichtungen bei den Blechwalzgerüsten vorzugsweise auf die Erreichung dieses Zweckes gerichtet seyn müssen.

Die Blechwalzwerke sind immer nur mit zwei Walzen versehen, theils weil bei schweren Blechen die mittlere Walze dem starken Druck nicht gehörigen Widerstand würde leisten können, theils weil es fast unausführbar seyn würde, die mittlere und die obere Walze gleichzeitig zu stellen, nämlich die Entfernungen der 3 Walzen von einander, bei jedem Durchgang der Stürze abzuändern.

Weil die Blechwalzen eine ungleich größere Kraft auszuüben haben als die Stabeisenwalzen, so müssen die Gerüste stärker und dauerhafter construirt seyn. Bei den Ständergerüsten werden beide Ständer durch eiserne Anker oder Bolzen mit einander verbunden. Bei den Pillargerüsten werden je zwei Pillaren schon vermöge der Construction der Gerüste mit einander in Verbindung gesetzt. Auch der Grundbau, oder die Fundamentirung muß mit großer Sorgfalt ausgeführt, und die Sohlplatten zu den Ständern oder Pillaren müssen durch lange und starke eiserne Bolzen so sorgfältig mit den Grundankern verbunden seyn, daß durchaus kein Verrücken der Sohlplatten stattfinden kann. Eben so ist auf die dauerhafte Verbindung der Ständer oder der Pillaren mit den Sohlplatten die größte Sorgfalt zu richten.

Bei den Blechwalzwerken ist es besonders von Wichtigkeit, solche Einrichtungen zu treffen, daß die Ständer oder die Pillaren bequem und sicher weiter von einander entfernt, oder näher an einander gerückt werden können, um längere oder kürzere Walzen einzulegen, wenn breitere oder schmalere Bleche angefertigt werden sollen.

Die Stellung der oberen Walze wird bei den Ständergerüsten entweder durch Schrauben, oder durch Keile bewerkstelligt. Die Zeichnungen auf Taf. LXI. stellen ein Blechwalzwerk mit

Ständergerüst und Schraubenstellung dar. Die Zeichnungen Taf. LXII. Fig 1 — 14. verdeutlichen die Einrichtung eines Ständergerüsts mit Keilstellung. Die Stellung der oberen Walze durch Keile, welche auf das obere Lager der oberen Walze drücken, läßt sich zwar noch auf andere Weise ausführen als in der Zeichnung angegeben worden ist; indeß ist die hier dargestellte Einrichtung die einfachste, bequemste und eine sehr zuverlässige. Bei den Ständergerüsten mit Schraubenstellung müssen immer die beiden Schrauben gleichzeitig und gleich stark angezogen werden, damit die obere Walze bei dem Durchgehen der Blechstürze durch die Walzen eine horizontale Lage behält. Well dabei eine große Aufmerksamkeit nöthig ist, so sucht man den unaufmerksamen Arbeitern das Stellen der Walze zwar dadurch zu erleichtern, daß man die Schraubenschlüssel beider Schrauben mittelst einer eisernen Stange mit einander verbindet, so daß die Stellung durch das Fortschieben der Verbindungsstange bewirkt werden kann; indeß ist dies Verfahren auch wenig zulässig und bei einer gewissen Stellung der Schraubenschlüssel kaum ausführbar. Bei der Keilstellung wird die Bewegung beider Keile, nämlich der Druck der schiefen Ebene, welche die Keile bilden, auf die beiden oberen Lager der oberen Walze, gleichzeitig und in gleicher Art hervorgebracht, welches ein wesentlicher Vorzug der Keilstellung ist.

Bei den Ständergerüsten erfolgt der Druck der Schraube, — oder der schiefen Ebene des Keils, — immer nur in der Mitte des oberen Lagers der oberen Walze. Man glaubt daher daß die Pilarengerüste ein genaueres und zuverlässigeres Stellen der oberen Walze zulassen, weil hier die Stellung nicht durch zwei, sondern durch vier Schrauben geschieht. Allerdings wird der Stoß, den die obere Walze bei dem plötzlichen Gehen derselben, in dem Augenblick des Durchführens der Stürze, gegen die Schraubengewinde ausübt, auf vier Schrauben vertheilt werden, während bei den Ständergerüsten zwei Schrauben diesen

Stoß zu erleiden haben; indeß ist dagegen auch die Schwierigkeit des gleichzeitigen Stellens von vier Schrauben wieder größer als bei den Ständergerüsten, und eine sorgfältige Ausführung wird zur Verminderung des nachtheiligen Einflusses des Stoßes auf die Schraubengewinde viel beitragen. Die Zeichnungen Taf. LXII. Fig. 15—21. stellen die Einrichtungen bei den Pillarengerüsten dar. Auch bei diesen Gerüsten verbindet man gewöhnlich die Schraubenschlüssel von je zwei Schrauben, um den Arbeitern das Stellen der Walzen zu erleichtern.

Auf einigen Blechhüttenwerken ist bei den Ständergerüsten mit Schraubenstellung die Einrichtung getroffen, daß die Schrauben nicht unmittelbar auf die oberen Lager der oberen Walze drücken, sondern auf ein zwischen dem Lager und der Schraube eingeschobenes Stück Gußeisen, welches mit niedrigen Füßen versehen ist (Taf. XXXVI. Fig. 10—12.), welches man die Brechbank genannt hat. Der Zweck dieser auch bei den Stabelfenwalzwerken zweckmäßig eingeführten Einrichtung besteht darin, daß bei einer Unvorsichtigkeit der Arbeiter die Brechbank zerbrochen wird, ohne daß die Walzenzapfen der Gefahr des Zerbrechens ausgesetzt werden. — Da sich die Walzen bei dem längeren Gebrauch abnugen, und durch das Nachdrehen nach und nach einen kleineren Durchmesser erhalten, und da überhaupt der Fall vorkommen kann, daß einmal Walzen von geringerem Durchmesser als die vorher angewendeten, in die Gerüste gelegt werden; so würde die Schraubenspindel zuweilen nicht lang genug seyn, um bis auf das Lager der oberen Walze hinabzureichen. Man hilft sich dann durch gegossene Eisenplatten, durch welche das obere Lager der Walze erhöht wird, so daß die Schraube den Druck auf diese Platten ausübt. Dabei ist die feste und unverrückbare Lage der eingeschobenen Platten nothwendig zu berücksichtigen, worauf häufig zu wenig gesehen wird.

Die Pillaren müssen in den Muffen oder Oeffnungen der

Sohlplatten, die zu ihrer Aufnahme und festen Aufstellung bestimmt sind, mit großer Sorgfalt festgekeilt werden, damit sie nicht nachgeben.

Jedes Blechwalzwerk besteht gewöhnlich, — und sollte nothwendig immer bestehen, — aus zwei Gerüsten, von denen das eine zur Vorbereitung der Stürze, oder zum ersten Ausstrecken des Materialeisens, und das zweite zum Fertigmachen der Bleche dient. Obgleich die Walzen in beiden Gerüsten eine gleiche Umlaufgeschwindigkeit erhalten, so giebt man den Vorbereitungswalzen doch in der Regel einen geringeren Durchmesser als den Walzen zur Vollenbung der Bleche. Dadurch wird, bei gleichen Umlaufgeschwindigkeiten, die Geschwindigkeit auf der Peripherie der vollendenenden Walzen etwas größer als bei den Vorbereitungswalzen. Diese strecken dagegen stärker und befördern dadurch die Arbeit.

Ein 25 — 35 maliger Umlauf der Walzen in der Minute ist für die Blechwalzen eine zweckmäßige Geschwindigkeit. Die Streck- oder Vorbereitungswalzen erhalten einen Durchmesser von 14 bis 15 Zoll; bei den vollendenenden Walzen kann der Durchmesser 16 bis 17 Zoll betragen. Die Länge der Walzen ist von der Breite der Bleche abhängig. Man theilt den Walzen eine 3 — 4 Zoll größere Länge zu als die Breite der anzufertigenden Bleche beträgt, weil das Beschneiden der Bleche eine größere Breite der unbeschnittenen Bleche nothwendig macht. Die Vollenbungswalzen sollten jederzeit Hartwalzen seyn, weil man durch harte Walzen nur saubere Bleche darstellen kann. Für kleine Bleche (die zum Verzinnen bestimmt sind) ist die Anwendung von Hartwalzen ganz besonders erforderlich. Ist die Blechfabrikation ganz allein auf die Anfertigung von solchen Blechen beschränkt, so ist eine Länge der Walzen von 24 Zoll ganz zureichend. Zur Anfertigung der größeren Bleche (der sogenannten Schwarzbleche) werden in der Regel Walzen von $3\frac{1}{2}$ bis 4 Fuß Länge angewendet. Bleche von größerer Breite

erfordern natürlich auch Walzen von größerer Länge, die bis zu 7 und 8 Fuß steigen kann.

Zu den Pilaren bei den Pilarengerüsten wendet man zweckmäßiger geschmiedetes als gegossenes Eisen an. Gegossene Pilaren sind dem Zerbrechen leicht ausgesetzt, wenn das Roheisen nicht große Haltbarkeit besitzt. Dennoch müssen die gegossenen Pilaren wenigstens um den dritten Theil im Durchmesser stärker seyn als die geschmiedeten.

Die Schraubenmuttern bei den Pilarengerüsten werden aus Messing, zuweilen auch wohl aus Gußeisen angefertigt. Weil bei diesen Gerüsten die Schraubenmuttern den Druck auf die Kappen, und durch diese auf die oberen Lager der oberen Walzen auszuüben haben, so muß dafür gesorgt werden, daß der Druck der unteren Fläche der Muttern auf die Kappen recht gleichartig statt finden kann.

Bei den Ständergerüsten wendet man nur Schraubenmuttern von Messing an. Die Schrauben erhalten, bei kleineren Gerüsten 4 Zoll, bei größeren 5 — $5\frac{1}{2}$ Zoll Durchmesser. Die Muttern werden durch Hängeeisen, oder durch Bolzen mit Schraubenköpfen, in der Kappe des Gerüstes befestigt. Stille Gewinde sind zu vermeiden, da sie keine genaue und keine zuverlässige Stellung zulassen.

Da sich die untere Walze bei den Blechwalzwerken nur um ihre Are dreht, übrigens aber, ebenso wie bei den Stabwalzen, eine unveränderte Lage behält und weder gehoben noch gesenkt wird, so bedarf sie nur eines Lagers auf welchem die Zapfen ruhen. Für die obere Walze, welche beim jedesmaligen Durchgehen der Stürze oder der Bleche durch die Walze gehoben wird und nach erfolgtem Durchgange des Eisens wieder mit ihrem ganzen Gewicht auf die unteren Walzen zurückfällt, würde es nur des obern Lagers bedürfen, durch dessen Erhebung die Höhe bestimmt wird, bis zu welcher die obere Walze durch die Stürze oder Bleche gehoben werden kann. Diese Einrichtung ist bei kleineren Walzwerksgerüsten auch wirk-

lich vorhanden. Dann ist es auch nicht erforderlich, die beiden Walzen durch Kuppelungsräder mit einander zu verbinden, wodurch die Construction der Walzgerüste sehr einfach wird, indem nur der Zapfen der unteren Walze mittelst einer Kuppelungsweile mit dem Nabe, oder mit derjenigen Welle in Verbindung gesetzt werden darf, von welcher die bewegende Kraft ausgeht. Die obere Walze wird nämlich bei dieser Einrichtung durch die Friction in Bewegung gesetzt, welche die Stürze oder die Bleche zwischen der Oberfläche der unteren und der oberen Walze veranlassen. — Bei großen Walzwerken würde aber das Herunterfallen der oberen Walze auf die untere, leicht zu Beschädigungen der Walzenoberfläche, oder — bei sehr großen und schweren Walzen — wohl gar zum Zerbrechen der Zapfen, und in jedem Fall zu sehr starken Erschütterungen Veranlassung geben. Es müssen daher Vorkehrungen getroffen werden, die obere Walze nicht mit ihrem ganzen Gewicht niederfallen zu lassen, sondern das Gewicht derselben durch Gegengewichte aufzuheben. Zu diesem Zweck wird die obere Walze auch mit einem unteren Lager versehen, welches die Zapfen der Walze trägt, und es werden Gegengewichte mit diesem untern Lager in Verbindung gesetzt. Die Größe des Gegengewichtes wird so abgestimmt, daß es fast dem Gewicht der Walze gleich kommt. Die Vorrichtungen zum Heben von unten oder von oben sind aus den Zeichnungen auf den Kupfertafeln LXL. und LXII. zu ersehen. Die Einrichtung mit Gegengewichten für die obere Walze verhindert zwar die eben erwähnten Nachteile, allein sie vermindert auch die Wirksamkeit des Druckes der Walze, welche bei großen und schweren Walzen nicht unbedeutend ist, und besonders führt sie eine mehr zusammengekehrte Construction der Walzwerksgestelle herbei, weil die obere und die untere Walze nothwendig durch Kuppelungsräder mit einander in Verbindung gesetzt werden müssen. Wenn daher die Vorkehrung, die obere Walze durch Gegengewichte tragen zu

lassen, nicht vermieden werden kann, so muß mit besonderer Sorgfalt dahin gesehen werden, bei den Kuppelungsrädern und Kuppelungswellen so zweckmäßige Einrichtungen zu treffen, daß durch das Heben und Sinken der oberen Walze, nicht Brüche in den Verzahnungen der Kuppelungsräder, oder Zersprengungen der Kuppelungsweile veranlaßt werden, indem die Kuppelungsvorrichtungen bei und nach jedem Durchgange der Stürze und der Bleche durch die Walzen, mehr oder weniger ihre horizontale Lage verändern müssen.

Bei dem Ausstrecken zu Blechen müssen die durch die Walzen hindurchgeführten Stürze und Bleche in einer und derselben Hitze so lange und so oft durchgesteckt werden, bis sie die für jede Hitze bestimmte Ausdehnung in der Länge und Breite erhalten haben. Die Stürze müssen daher von dem Arbeiter, welcher sie beim Durchgang durch die Walzen mit der Zange in Empfang nimmt, an den anderen Arbeiter, welcher das Durchstechen zu verrichten hat, zurück gegeben werden. Um diese, bei großen und schweren Blechen sehr mühsame Arbeit zu erleichtern, werden Träger (Tische, Böcke) an beiden Seiten des Walzwerks in der Höhe der unteren Walze dergestalt angebracht, daß sie beim Durchführen der Stürze und der Bleche als eine Unterlage für dieselben dienen, und daß sie auf der entgegengesetzten Seite das Abnehmen der schweren Bleche unterstützen. Bei den Walzwerksgerüsten zum Vorwalzen des Eisens zu gewöhnlichen Blechen, sind solche Vorrichtungen gerade nicht nothwendig, weil die Kräfte der Arbeiter zureichen um die Arbeit des Durchführens, Abnehmens und Zurückgebens der durchgewalzten Stürze zu verrichten. Aber bei schweren Maschinenblechen würden sogar die Träger allein nicht zureichen, sondern es müssen noch besondere Vorkehrungen zum Zurückgeben der schweren Massen getroffen werden. Dazu dienen die auf der Zeichnung Taf. LXIII. Fig. 12 — 14. ange deuteten Vorrichtungen, welche sich auf mancherlei Weise modificiren lassen.

worden, so daß bei den eigentlichen Blechwalzen eine Ausdehnung nach der Längsrichtung die Hauptsache bleibt.

Wenn die Bleche die vollständige Ausdehnung nach beiden Dimensionen unter dem Walzwerk erhalten haben, werden sie, nachdem sie erkaltet sind, nach dem Maasß beschnitten. Nach dem Beschneiden legt man sie in Paquete zusammen, um sie auszuglühen und dadurch die durch das Walzen erhaltene Sprödigkeit zu beseitigen. Bei dem Ausglühen, welches in schwacher Rothglühhitze statt findet, ist der Luftzutritt möglichst zu vermeiden. Die ausgeglühten Bleche werden in Paqueten (am besten unter einer Wasserpresse) gepreßt, um sie zu glätten, worauf sie verpackt werden.

Bei einer fabrikmäßigen Anfertigung der gewöhnlich im Handel vorkommenden, oder der ähnlichen Bleche, müssen aus 100 Centr. Stabeisen oder Blechstäben 75 bis 80 Centr. Blech, und 22 bis 17 Centr. Abschnittel und kurze Enden, erfolgen, so daß der wirkliche Abbrand 2 bis höchstens 3 Procent beträgt. Zu 100 Preuß. Pfunden fertigen Blechen kann man 2 Preuß. Kubikf. Steinkohlen rechnen. An lufttrocknem Kiefern- und Fichtenholz werden zu 100 Pfd. fertigen Blechen etwa 8 bis 9 Kubikfuß verbraucht.

Bei der Anfertigung von Maschinenblechen findet ein größerer Materialienverbrauch statt, weil der Eisenverlust und der Brennmaterialien-Aufwand bei der Schweißarbeit hinzutritt. Aber auch bei den schwächeren und kleineren Eisenblechen (bei dem sogenannten Dünnblechen, oder bei den zum Verzinnen bestimmten Blechen) ist ein größerer Abbrand eben so wenig zu vermeiden, als ein ungleich größeres Verhältniß der Abfälle zu den fertigen Blechen. Eben so ist auch der Aufwand an Brennmaterial, wegen des geringeren Gewichtes der fertigen Bleche, bedeutend größer. Aus 100 Stabeisen erfolgen etwa 50 Blech und 46 bis 47 Abschnittel und Abfall, so daß der Feuerabbrand 3 bis 4 Procent beträgt. Zu 100 Pfunden

tigen Blechen sind 4 Kubikfuß Steinkohlen, oder auch 20 Kubikfuß Holz erforderlich.

Die gewöhnlichen im Handel vorkommenden Schwarzebleche oder Sturzbleche werden nach Landesitte nach ordinair-, Mittel-, feinen- und Ausschuss-Blechen sortirt. Die größere oder kleinere Feinheit der Bleche, nämlich die Anzahl der Tafeln, welche bei einer gewissen Dimension auf den Centner gehen, ist hierbei das Anhalten. Die Ausschussbleche haben Fehler, sie sind entweder heultig oder schiefzig, oder ungleich im Eisen. Man verpackt die Schwarzebleche in ganze und halbe Centnernde. Modellbleche werden alle Bleche genannt, die nicht nach den gewöhnlichen, landesüblichen Maaßen geschmiedet sind, sondern nach anderen Dimensionen besonders bestellt werden.

§. 1041.

Bei den unter den Walzwerken dargestellten Eisenblechen, welche zum Verzinnen bestimmt sind, hat man jetzt wohl über das neuere Verzinnungsverfahren eingeführt. Dieses ist zwar umständlicher und kostbarer als das ältere (§. 1037.), ein der Unterschied in der äußeren Schönheit der Bleche, nämlich in der Gleichartigkeit und in dem Glanz des Metallspleißes der verzinneten Oberfläche, auch so bedeutend, daß die nach dem älteren Verfahren verzinneten Bleche, und die Bleche mit matter Oberfläche, nur noch eine beschränkte Anwendung finden und wenig gesucht werden.

Bleche, die unter dem Hammer bereitet werden, können nie eine ganz ebene Oberfläche erhalten; bei den unter Walzwerken gefertigten Blechen ist dies, obgleich in einem geringeren Grade, theils ebenfalls nicht der Fall, weil durch die Weizarbeit tiefe Gruben zum Vorschein kommen. Auch setzt sich der Schlamm bei den gewalzten Blechen sehr fest an, so daß er bei der gewöhnlichen Weizarbeit nicht getrennt werden kann, auch metallische, mit Eisenrost oder mit eingedrücktem Schlamm bedeckte Stellen zurückbleiben, welche den Zinnspiegel unansehn-

sich machen. Man ist bemüht gewesen, den Blechen bei der älteren Verzinnungsmethode dadurch ein besseres Ansehen zu ~~ertheilen~~, daß man eine große Sorgfalt bei der Auswahl des Zinnes anwendete, indem die wolkige, ungleiche und matte Oberfläche der verzinn-ten Bleche zum Theil durch das krySTALLINISCHE Gefüge bewirkt wird, welches das unreine Zinn beim Erstarren anzunehmen geneigt ist. Auch ist es wirklich sehr wahrscheinlich, daß das Gefüge des Zinnes durch beigemischte fremde Metalle, obgleich sich deren Quantität durch die Analyse oft nicht einmal bestimmen läßt, ungemein verändert werden kann. Hr. Rinman (Archiv für Bergbau. XIV. 223) hat sehr geringe Beimischungen von Kupfer, Eisen, Zink und Arsenik in einer von ihm analysirten Zinnsorte gefunden, welche durch diese Beimischung für die unmittelbare Anwendung zum Verzinnen nicht brauchbar war, sondern erst durch Salgerung gereinigt werden mußte. Aber auch bei der Anwendung von ganz reinem Zinn hat man schöne Brillantbleche nicht darstellen können, zum Beweise daß der Mangel an Glanz und an Gleichartigkeit der Verzinnung, in der Beschaffenheit des Zinnes allein nicht gesucht werden könne. Eben so hat man versucht, die fertigen verzinn-ten Bleche durch sauber abgedrehte Walzen gehen zu lassen, um ihnen dadurch den Glanz der Brillantbleche zu geben; allein der Erfolg hat den Erwartungen durchaus nicht entsprochen. Der hohe spiegelartige Glanz der Brillantbleche läßt sich nur erreichen, wenn die Verarbeit in hohem Grade vollkommen ist, wenn vollkommen reines Zinn angewendet und wenn das Zinn im Augenblick des Erstarrens gegen den Zutritt der Luft geschützt wird, vielleicht um die Wirkung der KrySTALLISATION durch eine von außen entgegenwirkende Kraft zu schwächen. Dies sucht man dadurch zu bewirken, daß man die Bleche mit dem noch flüssigen Zinn, bis zu dem völligen Erstarren des Zinnes, in eine flüssige Masse taucht, welche Luft und Wasser abhält und zugleich einen Druck gegen die Flächen des Bleches ausübt. Eine solche

Wasse ist flüssiger Talg, welcher von allen Unreinigkeiten befreit und abgeschäumt sein muß.

Weil alle Säuren das regulinische Eisen stärker und schneller angreifen als das oxydirte, so bezweckt man bei der Beizarbeit keineswegs ein Auflösen des Glühspans, sondern nur in Mürbemachen desselben, um ihn durch das nachfolgende Reiben leichter mechanisch trennen zu können. Je fester der Glühspan haftet, desto unwirksamer ist die Säure, weil sie um so schwieriger auf die unter der Glühspanhaut befindliche Eisenfläche wirken kann. Deshalb ist auch von manchen Stellen der Glühspan durchaus nicht zu trennen, besonders in kleinen Gruben, die durch ihre Glühspandecke der Säure den Zutritt versagen. Da indeß die Wirkung der Säuren in der höheren Temperatur erhöht, und auf das Eisenoxyd bedeutender wirkt, so kann eine vollkommene Beizarbeit nur bei der Anwendung einer erhöhten Temperatur statt finden. Die Essigsäure ist folglich eben so wenig, wie jede andere Pflanzensäure, zu einer vollkommenen Beizarbeit anwendbar, weil diese Säuren in der Rothglühhitze schon zersezt werden. Nur die sogenannten mineralischen Säuren und unter diesen vorzüglich die Salzsäure (Abschnitt I.) lassen sich zu einer vortheilhaften Beizarbeit anwenden. Soll ihre Anwendung aber ökonomisch vortheilhaft sein, so müssen die Bleche einer anderen Behandlung, als bei der gewöhnlichen Beizarbeit, unterworfen werden. Man muß die Säure in demjenigen Grade der Temperatur anwenden, in welchem sie am stärksten auf das oxydirte Eisen wirkt. Dies ist bei der Temperatur der braunrothen Glühhitze der Fall; in welcher sich die Pflanzensäuren schon zersetzen und daher zur Beizarbeit unbrauchbar werden.

Die vom Glühspan größtentheils befreiten Bleche erhalten immer — sie mögen der gewöhnlichen Beizarbeit unterworfen, oder der Rothglühhitze mit Mineralsäuren ausgesetzt gewesen sein — mehr oder weniger tiefe Gruben, welche die Oberfläche

unansehnlich machen und der Verzinnung einen schlechten Spiegel geben würden. Diese Gruben können nur durch ein abermaliges Walzen der schon geglähten Bleche in der gewöhnlichen Temperatur weggeschafft werden, damit sich nicht ein neuer Blühsplan ansetzt. Durch das kalte Walzen werden die Bleche aber hart und spröde, weshalb man sie vor dem Verzinnen in ganzen Paqueten, entweder in vollkommen geschlossenen Gefäßen, oder in einem Ruffelofen, in welchen keine Luft eindringen kann, durchglühen muß, welches Durchglühen indeß wegfallen kann, wenn die Beizarbeit in der Rothglühhitze vorgenommen worden ist.

Mit dem gewöhnlichen im Handel vorkommenden Zinn, lassen sich verzinnte Eisenbleche mit Spiegelglanz, oder die so genannten Brillantbleche, nicht darstellen. Bei der Anfertigung der gewöhnlichen Bleche bedient man sich zwar des ungeräthigten Zinnes, aber diese Bleche sind matt, kreisig, wolkig, und haben ein wenig empfehlendes äußeres Ansehen, können also nur zu solchen Zwecken verwendet werden, wo ein spiegelnder Glanz eben nicht verlangt wird.

Das reinste englische Zinn, welches aus den Seiffen-Zinnerzen geschmolzen wird, ist zur Anwendung beim Verzinnen, ohne vorhergehendes Reinigen, sehr wohl anwendbar, indem es den Blechen einen vortrefflichen Spiegel giebt; aber dies Zinn kommt fast gar nicht in den Handel. Auch die besseren Sorten des englischen Zinnes, welches aus Erzen dargestellt wird, die nicht in Seiffenwerken genommen werden, lassen sich zu eigentlichen Brillantblechen nicht anwenden. Die Hrn. Thomson und Schrader haben mehr von den reinsten bekannten Zinnsorten untersucht. Hr. Thomson fand in dem Zinn von Cornwallis nur Spuren von Kupfer und Eisen, und zwar in so geringer Menge, daß bei den unreinen Arten die Vermischung von Kupfer nur $\frac{1}{10000}$ bis $\frac{1}{500}$ betrug. Hr. Schrader fand dagegen in dem englischen Zinn 1,7 bis 10,25 Pro-

cent fremde Bestandtheile, nämlich Eisen, Kupfer, Arsenik und Wismuth; in einigen Sorten befanden sich auch Blei, Zinn und Antimon. Im spanischen Zinn ward Schwefel, im peruanischen eine Spur von Wolfram, und im Banca und Malacca Zinn etwa 1 Prozent Eisen, Kupfer und Wismuth gefunden. Ein Bleigehalt, der bei den gewöhnlicheren im Handel vorkommenden Zinnsorten sehr häufig angetroffen wird, giebt immer einen matten Spiegel beim Verzinnen. Diese Verunreinigung des Zinnes mit Blei ist deshalb vorzüglich unangenehm, weil sich das Zinn von dem Blei am schwierigsten reinigen läßt.

Ist es die Absicht, Brillantblech darzustellen, so wird man sich in den mehrsten Fällen erst reines Zinn verschaffen müssen, welches bei dem letzten Theil der Verzinnungsarbeit durchaus angewendet werden muß. Die Reinigung oder die Läuterung des Zinnes ist ein kostbarer Prozeß, weil viel Zinn in den Rückständen bleiben muß, wenn man nicht befürchten will, daß die Reinigungsarbeit nur unvollkommen ausfällt. Bei einer zu sehr erhöhten Temperatur würden die beigemischten Metalle nämlich durch das Zinn wieder flüssig gemacht werden und der Zweck der Reinigung würde unerreicht bleiben; bei einer niedrigen Temperatur kann das gegen das Ende des Läuterungsprozesses sich immer mehr verunreinigende und daher strengflüssiger werdende Zinn, nicht mehr zum Fließen gebracht werden. Die Läuterungsarbeit ist eine Ausfatgerung des Zinnes, welche in kleinen Flammenöfen mit sehr stark geneigten Herden vorgenommen wird. Zur Herdmasse wendet man Kohlengeflüßbe an. Sehr unreines Zinn, so wie auch das Zinn, welches schon zur Verzinnung gedient hat und zuletzt unrein wird, so daß es einer abermaligen Läuterarbeit unterworfen werden muß, unterliegt einer mehrmals wiederholten Läuterung, wobei der Zinngehalt der Rückstände natürlich noch bedeutender und der Prozeß noch kostbarer wird. Das zu läuternde Zinn wird in der Nähe der Feuerbrücke aufgesetzt und bei einer möglichst

lich machen. Man ist bemüht gewesen, den Blechen bei der ^{ersten} Verzinnungsmethode dadurch ein besseres Ansehen zu ^{ertheilen}, daß man eine große Sorgfalt bei der Auswahl des Zinnes anwendete, indem die wolkige, ungleiche und matte Oberfläche der verzinn- ten Bleche zum Theil durch das krySTALLINISCHE Gefüge bewirkt wird, welches das unreine Zinn beim Erstarren anzunehmen geneigt ist. Auch ist es wirklich sehr wahrscheinlich, daß das Gefüge des Zinnes durch beigemischte fremde Metalle, obgleich sich deren Quantität durch die Analyse oft nicht einmal bestimmen läßt, ungemein verändert werden kann. Hr. Rinman (Archiv für Bergbau. XIV. 223) hat sehr geringe Beimischungen von Kupfer, Eisen, Zink und Arsenik in einer von ihm analysirten Zinnsorte gefunden, welche durch diese Beimischung für die unmittelbare Anwendung zum Verzinnen nicht brauchbar war, sondern erst durch Salzerung gereinigt werden mußte. Aber auch bei der Anwendung von ganz reinem Zinn hat man schöne Brillant- bleche nicht darstellen können, zum Beweise daß der Mangel an Glanz und an Gleichartigkeit der Verzinnung, in der Be- schaffenheit des Zinnes allein nicht gesucht werden könne. Eben so hat man versucht, die fertigen verzinn-ten Bleche durch sauber abgedrehte Walzen gehen zu lassen, um ihnen dadurch den Glanz der Brillantbleche zu geben; allein der Erfolg hat den Erwar- tungen durchaus nicht entsprochen. Der hohe spiegelartige Glanz der Brillantbleche läßt sich nur erreichen, wenn die Bei- arbeit in hohem Grade vollkommen ist, wenn vollkommen reines Zinn angewendet und wenn das Zinn im Augenblick des Er- starrens gegen den Zutritt der Luft geschützt wird, vielleicht um die Wirkung der KrySTALLISATION durch eine von außen ent- gegenwirkende Kraft zu schwächen. Dies sucht man dadurch zu bewirken, daß man die Bleche mit dem noch flüssigen Zinn, bis zu dem völligen Erstarren des Zinnes, in eine flüssige Masse taucht, welche Luft und Wasser abhält und zugleich einen Druck gegen die Flächen des Bleches ausübt. Eine solche

Rasse ist flüssiger Talg, welcher von allen Unreinigkeiten befreit und abgeschäumt sein muß.

Weil alle Säuren das regulinische Eisen stärker und schneller angreifen als das oxydirte, so bezweckt man bei der Beizarbeit keineswegs ein Auflösen des Glühspans, sondern nur ein Mürbemachen desselben, um ihn durch das nachfolgende Reiben leichter mechanisch trennen zu können. Je fester der Glühspan haftet, desto unwirksamer ist die Säure, weil sie um so schwieriger auf die unter der Glühspanhaut befindliche Eisenfläche wirken kann. Deshalb ist auch von manchen Stellen der Glühspan durchaus nicht zu trennen, besonders in kleinen Gruben, die durch ihre Glühspandecke der Säure den Zutritt versagen. Da indeß die Wirkung der Säuren in der höheren Temperatur erhöht, und auf das Eisenoxyd bedeutender wirkt, so kann eine vollkommene Beizarbeit nur bei der Anwendung einer erhöhten Temperatur statt finden. Die Essigsäure ist folglich eben so wenig, wie jede andere Pflanzensäure, zu einer vollkommenen Beizarbeit anwendbar, weil diese Säuren in der Rothglühhitze schon zersezt werden. Nur die sogenannten mineralischen Säuren und unter diesen vorzüglich die Salzsäure (Abschnitt I.) lassen sich zu einer vortheilhaften Beizarbeit anwenden. Soll ihre Anwendung aber ökonomisch vortheilhaft sein, so müssen die Bleche einer anderen Behandlung, als bei der gewöhnlichen Beizarbeit, unterworfen werden. Man muß die Säure in demjenigen Grade der Temperatur anwenden, in welchem sie am stärksten auf das oxydirte Eisen wirkt. Dies ist bei der Temperatur der braunrothen Glühhitze der Fall; in welcher sich die Pflanzensäuren schon zersetzen und daher zur Beizarbeit unbrauchbar werden.

Die vom Glühspan größtentheils befreiten Bleche erhalten immer — sie mögen der gewöhnlichen Beizarbeit unterworfen, oder der Rothglühhitze mit Mineralsäuren ausgesetzt gewesen sein — mehr oder weniger tiefe Gruben, welche die Oberfläche

(§§. 783. 784.) gegossen werden. Die obere Walze wird gegen die untere fest angebrückt oder angeschraubt, weil die Bleche nur durch einen starken Druck die erforderliche Glätte erhalten können.

Wenn die Bleche aus diesem Polirwalzwerk kommen, stellt man sie in ein, mit einer vegetabilischen Säure angefülltes Gefäß. Zu den Gefäßen bedient man sich gewöhnlich gegossener eiserner Kästen, welche reihenweise neben einander gestellt und durch einen gemeinschaftlichen, unter ihnen fortlaufenden Heizungskanal erwärmt werden. Die Flüssigkeit besteht aus Wasser und Kleien, welche 9 bis 10 Tage lang, oder vielmehr so lange bis das Wasser hinlänglich gesäuert ist, gegohren haben muß. Man stellt die Bleche auf der hohen Kante in die Flüssigkeit und läßt sie etwa 12 Stunden lang darin stehen, während welcher Zeit sie aber einmal gewendet oder umge stellt werden.

Aus diesem Beizwasser kommen die Bleche in eine stark verdünnte Schwefelsäure. Dieser letzte Theil der Beizarbeit geschieht in bleiernen Gefäßen. Man wendet dazu einen langen, aus Bleiblechen zusammengefügten Kasten an, der inwendig, durch bleierne Quermände, mehrere Abtheilungen erhalten hat, von denen jede etwa 200 bis 225 Tafeln fassen kann. Die verschiedenen Abtheilungen des Bleikastens werden mit verdünnter Schwefelsäure angefüllt, worauf man die Bleche hineinstellt, und dieselben etwa eine Stunde lang, oder so lange, bis sie auf der Oberfläche nicht mehr die schwarzen Flecken zeigen, mit denen sie vor dem Eintauchen in die Beizflüssigkeit versehen waren, stehen läßt und sie von Zeit zu Zeit hin und her bewegt. — Auch die bleiernen Kästen werden durch, unter denselben angebrachte Wärmekanäle so stark erwärmt, daß die verdünnte Säure wenigstens eine Temperatur von 30 Gr. Reaumur erhält. Zuweilen kürzt man diese zweite Beizarbeit dadurch ab, daß man nicht vegetabilische Säure und dann verdünnte Schwefelsäure anwendet, sondern daß man die unter dem Polir-

alzwert vorbereiteten Bleche ebenfalls in verdünnte Salzsäure ringt, sich dann aber nur hölzerner Gefäße, ohne äußere Erwärmung bedienen kann.

Die Beizarbeit ist der schwierigste Theil der Weißblechbereitung, und gerade derjenige, von dessen vollkommenen Ausbung die Schönheit der Verzinnung am meisten abhängt. Bleiben die Tafeln zu lange in der verdünnten Schwefelsäure liegen, so erhalten sie eine dunkle Farbe und bekommen Blasen, die besonders bei dem nachfolgenden Verzinnen stark zum Vorschein kommen. Es ist daher viel Erfahrung und Übung erforderlich, um beurtheilen zu können, wie lange die Bleche in der Beizflüssigkeit stehen bleiben können. Die Blasen scheinen von der Einwirkung der Säure auf das metallische Eisen her zu rühren. Das sehnige und sehr weiche Eisen ist diesem Uebel am meisten unterworfen.

Aus der verdünnten Schwefelsäure kommen die Bleche in ein mit reinem Wasser, — welches sehr zweckmäßig mit etwas Kalkwasser, oder auch mit etwas Pottasche zu versetzen ist, — angefülltes Gefäß, aus welchem sie wieder einzeln herausgenommen, und mit alten Lumpen und Sand abgewischt werden. Durch das Scheuern soll aller Rost von der Oberfläche weggebracht werden, weil die Stellen, auf denen noch Rost oder auch nur etwas Schmutz zurück geblieben ist, kein Zinn beim Verzinnen annehmen. Die rein geschauerten Bleche werden alsdann unter reinem — mit Aetzkalk, oder mit Pottasche versetztem — Wasser bis zu dem Augenblick, wo sie verzinnt werden sollen, aufbewahrt, und dadurch gegen das Rosten geschützt. Ganz reine Bleche setzen keinen Rost an, wenn sie in reinem Wasser auch ein Jahr lang liegen bleiben; dazu ist aber durchaus nöthig, daß man von Säuren oder von Salzen ganz freies reines Wasser und rein geschauerte Bleche anwendet.

Bei dem Verzinnen der Bleche wendet man mehre mit Zinn und Fettigkeiten gefüllte gegoffene eiserne Gefäße, oder

Pfannen an, von denen zwei zum eigentlichen Verzinnen, und verschiedene andere zu dem sogenannten Durchführen dienen.

Die rein gebeizten Blechtafeln werden zuerst Stück für Stück in eine Talgpfanne getaucht, ehe sie zur Verzinnung abgegeben werden. Ist die Talgpfanne ganz mit Blechen angefüllt, so bleiben sie darin etwa eine Stunde stehen, wenigstens fällt die Verzinnung dann weit besser aus, als wenn man die Bleche nur kurze Zeit in der Talgpfanne verweilen läßt. Die Pfanne wird etwas stärker erhitzt als zum Flüssigbleiben des Talges erforderlich ist. Man trocknet die Bleche nicht vorher, sondern bringt sie ganz naß in die Talgpfanne, so daß beim Eintauchen jedesmal eine Dampfbildung entsteht.

Aus der Talgpfanne werden die Bleche, mit allem auf der Oberfläche anhängenden Fett, in die mit Talg bedeckte Zinnpfanne gebracht, in welcher sie senkrecht aufgestellt werden, und wenigstens $\frac{1}{2}$ Stunde, zuweilen auch noch länger stehen bleiben, um die Verzinnung vollständiger zu bewirken. Gewöhnlich bringt man 340 Blatt mit einem Male in die Zinnpfanne, welche mit gewöhnlichem Zinn angefüllt ist, und möglichst stark erhitzt werden muß, nämlich so stark, daß die Temperatur nur nicht bis zum Verbrennen der über dem Zinn befindlichen Fettdecke steigt. Ranziger Talg leistet eben so gute Dienste als der frische.

Ist die Verzinnung erfolgt, so nimmt man die Bleche Stück für Stück aus der Zinnpfanne und stellt sie auf einen eisernen Schragen, um das anhängende überflüssige Metall abtropfeln zu lassen. Die erkalteten Bleche halten aber noch immer viel Zinn zurück, wodurch sie nicht allein ein schlechtes Ansehen erhalten, sondern auch zu einem großen Zinnverlust Anlaß geben. Das überflüssige Zinn soll durch die Durchführarbeit entfernt werden.

Zum Durchführen ist zuerst eine mit dem reinsten Zinn angefüllte Durchführpfanne, dann eine Talgpfanne, in welcher

er geschmolzener Zalg befindlich seyn muß, ferner eine leereanne, über welcher ein Schragen steht, und endlich eine Zinnanne nothwendig, in welcher aber nur eine etwa $\frac{1}{2}$ Zoll hohe Licht von geschmolzenem Zinn befindlich ist.

Die sämtlichen hier genannten Pfannen zum Verzinnen zum Durchführen, stehen in der Verzinnungswerkstätte neben einander in einem Ziegelheerd eingemauert, in der Anordnung die Zeichnung Taf. XLIX. Fig. 18. zeigt. Die Sternchen unten die Stellen, wo die Arbeiter stehen, und zugleich die Pfannen, welche von unten erhitzt werden. Die Bearbeitung der Bleche erfolgt von der rechten zur linken Hand. Die eigentliche Verzinnungsheerd und der Heerd, auf welchem Durchführen der verzinnten Bleche geschieht, sind ganz voneinander abge sondert, weil die Zinnpfannen zum Durchführen schon verzinnten Bleche, nur sehr schwach erhitzt werden müssen, indem das Zinn in diesen Pfannen keine Decke erhält. f der Zeichnung bedeutet:

a die Zalgpfanne } bei der eigentlichen Verzinnung;
 b die Zinnpfanne }
 c—f die verschiedenen Pfannen bei der Durchführarbeit, und
 ar:

c die Durchführzinnpfanne, mit einer besonderen darin befindlichen Abtheilung, um das an den verzinnten Blechen noch anhängende unreine Zinn von dem Theil der Durchführpfanne, in welchem die Bleche ihre letzte Vollen dung bekommen, abzuhalten, indem in b nur gewöhnliches, in c aber völlig gereinigtes Zinn angewendet wird. Deshalb wird auch das in der ersten Abtheilung der Pfanne c befindliche Zinn, wenn es einige Zeit zum Durchführen gebient hat, zu der Pfanne b genommen; das Zinn in der zweiten Abtheilung von c in die erste Abtheilung

gebracht, und die zweite Abtheilung von c wieder von neuem mit ganz reinem Zinn gefüllt;

d die Talgpfanne;

e eine leere Pfanne, über (oder auch zuweilen in) welcher sich ein eiserner Schragen befindet; diese Pfanne wird nicht geheizt;

f die Abwerfpfanne.

Bei der Durchführarbeit werden die verzinnten Bleche zuerst in die erste größere Abtheilung der Pfanne c gebracht, um das auf der Oberfläche der verzinnten Bleche befindliche Zinn, durch die große Masse von flüssigem Metall, zum Schmelzen zu bringen. Haben die Bleche die Temperatur des Metallbades angenommen, so nimmt der Arbeiter zuerst eine Anzahl von Blechen aus der Pfanne, legt sie in solchen Paqueten vor sich auf den Herd, faßt mit einer Zange, die er in der linken Hand hält, jede einzelne Tafel, und streicht mit einer zu diesem Zweck besonders bestimmten Flachsbürste, welche der Arbeiter in der rechten Hand hält, zuerst die eine Seite des Bleches, wendet die Tafel um, streicht auch die andere Seite derselben ab, und taucht das abgestrichene Blech sogleich in die zweite, kleinere Abtheilung der Pfanne c, in welcher sich keine Bleche befinden, läßt jedoch das Blech mit der Zange nicht los, sondern zieht es unmittelbar nach dem Eintauchen wieder heraus, und stellt es augenblicklich in die mit d bezeichnete Talgpfanne. Die beim Abstreichen zum Vorschein kommenden Streifen gehen bei dem Durchführen durch die kleine Abtheilung der Pfanne c gänzlich wieder weg.

Dieser Theil der Durchführarbeit erfordert, wegen der Schnelligkeit, mit welcher sie verrichtet werden muß, geübte und gewandte Arbeiter. Es scheint, daß das Abstreichen der Bleche mit dem Pinsel durchaus nothwendig ist, um den Blechen den Spiegelglanz zu geben.

In der Talgpfanne d sollen die Bleche von dem überflüssigen Zinn befreit werden. Weil das Zinn, in dem Augenblick wenn die Bleche in die Talgpfanne kommen, sich in einem geschmolzenen, oder fast geschmolzenen Zustande befindet, so würde es sich durch zu langes Verweilen der Bleche in der Pfanne zum Theil, und zwar in um so größerer Menge abfließen, je länger die Bleche in dem Talgbade stehen bleiben, und es würde zu wenig Zinn auf der Oberfläche haften. Ließe man die Tafeln zu kurze Zeit in der Talgpfanne stehen, so würden sie zu viel Zinn zurück halten, und durch ungleiche Verzinnung ein schlechtes und streifiges Ansehen bekommen. Es kommt daher auf den Grad der Hitze des Talges viel an. Stärkere oder schwächere Tafeln erfordern eine geringere oder größere Temperatur des Talges. Talg, welches für dünne Bleche eine angemessene Temperatur hat, würde Veranlassung geben, daß starke Bleche beim Herausziehen mit einer goldgelben Farbe zum Vorschein kämen. Weil ein starkes Blech nämlich mehr Hitze zurück hält, als ein schwaches, so darf der Talg für das erstere auch nicht so stark erhitzt seyn. Brächte man umgekehrt dünne Bleche in eine für starke Bleche zubereitete Talgpfanne, so würde man den Zweck verfehlen und die Abtrennung des überflüssigen Zinnes nicht bewirken können. Es ist daher viel Erfahrung nöthig, um die Temperatur des Talges in jedem Fall richtig zu bestimmen.

In der Talgpfanne sind durch eiserne Zinken einzelne Abtheilungen gebildet, damit die Bleche einander nicht berühren. Sobald der Arbeiter fünf Blatt in der kleineren Abtheilung der Zinnpfanne e durchgeführt, und aus derselben in die Talgpfanne gebracht hat; nimmt ein Knabe die ersten von diesen fünf Tafeln und stellt sie auf den Schragen, welcher sich in, oder über der leeren Pfanne e befindet, damit das Blech auf dem Schragen erkalte, und das noch anhängende flüssige Talg

des Roh- und Cementstahls — unmöglich ist, jederzeit Stahl von einer und derselben Beschaffenheit, der nur zu einem Gebrauch vorzüglich anwendbar ist, darzustellen.

Guter Stahl muß vor dem Härten kalt und warm geschmeidig seyn, wie Stabeisen; auch kann man ihn eigentlich als hartes Stabeisen betrachten. Durch neues Glühen nach dem Härten muß der Stahl die Härte wieder verlieren und vollkommen geschmeidig werden, so daß er von der härtesten Stabeisensorte nicht zu unterscheiden ist. Guter Stahl erlangt also einen höheren Grad von Härte erst durch das Ablöschen im Wasser, oder durch das Härten, wodurch er sich vom brüchigen Eisen unterscheidet, welches durch das Härten zwar noch spröder aber nicht härter wird, als er vorher war.

Man hat ein gutes Unterscheidungskennzeichen des Stahls vom Eisen angegeben. Alles Eisen, sagt er, welches rothglühend im kalten Wasser schnell abgekühlt, härter wird, als er vorher war, ist Stahl. Sprödigkeit und Härte sind daher wohl zu unterscheiden. Das weichste Stabeisen wird durch das Härten nicht härter, aber auch nicht spröder, wenn es nicht schon vor dem Härten spröde war. Alles Eisen, welches durch das Härten etwas härter wird, ist wirklich stahlartig, und dadurch zu manchen Anwendungen nur um so geschickter. Je mehr der Kohlegehalt zunimmt, desto größer wird die Härte nach dem Ablöschen, desto geringer darf aber auch der Grad der Hitze seyn, bei welchem der Stahl gehärtet werden muß. Je spröder der Stahl nach dem Härten wird, desto schlechter ist er. Die Ursachen der Sprödigkeit können entweder in der Beschaffenheit des Eisens, oder in der ungleichartigen Vertheilung der Kohle liegen. Im ersten Fall enthält das Eisen Bestandtheile, welche demselben schon vor dem Härten Sprödigkeit ertheilen, und dann ist aus dem Material niemals ein guter Stahl zu erhalten; im letzten Fall ist durch wiederholtes Raffiniren ein besserer Stahl zu erwarten, obgleich dadurch von der Härte

leicht etwas verloren gehen kann. Der Stahl muß also der beste seyn, welcher bei dem geringsten Grade der Hitze in kaltem Wasser abgekühlt, die größte Härte bekommt, und vor und nach dem Härten die größte Stärke und Elasticität behält.
 Minman a. a. D. II. 516 u. f.

§. 1052.

Durch die beim Härten erlangte Härte wird auch der beste und in der angemessensten Glühhitze gehärtete Stahl einige Sprödigkeit erhalten, welche sich besonders bei sehr scharfen oder spitzen Werkzeugen durch Ausbrechen der Schneiden und Spitzen zu erkennen geben würde. Diese Sprödigkeit muß durch neues Erwärmen, oder durch das sogenannte Anlassen oder Anlaufen, wieder weggeschafft werden. Je weicher der Stahl ist, ein desto geringerer Wärmegrad ist nöthig, um demselben die Sprödigkeit zu benehmen; je härter er ist, desto größer muß der Wärmegrad seyn. Aber auch alle die Stahlarbeiten, von denen man mehr Festigkeit und kräftigen Widerstand gegen die Stöße und Schläge einer von außen einwirkenden Kraft verlangt, müssen in einem stärkeren Wärmegrade anlaufen. Je härter der Stahl alsdann bleibt, ohne spröde zu seyn, für desto vorzüglicher ist er zu halten. Die natürliche und die von der Härte abgeleitete Sprödigkeit des Stahls sind daher wohl von einander zu unterscheiden. Einem Stahl, die durch Kohle, und nicht etwa durch Silicium, Phosphor u. s. f. herbeigeführte Sprödigkeit zu entziehen, ist sehr leicht, weil dazu nur ein Anlaufen in erhöhter Temperatur erforderlich ist; allein es setzt einen vorzüglich guten Stahl voraus, der unter diesen Umständen die gehörige Härte behalten soll. Das Anlaufen (Ablassen oder Anlassen) ist ein Rückgang zum weichen Zustand. Stahl, welcher nach dem Härten erhitzt wird, wird zuerst blaßgelb, dann hochgelb, hierauf roth, braun, dunkelblau, hellblau und bläulichweiß, oder nach dem technischen Ausdruck: wasserfarbig. Wenn Stücke

von einerlei Stahl angelassen werden, so ist das blaßgelbe am härtesten und das wasserhelle am weichsten. Jeder Stahl vermindert bei jedem Grade der Temperatur seine Härte. Stahlsorten müssen immer bei gleichen Anlaufgraden gegenseitig probirt werden. Bei dem höchsten Anlassen ist ein Stahl immer härter als ein anderer.

§. 1053.

Die Kennzeichen und das Verhalten des besten Stahls sind folgende:

- 1) Durch das Abbläsen in einer wässerigen Flüssigkeit nimmt er in einer dunkelrothen Rothglühhitze die größte Härte an.
- 2) Er bekommt durch das Härten überall eine gleichförmige Härte und keine härteren und weicheren Stellen.
- 3) Er verliert bei dem höchsten Anlaufgrade am wenigsten von seiner Härte.
- 4) Beim Schmieden läßt er sich am besten schweißen, ohne Brüche und Risse zu erhalten; auch kann er die Schweißhitze am längsten aushalten, also am öftesten raffinirt oder gegerbt werden, ohne bedeutend an seiner Härte zu verlieren.
- 5) Auf dem Bruch hat er das feinste und gleichste Korn und besitzt das größte specifische Gewicht, ist folglich auch am dichtesten und zu polirten Arbeiten am besten zu gebrauchen: theils weil er die wenigsten ungleichen Stellen enthält, theils weil er den höchsten Grad der Politur annimmt.

Stahl, der diese Eigenschaften im vollkommensten Grade in sich vereinigt, ist der vorzüglichste; allein sehr selten kann eine Stahlsorte alle diese Anforderungen erfüllen. Kommt es nur darauf an, recht harten und des höchsten Grades der Politur fähigen Stahl zu erhalten, so wird man oft genöthigt seyn, auf die Schweißbarkeit zu verzichten und einen äußerst harten, dem Roheisen sich nähernden Gußstahl anzuwenden.

§. 1054.

Die Farbe des Stahls darf nicht ins Bläuliche übergehen, indem ein bläuliches Farbenspiel auf die eisenartige Beschaffenheit des Stahls hindeutet. Auf der Bruchfläche darf er nicht sehnig, sondern er muß stets körnig seyn. Der ungehärtete Stahl hat stets einen körnigen, matten Bruch, der durch das Härten etwas mehr Glanz erhält, indem die Farbe lichter wird, wogegen das Korn im höchsten Grade fein, und für unbewaffnete Augen ganz unkenntlich werden muß. Korn und Farbe müssen möglichst gleichartig seyn; und ein Stahl von sonst bekannter Güte, der nach dem Härten ein grobkörniges Gefüge zeigt, ist in einer zu großen Hitze gehärtet, und hat dadurch seine Härte und seine Festigkeit größtentheils verloren. Durch das Härten muß der Stahl auf der Oberfläche, in so fern keine zu starke Hitze beim Härten angewendet ist, stellenweise rein und blank werden, wogegen sich das Stabeisen dadurch nicht ganz vom Glühspan befreien läßt, weil es sich nicht so stark in der Hitze ausdehnt als der Stahl. Zwar kann der Stahl durch das Härten mit vollkommen reiner und blanker Oberfläche erscheinen; dann ist aber der Grad der Hitze für die Beschaffenheit des Stahls schon sehr groß gewesen. Durch oft wiederholtes Schweißen und Gerben wird jeder Stahl weicher und weicher, und zuletzt in reines Stabeisen umgewandelt. Der Cementstahl leidet in der Regel keine so oft wiederholte Schweißhitzte als der Rohstahl. Es versteht sich von selbst, daß hier nur von den Schweißhitzigen die Rede sein kann, bei welchen sich der Zutritt der Luft niemals gänzlich abhalten läßt. Gäbe es ein Mittel, dies zu bewirken, so würde der Stahl von seiner Härte nichts verlieren, sondern nur um so vollkommener und gleichartiger werden, also eine um so größere Festigkeit, Zähigkeit und Federkraft erhalten, je öfter das Raffiniren oder Gerben wiederholt wird.

Die Kenntniß von den Eigenschaften des Stahls und von

der darauf begründeten Behandlung desselben in höheren Temperaturen, ist eben so wichtig, als die Kenntniß von der Darstellung desselben. Ein unfundiger Arbeiter kann den besten Stahl verderben, oder versteht ihn wenigstens nicht so zu benutzen, als die Eigenschaften des Stahls es zulassen würden. Ein unterrichteter Künstler wird die Fehler des Stahls durch richtige Auswahl der Hitzegrade, in welchen das Härten vorgenommen wird, so wie durch Ausmittelung der zweckmäßigsten Anlaufgrade, möglichst zu vermindern suchen. Fehlerhaft und einen unwissenden Arbeiter verrathend, ist es, jede Stahlsorte auf gleiche Art zu behandeln.

§. 1055.

Weil der Stahl nur als Stabeisen mit einem größeren Gehalt an Kohle anzusehen ist, so ist es einleuchtend, daß sich fast auf demselben Wege und durch dieselben Verfahrensarten, welche man bei der Stabeisenerzeugung anwendet, auch Schmiedestahl darstellen lassen wird. Häufig ist es sogar leichter, dem Eisen weniger Kohlenstoff zu entziehen; und es kommt nur auf die Windführung und auf die Bearbeitung des Eisens vor dem Windstrom an, ob man aus einem und demselben Material Stabeisen oder Stahl erzeugen will.

Man erzeugt den Stahl, eben so wie das Stabeisen, entweder unmittelbar aus den Erzen, oder aus Roheisen. Letzteres geschieht bis jetzt noch in gewöhnlichen Frischheerden, indem es noch nicht hat gelingen wollen, das Roheisen in Flammöfen so zu behandeln, daß es nur einen Theil des Kohlenstoffs verliert. Ohne Zweifel liegt die Schwierigkeit darin, daß das Roheisen nicht gleichzeitig einen und denselben Grad der Saure erlangt, und daß sich das bis zu einem gewissen Grade entkohlte Eisen daher nicht vor der gänzlichen Entkohlung schützen läßt. Durch die Anwendung des Kohlenoxydgases als Brennmaterial bei den Puddlingöfen wird man wahrscheinlich am ersten

und zuverlässigsten dahin gelangen, den Stahl aus Roheisen in den Flammöfen darzustellen.

I. Von der Schmelzstahlbereitung.

A. Unmittelbar aus den Erzen.

§. 1026.

Die Schmelzstahlbereitung unmittelbar aus den Erzen geschieht, wie bei der Stabeisenbereitung, entweder in Stüchöfen oder in Heerden. — Der Betrieb der Stüchöfen zu diesem Zweck hat jetzt ganz aufgehört. Früher mußte man die erhaltenen Stücke jedesmal untersuchen, ob sie sich zu Stahl oder zu Stabeisen eignen würden. Bei dem Verfahren fand also mehr Zufall als absichtliches Bemühen statt. Die erhaltenen Stücke wurden zwischen einer Zange gefaßt, und in einem Frischheerd bis zur Schmelzhitze erhitzt. Wenn nach Beschaffenheit des Eisens mehr oder weniger abgeschmolzen war, so schmiedete man den in der Zange zurückgebliebenen, nicht geschmolzenen Klumpen zu Stahl aus; das eingeschmolzene und in den Heerd eingegangene Eisen ward aber, je nachdem es mehr oder weniger Kohle verloren hatte, als Stabeisen oder als Stahl benutzt, oder, wenn es sich in einem Mittelzustande zwischen beiden befand, noch einmal etwas in die Höhe gehoben, um sich vor der Form in Stabeisen umzuändern. Bei dieser unvollkommenen Methode der Stahlerzeugung ließ sich also weder die Menge noch die Beschaffenheit des Stahls, selbst bei den am besten dazu geeigneten Erzen, bestimmen.

Eben so ist es jetzt nur noch wenig gebräuchlich, in den Luppenfeuern oder in den Rennheerden absichtlich Stahl zu erzeugen, indem man ihn häufig genug unabsichtlich bei jener Arbeit erhält. Bei der Beschreibung der französischen Rennarbeit ist bereits des Verfahrens gedacht, welches angewendet wird, wenn man statt des Stabeisens Stahl zu erhalten bemüht ist.

Alle Mittel, welche dazu dienen können, dem Eisen nicht allen Kohlenstoff zu entziehen, müssen auch zur Stahlbereitung abzuwenden. Der Zusatz von gaarer Schlacke, und die zu starke Zuströmung von Wind, ohne daß sich das Eisen gleichzeitig mit glühenden Kohlen in unmittelbarer Berührung befindet, so daß der Windstrom mehr auf die Kohlen als auf das Eisen wirkt, müssen dabei möglichst vermieden werden.

Der Stahl, den man zufällig in den Rennheerden erhält und welcher, wenn er sich durch die röhrlische Farbe zu erkennen giebt, aus dem Heerde gewonnen wird, wird Wolfstahl genannt. Dieser Stahl ist gewöhnlich sehr eisenhaltig und nur zu größeren Sachen anwendbar. Das aus den Blaseöfen erhaltene stahlartige Eisen, welches zuweilen eher Stahl als Stabeisen giebt, nennt man Blase- und Dsmundstahl. Auch dieser Stahl ist ein sehr verschiedenartiges Gemenge von hartem und weichem Stahl und von Stabeisen.

Combes, a. a. D. S. 482. — Richard, a. a. D. S. 277.

B. Aus Roheisen.

§. 1057.

Beim Verfrischen des Roheisens zu Stabeisen kommt es zuweilen vor, daß ein Theil des eingeschmolzenen und dem Windstrom am meisten ausgesetzt gewesenen Eisens, schon in den Zustand der Gaare übergeht, wenn das übrige Eisen noch völlig roh ist. Die Sulufschmiede gründet sich sogar auf dem Verfahren, das eingeschmolzene Eisen theilweise gaar zu machen. Häufig ist dies gaare Eisen aber kein reines, sondern ein mehr oder weniger hartes Stabeisen, welches oft wirklicher, wenn gleich sehr ungleichartiger Stahl ist. Die Frischer nehmen diese Stahlklumpen zuweilen aus dem Feuer, um sie zum Verstählen ihrer Geräthschaften anzuwenden. Man nennt diesen Stahl Duppstahl; er ist jedesmal ein Beweis von nicht gehöriger Aufmerksamkeit des Frischers. Es läßt sich zwar

nicht immer vermeiden, daß nicht ein Theil Eisen früher anfangen sollte gaar zu werden, als ein anderer; indeß wird ein aufmerksamer Frischer dann bemüht seyn, das völlige Gaarwerden des ersteren zu verzögern. Der Luppstahl unterscheidet sich von dem gaaren Eisen im Feuer durch seine röthere Farbe, obgleich er sonst alle Zeichen des gaaren Eisens an sich trägt.

S. 1058.

Der Luppstahl ist also nur ein zufälliges, und eigentlich durch einen Fehler des Frischers entstandenes Produkt im Frischherd. Will man aus Roheisen, welches noch viel Kohle enthält, also entweder aus Spiegeleisen, oder aus dem bei einer leichtflüssigen Beschickung erblasenen grauen Roheisen, folglich überhaupt aus demjenigen Roheisen, welches bei der Verarbeitung in den Frischherden nothwendig erst in den tropfbar flüssigen Zustand gebracht werden muß, ehe die Abscheidung der Kohle statt finden kann, — will man also aus solchem Roheisen absichtlich Stahl, und nicht Stabeisen erzeugen, so ändert man die Operation im Frischherd im Allgemeinen dahin ab:

daß man das Gaarwerden des Roheisens durch eine langsame Behandlung unter dem Winde zu bewirken sucht, statt daß das Roheisen beim Frischprozeß stets vor oder über dem Winde gehalten werden muß.

Dies ist der Hauptunterschied beim Verfrischen des rohschmelzenden Roheisens zu Stahl oder zu Stabeisen. Durch die langsame Behandlung unter dem Winde soll der Kohlenstoff im Eisen nach und nach verbrennen, und man muß den Verbrennungsprozeß in demselben Augenblick aufhören lassen, wenn der Stahl die Gaare erhalten hat, welches nur durch Erfahrung und Übung erkannt werden kann. Bei der Stabeisenerzeugung würde das Frischen unter dem Winde zu langsam zum Zweck führen, und die völlige Abscheidung der Kohle kaum bewirken. Deshalb muß der Wind das halbflüssige Eisen bei

der Stabeisenbereitung unmittelbar ergreifen können, oder das Eisen muß im fast gefrischten Zustande noch einmal vor der Form und vor dem Windstrom niedergeschmolzen werden.

Wesentlich von dieser Schmelzstahlbereitung aus rohschmelzendem Roheisen, ist die Verfahrensart verschieden, welche bei dem gaarschmelzenden weißen, seines Kohlegehaltes schon zum großen Theil beraubtem Roheisen angewendet wird. Dieses Roheisen gelangt nicht mehr in den flüssigen Zustand, sondern der Uebergang desselben in Stahl wird nur durch das Cementiren der halb geschmolzenen Roheisenmassen über dem Winde bewirkt, und es muß daher als ein schon fertiger Stahl auf den Boden des Stahlfrischeerdes niedergehen. Zwischen der Schmelzstahlbereitung aus solchem gaarschmelzendem Roheisen, und zwischen der Stabeisenfrischeret nach der Steyerschen Einmalschmelzarbeit, findet auch in der That kein Unterschied statt, und die Beschaffenheit des dargestellten Produkts richtet sich ganz allein, theils nach dem größeren oder geringeren Kohlegehalt des weißen Roheisens, theils nach der Stärke des Windes, welcher beim Niederschmelzen angewendet wird. Zur Stabeisenbereitung wendet man Roheisen an, welches schon mehr Kohle verloren hat, (ludiges Floß, oder gebratenes Scheiben Eisen), zur Stahlbereitung treibt man die Vorbereitung des Roheisens nicht so weit, indem das Roheisen aus den ludigen schon in blumige (fastrige) Flossen übergehen muß. Schmelzt man mit schwächerem Winde ein, so erhält man aus demselben Material ein stabeisenartiges Produkt, welches bei stärkerem Winde einen guten Roßstahl giebt, weil im letzten Fall die Entkohlung über dem Winde nicht so vollständig erfolgen kann.

§. 1059.

Weil das zu Stahl zu verfrischende Roheisen, man mag sich des rohschmelzenden, oder des gaarschmelzenden bedienen, nicht aufgebrochen und nicht vor den Windstrom gebracht wird, so muß man das Gaarwerden des rohschmelzenden Roheisens

sch den Feuerbau zu bewirken suchen; denn bei dem gaarmelgenden Roheisen kommt es vorzüglich nur darauf an, selbe so lange als es nöthig ist, über dem Winde zu erhalten. Man wendet daher ein flaches Feuer an und giebt dem Wind um so mehr Neigung, je mehr das Roheisen zum Rohgegeneigt ist, weil eine geneigte Form bekanntlich beim Einmelzen zwar einen roheren, aber beim Frischen einen gaaren Gang verursacht, als ein flach geführter Windstrom. Bei Rohstahlfuern, die roh schmelzendes Roheisen verarbeiten, richtet sich das Windquantum nach dem Gange der Arbeit. In einem gaaren Gange frischt das Roheisen schnell, weshalb starker Windstrom anzuwenden ist; bei einem rohen Gange in das Roheisen nur langsam zum Gerinnen (zum Stahlwerden) gebracht werden, und daher muß der Wind schwach sein, damit sich das flüssige Eisen nicht zu weit ausbreitet und Ränder der Luppe (des Schreies) roh läßt. Zu gewissen Zeiten ist es auch nothwendig, einen scharfen Wind anzuwenden, um das Roheisen nicht schon beim Niederschmelzen halb gefrischt eingehen zu lassen, und um das gaar gewordene Roheisen wieder in einen recht flüssigen Zustand versetzen zu können, damit die Vertheilung der Kohle in der ganzen Masse möglichst gleichförmig erfolge. Wenn das Roheisen bei einem starken Winde halb gefrischt und halb flüssig eingeschmolzen wird, so würde keine gleichförmige Vertheilung der Kohle stattfinden können.

Je mehr das Roheisen dagegen, durch Cementiren mit atmosphärischer Luft im halbgeschmolzenen Zustande, zum Frischen geneigt ist, desto schneller wird auch der Uebergang in Stahl erfolgen. Solches Eisen muß dann besonders schnell und heftig eingeschmolzen und mit Vermeidung aller Zusätze in gaaren Schlacke, zur Gaare gebracht werden. Oft ist es sogar nothwendig, quarzige Zuschläge (Sand oder Lehm) anzuwenden, um eine dünnflüssige Schlacke zu erhalten, die das

zu schnelle Gaarwerden verhindert. Der Wind wird dabei ganz flach geführt, damit er auf die niebergegangene Stahlmasse nicht mehr wirken kann. Das lückige Roheisen, oder das unmittelbar gress erblasene weiße Roheisen, erfordert solche Behandlung, obgleich es dennoch häufig beim Niederschmelzen keinen Stahl, sondern Stabeisen giebt. Deshalb wendet man ein so stark entkohltes Roheisen auch nicht zur Stahlbereitung an, sondern bedient sich vorzugsweise dazu des Roheisens, welches mehr Kohle enthält wie das lückige, und weniger als das blumige Fließ. Bei der Anwendung des dünnflüssigen Spiegelflosses und des grauen Roheisens, ist das erste Bemühen dahin zu richten, das eingeschmolzene Roheisen zu verdicken, d. h. es in den Zustand zu versetzen, daß es bei abnehmender Temperatur nicht wieder zu grauem Roheisen erstarrt, sondern eine breiarartige Masse bildet, welche sich bei dem wirklich erfolgenden theilweisen Erstarren in weißes Roheisen umändert. Diese Umänderung kann durch den Windstrom nicht bewirkt werden, weil sich das Eisen verschlacken würde. Es ist daher nothwendig, entweder gaarende Zuschläge anzuwenden, oder die Temperatur durch Zusatz von Stabeisen oder von schon fertigem Stahl zu erniedrigen. Das letzte Mittel, welches auf einigen Hütten theilweise angewendet wird, giebt einen ungleichartigen Stahl. Deshalb bedient man sich in der Regel der gaarenden Zuschläge, welche bei einem dünnflüssigen, nämlich bei dem grauen Roheisen, sehr oft eine angestrengte Arbeit herbeiführen, indem das flüssige Eisen unaufhörlich mit den gaaren Zuschlägen umgerührt, und vor dem stark geneigten Winde zum Kochen gebracht werden muß: eine Arbeit, welche schon bei der Anwendung des Spiegelflosses in einem geringen Grade vorkommt, und mit welcher der Stahlschmied, welcher nur das gaarschmelzende weiße Roheisen niedergehen lassen darf, gar nicht belästigt wird.

Diese vorläufigen Bemerkungen werden genügen, um die, bei den hier folgenden Beschreibungen des Rohestahlerzeugungsprozesses vorkommenden Erscheinungen zu erklären.

§. 1060.

In Westphalen und Schlessen, wo man graues rohschmelzendes Roheisen zur Rohestahlbereitung anwendet, sind folgender Feuerbau und Verfahrungsart üblich:

Das Rohestahlfeuer, welches durch die Zeichnungen auf Taf. XLIX. Fig. 10—13. dargestellt ist, unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Frischfeuer für die deutsche Frischschmiede, wesentlich durchaus nicht.

Die Breite des Herdes vom Form- zum Gichtzaden (Widerblase) beträgt 34 Zoll.

Die Länge desselben vom Hinterzaden bis zur Vorherdplatte 30 Zoll.

Die Tiefe des Herdes, vom Boden bis an den Wind, ist 5 bis 6 Zoll.

Der Formzaden hängt 8 bis 12 Grad ins Feuer, und die Form ragt 4 Zoll über den Formzaden ins Feuer hervor.

Die Entfernung vom Hinterzaden bis an den Wind ist 10 Zoll.

Der Boden ist aus Sandstein (oder aus Grauwacke), gewöhnlich aus vier einzelnen 2 bis $2\frac{1}{2}$ Zoll dicken Stücken dicht zusammengesetzt, welche im Mittelpunkt, wo sie zusammenstoßen, um $\frac{1}{4}$ Zoll tiefer liegen, als an den Rändern.

Der Hinter- und der Formzaden haben gleiche Höhe; Gicht und Vorherd sind aber (umgekehrt, wie bei den Frischfeuern) 8 bis 10 Zoll höher, je nachdem die Kohlen besser oder schlechter sind, indem die letzteren ein tieferes Feuer nöthig machen.

Der Gichtzaden neigt sich 2 bis 3 Grad aus dem Feuer, um die Luppe (den Schrei) besser ausbrechen zu können. Auf diesem Zaden befindet sich noch eine Platte, welche 3 bis 4 Zoll über den Zaden hervorstachend, ins Feuer gelegt wird; theils damit das Feuer geschlossener ist, theils damit sich die von Zeit zu Zeit aufzuschüttenden Kohlen nicht so fest vor der

Gicht setzen, sondern schon entzündet in das Feuer eingehen können.

Der Form (welche gewöhnlich $1\frac{1}{2}$ Zoll breit und $\frac{1}{2}$ Zoll hoch ist) giebt man 10 bis 12 Grad Neigung unter der Horizontalebene.

Gichtzacken und Vorheerd werden beim Anfang der Arbeit mit Löfche umstellt, und das ganze Feuer wird mit Löfche geschlossen.

Das zu verarbeitende Roheisen (Stahlfuchsen) ist mit solchen Einkerbungen abgegossen, daß der Stahlschmieb nach Umständen Stücke von 20 bis 40 Pfund schwer, leicht abschlagen kann.

Von der Güte des Sandsteins, der zum Boden genommen wird, hängt viel ab. Er darf nicht zu grobkörnig und nicht zu sehr zum Springen geneigt seyn. Vorzüglich gute Steine halten 8 bis 10 Schreie aus; viele springen schon bei der ersten Luppe. Man muß zufrieden seyn, wenn der Boden im Durchschnitt zu 6 bis 8 Luppen gebraucht werden kann. Ein Boden von Gußeisen würde anschweißen und sich ausarbeiten; ihn durch ein festgestampftes Futter von Löfche zu sichern, ist wegen des unaufhörlichen Röhrens im Heerde mit der Brechflange unthunlich.

Beim Anfange der Arbeit setzt man mit dem ersten einzuschmelzenden Roheisenstück (Heiße) etwas Hammerschlacke an, um einige Schlacke auf dem Sandsteinboden zu bekommen. Die Heizen müssen sich alle zuerst bei der Gicht anwärmen, und werden dann einzeln nach und nach so ins Feuer gebracht, daß sie am Gichtzacken senkrecht stehen. Die Schirbel von der vorigen Luppe liegen auf der Löfche des Hinterzackens, um sich dort anzuwärmen und um die Löfche festzudrücken. Von den angewärmten Schirbeln wird einer nach dem andern mit der Schaufel hervorgezogen und auf die Form gelegt, damit er die gehörige Hitze zum Aus Schmieden erhält. Das erste senkrecht

bei der Widerblase angelegte Stück Roheisen schmilzt nach und nach von selbst in den Herd, weil der Wind sehr tief geht und die Kohlen hoch bläst. Sollte es nicht einrücken wollen, so hilft man mit einer kleinen Brechstange nach, und rückt es etwas schief, mehr gegen die Form hin. Beim Einschmelzen muß das Gebläse schnell gehen, damit das Eisen ganz flüssig in den Herd kommt. Fühlt man mit der Brechstange, daß es sich im vollkommen flüssigen Zustande befindet, so läßt man das Gebläse langsamer wechseln; es muß etwas Hammerschläge aufgestreut, und die Masse mit einer kleinen Brechstange umgerührt werden. Ist das Umrühren einige Zeit fortgesetzt, so wird die Masse breiartig und erhält einige Zähigkeit, worauf dann sogleich das zweite Stück Roheisen, welches während jenes Processes auf der Widerblase lag und rothglühend geworden ist, so wie das erste, senkrecht beim Gichtzaden angelegt, und bei einem stärkeren Gebläsewechsel eingeschmolzen wird. Dies zweite Stück kann schon etwas schwerer seyn und einige 30 Pfund wiegen, wogegen das erste gewöhnlich nur 24 bis 25 Pfund wiegen darf. So wie das zweite Stück schmilzt, muß das erste, welches schon breiartig geworden ist, wieder ganz flüssig werden. Sollte es sehr roh gehen, so wird wohl etwas Hammerschlag zugelegt, welches aber möglichst vermieden werden muß. Nach dem erfolgten Einschmelzen des zweiten läßt man das Gebläse wieder langsamer gehen, um die Masse wieder mehr breiartig zu machen, wie beim ersten Stück. Das im Herd befindliche Eisen muß sich zuletzt wie ein steifer Teig anfühlen lassen. Wäre die Masse schon so gaar geworden, daß sie sich hart anfühlen ließe, so würde sie den Boden angreifen, weshalb man dies vermeiden muß. Hierauf folgt das dritte, einige 40 bis 50 Pfund schwere Stück, welches gerade wie das vorige auf der Widerblase lag. Es wird unter einem sehr starken Gebläsewechsel eingeschmolzen, um die ganze Masse wieder flüssig zu machen. Wenn das Einschmelzen beendet ist,

streut man allenfalls etwas Hammerschlacke in den Herd, rührt die Masse dabei stark um, und läßt das Gebläse etwas, obgleich nicht viel, langsamer gehen. Sobald man nun mit der Brechstange fühlt, daß sich die Masse auf dem Boden ansetzt, geschmeidig wird, und daß sich gaare Schlacke an der Brechstange festsetzt, läßt man das Gebläse außerordentlich schnell gehen, und rührt unter diesem schnellen Gebläsewechsel möglichst stark im Herde, damit ein heftiges Kochen entsteht, wodurch die Masse gaarer wird und die Kohlen sogar gehoben werden. Wenn dies Rühren einige Zeit fortgesetzt ist, so setzt sich das Eisen endlich, weil der Wind sehr tief geht, auf dem ganzen Boden als ein Kuchen, den man so gaar werden läßt, daß man ihn mit der Brechstange nicht mehr durchstechen kann, sondern daß er sich ganz fest anfühlen läßt. Alsdann setzt man das vierte, einige 30 Pfund schwere Stück eben so wie das andere ein, nur etwas mehr in die Mitte des Kuchens, so daß der Rand desselben verschont bleibt, aber die Mitte durch das einzuschmelzende Stück angegriffen wird, welches den Kuchen hier bis auf den Boden durchstößt. Das Gebläse, welches beim Einschmelzen stark wechselte, muß nun etwas langsamer gehen, wobei man mit der Brechstange in der Mitte des Kuchens rührt, um die Masse, welche wieder aufkocht, gaar zu machen. Mit dem Umrühren wird so lange fortgefahren, bis sich das Eisen gesetzt hat. Auf dieselbe Art verfährt man mit dem fünften, ebenfalls einige 30 Pfund schweren Stück, welches sich ebenfalls durch die Mitte des Kuchens durchstreffen muß. Oft wird noch ein solches Stück eingeschmolzen, wobei das Verfahren dasselbe ist. Das letzte Stück muß sehr stark unter schnelltem Gebläsewechsel gerührt werden, damit der ganze Schmelz eben wird, und in der Mitte nicht etwa ein Loch erhält. Wenn man dies, so muß das Gebläse etwas langsamer gehen.

Wenn der Stahl in diesem Zustande der Wirkung der Gebläseluft zu lange ausgelegt bleibt, so bekommt er eine Eisen-

nut, weshalb das Gebläse zur gehörigen Zeit eingestellt werden muß. Dieser Zeitpunkt läßt sich theils durch die Art wie die Masse anfühlen läßt bestimmen, indem dieselbe dann hart wird; theils dadurch, daß sich an der Brechflange eine gaare Eisenschaale (ein kleiner weißer Vogel) ansetzt.

Nach dem Einstellen des Gebläses wird die Luppe von dem Kuchen mit einer Krage in die Esse zurückgeschoben, und man läßt die Luppe einige Zeit stehen, damit sie sich etwas abkühlt und nichts auf dem Boden hängen bleibt. Alsdann steckt man durch das Schlackenloch, zwischen dem Sandsteinboden und dem Schrei, eine Brechflange, welche man mit Hammerschlägen neintreibt, und durch dieselbe die Luppe, die sich überall an den Backen angelegt hat, in die Höhe hebt und aus dem Feuer nimmt.

Der ausgebrochene Schrei wird unter den Hammer gebracht und in 6, 7 oder 8 Stücken zerhauen. Weil der Schrei ohnwendig immer roher ist, als in der Mitte, welches nicht allein von der unmittelbaren Einwirkung der glühenden Kohlen ist, das von aller Schlacke entblößte Eisen herrührt, indem die Schlacke fortwährend abgelassen wird, sondern auch daher, weil der Windstrom die Ränder der Luppe weniger bestreichen kann; werden die Schirbel in Gestalt von Pyramiden, deren Spitzen sich im Mittelpunkte des Schreies vereinigen, ausgehauen. Die Schirbel vom vorigen Schrei, welche während des Einschmelzens ausgeschmiedet werden, erhalten gewöhnlich die Dimensionen von $1\frac{1}{2}$ ölligen Quadratstäben, welche in dieser Gestalt an die Raffinirhütte abgeliefert werden. Weil der zu raffinirende Stahl aber möglichst flach seyn muß, so würde es zu einer hohen Zeit- und Materialersparung gereichen, und auch für die Güte des Stahls selbst sehr zuträglich seyn, wenn der Rohstahl sogleich eine andere, nämlich eine flache Form der Stäbe hielte.

Der Kohlenaufwand bei der Rohstahlfabrikation ist sehr bedeutend, er beträgt auf den Preuß. Centner Rohstahl, bei sehr grauem Roheisen, oft 40 Kubikfuß Preuß. Holzkohlen. Der Abgang oder der Verbrand an Roheisen zu Rohstahl ist nach der Beschaffenheit des Eisens und nach der Geschicklichkeit des Arbeiters verschieden. Sehr häufig kann man zufrieden sehn, wenn aus 3 Centr. Roheisen 2 Centr. Rohstahl erfolgen. Bei besserem Eisen sollen aus 7 Centr. Roheisen 5 Centr. Rohstahl, und bei sehr gutem Roheisen aus 4 Centr. 3 Centr. Rohstahl dargestellt werden.

Wenn die Arbeit gut geht, können in einer Woche aus einem Feuer 25 Centr. Rohstahl geliefert werden.

Die Besetzung im Rohstahlfeuer besteht aus einem Meister, einem Vorschmied und einem Gehülfsen, weil die Arbeit nicht ununterbrochen fortgehen kann.

Rinman a. a. D. II. 535—546. — J. G. Stünkel, Beschr. d. Eisenbergw. u. Eisenhütten am Harz. 182 u. f. 341 u. f. — Quanz a. a. D. 153—184.

§. 1061.

In der Grafschaft Mark wird auf einigen Hütten, nach dem Gaarmachen des dritten Stückes, und wenn das vierte angelegt und eingeschmolzen ist, altes Schmiedeisen mit in den Herd gebracht, wodurch sich der Stahl natürlich früher zum Gaare neigt. Dies Ansetzen des alten Schmiedeisens (gaar als Schraats) wird beim Einschmelzen des fünften und sechsten Roheisenstücks wiederholt, so daß häufig bei einem Schrei $\frac{2}{3}$ Rohstahleisen $\frac{1}{3}$ altes Schmiedeisen verwendet wird. Mark belegt diese Rohstahlfabrikation dort mit dem besonderen Namen Schraatschmiederei. Es ist schon vorher erwähnt, daß dies Verfahren eine sehr sorgfältige Arbeit erfordert, damit der Stahl nicht sehr ungleichartig ausfällt.

Evermann a. a. D. 44 u. f. 208 u. f. — Quanz a. a. D. 166.

§. 1062.

Das eben angegebene Verfahren bei der Roßstahlfabrikation aus grauem Roßeisen, ist im ganzen nördlichen Deutschland, so wie auch in Schweden, mit mehr oder weniger unbedeutenden Modifikationen gebräuchlich. Im westlichen Deutschland, vorzüglich im Fürstenthum Siegen, und auf einigen Hüttenwerken in Schweden und in Frankreich, wo man das leichtflüssige, reine oder schon in das graue Roßeisen übergehende Spiegeleisen zur Stahlfabrikation anwendet, ist die Verfahrensart im Allgemeinen zwar mit der eben beschriebenen übereinstimmend, aber es finden einige Abänderungen statt, welche ihren Grund in dem etwas verschiedenen Verhalten des Spiegeleisens und des aus einer leichtflüssigen Beschickung erblasenen vollständig grauen Roßeisens haben. Auf allen Werken, welche sich des Spiegeleisens zur Stahlbereitung bedienen, ist das Verfahren in der Hauptsache folgendes.

Die Stahlfeuer sind aus eisernen Frischzacken zusammenge-
 setzt und haben einen Boden von Grauwackensandstein. Der
 Form, welche bald von Kupfer, bald von geschmiedetem Eisen
 gefertigt ist, giebt man entweder eine starke Neigung in den
 Herd, oder, wenn sie diese nicht bekommt, so theilt man dem
 Formzacken eine so starke Neigung zu, daß er sich unter einem
 Winkel von 20 bis 25 Graden in den Herd neigt. Bei sol-
 chem Feuerbau reicht die Form 4 Zoll in den Herd, und be-
 findet sich in einer Entfernung von 5 bis 6 Zollen von dem
 Boden. Ein zum Gaairen leichter geneigtes, schon in blumiges
 Roß übergehendes Eisen, erfordert auch hier einen flacheren
 Stand, als ein roßschmelzendes und reines Spiegeleisen. Der
 Vord- und Hinterzacken neigen sich häufig aus dem Herde,
 um das Ausbrechen der Luppe zu erleichtern.

Ehe die Arbeit in einem frisch gebauten Feuer beginnt,
 wird der ganze Herd mit Kohlen gut abgewärmt. Zu jedem
 Theil, oder zu jeder Luppe, werden 3 bis 3½ Centr. Roßeisen,

Fertigkeit und Uebung der Arbeiter nicht anwenden läßt. Das Verwerfen eines Arbeitsverfahrens, welches einem Lande so eigenthümlich geworden ist, daß man häufig nicht ausmitteln kann, zu welcher Zeit dasselbe zuerst seinen Anfang genommen, und das Einführen einer ganz neuen, von der älteren abweichenden Verfahrensart, ist mit großen Schwierigkeiten verbunden und kann oft erst nach vielen Jahren zum Zweck führen. Deshalb dürfte auch die Roßtahlbereitung aus roßschmelzendem Roßeisen in den Gegenden, wo sie seit Jahrhunderten ausgeübt worden ist, so bald wohl nicht durch das zweckmäßiger scheinende Verfahren verdrängt werden, sich des gaarschmelzenden Roßeisens zur Darstellung des Schmelzstahls zu bedienen.

Sehr manganreiche und reine Spatheisensteine, welche wegen der Leichtflüssigkeit der Schlacke einen beträchtlichen Rohgang des Ofens zulassen und doch ein reines Roßeisen geben, liefern unstreitig das beste Material für die Roßtahlfeuer. Auch die reinen Brauneisensteine sind ganz zur Darstellung eines solchen weißen Roßeisens von etwas übersehtem Gange geeignet. Erfordern die Erze aber stärkere Zuschläge um eine leichtflüssige Beschickung zu erhalten; so darf man es, bei hohen Schmelzöfen, nicht wagen, einen anhaltenden Rohgang des Ofens stattfinden zu lassen. Dann würde vielleicht das Verfahren den Vorzug verdienen, bei dem Schmelzofen Spiegelklossen zu erzeugen, diese in einem besondern Heerde (wie bei der Hart- und Weich-Zerrennfrischerei) umzuschmelzen und das umgeschmolzene Eisen dem Roßtahlfeuer zu übergeben.

§. 1064.

Im ganzen südlichen Deutschland wendet man weißes, von einem Theil seines Kohlegehaltes befreites Roßeisen zum Roßtahlfrischen an. In dem nördlichen Steyermark, bei St. Gallen und zum Theil auch in Tyrol, bedient man sich der Klossen von einem schwach übersehten Gange des Ofens, welches ohne weitere Vorbereitung in beträchtlicher Höhe über der Form

niebergeschmolzen wird. Man nennt die Roßtahlfeuer Hartzerrennhämmer, im Gegensatz von den Weichzerrennhämmern, in welchen das Roheisen zu Stabeisen verfrischt wird, und die Methode der Stahlbereitung, die Steyersche Stahlfrischarbeit.

Im südlichen Steyermark, in Kärnthén und in Krain, zum Theil auch in Tyrol, bereitet man das Roheisen vom Hoheofen vor, indem man es nach vorhergegangennem Einschmelzen in dem Roßtahlfeuer in Scheiben reißt, welche man, zum Unterschiede von den Scheiben (Blatteln oder Blattln) aus welchen Stabeisen gefrischt wird und welche in der Regel vorher gebraten werden, — Böden, und die Arbeit des Scheibenreißens das Bodenheben nennt. Die Roßtahlfeuer haben den Namen: Brescianhämmer erhalten. Die Methode des Stahlfrischens nennt man die Brescian- gewöhnlich aber die Kärnthner Methode. Die Arbeit des Stahlfrischens in den Brescianhämmern ist sehr übereinstimmend mit dem Verfahren in den Hartzerrennhämmern, nur daß für diese das Material nicht vorbereitet sondern unmittelbar so angewendet wird, wie es vom Schmelzofen erfolgt. — Der Brescianschmelze muß im Allgemeinen der Vorzug vor der Arbeit in den Hartzerrennhämmern eingeräumt werden, indem sie durch die Vorbereitungsart in den Stand gesetzt wird ein besseres Produkt zu liefern, obgleich sie dagegen mit einem ungleich größeren Materialienaufwande arbeitet. Die Kärnthner Stahlfrischmethode wird in Steyermark, — in der Paal — mit einigen Modificationen in Anwendung gebracht, und da das Fabrikat, welches von den dortigen Brescianhämmern geliefert wird, sich wegen seiner Güte einen großen Ruf verschafft hat, so ist die dort übliche modificirte Kärnthner Frischmethode mit dem Namen der Paaler Stahlfrischarbeit belegt worden.

Der einfachste Roßtahlfrischprozeß ist die Steyersche Stahlfrischmethode, welche im nördlichen Steyermark und bei St. Gal-

mit Stahlabfällen so ein, daß die geschmolzene Masse keine große Dünnschmelze im Herde erlangt. Hierauf wird das Auschmieden der acht zugerichteten und mit Greife versehenen Laisel von den zwei Cotten des verflossenen Tages, vorgenommen. Man theilt die Laisel zuerst in Lajoli (Lajal) und diese wieder in Röllchen, von etwa 12 Zoll Länge, 2 Zoll Breite und $1\frac{1}{2}$ Zoll Dicke, welche noch rothwarm in Wasser abgelöscht, dann zer schlagen und demnächst in einem besondern Feuer unter dem Ausziehhammer zu verkäuflicher Waare ausgestreckt werden. Wenn das Auschmieden der Cottastücke vom vorigen Tage beendigt ist, werden wieder Böden und Blatteln, je nachdem der Gang im Feuer es erfordert, zur Vollendung der zweiten Cotta eingeschmolzen. Die fertige Cotta wird dann aus dem Herd genommen, unter dem Hammer in vier Theile zersproten und diese werden, nebst den vier Theilen von der ersten Cotta, bis zum folgenden Tage zurück gelegt.

Der nach dem Ausbrechen der zweiten Cotta im Herde zurückgebliebene Boden, von welchem sich die Cotta abgehoben hat, wird nun mit Wasser übergossen und eine Scheibe davon abgehoben, nochmals mit Wasser begossen und wieder eine Scheibe abgehoben, und so werden auf diese Weise aus der Schmelzmasse 2 bis 3 Scheiben (Böden) gebildet, welche zum Cottamachen in der angegebenen Art angewendet werden. Nachdem diese Böden aus dem Herd genommen sind, ist das Tagewerk vollendet. Die Arbeiter ruhen 3 — 4 Stunden und fangen demnächst in der beschriebenen Art wieder an.

Mittels der Sauerböden von der ersten Cotta für die zweite, und der Scheiben oder Böden von der zweiten Cotta für die erste des folgenden Tages, reicht man bei dem Paaler Prozeß bei dem Cottakochen als Zusatz zu den sauren Flossen vollkommen aus. Wenn aber ein Mangel an Sauerböden oder an Böden eintreten, wenn nämlich der Sauer (das Roheisen) nicht Material genug hergeben sollte; so verschafft man sich Vor-

the von Böden, indem man Flossen (Roheisen) in den Stahl-erd einschmelzt und in dem Herde selbst in Scheiben reißt. Dadurch ersetzt man die fehlenden Böden, welche bei der Stahl-scharbeit selbst nicht abfallen. Diese Böden müssen jedoch so it geläutert seyn, daß die durch das Besprengen des einge-molzenen Roheisens mit Wasser sich bildenden Scheiben schon ie feinstrahlige, fast ins Körnige übergehende Bruchfläche zei-n. Nach der Baaler Methode werden daher an einem Ar-itstage nur zwei Cotta's bereitet, wozu an Zeit erforderlich ist.

Zur ersten Cotta:

Einschmelzen der Flossen	3 Stunden.
Ruhen der Loichel und Greisemachen	4 —
Cottamachen	5—6 —
	<hr/> 12—13 Stunden.

Zur zweiten Cotta:

Einschmelzen der Flossen	2—3 Stunden.
Schmieden und Cottamachen	4 —
	<hr/> 6—7 Stunden.

Wöchentlich werden in einem Brescianfeuer 30 bis 35 entiner Rölbel angefertigt. Aus 100 Pfund Roheisen erfol-m 88 bis 90 Pfund Rölbchen und zu 100 Preuß. Pfund Al-bchen sind 65 bis 70 Preuß. Kubikfuß Holzkohlen aus eichem Holz erforderlich.

Die Rölbchen sind zwar ein fertiges Product des Bres-anseuers, allein der Stahl kommt in diesem Zustande nicht in n Handel, sondern er wird zum Ausheizen und Ausstrecken ein besonderes, unter einer Frischeffe vorgerichtetes Feuer ab-geben. Die Einrichtung eines solchen Wärmeherdes bei Holz-hlen ist aus den Zeichnungen Taf. XLIX. Fig. 15 — 17. : erschen. Es werden etwa 20 Rölbchen mit einem mal ne-n einander aufgesetzt und der Form nöthigenfalls in demsel-n Verhältniß näher gerückt, wie das zunächst an der Form sindlich gewesene zum Ausstrecken weggenommen wird. Die

Rölbchen sind ganz mit Holzkohlen bedeckt und werden in einer Hitze ganz ausgeschmiedet, also nicht zum zweiten mal wieder in das Wärmfeuer gebracht. Der Reß- oder Streckhammer wiegt 140 — 150 Pfund und hat eine 12 Zoll lange und 1 Zoll breite Bahn. Es werden für jeden Besatz etwa 130 Pfund Rölbchen genommen, wozu 7, 8 Kubikfuß Holzkohlen verbraucht werden. Die Rölbchen werden zu Stangen von $\frac{1}{2}$ Zoll im Quadrat ausgestreckt. Unganze Kolben zieht man aber nur bis zur Stärke von $\frac{1}{2}$ bis 1 Zoll im Quadrat aus und nennt diesen Stahl Romanstahl. Der ausgestreckte Stahl wird, nur noch schwach rothwarm, in kaltem Wasser gehärtet, mit Hammerschlag sauber abgerieben, mit Wasser abgespült, getrocknet, dann gebrochen und sortirt. Der Abgang oder der Stahlverlust beim Ausstrecken beträgt 5 bis 6 Prozent von den in die Arbeit gegebenen Rölbchen.

Der gebrochene Stahl wird in Kisten oder Risten verpackt, auf welchen das Zeichen der Stahlorte aufgebrannt ist.

Die erste und beste Sorte ist der lange Münzstahl $\frac{1}{2}$ F. S. Zu diesem werden nur ganz eisenfreie, $\frac{1}{2}$ Zoll im Quadrat starke, schön abgeschmiedete, völlig ganze Stäbchen, mit durchaus blanker Oberfläche, welche eine Länge von 3 Fuß haben, bestimmt. Man verpackt ihn in Kisten von 250 Pfund schwer. — Ist das Stäbchen ganz rein, aber nur 2 Fuß lang, so kommt es zur zweiten Sorte, dem kurzen Münzstahl $\frac{1}{2}$ F. S. Er wird ebenfalls in Kisten von 250 Pfund verpackt. Noch kürzere Stücker, so wie auch solche, welche zwar einen reinen Bruch aber kleine unganze Stellen haben, kommen zur dritten Sorte, dem Dreipuffstahl $\frac{1}{2}$ F. S. Er wird in Kisten (Kägel) von 125 Pfund schwer verpackt. Die Stäbchen haben $\frac{1}{2}$ Zoll im Quadrat, aber ungleiche Länge.

Zweipuffstahl $\frac{1}{2}$ F. S. oder flachgevierter Stahl in Stäbchen von unbestimmter Länge, $\frac{1}{2}$ Zoll breit und $\frac{1}{2}$ Zoll stark. Er ist von dem Dreipuff nur in der Form, aber nicht

in der Güte verschieden, und wird, wie jener, in Rägeln von 125 Pfund verpackt.

Dreibupfmoß $\frac{3}{4}$ ist Stahl mit kleinen eisenartigen Theilchen und unganzen Stellen. Ist der Ausschuß vom Dreibupfmoß.

Zweibupfmoß $\frac{2}{4}$ ist der Stahl, welcher mehr Eisentheile und unganze Stellen behalten hat. Ist der Ausschuß vom Zweibupfmoß.

Stückstahl oder dickgevierter Stahl; die Stäbchen sind $1\frac{1}{2}$ Zoll im Quadrat und 12 — 18 Zoll lang. Er wird auch in Kässern von 125 Pfund verpackt und ist von verschiedener Güte.

Bei guter Arbeit fallen von 10 Centnern Stahl etwa 1 Centner Münzstahl. Die Hauptproduktion ist Dreibupfmoß. Die Moße betragen etwa $\frac{1}{3}$ der Fabrikation. Bei schlechtem Gange der Arbeit erhält man vorzüglich viel Dreibupfmoß.

Sehr unganze und viel Eisentheile enthaltende Stäbchen, eben Abfälle (Refubi), welche wieder mit eingeschmolzen werden.

Der Romanstahl □ R., welcher sich unter dem Hammer nicht zu den angegebenen Dimensionen will strecken lassen, wird zu Stäben von 1 Zoll im Quadrat ausgerecht. Er wird in 1 bis 2 Fuß langen Stäben, in Kässer zu 125 Pfunden verpackt. Der Romanstahl kann bei einzelnen fehlerhaften Stellen zuweilen von vortrefflicher Qualität seyn und zuweilen so gut ausfallen, wie der beste Münzstahl. Die sehr arten, unganzen, aber reinen (eisenfreien) Romanstahlstücke bringt man nicht in den Handel, sondern raffinirt sie zu verlässlicher Waare. Sie werden in 2 Linien dicken Schienen (Weiffel) geplättet. 30 — 40 solcher Schienen werden zu einer Larbe genommen, zu Rölbchen zusammengeschwelßt und dann zu Stangen ausgezogen, welche gehärtet, abgerieben, zerbrochen

Segeisen in der Mitte durchgehauen, umgebogen und wieder, wie vorhin, raffinirt, welches beim drei-, viermaligen Raffiniren u. s. f. ebenfalls wiederholt wird.

§. 1075.

Die Raffinirfeuer, bei welchen man Steinkohlen anwendet, sind gewöhnliche Schmiedeeisen, wie man sich derselben zur Bereitung der feineren Eisenarten bedient (§. 1002), welche mehr, neben einander liegende Formen oder Auströmungsöffnungen für den Wind erhalten, damit die Zangen eine lange Hitze bekommen können. Um die Hitze zusammenzuhalten, sind die Feuer gewöhnlich mit einem Gewölbe versehen, wodurch die Raffinirfeuer das Ansehen von langen Backöfen erhalten. Wollte man ähnliche Herde oder Defen zum Stahlraffiniren mit Holzkohlen anwenden, so würde man, weil die Holzkohlen eine geringere Hitze geben, die Zange mit mehreren Hitzgen austrocknen müssen, als bei der Anwendung von Steinkohlen. Bei sehr badenden Steinkohlen bedarf es des Gewölbes über dem Herde weniger, weil die Steinkohlen selbst ein natürliches Gewölbe bilden, in welchem die Stahlzangen liegen. Beim Heizen sucht man die Berührung des Stahls mit den rohen und noch mit Flamme brennenden Steinkohlen möglichst zu verhüten.

Die Raffinirfeuer bei Holzkohlen, deren man sich in Steyermark bedient, haben die Einrichtung welche auf den Zeichnungen Taf. L. Fig. 9 — 11. dargestellt ist.

§. 1076.

Die Geschicklichkeit des Raffinirschmieds besteht darin, den Stahl möglichst fein zu plätten, die Garben gut, und dem Gebrauch, der von dem Stahl gemacht werden soll, angemessen, zusammen zu setzen; die geplätteten Stäbe möglichst dicht über einander zu legen, damit keine großen Zwischenräume entstehen, beim Heizen eine recht saftige Schweiss Hitze zu geben, beim Schmieden keine undichten, oder nicht zusammengeschweißten Stellen zu lassen, und den Windstrom so zu leiten, daß weder der Luftstrom, noch das Brennmaterial (wenigstens bei der An-

ndung von Steinkohlen) zu sehr mit der weißglühenden irbe in nachtheilige Verührung kommen. Ein guter Raffinir- midt kann die Fehler eines zu harten und zu weichen Stahls ch Einsicht, Gleichmäßigkeit und Unverdorrenheit ansehnlich bessern, und durch vorsichtiges Heizen viel zur Erhaltung : Härte des Stahls beitragen. Nach dem verschiedenen Ge- auch der von dem Stahl gemacht werden soll, kann er durch s Hezen der Zangen härteren und weicheren Stahl darstellen. e von einer fehlerhaften Beschaffenheit des Eisens herrührende rößigkeit vermag er freilich nicht zu heben.

Der Abgang beim Raffiniren ist sehr bedeutend und be- igt beim jebedmälligen Raffiniren 7 bis 12 Procent; zum affiniren von 100 Preuß. Pfunden raffinirten Stahls kann an 3 bis $3\frac{1}{2}$ Kubiff. Steinkohlen für das Plätten und Schwei- n rechnen. — In Steyermark berechnet man beim Raffiniren s Stahls gewöhnlich 8 Procent Abgang vom Stahl und) bis 35 Kubiffuß Holzkohlen aus welchem Holz für 100 Pfund ffinirten Stahl.

Rinman a. a. D. II. 547 u. f. — Eversman a. a. D. 235. 241. — Jars a. a. D. I. 84. — Rinman's Eisen- und Stahlveredlung. 271 — 289. — Rambourg, sur la fabrication de l'acier raffiné dans les forges de la Styrie; im Journ. des mines. No. 89. p. 389 — 395. — Karsten, metallurg. Reise. S. 409. u. f.

II. Von der Brennstahlbereitung.

§. 1077.

Die Eigenschaft des Stabeisens: durch Glühen mit kohli- n Substanzen in fest verschlossenen Räumen in der Weißglüh- ge hart und stahlartig zu werden, ist schon so lange bekannt, ß es sich nicht mehr nachweisen läßt, wann und wo von rselben zuerst eine Anwendung im Großen gemacht worden k. Ohne Zweifel beschränkte man sich zuerst darauf, kleinen

menfionen zu erhalten, ausgedehnt werden; auch wird er eine um fo geringere Ausdehnung bei dem dem Raffiniren vorangehenden Pletten erleiden können. Man hat dies als einen Grund angeführt, warum es gut sei, nicht zu dünne Stäbe zum Cementiren zu nehmen; es ist indeß auch zu berücksichtigen, daß das Ausrecken und Raffiniren in demselben Grade weniger nöthig wird, als der Stahl durch dünnere Stäbe an Gleichartigkeit beim Cementiren gewinnt.

§. 1082.

Den Zutritt der atmosphärischen Luft beim Cementiren des Eisens mit Kohle vollkommen abzuhalten ist nothwendig, weil sonst die Verschlackung des Eisens unvermeidlich erfolgen würde. Bei der Umänderung des Stabeisens in Stahl durch Cementiren kommt es also darauf an, das Stabeisen in Berührung mit kohligten Substanzen, und gegen den Zutritt der Luft geschützt, einer anhaltenden Glühhitze auszusetzen, welche den Grad der Schmelzhitze des Stahls nicht erreichen darf, aber die lichte Rothglühhitze weit überschreiten muß.

Beim Stahlcementiren im Großen bewirkt man dies dadurch, daß man das zu cementirende Stabeisen in dicht verschlossenen Gefäßen, oder in Kasten, mit Kohlenstaub schichtet, und die geladenen Kasten in besonderen Ofen — Brennstaßlöfen, Cementiröfen — so lange in Glühhitze erhält, bis das Eisen hinlänglich mit Kohle durchdrungen ist. Man setzt die Kasten unmittelbar mit dem Heerd des Ofens in Verbindung, und richtet sie nicht beweglich ein, weil die beweglichen Kasten nicht ohne sehr große Unbequemlichkeit und ohne Beschädigungen aus dem Ofen genommen und in denselben gebracht werden würden. Die Länge der Stäbe von 6 bis 10 Fuß, welche eine verhältnißmäßige Länge der Kasten nothwendig macht, würde das Transportiren der Kasten ungemein erschweren, besonders weil dieselben aus Massen angefertigt seyn müssen,

welche keine Stöße und Schläge aushalten, und sehr leicht zerbrechlich sind.

§. 1083.

Die Konstruktion, der Cementiröfen, welche dazu dienen sollen, die verschlossenen Kasten, in denen sich das Eisen mit Kohle geschichtet befindet, in einer möglichst gleichen Glühhitze zu erhalten, muß im Allgemeinen so beschaffen seyn, daß keine Hitze unnöthig (durch unverhältnißmäßig zu große Weite oder Höhe des Ofens) verloren geht: daß die Kasten von allen Seiten gleich stark erhitzt werden, und daß man die Hitze durch Register zu stimmen, und nach Umständen zu schwächen oder zu verstärken im Stande ist.

Die Kasten dürfen daher niemals mit ihrem Boden auf den Herd des Ofens gestellt werden, sondern sie müssen auf Unterlagen und jederzeit hohl stehen, damit sie von der Gluth oder von der Flamme überall getroffen und umspielt werden können. Das Gewölbe des Ofens, unter welchem die Kasten stehen, muß so niedrig als möglich seyn, damit die Kasten oben nicht zu kalt bleiben; auch dürfen die Dimensionen des Ofens nicht zu groß, oder die Entfernungen der Ofenwände von den Wänden des Kastens nicht zu bedeutend seyn, damit sich die Hitze nicht unnöthig verbreitet und vermindert.

Den Grad der Hitze pflegt man gewöhnlich durch Oeffnungen im Gewölbe des Ofens, die man noch mit sogenannten Windpfeifen versehen kann, und durch die Menge von Luft, welche man zum Brennmaterial hinzuströmen läßt, zu bestimmen.

Die Feuerung in den Ofen geschieht entweder mit Holzkohlen oder mit Holz, oder mit Steinkohlen; sie ist also entweder ein bloßes Gluthfeuer oder ein Flammenfeuer. Weil die Cementirhitze nicht so groß sein soll, daß sie die Schmelzhitze des Stahls erreicht; so bedarf es nicht des Gluthfeuers, durch welches (wegen der unmittelbaren Berührung des zu glühenden

Gefäßes mit der glühenden Kohle) der stärkste Grad der Hitze, bei der Anwendung von starkem Luftzuge, hervorgebracht werden kann; sondern das Flammenfeuer reicht hin, die Umänderung des Eisens in Stahl zu bewirken. Deshalb sind die auf Holzkohlen eingerichteten Cementiröfen nur noch höchst selten im Gebrauch. Ohne Zweifel haben die Engländer zuerst den Anfang gemacht, statt der Holzkohlen die Steinkohlen anzuwenden, und der glückliche Fortgang dieser Arbeit bewirkte dann die Anwendung des Holzes. Auch guter Torf wird bei gehöriger Einrichtung der Feuerung mit Nutzen zu gebrauchen sein.

§. 1084.

Bei den Cementiröfen welche mit Holzkohlen geheizt werden, stehen die Kasten in der Mitte eines Gewölbes, welches den Ofen bildet, der eigentlich bloß aus einem hohlen Raum besteht, welcher, außer mit den Cementirkaften, noch mit glühenden Kohlen ausgefüllt ist. Die Kiste steht nicht unmittelbar auf der Sohle des Ofens, sondern auf einer kleinen Erhöhung, weil unten an der Sohle des Ofens die Zuglöcher zum Zufließen der äußeren Luft angebracht sind. In dem Gewölbe des Ofens befinden sich die Zuglöcher zum Ausfließen der Flamme, von deren weiterem Oeffnen oder engerem Schließen die Stärke der Verbrennung der Kohlen, folglich der Grad der hervorzubringenden Hitze, abhängt. Man erkennt an der Farbe der Flamme und der Windpfeifen, ob alle Zugröhren einen gleich starken Zug haben, oder ob die eine mehr geschlossen, die andere mehr geöffnet werden muß; ob es überhaupt nöthig ist, die Hitze zu verstärken, oder sie zu schwächen u. s. f. Beim ersten Anfeuern ist die Farbe der Flamme immer dunkler und roth gefärbt; bei der Beendigung des Brandes müssen alle Pfeifen gleichmäßig stark erhitzt und weißglühend seyn. Eine ungleiche Hitze im Ofen bewirkt natürlich eine ungleiche Erhi-

ng der Kasten und eine sehr ungleichartige Beschaffenheit des
ahls in einem und demselben Stabe.

Das Nachfüllen der Kohlen geschieht durch Röhren, welche
ter dem Gewölbe des Ofens angebracht sind und durch
Iche der Ofen beständig mit Kohlen gefüllt erhalten wird.
an darf die Kohlen nicht zu tief niederbrennen lassen, weil
ist der Ofen sich zu sehr abkühlen würde, welches man zu-
illen wohl absichtlich thut, wenn der Ofen gleich im Anfange
Brennens durch ein Versehen zu schnell in große Hitze ge-
hen ist. — Die Röhren liegen also immer voll Kohlen,
Iche schon vorläufig in Gluth gesetzt werden, damit sie nicht
kalt in den Ofen kommen. Alle 2 bis 3 Stunden werden
in den Ofen gestoßen und nachgefüllt.

Wenn die Zwischenräume zwischen den Wänden des Ofens
b der Stahlkisten, welche mit glühenden Kohlen ausgefüllt
b, auch möglichst enge eingerichtet werden, so verbrennt doch
mer eine große Menge von Kohlen in der oberen Höhe des
ens ohne Wirkung, weshalb man die Holzkohlenfeuerung
r noch auf ganz alten Hütten antrifft.

§. 1085.

Die auf Holz- oder auf Steinkohlenfeuerung eingerichte-
Cementiröfen haben eine und dieselbe Konstruktion, und
sich bloß darin von einander ab, daß die Steinkohlenöfen
inere und engere, die Holzöfen größere und weitere Feuerun-
t erfordern. Bei einer bedeutenden Länge der Ofen und
Kisten geschieht das Eintragen des Brennmaterials auf
den Seiten des Ofens, um die Hitze auf allen Punkten gleich-
mäßiger zu vertheilen.

Ein auf Flammenfeuer eingerichteter Cementirofen hat
t einem gewöhnlichen Glasofen die größte Aehnlichkeit, nur
ß das Gewölbe flacher ist, und daß man ihn nicht rund,
ndern viereckig einrichtet, weil die Gestalt der Eisenstäbe lange
b eckige Kasten erfordert, folglich bei einer runden Kon-

der Mauer des Ofens befindliche Oeffnung, welche beim Brande ebenfalls verschlossen wird, in den Ofen hinein- und aus demselben wieder herausgeschoben.

§. 1086.

Die Cementirkaften sind 8 bis 10, auch wohl 15 Fuß lang, 26 bis 36 Zoll breit, und 28 bis 36 Zoll hoch. Eine zu große Breite ist nachtheilig, weil die in der Mitte des Kastens liegenden Stäbe nicht hinlänglich erhitzt werden würden, Eine größere Höhe theilt man den Kasten nicht gern zu, weil sich die Flamme bei höheren Kasten nicht so gleichförmig als bei flacheren verbreiten kann. Je niedriger und je schmaler die Cementirkaften sind, desto gleichartiger wird die Beschaffenheit des zu erhaltenden Cementstahls seyn; je breiter und je höher sie sind, desto weniger läßt es sich vermeiden, daß die den Wänden des Kastens zunächst liegenden Stäbe nicht schon zu stark gebrannt sind, wenn die in der Mitte liegenden Stäbe erst die gehörige Gaare erhalten haben.

Die Kasten werden aus feuerbeständigem Thon, oder aus feuerfesten Ziegeln angefertigt. Im ersten Fall muß die Masse nicht zu fett seyn, sondern mit so viel unschmelzbarem reinem Quarzsand versetzt werden, daß sie möglichst wenig schwindet und eine anhaltende starke Glühhitze aushält, ohne Risse und Sprünge zu bekommen. Die Wände werden einige Zoll dick gemacht, und müssen zuerst sehr vorsichtig abgetrocknet, nämlich zuerst vollkommen lufttrocken seyn, und dann mit aller Vorsicht abgewärmt werden, worauf man sie wieder erkalten läßt, um nachzusehen, ob sie Risse und Sprünge erhalten haben, welche dann sehr sorgfältig auszubessern sind. Ueberhaupt muß die Beschaffenheit der Kasten vor jedem Brande untersucht werden, weil der kleinste Riß große Nachtheile hervorbringen kann.

Am bequemsten ist es, die Kasten aus guten feuerfesten Thonziegeln zusammenzusetzen, die Ziegel so lang und hoch als möglich zu machen, und sie mit möglichst feinen Fugen zu ver-

den. Man giebt den Ziegelplatten alsdann über einander isende Falzen, um den Zutritt der Luft möglichst abzuhalten o die Ziegel genau mit einander zu verbinden.

Zuweilen setzt man die beiden kurzen Seitenwände der sten mit den Seitenmauern des Ofens unmittelbar in Verbindung, so daß die Kasten nur aus drei Wänden, nämlich aus n Boden und aus den beiden langen Seitenwänden, bestehen. t giebt man den Kasten aber auch besondere kurze Seiten= inde, und setzt sie aus 5 Flächen, nämlich aus dem Boden, s den beiden langen und den beiden schmalen Seitenwänden, jammen.

Kasten aus geschmiedeten eisernen Blechen, oder gegossene erne Kasten, würden, wenn sie auch sehr sorgfältig mit feuer= dem Thon überzogen oder beschlagen wären, nicht aushalten, ndern bald verbrennen und sich auch zu schnell krumm ziehen. ur kleine Eisenarbeiten, denen man durch Cementiren mit ohle, Härte und Politur erteilen will, pflegt man in kleinen, erschlossenen eisernen Gefäßen zu glühen.

In England bedient man sich zuweilen recht feuerfester andsteinplatten zu den Kasten, welche durch feuerfesten Thon it einander verbunden werden. Zu den Böden der Kasten ürden solche feuerfeste Sandsteinplatten vorzüglich anwendbar gn. — Eine gute Schmelztieglmasse ist jeder andern vor= ziehen.

Von der Beschaffenheit der Masse hängt es ab, wie viel rände die Kasten aushalten können. Die schon gebrauchte ementirkastenmasse wird mit dem größten Nutzen zur Verfertigung it frischem Thon angewendet, wenn neue Cementirkasten ge= macht werden müssen.

§. 1087.

Bei dem zur Brennstahlbereitung anzuwendenden Stabeisen, t nicht allein die innere Beschaffenheit desselben, sondern auch ie äußere Gestalt zu berücksichtigen.

Das harte, körnige, aber dabei feste und vollkommen zähe, dehnbare Eisen, ist dem weichen und zähen Eisen vorzuziehen, weil es mehr zum Stahlwerken geneigt ist. Eben so ist das aus manganhaltigen Erzen, oder aus sogenannten Stahlerzen, erzeugte Stabeisen zum Stahlcementiren ganz vorzüglich anwendbar. Die Gründe sind bereits früher entwickelt. Auf der Oberfläche sehr verrostetes Eisen muß zum Cementiren nicht genommen werden.

Alles Eisen, welches schon durch Risse, Schiefen und Brüche seine unganze oder fehlerhafte Beschaffenheit äußerlich zu erkennen giebt, ist durchaus zu vermeiden, weil die Brüchigkeit des Eisens durch die Umwandlung in Stahl noch vergrößert wird und einen spröden, unbrauchbaren Stahl erwarten läßt. — Langrisse deuten zwar auf zähes, aber auf weiches, sehniges Eisen, welches zur Stahlbereitung wenig geeignet ist.

Die Breite der Eisenstäbe ist ziemlich gleichgültig, gewöhnlich beträgt sie $1\frac{1}{2}$ bis 2 Zoll. Die Dicke der Stäbe sollte aber niemals über $\frac{1}{2}$ Zoll betragen. Nur wenn man ganz gewöhnlichen groben und harten Stahl erzeugen, oder wenn man den Cementstahl bloß als Material zum Gußstahl anwenden will, können die Stäbe bis $\frac{3}{4}$ Zoll stark seyn. Dann erfordern sie aber auch eine länger anhaltende und stärkere Hitze, um ganz durchgebrannt zu werden, wobei der innere Kern zwar einen guten, die äußeren Flächen aber einen sehr harten und spröden Stahl geben, welcher öfter raffinirt werden muß, um einen gleichartigen Stahl zu erhalten. Dünnere Stäbe können bei einem einmaligen Raffiniren oft besseren Stahl geben, als dickere Stäbe von demselben Eisen bei einem zweimaligen Raffiniren, weshalb bei der Anwendung dünnerer Stäbe bedeutend an Kosten erspart, und wegen des Abgangs beim jedesmaligen Raffiniren mehr Stahl ausgebracht wird.

Die Länge der Stäbe richtet sich nach der Länge der Cementirkaften. Weil sich der Stahl in der Glühhitze etwa um

170 seiner Länge ausdehnt, so muß auf diese Ausdehnung Rücksicht genommen werden, damit die Stäbe die Kästen nicht zersprengen. Wären die Kästen z. B. 10 Fuß lang, so dürfen die Stäbe nur höchstens, 9 Fuß 11 Zoll lang angewendet werden. Man nimmt sie aber gewöhnlich einige Zoll kürzer, damit sie nirgends die Wände der Kästen berühren. Wollte man sie noch kürzer anwenden, so würde ein Theil des Raums in den Kästen unnötig verloren gehen.

§. 1088.

Das Cementirpulver, mit welchem das Stabeisen in den Kästen geschichtet wird, muß durchaus Kohle seyn oder enthalten. Zu einer Zeit, als die Theorie die Ursache der Verschiedenheit des Stahls vom Stabeisen noch nicht ins Licht gestellt hatte, waren *Neaumur*, und später auch *Ninman*, bemüht, den Einfluß mehrerer Substanzen auf das Eisen auszumitteln, und durch Versuche ein Cementirpulver aufzufinden, welches das Stahlwerden des Eisens am schnellsten und und vollkommensten befördere. Da sie bei ihren Versuchen von keiner richtigen Theorie geleitet werden konnten, so wendeten sie zum Theil auch Substanzen an, durch welche sie den Zweck verfehlten, und das Stabeisen, statt demselben eine größere Härte mitzutheilen, zuweilen noch weicher machten. Aus seinen vielen und abgeänderten, sehr mühsamen Versuchen, gelangte *Neaumur* endlich zu dem Resultat, daß ein Gemenge aus 2 Theilen Ruß, 1 Kohlenstaub, 1 Asche und $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Kochsalz das beste Cementirpulver sey, und daß nächstdem der Graphit mit dem besten Erfolge angewendet werden könne. Daß überhaupt alle Körper, in denen Kohle befindlich war, also auch Bohrspäne von Roheisen, das Stabeisen in Stahl zu verwandeln vermögten, zeigten ihm seine Versuche ebenfalls, indem man schon früher aus Erfahrung wußte, daß der reinste Eisendrath zu Stahl ward, wenn man ihn in flüssiges Roheisen tauchte und etwas abschmelzen ließ.

Obgleich der Zusatz von Kochsalz zum Cementirpulver zur Umänderung des Stabeisens in Stahl nichts beitragen kann, so hat sich Reaumur's Angabe doch durch spätere Erfahrungen als richtig erwiesen. Ein Zusatz von 2—3 Procenten Kochsalz zum Cementirpulver gewährt wirklich einen Nutzen, welcher darin zu bestehen scheint, daß die Drydhaute, mit welcher die Eisenstäbe mehr oder weniger bedeckt sind, durch das Kochsalz weggebeizt wird. Aus demselben Grunde scheint Salmiak noch wirksamer zu seyn als Kochsalz. Nimmt man sich durch seine Erfahrungen zu dem Schluß berechtigt, daß das Kochsalz dem Eisen zwar eine größere Härte mittheilt, aber einen spröden Stahl giebt, welches bei einem sehr großen Verhältniß an Kochsalz in dem Cementirpulver auch leicht denkbar ist.

Der Nutzen des Zusatzes von Asche zu dem Cementirpulver ist theoretisch nicht wohl einzusehen. Noch jetzt pflegt man dem Kohlenpulver den zehnten Theil Asche zuzusetzen, und will aus Erfahrung wissen, daß der Stahl gleichartiger und härter wird, als ohne Zusatz von Asche. Vielleicht wirkt sie bloß mechanisch, um eine schnelle Einwirkung der Kohle auf das Eisen zu vermindern und eine gleichartigere Durchdringung der vom Eisen schon aufgenommenen Kohle zu bewirken, ehe ein neuer Zuschuß von Kohle von außen erfolgen kann.

Die Kohle muß im zerpulverten, aber nicht staubartigen Zustande angewendet werden, und wird daher zerstampft und durch ein grobes Sieb geworfen. Das schon einmal angewendete Pulver soll beim folgenden Brande nur zur Hälfte wieder genommen werden können, beim dritten Brande aber nicht mehr zu gebrauchen seyn, und durch ganz neues ersetzt werden müssen. So lange die Gründe von solchen Vorschriften noch nicht eingesehen werden können, ist man genöthigt, der Erfahrung zu folgen, obgleich die Theorie keinen Aufschluß darüber giebt,

warum die mehre Mal geglühte Kohle eine andere Wirkung als die nur einmal geglühte Kohle hervorbringen soll.

Die Kohle von harten Hölzern (besonders von Birken und Wacholder) ist wirksamer als die von weichen Hölzern. Gut ausgeglüheter Ruß würde wegen seiner großen Reinheit, indem er als eine völlig reine Kohle zu betrachten ist, ganz vorzüglich zu empfehlen seyn, wenn die Erfahrung zeigen sollte, daß durch die zu feine mechanische Zertheilung nicht der Nachtheil entsteht, daß er als ein zu schlechter Wärmeleiter die Erhitzung der in der Mitte der Kasten befindlichen Eisenstäbe zu sehr verhindert. Dies stimmt auch mit Reaumur's Erfahrungen überein und widerlegt zugleich die Ansicht, daß die Kiesel Erde in der Kohle, durch Umwandlung in Silicium, sich besonders vorthellhaft beim Stahlcementiren verhalten mögte. Wenn die in der Holzkohlenasche in sehr geringer Menge befindliche Kiesel Erde, wirklich als Silicium mit dem Eisen in Verbindung tritt, welches nicht geläugnet werden kann, so kann diese Verbindung gewiß keinen vorthellhaften Einfluß auf die Beschaffenheit des Stahls haben, vielmehr würde derselbe dadurch verschlechtert werden. Vielleicht besteht der Nutzen des Zusatzes von Kochsalz zum Cementirpulver und der günstige Einfluß, den das Kochsalz auf die Beschaffenheit des Stahls beim Cementiren äußert, auch noch darin, daß das Chlor die Verbindung des Siliciums mit Eisen verhindert.

Auch in den neuesten Zeiten hat man noch Zusätze von Borax, Alaun, Essig, Wein und ähnlichen Substanzen empfohlen, die, wenn sie nicht zum Theil nachtheilig auf das Eisen wirken, wenigstens süglich ganz weggelassen werden können. — Leder, Pferdehufe, blausaures Eisenkalk sind ganz wirksame Dinge, die sich indeß bei einer Fabrikation im Großen nicht immer anwenden lassen. Dahin gehören auch die Zusätze von Braunstein und Salmiak.

Durch die Anwendung des bildenden Gases bei dem Prozeß des Stahlcementirens will man einen vorzüglich guten Cementstahl erhalten haben. Dieser Erfolg ist sehr wahrscheinlich, weil durch die Einwirkung des Gases nur ganz reine Kohle mit dem Eisen in Verbindung gebracht wird. Die durch Erfahrung vollständig bestätigte schnelle und erfolgreiche Umänderung des Eisens in Stahl durch thierische und durch einige vegetabilische unverkohlte Substanzen, läßt sich sehr wohl durch die Wirkung des Kohlenoxydgases erklären, welches aus jenen Substanzen entwickelt werden mag.

Der, in der Regel nicht unbeträchtliche Aschengehalt der Roaks, vorzüglich aber die Beschaffenheit der Steinkohlenasche (bei welcher Kiesel- und Thonerde die vorwaltenden Bestandtheile sind, statt daß die Holzkohlenasche nur höchst wenig Kieselerde enthält), sind es ohne Zweifel, wodurch die Roaks zur Anwendung beim Cementiren unbrauchbar werden, so daß man sich, in Ermangelung des Rußes, des Holzkohlenpulvers bedienen muß.

§. 1089.

Bei dem Besetzen der Kasten wird zuerst eine etwa 2 Zoll hohe Schicht Cementirpulver gleichförmig ausgebreitet und fest zusammengedrückt. Dann werden die Eisenstäbe auf der hohen Kante neben einander hingestellt, so daß zwischen der ersten Stange und den Wänden des Kastens ein Zwischenraum von 1 Zoll, und zwischen den Stäben selbst ein Zwischenraum von $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Zoll bleibt. Je dünner die Eisenstäbe sind, desto geringer müssen diese mit Cementirpulver auszufüllenden Zwischenräume eingerichtet werden. Zu weite Zwischenräume verzögern das Stahlwerden, ohne Zweifel, weil die Kohle ein schlechter Wärmeleiter ist, und weil die Hitze in der Mitte der Kasten daher nicht groß genug werden kann, wenn die äußere Hitze nicht so sehr verstärkt wird, daß die zunächst an den Wänden der Kasten liegenden Stäbe darunter leiden. Bei dickeren Stäben wird die Hitze in den Kasten stärker, weshalb

auch die Zwischenräume größer seyn können. Ueber der ersten Schicht wird wieder eine $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Zoll starke Schicht von Cementirpulver ausgebreitet, und auf dieser werden die Eisenstäbe abermals neben einander, wie bei der ersten Schicht, aufgestellt. Mit solchen abwechselnden Schichten von Cementirpulver und Eisenstäben wird so oft abgewechselt, bis die Kasten so weit angefüllt sind, daß nur noch 6 Zoll zu ihrer völligen Ausfüllung fehlen. Dieser Raum wird mit schon gebrauchtem Cementirpulver von den vorigen Bränden angefüllt, und das Geflübbe alsdann noch mit unschmelzbarem, etwas angefeuchtetem Sande bedeckt, welcher so hoch angehäuft wird, als es ohne Herabzugleiten möglich ist. Wenn man aber, statt des Sandes, feste gemauerte Deckel anwendet, so müssen die Kasten mit Kohlenpulver ganz angefüllt werden und die oberste Eisenschicht muß wenigstens 6 Zoll stark mit Kohlenpulver bedeckt seyn.

Bei dem Besetzen der Kasten ist mit der größten Sorgfalt darauf zu sehen, daß sich die Eisenstäbe nirgends einander berühren, und daß sie auch von den Wänden der Kasten gehörig entfernt bleiben. — Die vorderen Enden der Stäbe, welche gewöhnlich noch roh sind, müssen verhauen und mit etwas gröberem Kohlenstaub umlegt werden.

Nach dem Besetzen werden die Oeffnungen, durch welche die Eisenstäbe in den Ofen geschoben wurden, zugesetzt, auch die Oeffnung in der Seitenwand des Ofens, durch welche der Arbeiter in den Ofen gelangen mußte, um die Cementirkasten zu besetzen, wieder zugemauert, und es wird mit dem Anfeuern des Ofens der Anfang gemacht.

§. 1090.

Der Ofen muß nicht plötzlich zu stark erhitzt werden, weil dies dem Ofen und den Cementirkasten nachtheilig seyn, und zum Reißen und Springen der Gefäße Anlaß geben würde. Deshalb muß die Anwärmung stufenweise erfolgen, und der Ofen erst nach Verlauf von zwei bis vier Tagen bis zu dem

Grade des Glühens erhitzt werden, welcher zur Stahlbereitung erforderlich ist. In dieser Hitze, welche die Temperatur der vollkommenen Weißglühhitze erreicht, muß man den Ofen ununterbrochen zu erhalten suchen, bis das Eisen durchgebrannt ist und der Ofen abkühlen kann.

Die Zeit oder die Dauer des Brandes ist von dem Feuerungsmaterial, von der Größe des Ofens, von der Stärke der Stäbe und von der Größe des Zuges, den man zur Verstärkung der Hitze anwendet, abhängig. Ein geübter Arbeiter weiß mit großer Zuverlässigkeit, wann er das Feuer abgehen lassen kann. Um indeß möglichst sicher zu gehen, legt man Probestangen in verschiedenen Höhen, auf beiden Seiten des Ofens, in die Cementirkaften. Diese Probestangen müssen beim Gange des Ofens herausgezogen werden können, und wenigstens 10 bis 15 Zoll in die Kasten hineinreichen. Die Kasten sind hierzu eingerichtet und mit einer Oeffnung versehen. Bei den Kasten, welche keine besonderen schmalen Seitenwände haben, sondern bei denen die Wände des Ofens zugleich die Seitenwände bilden, läßt sich die Vorrichtung noch leichter anbringen. — Ein größerer Ofen erfordert ein langsameres Anwärmen und ein länger anhaltendes Brennen, weil größere Räume zu erhitzen sind. Bei der Anwendung von Steinkohlen wird die Hitze im Ofen schon deshalb immer größer als bei der Anwendung von Holz, weil die Steinkohlenöfen kleiner und enger zusammengezogen sind, weshalb ein Brand bei Steinkohlen in kürzerer Zeit beendet seyn kann, als ein Brand bei Holz, unter übrigens gleichen Umständen.

In kleineren Ofen kann ein Brand schon in 4 Tagen beendet seyn, wogegen in größeren Ofen 10 bis 12 Tage dazu erforderlich sind. Die Menge des einzusetzenden Eisens ist von 10 bis 100 Centr. abweichend, indem es einleuchtet, daß Alles von der Größe der Kasten abhängt, die man anwenden will. Ofen von mittlerer Größe, in denen bei jedem Brande

40 bis 50 Centner Eisen cementirt werden können, scheinen die vorthellhaftesten hinsichtlich des Brennmaterialienverbrauchs zu seyn. Je schmaler und niedriger die Kasten sind, und je weniger Eisen mit Einemmal cementirt wird, desto gleichartiger wird der Stahl ausfallen.

§. 1091.

Auf die Regulirung des Feuers durch die Zugöffnungen im Gewölbe, welche nach Umständen mehr oder weniger geöffnet, auch wohl ganz geschlossen werden müssen, ist vorzugsweise Rücksicht zu nehmen. Ein zu kalter Ofen verursacht unabhigen Brennmaterialienverbrauch, weil die Stahlbildung eine um so bedeutendere Hitze erfordert, je größer die Kasten sind, und je dickere Stäbe man angewendet hat. Eine zu starke Hitze bringt das Eisen zum Schmelzen, und man würde statt des Stahls nur Roheisen, wenigstens eine roheisenartige, spröde und unbrauchbare Masse, erhalten. Jeder Stahlbrenner muß seinen Ofen kennen, um nach der Farbe der Flamme und nach dem Ansehen der Probestangen, die Dauer des Brennens und die Stärke der zu ertheilenden Hitze abzumessen. Wäre ein zweckmäßiges Pyrometer bekannt, so würde man sich den geübten Augen des Arbeiters allein nicht überlassen dürfen.

Eine heftige Hitze befördert und beschleunigt die Umwandlung des Eisens in Stahl allerdings, und es würde daher auch möglich seyn, in kürzerer Zeit bei größerer Hitze das zu erreichen, was man in längerer Zeit bei geringerer Hitze zu bewirken sucht; aber abgesehen, daß die Hitze sehr leicht bis zum Schmelzgrad steigen kann, hat die Erfahrung auch gezeigt, daß der durch plötzliche Hitze entstandene Stahl ungleichartiger ist, als der Stahl, welcher durch langsame Einwirkung der Kohle erzeugt ward. Ohne Zweifel kann die Vertheilung der Kohle bis zum Mittelpunkt des Eisenstabes in einer kurzen Zeit nicht gleichmäßig erfolgen.

Während der Dauer des Brandes sinkt die Cementmasse

in den Cementkasten etwas zusammen, weshalb die Bedeckung mit Sand nicht allein viel bequemer, sondern auch deshalb vorzuziehen ist, weil der feste Deckel nicht mit nachsinken kann, und daher leicht zur Entstehung von hohlen Räumen Anlaß giebt, durch welche die Luft eindringen und das Eisen verschlacken würde, wenn man dies nicht etwa durch eine starke Schicht von Kohlenstaub verhindert.

§. 1092.

Die Probestäbe müssen nicht allein von derselben Qualität, sondern auch von derselben Dimension angewendet werden, als das zu cementirende Eisen selbst, weil man sonst leicht irre geleitet werden würde.

Der Gang der Cementation läßt sich auf der frischen Bruchfläche der herauszunehmenden Probestäbe deutlich bemerken. Zuerst fängt die Stahlbildung an den Oberflächen an, und pflanzt sich bis zum Mittelpunkt fort, vor oft noch eine eisenartige Textur und eine bläuliche Eisenfarbe besitzen kann, wenn die äußeren Eisentheile schon zu Stahl geworden sind. Wenn sich von einem Eisenkern nichts mehr bemerken läßt, so wird mit dem Nachfeuern eingehalten; der Ofen muß langsam erkalten, damit die Kasten keine Risse erhalten; und wenn er nach mehreren Tagen kalt geworden ist, so macht man eine Oeffnung in der einen Seitenwand, durch welche sich der Stahlarbeiter in den Ofen begiebt, den Sand und das Geflübbe abnimmt, die Stahlstangen durch eine Oeffnung aus dem Ofen schiebt, die Kasten genau untersucht, ausbessert, von Neuem besetzt u. s. f.

Die Stahlstäbe sind überall mit Blasen bedeckt, welche um so größer sind, je weicher und je undichter das Eisen war. Hartes, festes und zähes Eisen giebt unter denselben Umständen weniger und kleinere Blasen. Sonderbar ist es, daß diese Blasen sich als Erhöhungen auf der Oberfläche des Eisens zu erkennen geben, als wenn eine elastische Flüssigkeit aus dem Eisen

entwichen wäre, welche sich erst durch die Aufnahme der Kohle gebildet hätte. Wegen der Eigenschaft des Brennstahts, beständig Blasen zu zeigen, nennt man den rohen, nicht raffinirten Brennstaht, auch wohl Blasenstaht. Es ist eine sehr wahrscheinliche Vermuthung, daß diese Blasen von der dem Eisen mechanisch beigemengten und in die Eisenmasse eingepreßten Schlacke herrühren, deren Bestandtheile sich reduciren, und zur Entstehung von Kohlenoxydgas, vielleicht auch von kohlen-saurem Gas, Anlaß geben.

Die Stahtstäbe müssen mit einer glatten, völlig blanken Oberfläche aus dem Ofen kommen, und bei der Anwendung von weichem Eisen muß jede Spur von sehnigem Gefüge, so wie überhaupt die bläuliche Eisenfarbe auf dem frischen Bruch, völlig verschwunden seyn. Je stärker die Eisenstäbe waren, desto gröber wird das Gefüge an den Rändern, desto matter und gelblichweißer das Ansehen, zum Beweise, daß der Staht an den Rändern schon überbrannt werden mußte, um in der Mitte keinen Eisenkern zu behalten. — Glänzende Stellen in der Mitte der Stange deuten immer auf Eisen, wenn auch kein eisenartiges Gefüge mehr bemerkbar seyn sollte.

Daß zu starke Brennen auf einzelnen Punkten der Oberfläche läßt sich niemals vermeiden, wenn kein Eisenkern zurückbleiben soll, weshalb das Raffiniren diese Unvollkommenheiten wieder ausgleichen muß. Dadurch erhält der nicht raffinirte Brennstaht aber eine Sprödigkeit, so daß die Stäbe, wenn sie aus dem Ofen kommen, sich mit einem dumpfen Laut, als wenn sie ganz mürbe wären, unter dem Hammer zerschlagen lassen müssen. Muß man starke Schläge anwenden, so ist in der Regel noch ein eisenartiger Kern zurückgeblieben. Sehr anzurathen ist es, die Stahtstäbe sogleich beim Zerschlagen sorgfältig zu sortiren, besonders weil auch die Stäbe in der Mitte der Cementirkaften in der Regel nicht so stark gebrannt sind, als diejenigen, welche zunächst an den Wänden lagen.

selbst mit großen Schwierigkeiten verbunden, indem es sich, wegen der zugleich entstehenden Schlacke, niemals bestimmen läßt, ob alle angewendete Kohle in Wirksamkeit treten wird. Das jedesmal zu erhaltende Produkt würde daher mehr das Resultat des Zufalls, als der Berechnung seyn.

Vorzuziehen würde das Verfahren seyn, Gußstahl durch Zusammenschmelzen des Stabeisens mit möglichst reinem weißem Roheisen zu erhalten, vorzüglich wenn das letztere durch einen Mangangehalt die Eigenschaft einer geringeren Strengflüssigkeit besitzt. Es ist nicht zu bezweifeln, daß man auf diesem Wege, auf allen Hütten, denen ein reines manganhaltiges Roheisen zu Gebot steht, sehr guten Gußstahl bereiten könnte. — Von der Beschaffenheit des Roheisens, und von der Beschaffenheit, welche der darzustellende Gußstahl erhalten soll, würde das jedesmalige Verhältniß des Roheisens zum Stabeisen abhängen. Je geringer das Verhältniß des Stabeisens zum Roheisen ist, desto roheisenartiger, d. h. desto härter und spröder wird der Stahl; je größer das Verhältniß war, desto stabeisenartiger, d. h. desto weicher und fester, muß der Stahl ausfallen. Bei der bekannten Beschaffenheit des Roheisens würde also das richtige Verhältniß desselben zum Stabeisen sehr leicht zu bestimmen seyn.

Weil indeß bei diesem Verfahren ein höchst reines Roheisen vorausgesetzt wird, welches nur selten (entweder nur durch künstliche Bereitung aus dem mit reiner Kohle geschmolzenen reinen Stabeisen, wobei also kein Gewinn für die praktische Anwendung zu erwarten ist, oder durch das Umschmelzen eines an sich schon sehr reinen Roheisens vor der Form in einem Umschmelzfeuer) erhalten werden kann; weil ferner der Erfolg der Schmelzung des Roheisens mit dem sehr strengflüssigen Stabeisen immer ungewiß bleibt; so wird die Gußstahlfabrik immer mit den größten ökonomischen Vortheilen betrieben werden, welche Cementstahl als Material anwendet. Der ganz allgemeine Gebrauch des Gußstahls in England macht es sehr

wahrscheinlich, daß die Roßtaßfabrikation, welche ihren Sitz vorzüglich in Deutschland, Frankreich und Schweden hat, weil diese Länder sich vor allen andern im Besiß von reinen Spath-eisensteinen befinden, in der Zukunft nur auf wenige Provinzen beschränkt bleiben wird. Aber die außerordentliche Ausdehnung der Gußtaßfabrikation in England lehrt auch zugleich, daß man sich zur Darstellung des Gußtaßs mit den größten ökonomischen Vortheilen nur des Cementtaßs als Material bedienen kann.

§. 1099.

Der *Wootz*, oder der ostindische Stahl, dessen Bereitung lange Zeit unbekannt war, ist ebenfalls ein Gußtaß, welcher durch das unmittelbare Zusammenschmelzen von Stabeisen mit Kohle, oder mit Pflanzen, die sich während des Processes verkohlen, erhalten wird. Das Eisen, welches man zum *Wootz* anwendet, ist unbezweifelt nur deshalb sehr rein, wenigstens von Erdenmetallen sehr befreit, weil es durch eine Art von Stück-ofenwirthschaft dargestellt wird. So unvorthellhaft diese Darstellungsart des Eisens in ökonomischer Rücksicht auch seyn mag, so ist es doch bekannt, daß das Stabeisen dabei immer von vorzüglicher Güte ausfällt. Dies Eisen wird in kleinen Kiegeln mit Pflanzen-Substanzen geschmolzen, so daß sich in einem Kiegel sehr selten mehr als 2 Pfund Eisen, häufig aber ungleich weniger befinden. Diese geringe Quantität trägt gewiß nicht wenig dazu bei, daß der Stahl sehr gleichartig ausfällt, obgleich der Prozeß dadurch vertheuert wird. Der geschmolzene Stahl muß in den Kiegeln sehr langsam erkalten, ehe man ihn herausnimmt, wobei jedesmal der Kiegel verloren geht und nur zu einer Schmelzung gebraucht werden kann. Die Hrn. Buchanan und Heyne haben das Verfahren bei der Bereitung des *Wootz* in Ostindien sehr genau beschrieben. (S. 8.) Was den Gehalt des *Wootz* an Erdenmetallen betrifft,

welches augenblicklich flüssig wird und die weitere Oxydation des glühenden Eisens 'verhindert. Auf dieses weißwarne und mit Borax verarbeitete Eisen legt man den anzuschweißen- den Stahl, welcher, weil er kalt auf das weißwarne Eisen gebracht worden ist, bei dem nun folgenden abermaligen Erhitzen des Eisens erst etwa die kirschrothe Glühhize erlangt, wenn sich das Eisen schon wieder in der Schmelzhize befindet. Das Erhitzen und darauf folgende Zusammenschweißen müssen schnell und mit Gewandheit verrichtet werden.

Je mehr der Kohlegehalt des Stabeisens zunimmt, desto schwieriger wird das Zusammenschweißen desselben mit reinem Stabeisen. Je härter und spröder der Stahl ist (vorausgesetzt, daß die Härte und Sprödigkeit nur von Kohle, und nicht von fremden Bestandtheilen herrühren), desto geringer ist die Schweißbarkeit, bis endlich ein Zustand des Stahls eintritt, in welchem sie gänzlich aufhört. Ohne Zweifel geschieht dies bei einem bestimmten Gehalt an Kohle der noch nicht bekannt ist. Der erste Gußstahl, den man in England erzeugte und verarbeitete, ließ sich nicht schweißen, obgleich er die Eigenschaft der Dehnbarkeit besaß, die dem Roheisen abgeht. Er verhielt sich eben so wie der ostindische Gußstahl, oder der Wootz, den man anfänglich auch nicht zu behandeln verstand. Dieser Stahl macht also einen wirklichen Uebergang vom Stabeisen zum Roheisen. Mit dem Stabeisen hat er die Eigenschaft der Dehnbarkeit, nämlich sich im ungehärteten Zustande in der gewöhnlichen Temperatur, im glühenden Zustande aber unter allen Umständen strecken und dehnen zu lassen; mit dem Roheisen die Eigenschaft gemein, im gehärteten Zustande undehnbar und spröde zu seyn, sich nur höchst schwierig schweißen zu lassen, in der Schmelzhize bald flüssig zu werden und sich in Formen gießen zu lassen. Es scheint, daß es in diesem Zustande nur noch eines geringen Zusatzes von Kohle bedürfe, um den Stahl in Roheisen umzuändern, so wie es nur einer geringen Ver-

minderung des Kohle-Gehaltes oder auch nur einer anderen Vertheilung der Kohle bedürfen würde, um einen solchen unschweißbaren Stahl schweißbar zu machen.

Zu allen Stahlarbeiten, bei welchen Stahl mit Stabeisen zusammengeschweißt werden muß, ist der nicht schweißbare Stahl unanwendbar. Dagegen ist er zu solchen Arbeiten, bei denen große Härte, eine bedeutende Festigkeit und schöne Politur ein Haupterforderniß sind, ganz vorzüglich anwendbar. Indes erfordert er die größte Sorgfalt, und eine genaue Kenntniß beim Wärmen und Aus Schmieden, weil er in einer zu hohen Hitze zerfährt, und sich bei einer zu geringen Hitze nicht verarbeiten läßt, sondern spröde bleibt.

Frackland, on welding cast steel; im Repertory of arts and manufactures. V. 327 — 329. — Gill; über das Schweißen des Gußstahls; Archiv f. Bergbau. II. 174.

§. 1101.

Es ist merkwürdig, daß der Cementstahl, aus welchem ein unschweißbarer, oder doch ein sehr schwer schweißbarer Gußstahl durch Umschmelzen erhalten wird, sich oft sehr leicht, immer aber viel leichter als der Gußstahl schweißen läßt, da doch bei dem Gußstahl eine größere Schweißbarkeit erwartet werden könnte, insofern er möglicherweise durch das Schmelzen etwas Kohle erhalten hätte. Die Ursache ist unbezweifelt in der ungleichartigen Beschaffenheit des Cementstahls zu suchen, welcher immer aus härterem und weniger hartem Stahl besteht, so daß der letztere die Schweißbarkeit befördert. — Dies verschiedene Verhalten des Gußstahls von dem Cementstahl aus welchem er entstanden ist, wird noch durch eine andere, nicht minder merkwürdige Erscheinung erklärt, daß nämlich die Schweißbarkeit des Gußstahls bedeutend größer wird, wenn der Stahl einer beträchtlichen Glühitze lange Zeit und anhaltend ausgesetzt wird und dann langsam erkaltet. Derselbe Gußstahl, welcher, in kernen Gußformen ausgegossen, höchst schwer zu behandeln ist

läßt sich viel leichter schmieden und hat an Schweißbarkeit schon gewonnen, wenn man ihn, ohne allen Luftzutritt, lange und anhaltend glühet. Um die Luft von den verschlossenen Gefäßen, worin das Glühen vorgenommen werden muß, abzuhalten, kann man sich einer Hülle und Decke von Eisenseile, oder von einem Gemenge aus 2 Theilen gepulverter Kreide und 1 Theil Kohlenstaub bedienen. Durch das Glühen wird die Quantität der Kohle im Stahl weder vermehrt noch vermindert, aber es bilden sich Polycarburete, zu deren Bildung indeß, wenn sie ganz entschieden hervortreten sollen, ein ungleich länger anhaltendes Glühen erforderlich ist als die Glühhiße, welche man gewöhnlich anwendet, um gehärteten Stahl wieder weich zu machen. Durch das anhaltende Glühen des Gußstahls wird eine andere Vertheilung der Kohle in der Stahlmasse bewirkt, wodurch die weichere Beschaffenheit derselben hervorgebracht wird.

In dem Augenblick, wo der Stahl nicht allein schweißbar, sondern auch dehnbar zu seyn aufhört, erhält er den Namen Roheisen. Vom Gußstahl glaubte man sonst, daß er sich nicht schmieden lasse, sondern sogleich in die Form welche er erhalten soll, gegossen werden müsse. Sobald er aber im glühenden Zustande keine Dehnbarkeit mehr besitzt, hört er auf Stahl zu seyn, weil die Dehnbarkeit der einzige Unterscheidungscharakter des Stahls vom weißen Roheisen ist.

Durch den Mangel an Schweißbarkeit unterscheidet sich zwar der harte Stahl vom Stabeisen; indeß ist dies kein wesentlicher Charakter. Der dehnbare, aber nicht mehr schweißbare Gußstahl ist von allen Stahlarten der härteste und dichteste, aber auch der sprödeste und besitzt die geringste Festigkeit, weil er sich dem weißen Roheisen am meisten nähert. Ist man mit der Beschaffenheit des Materials, welches zum Gußstahl genommen wird, genau bekannt, so wird es möglich seyn, den weichsten und festesten Stahl, der sich dem Stabeisen am meisten nähert, so wie den härtesten und sprödesten Stahl darzustellen, der dem Ro-

eisen am nächsten kommt und sich von demselben nur durch die Dehnbarkeit unterscheidet.

§. 1102.

Es ergibt sich aus diesen Betrachtungen, daß es zweckmäßiger ist, den Gußstahl aus schon vorhandenen Verbindungen des Eisens mit Kohle darzustellen, als ihn erst aus seinen Bestandtheilen, nämlich aus Stabeisen und Kohle, durch Zusammenschmelzen beider Körper zusammen zu setzen. Außer dem Vortheil, daß man geringere Grade der Temperatur anwenden kann, läßt sich die Beschaffenheit des zu erzeugenden Gußstahls aus den bekannten Eigenschaften des umzuschmelzenden Stahls berechnen, und man kann mit ziemlicher Zuverlässigkeit bei dem Produkt die Eigenschaft voraussetzen, welche es der Berechnung nach bekommen soll. Dem schon gebildeten Stahl wird durch Umschmelzen in bedeckten Tiegeln kein Kohlenstoff entzogen, sondern die Verbindung des Eisens mit Kohle wird nur noch inniger und gleichartiger gemacht, wenn die Masse lange genug fließend bleibt; wogegen es sich beim Zusammenschmelzen des Eisens mit Kohle unmöglich bewirken läßt, alle angewendete Kohle mit dem Eisen in gleichartige Verbindung zu bringen.

Das natürlichste Material zur Gußstahlbereitung ist also Stahl. Von der Beschaffenheit des anzuwendenden Roh- oder Cementstahls wird die des Gußstahls im Allgemeinen abhängig seyn, aber er wird gleichartiger, und, bei gleicher Härte, fester und zugleich dichter werden, als er es in dem Zustande vor dem Umschmelzen war. Die Schweißbarkeit des darzustellenden Gußstahls hängt von dem Verhältniß der Kohle, also davon ab, ob das umzuschmelzende Material mehr roh- als stabeisenartig war. Eine sachkundige und verständige Auswahl des umzuschmelzenden Stahls ist folglich das erste und wesentlichste Erforderniß, wenn die Gußstahlfabrikation gelingen, und wenn der darzustellende Gußstahl die verlangte Beschaffenheit

erhalten soll. Eine andere, nicht minder wesentliche Bedingung zur Darstellung eines guten Gußstahls, — er mag die Schweißbarkeit in einem geringeren oder höheren Grade, oder auch gar nicht besitzen sollen, besteht darin, eine gleichartige Masse durch die Schmelzung darzustellen. Durch die Gleichartigkeit zeichnet sich der englische Gußstahl noch immer sehr vortheilhaft vor dem französischen und dem deutschen Gußstahl aus, und die meisten Mängel dieser Gußstahlarten entspringen nur allein aus seiner Ungleichartigkeit. Der vollkommen flüssige Zustand des geschmolzenen Stahls allein, ist nicht hinreichend, die Gleichartigkeit zu bewirken, sondern es ist auch ein wiederholtes Umrühren des flüssigen Metalles, während es sich in der höchsten Schmelzhitze befindet, durchaus erforderlich.

§. 1103.

Die Schmelzung geschieht in Tiegeln, und zwar auf ähnliche Art, wie die Umschmelzung des Roheisens beim Tiegelguß. Die Hitze muß aber größer, folglich der Zug des Ofens stärker seyn. Man wendet zweierlei Arten von Defen an: entweder die gewöhnlichen Tiegelöfen, bei denen der Tiegel mit glühenden Roaks unmittelbar umgeben ist; oder Flammenöfen, welche nach Art der Glasöfen konstruirt sind.

Am häufigsten bedient man sich der Tiegelöfen, denen man unter dem Rost einen möglichst starken Luftzug verschaffen, und bei welchen man die Flamme, zur Verstärkung des Zuges, in eine hohe Esse leiten muß. Holzkohlen sind zur Schmelzung wenig anwendbar, weil sie, bei gleichem Volum mit den Roaks, zu wenig Hitze geben, also sehr tiefe Defen, vom Fuchs oder vom Flammenableitungskanal bis zum Rost gerechnet, erfordern, auch ein zu häufiges Nachschütten von Kohlen nothwendig machen, welches bei der Arbeit un bequem ist, und einen großen Aufwand von Zeit und Kohlen zur Folge hat.

Schneller und sicherer, auch wegen des nicht so häufigen Nachschüttens bequemer, ist die Anwendung von Roaks. Statt

der Tiegelöfen mit einem natürlichen Luftzuge und mit hohen Öffen lassen sich auch Tiegelöfen mit Gebläse anwenden und vielleicht mit einem noch besseren Erfolge (§. 427.). Die Defen mit natürlichem Luftzuge sind indeß bis jetzt noch die gebräuchlichsten bei der Gußstahlbereitung.

Die Schächte der Defen sind nur so groß, daß ein Tiegel mit Einem Mal eingesetzt werden kann, um die Hitze mehr zusammen zu halten und auf allen Punkten gleich stark wirken zu lassen. Man giebt den Defen gewöhnlich solche Stellung, daß der höchste Punkt des Gewölbes oder der Kuppel, in derselben Höhe liegt wie die Hüttenräume, um das Ausgießen der gefüllten Tiegel bequemer verrichten zu können. Auf der Zeichnung Taf. LXIII. Fig. 6 — 11. ist eine solche Vorrichtung zur Gußstahlbereitung in Tiegeln dargestellt. Man findet diese Einrichtung fast überall in den englischen Gußstahlhütten und legt mehrere Defen in dieser Art in einer fortlaufenden Reihe neben einander, wobei das Bedürfniß, nämlich die Größe der Fabrication, die Anzahl der Defen bestimmt, welche in Thätigkeit gesetzt werden sollen.

§. 1104.

Wenn die Schmelzung nicht bei Gluthfeuer, sondern bei Flammenfeuer geschehen soll, so wendet man kleine Flammenöfen an, deren Herd durch einen in der Mitte befindlichen Rost in zwei Theile getheilt seyn kann. Auf jeder Seite des Rostes werden zwei Tiegel gestellt, so daß ein solcher Flammenofen vier Tiegel enthalten kann. Das Einsetzen und Herausnehmen der Tiegel geschieht durch Oeffnungen, die in den Seitenmauern des Ofens angebracht sind, und welche beim Gange des Ofens mit einer verlorenen Ziegelwand zugemauert werden. Die Feuerung wird mit Steinkohlen verrichtet, weil das Holz einen sehr breiten Rost erfordern, und nicht Hitze genug geben würde. In den beiden Seitenwänden des Ofens, in welchen sich keine Oeffnungen zum Einsetzen und Herausnehmen der Tiegel befin-

den, damit die Kiegel nicht schnell in Hitze kommen und springen. Vorzüglich ist dahin zu sehen, daß die Kiegel zuerst unten stärker als oben erhitzt werden, damit die untere Masse in Fluß kommt. Wie lange die Schmelzung fortzusetzen ist, und wie oft Roaks nachgefüllt werden müssen, hängt vom Zuge des Ofens, so wie von der Schmelzbarkeit des Stahls ab, indem der schweißbare Gußstahl strengflüssiger ist, als der nicht schweißbare. Die Erfahrung ist hier die sicherste Führerin. In manchen Fällen wird eine mehrere Stunden lang fortgesetzte Schmelzhitze nöthig seyn. Immer muß die Masse vollkommen tropfbar flüssig seyn, und sich mehrere Minuten lang in diesem Zustande befunden haben, ehe sie umgerührt, dann wieder stark erhitzt und ausgegossen wird.

Die Kiegel mit der geschmolzenen Masse werden mit zweckmäßig eingerichteten Bauchzangen aus dem Ofen genommen, und der geschmolzene Stahl wird dann in eiserne Formen, welche gewöhnlich vier- oder achteckig, und aus mehreren Stücken, welche auseinander genommen werden können, zusammengesetzt sind, ausgegossen. Aus den Zeichnungen Taf. LXIII. sind diese Einrichtungen deutlich zu erkennen. Die Stahlbarren haben das Ansehen von vier- oder achtkantigen Stäben, welche demnachst mit Sorgfalt ausgeschmiedet und weiter verarbeitet werden.

Die Formen müssen nicht größer seyn, als nöthig ist, um den geschmolzenen Stahl aufzunehmen. Auch wird die Oberfläche des Stahls oben beim Einguß sogleich mit Thon, oder mit fetter Erde bedeckt, damit der Stahl beim Erkalten nicht blasig und löchrig wird.

Daß der Luftzug beim Ausheben der Kiegel aus dem Ofen gänzlich gehemmt seyn muß, versteht sich von selbst.

Will man einen Fluß zur Decke für den Stahl anwenden, so muß man, nach Clouet's Erfahrungen, nicht die Bestandtheile des Glases, sondern das Glas selbst nehmen, weil Kalk und Kiesel Erde andere Wirkungen hervorbringen, wenn sie auch

anz in denselben Verhältnissen angewendet werden, in welchen sich im Glase befinden. Beide Körper scheinen sich, wenn vorher nicht zu Glas geschmolzen sind, zum Theil mit dem Stahl zu verbinden, und denselben spröde zu machen.

In England wendet man immer nur Cementstahl, und denjenigen Fabriken, in welchen der Cementstahl als solcher verarbeitet wird, gewöhnlich die Enden von den cementirten Stahlstäben zur Gußstahlfabrikation an. Diese Enden sind gewöhnlich stärker gebrannt oder cementirt, als die Stäbe in der Mitte, weshalb sie einen sehr spröden unbrauchbaren Cementstahl geben würden, welcher sich zu nicht schweißbarem Gußstahl vortrefflich benutzen läßt. Bei der allgemeinen Anwendung, welche der Gußstahl in jenem Lande gefunden hat, wird die Benützung des Cementstahls immer mehr beschränkt, und den mehrsten Werkstätten wird daher nur Cementstahl bereitet, um Gußstahl daraus anzufertigen.

Jars Reisen. II. 422. — Svebenstjerna's Reise durch Engl. und Schottland. 96. u. f. — Sur quelques nouvelles méthodes de fabriquer l'acier fondu, et sur les moyens de fondre le fer malléé sans nuire à sa ductilité; in den Annales des arts. VII. 240 — 258. — Expérience sur l'acier fondu en France; in den Ann. des arts. XXXIII. 79 — 88. — Avis aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier; par Pandermonde, Monge et Berthollet; in den Annales de Chimie. XIX. 1 — 46. (Uebers. im N. Hann. Magazin. 1800. St. 49. 50., und im Journ. für Fabriken u. s. f. 1802. Januar, No. 11.). — Clouet observations sur la manière de produire les aciers fondus, et sur les fourneaux, qui conviennent pour cette opération; im Journ. des mines. No. 49. p. 9 — 12. — Smith, sur la fabrication de l'acier coulé; Journ. des mines, No. 73. p. 59. 60. — Résultat d'une expérience, qui a été faite sur l'acier fondu par M. M. Poncelet frères; Journ. des mines, No. 145. p. 35 — 42. — Gillet-Laumond, rapport fait à la société d'encouragement pour l'industrie nationale, au nom du Comité des arts chimiques, sur l'acier fondu, et sur plusieurs variétés

Stabes zu der eines ungehärteten, soll wie 144 zu 145 seyn. Den Stahlarbeitern ist die Eigenschaft des Stahls, nach dem Härten eine größere Ausdehnung zu erhalten, sehr wohl bekannt, indem sie zu großen Ungelegenheiten Anlaß giebt, wenn der Stahl auf der einen Seite sehr eisenartig, oder wenn er mit Eisen zusammengeschweißt ist. Das weiche Eisen erhält nämlich nach dem Abbläsen seine ursprüngliche Länge wieder, welche es vor dem Glühen hatte; und daher zieht sich die aus härterem und weicherem Stahl, oder aus Stahl und Eisen bestehende Stahlarbeit beim Härten krumm, und muß beim folgenden Anlassen erst wieder gerichtet werden. Das Richten der Stahlarbeiten ist oft eine sehr beschwerliche und mühsame Arbeit, bei welcher die eisenartige, kürzere Seite häufig durch Hämmern ausgereckt oder ausgetrieben werden muß.

Es ist indeß noch nicht entschieden, ob aller Stahl nach dem Härten ein größeres Volum einnimmt, oder weniger Dichtigkeit erhält. Man führt bei dem besten Roßstahl ein Beispiel vom Gegentheil an, indem der Stahl durch das Härten sein Volum um $\frac{1}{7}$ verminderte, oder etwa um $\frac{1}{8}$ kürzer ward, als vor dem Glühen. Derselbe Metallurg ist sogar der Meinung, daß der beste und am meisten elastische Stahl nach dem Härten keine Volumvermehrung, sondern vielmehr eine Volumverminderung zeigen müsse, welches auch nicht unwahrscheinlich ist.

Welchen Einfluß das Härten auf die Dichtigkeit oder auf das specifische Gewicht, folglich auch auf das Volumen der verschiedenen Stahlarten habe, verdient noch genauer untersucht zu werden. Man neigt sich zu der Meinung, daß aller Eisenstahl beim Härten ausgedehnt, und aller Roßstahl zusammengezogen werde. Von diesem Verhalten hängt ohne Zweifel der Grad der Festigkeit und der Elasticität des Stahls sehr ab, weil der Stahl, welcher nach dem Härten am stärksten ausge-

behnt bleibt, ohne Zweifel die geringste Festigkeit, vielleicht auch die geringste Elasticität, besitzt.

Die Veränderung des Volumens des Stahls beim Härten kann bei einer und derselben Stahlsorte nicht gleichbleibend seyn, sondern sie wird von dem Grade der Hitze abhängen, bei welchem die Härtung vorgenommen ward. Deshalb verliert auch der in einer zu großen Hitze gehärtete Stahl alle Festigkeit und Elasticität, und wird mürbe und spröde.

Reaumur, l'art de convertir le fer forgé en acier. p. 338. —

Kitman a. a. D. I. 220. 228.

§. 1109.

Die Biegsamkeit eines Körpers ist im Allgemeinen der Verbrechlichkeit entgegengesetzt. Daß der festeste Körper immer der biegsamste ist, wird durch die Erfahrung nicht bestätigt. Biegsames Wachs zeigt z. B. eine sehr geringe Festigkeit. Außerdem hängt die Biegsamkeit auch von der Stärke oder von der Dicke des Körpers ab. So sind Hobelspäne z. B. ungemein biegsam, obgleich das Holz in dickeren Stücken eine weit geringere Biegsamkeit äußert. Es können also nur die verschiedenen Grade der Biegsamkeit bei einem und demselben Körper, und dann auch nur bei einer und derselben Dimension, mit einander verglichen werden. Dickere Eisenstäbe müssen daher an sich weniger biegsam seyn, als aus demselben Eisen geschmiedete dünnere Stäbe.

Die Biegsamkeit des Eisens ist um so größer, je reiner das Eisen ist oder je weicher es sich zeigt, obgleich es auch weiches Eisen von geringer Biegsamkeit geben kann, welches dann ein mürbes, schlechtes Stabeisen ist. Das weiche Stabeisen wird aber niemals Elasticität, d. h. den Zustand der Biegsamkeit äußern, in welchem es seine vorige Gestalt wieder anzunehmen strebt, und beim Aufhören der drückenden Kraft auch wirklich wieder annimmt. Diese Modification der Biegsamkeit steht nur dem Stahl, d. h. dem harten Stabeisen zu. Die

Elasticität scheint also mit der Härte in einem gewissen Zusammenhang zu stehen, obgleich die Härte nicht die Ursache der Elasticität seyn kann, weil sonst die harten Körper auch elastisch seyn müßten. Sehr wahrscheinlich wird die Elasticität nur bis zu einem gewissen Grade durch die Härte befördert, worauf die Wirkungen der Sprödigkeit eintreten, weshalb der härteste Stahl nicht immer der am meisten elastische seyn kann. Daraus ergibt sich, daß jeder Stahl nicht stärker gehärtet werden muß, als nöthig ist, um den ganzen Grad seiner Elasticität zu gewinnen. Je leichter der Stahl die Härte annimmt, d. h., je weniger stark er vor dem Ablöschen erhitzt werden darf, desto vollkommener ist er, und desto weniger wird er in seinem Gefüge durch die Ausdehnung, welche er beim Erhitzen erleidet, gestört. Stahl, der mit der größten Härte die größte Elasticität verbindet, ist der vollkommenste. Dies kann nur der Stahl seyn, welcher keine fremden Bestandtheile (Erdbasen, Schwefel, Phosphor oder andere Metalle) in chemischer Verbindung enthält, und bei welchem Eisen und Kohle aufs innigste und gleichartigste mit einander verbunden sind. Ertheilt man dem Stahl eine geringere Härte, als er anzunehmen fähig ist, so wird er zwar zäher und weniger zerbrechlich, aber in demselben Verhältniß auch weniger elastisch seyn.

Um also dem Stahl alle Härte und Elasticität mitzutheilen, welche er anzunehmen fähig ist, muß er bei einem seiner jedesmaligen Natur angemessenen Grade der Hitze gehärtet werden. Ist der Unterschied der Temperaturen im Zustande der Erhitzung und der Abkühlung zu groß, so wird sich zwar die Härte noch vermehren können, allein die Festigkeit und Elasticität des Stahls nehmen ab und die Sprödigkeit wird größer. Bei einer zu starken Erhitzung nimmt die Festigkeit bis zu dem Grade ab, daß der Stahl zu einer mürben, pulverisirbaren Masse umgeändert wird.

Weil es eigentlich der Unterschied der Temperatur ist,

worin der Stahl beim Härten plötzlich versetzt wird, wodurch die verschiedenen Grade der Härte eines und desselben Stahls bestimmt werden, so scheint es beim Härten nur darauf anzukommen, diese Temperaturdifferenz der jedesmaligen Bestimmung des Stahls angemessen anzuwenden. Verlangt man von dem Stahl mehr Härte und weniger Elasticität, so würden die Unterschiede der Temperatur größer seyn müssen, als wenn dem Stahl weniger Härte und mehr Elasticität zu Theil werden sollen. Diese Temperaturunterschiede würden auf doppelte Weise hervorgebracht werden können. Entweder dadurch, daß der zu verschiedenen Zwecken bestimmte Stahl, bei einerlei, und zwar bei dem seiner Beschaffenheit angemessenen Grade der Hitze glühend gemacht, und daß nur die Temperatur des Mittels, in welchem die Härtung erfolgen soll, verändert wird; oder dadurch, daß die Temperatur des Härtemittels unverändert bleibt, dem Stahl aber die ihm angemessene größte Hitze gegeben wird, wenn von aller Härte, die er anzunehmen fähig ist, Gebrauch gemacht werden soll, wogegen man ihn schwächer erhitzt, wenn man mehr von seiner Festigkeit und Elasticität, als von seiner Härte, Gebrauch machen will.

Der erste Weg würde der ungleich vorzüglichere seyn, wenn es nicht sehr große Schwierigkeiten hätte, Härtemittel von so verschiedener Temperatur anzuwenden, als durchaus erforderlich seyn würden, um einem und demselben Stahl, durch die Verschiedenheit der Temperatur der abkühlenden Medien, die für jeden Fall verlangten größeren und geringeren Grade der Härte und Elasticität mitzutheilen.

Der zweite Weg ist deshalb zu verwerfen, weil die Elasticität des Stahls zum Theil von seiner Härte abhängig ist, und ein zu geringer Grad der Hitze daher wohl dazu führen kann, einen weniger harten Stahl zu erhalten, aber auch zugleich bewirkt, daß demselben nicht der Grad der Festigkeit und Elasticität zu Theil wird, welchen derselbe anzunehmen fähig ist,

wenn er bis zu dem Grade erhitzt wird, den er nach seiner Beschaffenheit, nämlich nach der Größe seines Kohlegehaltes, wirklich anzunehmen vermag.

Der Stahl muß folglich, wenn von aller Härte und zugleich von aller Elasticität, welche er überhaupt anzunehmen fähig ist, Gebrauch gemacht werden soll, immer bis zu dem Grade erhitzt werden, der seiner Beschaffenheit angemessen ist, und zugleich ist die Temperatur und Beschaffenheit der Härtemittel mit Rücksicht auf die Bestimmung des Stahls zweckmäßig abzuändern. Davon allein würde aber noch kein vollständiger Erfolg zu erwarten seyn, um dem Stahl diejenige Sprödigkeit zu entziehen, welche immer mit dem größten Grade der Härte des Stahls, selbst in dem Fall verbunden ist, wenn derselbe nicht überhärtet, d. h. bei keinem höheren Grade der Hitze, als bei demjenigen gehärtet worden ist, bei welchem sich Härte und Elasticität am vollständigsten entwickeln. Diese Sprödigkeit wird zwar um so weniger bedeutend seyn, je richtiger der Grad der Hitze des Stahls beim Härten getroffen worden ist, so daß sie in solchen Fällen unbeachtet bleiben kann; allein wegen der ungleichartigen Beschaffenheit alles nicht gegossenen Stahls, und wegen der Unvollkommenheit des Härteprocesses selbst, wird sie in den meisten Fällen nicht zu vermeiden seyn, sondern durch eine zweite Operation, nämlich durch das Anlassen, wieder gehoben werden müssen.

Hr. GILL hat die Erfahrung gemacht, daß es der Operation des Anlassens nicht bedürfe, wenn man den Stahl, welcher bis zu dem zum Härten erforderlichen Grade der Temperatur erhitzt worden ist, in ein geschmolzenes und bis zum Rothglühen erhitztes Metallbad, aus einer leichtflüssigen Mischung von Blei und Zinn taucht. Dies ist eigentlich der vorhin erwähnte erste Weg, welcher sich beim Härten befolgen ließe. Ob derselbe aber für alle Stahlarten und für jede Bestimmung,

welche ein und derselbe Stahl erhalten soll, anwendbar ist, ist keinesweges außer Zweifel gesetzt.

Gill, über das Härten und Anlassen des Stahls. Archiv f. Bergbau. III. 81.

§. 1110.

Wenn es ein leichtes Mittel gäbe, den Grad der Hitze zu bestimmen, welcher der jedesmaligen Beschaffenheit des Stahls am angemessensten ist, so würde der Prozeß des Härten's keine große Schwierigkeit darbieten, weil man den Stahl nur bis zu jenem Hitzegrade glühend machen, und ihn dann, sey es durch Ablöschen in kaltem Wasser und durch das darauf erfolgende Anlassen, oder durch das Eintauchen in ein leichtflüssiges Metallbad, die Härte mittheilen dürfte, welche er anzunehmen fähig ist. Obgleich der weichere Stahl im Allgemeinen stärker erhitzt werden muß, als der härtere, weniger flabisenartige, so bleibt die Bestimmung des für jeden Fall angemessenen Hitzegrades doch immer schwierig, weil man kein zuverlässiges und leicht anwendbares Mittel kennt, die Grade der Hitze in den höheren Temperaturen zu messen. Die Stärke der Erhitzung muß daher der Erfahrung und den Augen des Arbeiters überlassen bleiben, wobei durch zufällige Umstände so leicht eine Täuschung möglich ist. Diese Schwierigkeit wird durch die oft sehr verschiedenartige Beschaffenheit eines und desselben Stahls noch ungemein vermehrt. Die verschiedenen Grade des Glühens sind dem Auge nur durch die dunkleren und lichtereren Farben, in denen das Eisen erscheint, bemerkbar, und diese Nuancirungen gehen so unbemerktlich in einander über, daß nur ein sehr geübtes Auge sie zu unterscheiden vermag. Zwischen der braunrothen Glühhitze, in welcher das Eisen zuerst im Finstern leuchtet, und der Schweißhitze, welche der höchste Grad des Glühens ist, liegen die unendlichen Abstufungen der dunkel- und hellrothen Glühgrade, bei denen die Härtung vorgenommen werden muß. Die braunrothe Glühhitze giebt eine kaum bemerkbare

Härte, und die Schweißhize einen unbändigen, spröden und mürben Stahl. Beide Hitzgrade liegen aber 90 Grad Wedgwood aus einander, und ungeachtet dieser außerordentlichen Verschiedenheit der Temperatur, hat man doch nur 2 Grade des Rothglühens, die kirschrothe und die rosenrothe Glühhize, mit den Augen deutlich unterscheiden können.

Der Vorschlag, Metallgemische zu machen, welche in einer bestimmten Temperatur schmelzen, um in diesen geschmolzenen Metallgemischen den Stahl glühend zu machen, damit er, wenigstens bei feinen Sachen, immer einerlei Hitzgrad erhält, ist deshalb unausführbar, weil die meisten Metalle schon in einer geringeren Temperatur als in derjenigen schmelzen, welche der Stahl zum Härten erfordert, und weil die Gemische der strengflüssigeren und leichtflüssigeren Metalle theils unbekannt und schwierig in der Anwendung, theils sehr unvollkommen und häufig gar nicht darstellbar sind, auch schwerlich immer in einerlei Grade der Temperatur würden flüssig erhalten werden können, sondern häufig stärker als der Schmelzpunkt es gerade erfordert, erhitzt werden würden.

Bei manchen Stahlarbeiten ist es vorzuziehen, die Erhitzung nicht in einem offenen Feuer, sondern in einem glühenden Sandbade vorzunehmen, weil sich dadurch wenigstens eine gleichartige Temperatur mittheilen, auch die Temperatur des glühenden Sandes einigermaßen, mindestens aber mit mehr Zuverlässigkeit als die Temperatur des glühenden Gases bei offenem Feuer, bestimmen läßt.

§. 1111.

Es ist eine allgemeine Regel, daß das Korn desto gröber und desto weißer ist, in je größerer Hitze der Stahl gehärtet wird. Je feiner, grauer und matter das Korn, in desto geringerer Hitze erfolgte die Härtung. Nur wenn der Stahl so sehr überhitzt wird, daß er fast in den erweichten Zustand gelangt, besitzt er weder ein so weißes, noch ein so grobes Korn,

als wenn die Härtung in einer etwas niedrigeren Temperatur erfolgte; aber er ist dann so mürbe und so spröde geworden, daß er nur noch eine sehr unbedeutende Festigkeit zeigt. Es müssen also Farbe, Größe und Glanz des Kornes die Kennzeichen abgeben, welche bei der Bestimmung des richtigen Grades der Temperatur beim Härten die Anleitung geben.

Man giebt folgendes Mittel an, den rechten Grad der Hitze zum Härten auszumitteln. Ein in der Rothglühhitze spitzig geschmiedetes Stück von dem zu härtenden Stahl wird auf der äußersten Spitze weißwarm gemacht, so daß es 2 bis 3 Zoll höher herauf kaum noch sichtbar glühend ist, dann senkrecht in kaltes Wasser gesteckt, und völlig darin abgekühlt. Von dem so gehärteten Stahl wird, in möglichst geringen Entfernungen von der Spitze, ein Stück nach dem andern abgeschlagen, um nach den Abstufungen der Feinheit des Kornes, verbunden mit dem Grade der Härte, welcher durch die Felle aufgefunden werden muß, den rechten Grad der Glühhitze zu beurtheilen. Der Stahl muß dann beim Härten bis zu dem Grade geglühet werden, welchen derjenige Theil des abgeschlagenen Stahls erhalten hatte, der das feinste Korn zeigte und sich am härtesten gegen die Felle verhielt.

Diese Methode erfordert aber eine große Uebung, und muß oft wiederholt werden, wobei sich der Arbeiter den Zustand des Glühens auf den verschiedenen Stellen sehr genau bemerken muß, um den Grad des Glühens, bei welchem die beste Härtung erfolgt, richtig aufzufinden.

§. 1112.

Um von aller Härte und Festigkeit des Stahls Gebrauch zu machen, muß man ihn so lange mit einem nassen Hammer schmieden, bis er aufhört braunroth zu seyn. In diesem Zustande zeigen die Stahlstäbe das feinste Korn, dessen sie fähig sind, sind aber noch weich und müssen gehärtet werden. Zu dem Ende zerbricht man den Stahl in dem weichen Zustande,

in welchem er auf die eben angegebene Weise das feinste Korn erhalten hat, und mittelst nun die Temperatur aus, bei welcher das Korn, nach dem Ablöschen beim Abschlagen, zwar mit einer weißeren Farbe, aber gerade so fein zum Vorschein kommt, als im weichen Zustande. Dies ist dann derjenige Hitze-grad, bei welchem der Stahl, mit Beibehaltung der größten Festigkeit und Elasticität, die größte Härte erhält, welche er überhaupt, ohne Verlust oder Verminderung seiner Festigkeit und Elasticität, annehmen kann. — Ein gröberes Korn zeigt sogleich eine zu starke Hitze. Die Oberfläche des Stahls muß nach dem Härten nicht durchaus blank, sondern nur gesprenkelt blank erscheinen, weil ganz blanke Stellen schon auf zu starke Hitze deuten. — Wird der Stahl auf diese Art gehärtet, so ist das Anlassen nach dem Härten nur bei solchen Stahlwaaren nöthig, von denen man mehr Zähigkeit als Härte verlangt. Ueberhaupt kann das Anlassen niemals die Nachteile des fehlerhaften Härtens verbessern, sondern nur die Sprödigkeit heben, indem die mit dem Härten in zu starker Hitze verlorene Festigkeit und Elasticität des Stahls, durch das Anlassen nicht wieder gewonnen werden. Ein zu stark erhitzter Stahl, wenn er auch nicht im Wasser abgekühlt wird, sondern langsam an der Luft erkaltet, hat schon gelitten. Man muß ihn dann noch einmal erhitzen und durch Hämmern mit einem nassen Hammer, wie vorhin erwähnt, verdichten. Dadurch erlangt der Stahl dann seine Festigkeit wieder, und zugleich das feine Korn, welches zur Beurtheilung der richtigen Glühhitze beim Härten führt.

§. 1113.

Die Flüssigkeit, in welcher die Härtung vorgenommen wird, ist gewöhnlich kaltes Wasser. Es ist indeß dahin zu sehen, daß das Wasser immer einerlei Temperatur behält, weshalb es auch in großer Masse angewendet werden muß. Fließendes Wasser von einerlei Temperatur ist beim Härten dem stehenden Wasser vorzuziehen, weil sich die Erwärmung des letzteren zu-

legt doch nicht vermeiden läßt. Warmes Wasser giebt einen weicheeren Stahl, als kaltes: folglich hat die Erwärmung des Wassers einen Einfluß auf die Härtung. Deshalb kann man auch den Stahl im Winter etwas weniger erhitzen als im Sommer, weil die Temperatur des Wassers im Winter niedriger ist, und weil man dann Wasser, worin Schnee und Eis liegt, anwenden kann.

In früheren Zeiten hat man geglaubt, die Güte des Stahls vorzüglich in der Beschaffenheit des zum Härten angewendeten Wassers suchen zu müssen. Obgleich es im Allgemeinen richtig ist, daß hartes Wasser, oder Wasser, welches Salze aufgelöst enthält, wahrscheinlich wegen der verschiedenen Wärmeleitungsfähigkeit, stärker härtet als sogenanntes weiches Flußwasser, so ist dieser Unterschied doch nicht sehr bedeutend, und die Temperatur des Wassers ist mehrentheils entscheidend.

Durch das Ablöschen des Stahls in Quecksilber erhält derselbe eine größere Härte, als durch das Härten im Wasser. Das Härten in Quecksilber ist bei großen Gegenständen nicht ausführbar. Bei kleinen und sauber gearbeiteten Fabrikaten ist die Anwendung des Quecksilbers wiederholt empfohlen worden. Wahrscheinlich mag die viel größere Wärmeleitungsfähigkeit des Quecksilbers die Ursache seiner größeren Wirksamkeit seyn. — Leichtflüssige, starre Metallgemische, die man ebenfalls vorgeschlagen hat, sind nicht gut anzuwenden und würden wenigstens eine ungleiche Härtung veranlassen.

Geringere Grade der Härtung lassen sich schon durch das Schwingen in kalter feuchter Luft, oder vor dem Windströme eines Blasebalgs bewirken.

Ganz feine Stahlarbeiten lassen sich auch zwischen den kalten eisernen Backen eines Schraubestocks härten.

Alle Säuren geben eine stärkere Härtung als Wasser. Man löset daher Grabsäure und alle Stahlarbeiten, von denen

eine große Härte verlangt wird, in Scheibewasser, muß sie aber nachher sogleich in reinem Wasser abspülen.

In manchen Fällen wendet man auch angefeuchtete Kohlenlösch an, z. B. beim Härten der Säbelflingen, weil sich dadurch die Hartborsten, oder die aus der Sprödigkeit des Stahls entstehenden Rantenrisse, besser als beim Ablöschen im Wasser vermeiden lassen.

Alle fertigen Substanzen, Oele, Talg, Wachs und Seife, geben eine schwächere Härtung als Wasser, weshalb man sie mit vielem Erfolge anwendet, um die Hartborsten bei feinen Schneiden zu verhüten, indem es kaum möglich ist, den dickeren Stahl und die feine Schneide so gleichartig zu erhizen, daß die Schneide nicht schon zu sehr erhitzt seyn sollte, wenn der übrige Theil der Klinge u. s. f. erst kaum den richtigen Grad der Hitze erhalten hat.

Ueberhaupt sind, aus dem eben angeführten Grunde, alle Stahlarbeiten, welche sich mit einer scharfen Schneide endigen, sehr schwer zu härten, erfordern die größte Voracht, und machen die Anwendung von den sonst am meisten vorzuziehenden kalten und stärkeren Härtemitteln unanwendbar. Die Härteborsten lassen sich daher bei solchen Arbeiten nur dann möglichst vermeiden, wenn man nur schlecht wärmeleitende Substanzen (angefeuchtete Kohlenlösch, oder fettige Körper) zu Härtemitteln anwendet.

§. 1114.

Ueber die Ursache der Härtung des Stahls beim Abkühlen desselben im glühenden Zustande, sind schon im ersten Abschnitt Untersuchungen angestellt worden. Erfolgt das Abkühlen weniger plötzlich, d. h. wird das härtende Medium selbst stark erhitzt, so gewinnt die Kohle wahrscheinlich schon Zeit zu einer beginnenden Bildung eines Polykarburetes. Daß dieses aber, wenn es einmal gebildet ist, nicht so leicht wieder zerstört werden kann, zeigt eine interessante Erfahrung, welche Hr. Gill

mittheilt, wornach der Stahl, welcher in schwächerer Hitze, als es die Härtehitze ist, geglühet und dann im Wasser abgelöscht wird, nicht härter, sondern sogar noch weicher als vor dem Glühen werden soll.

Gill, Archiv f. Bergbau. VIII. 192.

§. 1115.

Die Stahlschmiede halten dafür, daß die gehärteten Stahlstäbe, welche beim Zerschlagen auf dem Bruch sogenannte Rosen zeigen, die gehörige Güte besitzen. Diese Rosen sind Flecke, welche an den äußersten Rändern gelblich oder röthlich gefärbt sind, und näher nach dem Mittelpunkt zu, woselbst die Stäbe am spätesten kalt geworden sind, eine schwarzblaue oder dunkelblaue Farbe haben. Solche Blumen oder Rosen kommen dann zum Vorschein, wenn der Stahl in starken Stücken angewendet, schnell im Wasser abgelöscht, und früher wieder herausgenommen wird, als er völlig abgekühlt ist. Sie entstehen aber nur dann, wenn der Stahl durch das Härten so hart und spröde geworden ist, daß er beim Abkühlen Risse bekommt, in welche Wasser eindringen kann; denn wo sich solche Risse (die man bei schneidenden Sachen Hartborsten nennt) nicht zeigen, hat der Stahl auf dem Bruch auch keine Blumen oder Rosen. Obgleich diese Rosen also über die Güte des Stahls nichts entscheiden können, indem auch sehr schlechter und spröder Stahl Rosen auf der Bruchfläche haben kann; so beweisen sie wenigstens, daß der Stahl sehr große Härte anzunehmen fähig, und nicht mehr stabeisenartig ist. — Bei der Härtung, welche die Stahlschmiede vornehmen, ist es auch keinesweges die Absicht, dem Stahl eine nicht größere Härte zu geben, als mit seiner Zähigkeit und mit dem höchsten Grade der Elasticität, die er annehmen kann, vereinbar ist; sondern sie bezwecken im Gegentheil, den Stahl durch das Härten leichter zerschlagen zu können, weshalb er zu stark erhitzt, gehärtet und daher spröde und rissig wird.

Bei dem Härten muß der Stahl nicht zu langsam und nicht in zu geringer und langsam steigender Hitze, sondern vor einem schwachen Gebläse, in durchaus glühenden, frischen und gesunden Kohlen geglühert werden, damit er keinen Glühspan ansieht und nicht eisenartig wird. Je schneller die Hitze erfolgen kann, desto besser ist es. Die dickeren Stellen müssen früher erhitzt und einer stärkeren Hitze als die dünneren ausgesetzt werden. Eine Ueberhitzung ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

§. 1116.

Bei der größten Vorsicht ist es indeß kaum möglich, den Grad der Hitze, bei welchem sich Härte, Zähigkeit und Elasticität des gehärteten Stahls in der vollkommensten Uebereinstimmung befinden, so genau zu treffen, daß der Stahl nicht entweder zu wenig Härte und Elasticität, oder zu wenig Elasticität und Zähigkeit, und dagegen zu große Härte bekäme. Der erste Fall wird der seltenere seyn, weil er eine zu geringe Erhitzung voraussetzt, welcher Fehler sich durch wiederholtes Härten leicht verbessern läßt. Für den anderen Fall bleibt aber nichts weiter übrig, als einen Theil der Härte, auf dessen Kosten die Elasticität und Zähigkeit des Stahls sich vermindert haben, durch neues Erwärmen, oder durch das Anlaufen, Anlassen des Stahls, wegzunehmen. Je stärker der Stahl angelassen wird, desto mehr nimmt seine Härte ab, und seine Zähigkeit wenigstens in so fern zu, als sich die Sprödigkeit vermindert. Die Elasticität, welche von der Härte und Zähigkeit zugleich abzuhängen scheint, wird nur bis zu einem gewissen Grade größer, und nimmt dann mit der Härte zugleich ab. Stahlarbeiten, bei denen Härte das Haupterforderniß ist, müssen daher sehr schwach (oft gar nicht) angelassen werden; wird Zähigkeit vorzüglich verlangt, so muß das Anlassen in einer höheren Temperatur geschehen. Verlangt man Beides, Zähigkeit und Härte, mit einem beträchtlichen Grade von Elasticität verbunden, so kann dies fast nur bei einem sehr gleichartigen

Roh- und Gußstahl geschehen, wobei der Grad der Härtung durch Erfahrung aufgefunden und der Stahl um so weniger überhitzt werden muß, je größere Härte er anzunehmen vermag.

Die Hitze, in welcher das Anlassen geschieht, ist dieselbe, in welcher die Anlauffarben des ersten Grades (§. 90. u. f.) zum Vorschein kommen. Man unterscheidet daher auch den strohgelben, goldgelben, kupferfarbenen, purpurfarbenen, violetten und blauen Anlauf. Alle Stahlarbeiten, welche mehr Zähigkeit und Elasticität als Härte erfordern, erhalten den blauen Anlauf; die härtesten Werkzeuge, welche des Anlaufs bedürfen, läßt man bis zur strohgelben Farbe anlaufen. Die anzulassenden Stahlarbeiten müssen vor dem Anlaufen polirt seyn, oder wenigstens eine blanke Oberfläche erhalten haben. Bei einem vollkommen gleichartigen Stahl muß man indeß die richtige Härtehitze durch mehrere Erfahrungen so genau und sorgfältig ausmitteln und bestimmen können, daß es gar keines Anlassens bedarf.

Das Anlassen kann entweder durch Erwärmung in offenem Feuer, oder dadurch geschehen, daß man die gehärteten und anzulassenden Gegenstände auf gegossene eiserne Platten legt, die bis zu einem gewissen Grade der Temperatur erhitzt werden.

Rinman a. a. D. I. 248 — 252. II. 648 — 666. — Derselben Anl. 3. Kenntniß d. Eisen- und Stahlveredlung. 265 — 271. — Reaumur, l'art de convertir le fer forgé en acier. II^{me} et 12^{me} mémoire. — Perret Abhandl. vom Stahl, dessen Beschaffenheit, Verarbeitung und Gebrauch. Eine gekrönte Preisschrift. M. d. Franz von Halle. Dresden 1780. — Derselben praktische Anweisung, alle Stahlarten zu kennen, zu härten, anzulassen und vernünftig zu bearbeiten. Aus dem Franz. von Halle. Berlin 1783. — Polhem, vom Härten des Stahls; in Schreber's Sammlungen. XII. 367 u. f. — Laurus, eine Art Stahl zu allerlei Gebrauche zu härten; in den Schwed. Abhandl. X. 68 u. f., und in v. Crell's Neuem chem. Archiv. V. 69. u. f. — Angerstein, om stalhårdning; im Hushållnings Journal. 1778. September. 35. etc. —

Guyton; Morveau, über das Härten des Stahls; in v. Crell's chem. Annalen f. 1799. I. 75 f. — Vom Anlassen des gehärteten Stahls; in Gildts Handlungszeitung. 1786. S. 172. — Camper, über d. Härten des Stahls; in dessen kleineren Schriften, a. d. Holländ. v. Herbell. I. 123. — Sur la trempe de l'acier, in den Annales des arts. I. 133—147. — Observations sur la trempe de l'acier. Ebendas. II. 49—52. — Lxdiatt, Versuche und praktische Resultate über das Härten des Stahls; in Schweiggers N. Journ. f. Chemie u. Physik. XI. 51. Zusätze von Nicholson u. Schweigger; Ebendas. 52 u. f. — Altmüller, über das Härten des Stahls in Quecksilber; in den Wiener Jahrbüchern XII. 1. — Prechtl, Bemerkungen über das Härten des Stahls, nebst Tafeln für die Zusammensetzung leichtflüssiger Metallgemische, zur Regulirung des Grades der Anlaufwärme beim Härten des Stahls; Ebendas. I. 194. — Dammem, essai pratique sur l'emploi ou la manière de travailler l'acier. Paris 1835. Deutsch bearbeitet von Karmarsch, Quecksilburg und Leipzig 1839.

Vom damascirten Stahl.

§. 1117.

Aller Stahl, welcher, nach dem Abgehen seiner vorher polirten Oberfläche, mit verdünnten Säuren, mit Eisensvitriol oder auch mit Alaun, Schattirungen von dunklerer und hellerer Farbe zeigt, wird Damaststahl genannt. Polirt muß die Oberfläche des Stahls deshalb seyn, damit die Nuancirungen der Farbe besser erkannt werden können.

Von dem unächten Damast, dessen im ersten Abschnitt schon erwähnt worden, welchen man durch theilweises Abgehen der mit einem Aetzgrunde bedeckten Oberfläche des Stahls erhält, ist hier nicht die Rede.

§. 1118.

Bei der ächten Damascirung sind die, durch die Einwirkung schwacher Säuren auf den Stahl entstehenden Zeichnungen, immer eine Folge der ungleichartigen Beschaffenheit des

Stahls. Je gleichartiger der Stahl ist, desto weniger ist er zur Damastbildung geeignet.

Es giebt vielleicht keinen Stahl, der so vollkommen gleichartig wäre, daß er gar keinen Damast entwickelt. Selbst der Bußstahl zeigt unter solchen Umständen, welche der Entstehung des Damastes am wenigsten beförderlich sind, noch immer dunklere oder lichtere Stellen, welche nach dem Nezen auf seiner polirten Oberfläche zum Vorschein kommen, obgleich sie dem unbewaffneten Auge zuweilen kaum bemerkbar sind.

Je weniger Kohle der Stahl enthält, oder je weicher er ist, desto weniger stark und leicht erkennbar tritt der Damast hervor. Nur der sehr ungleichartige Roß- und Cementstahl, welcher aus Gemengen von oft sehr hartem und sehr weichem Stahl besteht, und welcher in der ganzen Masse einen nur geringen Kohlegehalt zeigt, sich also, trotz seiner Härte an einzelnen Stellen, als ein sehr weicher Stahl verhalten kann, lebt jederzeit einen starken, aber sehr groben Damast, welcher immer ein Beweis seiner schlechten Beschaffenheit ist.

Auch das Stabelfisen ist selten so gleichartig, daß sich nicht auf der polirten Oberfläche desselben Damast entwickeln ließe. Man benutzt diese Ungleichartigkeit zuweilen zur Anfertigung von damascirten Gewehrläufen; in anderen Fällen schweißt man absichtlich härteres und weicheres Eisen zusammen, raffinirt die erhaltenen Stäbe mehr Male, und bereitet auf solche Weise in Materialeisen zu Gewehrläufen, welches seine Damastzeichnungen entwickelt, die dem häufigen Umbiegen und Durcharbeiten der härteren und der weicheren Theile des Eisens ihr Entstehen verdanken. Eben dieser Erfolg tritt auch bei dem häufigen Werben des nicht geschmolzenen Stahles ein. Man könnte diesen Damast, zum Unterschiede von dem folgenden, welcher des häufigen Werbens nicht bedarf, um feine und regelmäßige Damastzeichnungen zu entwickeln, den künstlichen Damast nennen. Stahl, dessen Masse aus solchem künstlichen

Ebenas. 297 — 299. — Sur la fabrication des étoffes de fer et d'acier, ou des mélanges connus sous le nom d'acier de Damas; in den Annales des arts et manufact. II. 37 — 48. — Clouet, sur l'art de fabriquer les lames figurées, dites lames de Damas, im Journ. des mines, No. 90. p. 421 — 435. und in den Ann. des arts. XVII. 229 — 248. — Rapport fait par M. Hericart de Thury sur les lames damassées de Mr. Degrand-Gurgey. Bullet. de la Soc. d'Enbourag. pour l'Industrie nationale. 1820. p. 83. etc. — Second Rapport. 1821. p. 37. etc. — Anzeige über den Fortgang der zur Verbesserung der Stahlfabrikation in Frankreich unternommenen Arbeiten. Archiv. f. Bergbau XI. 363. — Entachten des Hrn. Héricart de Thury über den damascirten Stahl des Sir Henry. Ebenb. 369. — Bréant, a. a. D. S. 888. — Barter Verfahren, den blumigen Damast auf den persischen Säbelflingen wieder herzustellen. Ebenb. S. 316. — Grivelli über die Anfertigung des Damaststahls durch Zusammenschweißen von Stahl und Stabeisen. Ebenb. S. 401. u. f. — Karmarsch über die Verfertigung damascirter Säbelflingen, nach der Grivellis'schen Methode; in den Wiener Jahrbüchern IV. 463. — Stobart und Faraday; a. a. D. S. 322. u. f. — Wagnold, Bereitung des künstlichen Damastes in Ostindien. Archiv. XIV. 456. u. f. — Erzeugung und Härtung der Säbelflingen zu Entsch; in dem Bayerischen Kunst- und Gewerbeblatt f. 1836. S. 601.







